

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002317526
Besichtigt am:	20.02.2026 15:00
Berichts-Nr:	10088398
FIN:	VSSZZZKM3RR050206

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Cupra
Modell:	Formentor
HSN / TSN:	7593 / ARC
Erstzulassungsdatum:	28.02.2024
Laufleistung:	27.180 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Magnetic Tech"
Farbe Dach:	"Magnetic Tech"
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.498 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.446 mm
Fahrzeughöhe:	1.520 mm
Fahrzeugbreite:	1.839 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.980 kg
Radstand:	2.679 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	562 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

19"-Leichtmetallräder "Exclusive" 38/3, bearbeitet, in "Sport"-Schwarz matt	Dynamiklenkung
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 281" -- Fahrzeugteile --
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Einparkhilfe (Servolenkung)
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
4-Zyl.-Benzinmotor 1,5 l/110 kW TSI Grundmotor: TJ7/N09/T9F, "TSI"	Einton-Signalhorn
6-Gang-Schaltgetriebe "M6"	Embleme
Abgasendrohr hinten (Standard)	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Abgaskonzept, EU6 AP	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Abwicklung Serie	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FF-
Ambientelicht Ausführung 2	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Anpassungspaket: Pedale für Schaltgetriebe, Fußstütze in dunklem Aluminium	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fernlichtassistent
Außen-Sound Standard	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Feststellbremse
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegelgehäuse lackiert	FPK-Medium
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Frontantrieb
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	FULL LINK
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußhebelwerk "Standard"
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Bordwerkzeug	Gepäckraumklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Chrom-Paket	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Dachreling, schwarz	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dämpfung hinten, Basis 1	Heckspoiler
Dämpfung vorn	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Dekor-Einlagen	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dekor-Einlagen für Konsole	Kältemittel R1234yf
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Digitaler Radioempfang	Keine Aktionsausführung
Dispomodell 4	Kennzeichenträger vorn (groß)
Drehstromgenerator 140 A	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Drei.-Automatikgurte vorn	Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)
Dreip.-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Komfort-Sportausstattung Formentor
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	

Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Ladekabel
Kopfstützen vorn	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Mode3 Ladekabel
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Navigationsgerät
Lautsprecher, vorn und hinten	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
Ledersportmultifunktionslenkrad	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
LED-Innenlicht-Paket: Handschuhfach, Fußraum, Ablage und Multicolor-Ambientebeleuchtung umlaufend	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Sitzheizung
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne Spurwechselassistent
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Steckdose
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Linkslenker	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Trennwand
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Front und Rückfahrkamerasystem und zwei Seitenkameras	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Individualeinbau	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus. Geräuschkämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
MPV Formentor	Ohne Zusatz-/Standheizung
Müdigkeitserkennung	Ohne zusätzliche Bereifung
Nebelscheinwerfer	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nebelschlussleuchte	Optionsinfotainment (MIB3)
Nicht Heissland	Pan-European-eCall
Nichtraucherausführung	Pannenset
Normalsitze vorn	Parklenkassistent
Ohne 2. Batterie	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne alternativ-Antriebssystem	Radstand
Ohne Anhängervorrichtung	Rechtsverkehr
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifen 245/40 R19 94W Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Ohne Car2X	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne CD/DVD für Navigation	Reifendruckkontrolle
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen hinten
Ohne Fußmatten	Scheibenbremsen vorn
Ohne Head-Up Display	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Kompensor	

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced"
 ohne Safesicherung

Schublade unter dem rechten Vordersitz

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sonderspezifikationen

Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf
 Sonnenblende und B-Säule

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-
 home Funktion automatisch

Telefonvorbereitung für Handy

Tür und Seitenverkleidung Teilleder

Typprüfland Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

Umgebungskamera

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variables Ladebodenkonzept

Variante Grundausstattung

Vier-Lenkerachse

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Werksinterne Steuerung Selbstabholer

Zierleisten schwarz

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	4,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 08.2027**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht vorne links	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
2	Motor	Tierverbiss	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Radkastenverkleidung vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Dach	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKM3RR050206

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

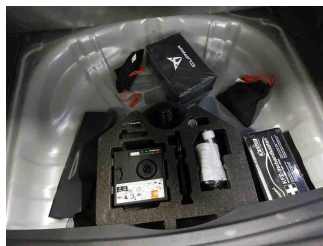

Equipment - Bordwerkzeug

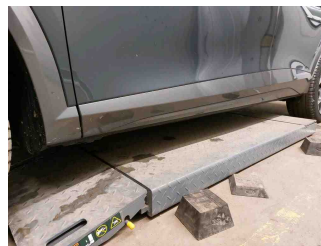


Seitenansicht - Schweller links

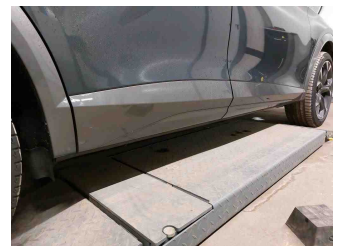


Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

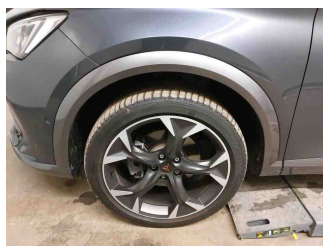

Räder - Rad montiert vorne
links

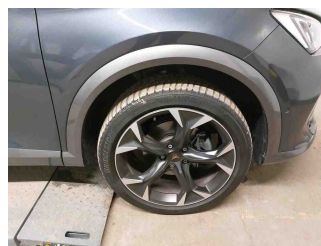

Räder - Rad montiert vorne
rechts

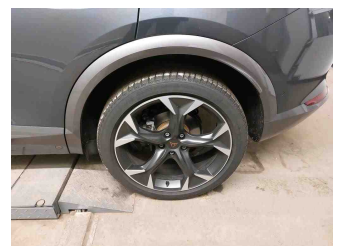


Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole

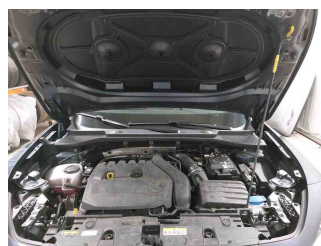


Fahrzeug - Motorraum offen

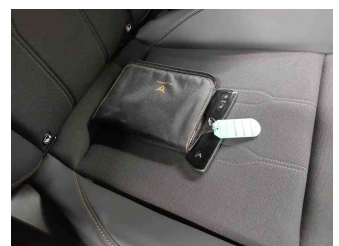

Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

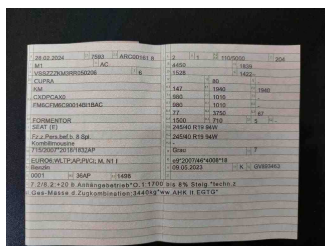

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

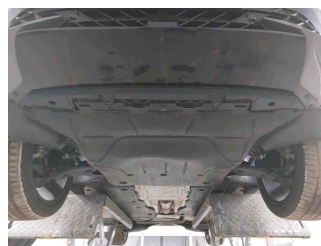

Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio





» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN




1 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden

Kommentar

augenscheinlich bearbeitet. Glanzgedrehte Felgen dürfen laut Leasing nicht bearbeitet werden.

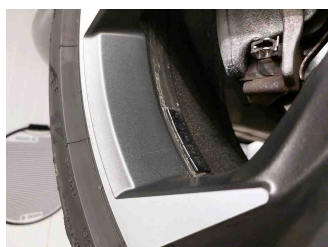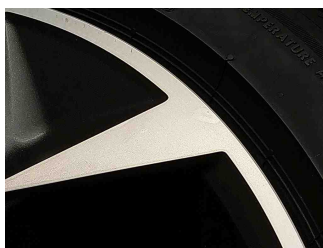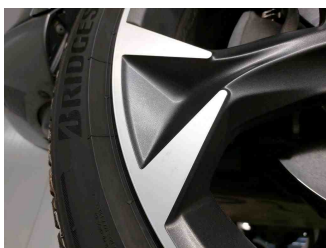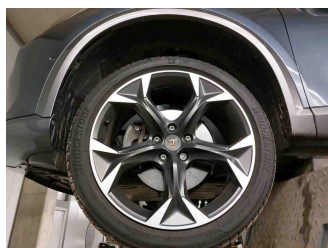


2 - Motor - Tierverschiss - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

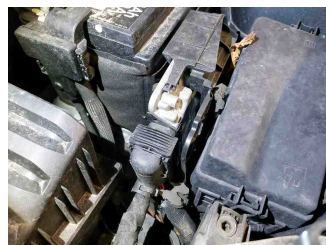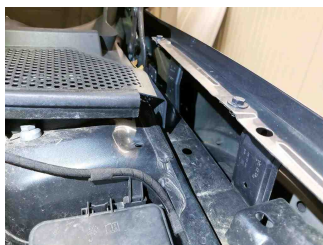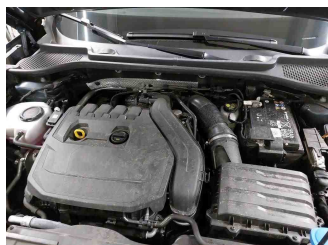

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Radkastenverkleidung vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

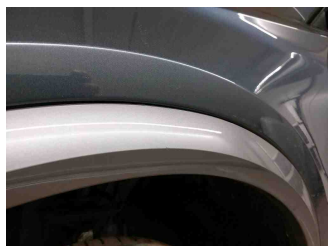

2 - Dach - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

