

## Expertise

Hersteller: Mercedes-Benz

Modell: Sprinter

FIN: W1V9106231P501258

Verkaufsgutachten



### Angaben zum Fahrzeug

#### Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Mercedes-Benz Sprinter

**Fahrgestellnummer** W1V9106231P501258

**Laufleistung** (abgelesen) 42.477 km

**Erstzulassung** 03.11.2022

**Anzahl Halter** unbekannt

**Nächste HU** (Bericht lag nicht vor) 02/2027

**Leistung / Hubraum** 110 kw / 1.950 ccm

**Kraftstoffart / Zylinder** Diesel /

**Getriebe / Anzahl Gänge** Automatik / 9

**Antriebsart** Frontantrieb

**Fahrzeugart** Transporter

**Farbe / Farbcode** Silber Metallic

**Türen / Sitze** 5 / 3

**Polsterart** Stoff

**Polsterfarbe** Anthrazit-Schwarz

**Nutzungsart** Mietwagen

## Angaben zum Fahrzeug

|                                 |                                  |                             |                                          |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| <b>Wartungsheft / Nachweis</b>  | digitaler Nachweis / vollständig | <b>Restlauf bis Service</b> | 110 Tag(e)                               |
| <b>Schlüssel ist/soll</b>       | 4 / 4                            | <b>FZG-Dokumente</b>        | ZB#1 (S) lag vor, ZB#2 (B) lag nicht vor |
| <b>Vorschaden / Unfall</b>      | Keine Feststellbar               | <b>Nachlackierung</b>       | Keine Feststellbar                       |
| <b>Besichtigungsbedingungen</b> | bedingt: Licht/Nässe/Schmutz     | <b>Hubmittel / Grube</b>    | nein                                     |
| <b>Probefahrt</b>               | nicht durchgeführt               | <b>Motorlauf</b>            | durchgeführt                             |
| <b>HSN/TSN</b>                  | 2222 / BFF 06775                 |                             |                                          |
| <b>Abgasnorm</b>                | EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III, N2   | <b>Feinstaubplakette</b>    |                                          |
| <b>zul. Gesamtgewicht</b>       | 3.000 kg                         | <b>Leergewicht</b>          |                                          |
| <b>Maße</b>                     | 5932 x 2020 x 2638               |                             |                                          |

## Bereifung

### Montierte Bereifung

| #  | Reifengröße     | Reifentyp                                    | Hersteller                  | Profiltiefe |
|----|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1) | 225/65 R16 110T | Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende | Sonstige                    | 5mm / 5mm   |
| 2) | 225/65 R16 110T | Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende | unterschiedliche Hersteller | 5mm / 5mm   |

**Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung**

## Kurze Sachverständige Feststellungen

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorgelegte Dokumente | Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.                                                                                                                                                                                              |
| FIN-Vergleich        | Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.                                                                                                                                             |
| Besichtigung         | Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.<br>Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich. |
| Probefahrt           | Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Motorlauf            | Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe         | Beschreibung                                                   | Kosten (netto) | Minderwert |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 1   | Koffer                | Dachabschlußprofil - beschädigt - instandsetzen/lackieren (S3) | 0,00 €         | 0,00 €     |
| 2   | elektronische Systeme | Rückfahrkamera - beschädigt - erneuern                         | 0,00 €         | 0,00 €     |
| 3   | Heckleuchte           | Zusatzbremsleuchte - beschädigt - erneuern                     | 0,00 €         | 0,00 €     |
| 4   | Karosserie            | C-Säule rechts - beschädigt - instandsetzen/lackieren (S3)     | 0,00 €         | 0,00 €     |
| 5   | Tür vorn links        | Tür - Delle(n) - Smart Repair                                  | 0,00 €         | 0,00 €     |
| 6   | Tür vorn links        | Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)       | 0,00 €         | 0,00 €     |
| 7   | Schweller links       | Schweller - beschädigt - instandsetzen/lackieren (S3)          | 0,00 €         | 0,00 €     |
| 8   | Schweller links       | Schweller - verkratzt / verschürft - lackieren                 | 0,00 €         | 0,00 €     |
| 9   | Seitenwand links      | Seitenwand - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren   | 0,00 €         | 0,00 €     |
| 10  | Heckleuchte           | Heckleuchte links - Kratzer - aufbereiten                      | 0,00 €         | 0,00 €     |
| 11  | Stoßfänger hinten     | Stoßfänger hinten (unlackiert) - verformt - erneuern           | 0,00 €         | 0,00 €     |
| 12  | Heckklappe/-tür       | Hecktür links - verformt - erneuern                            | 0,00 €         | 0,00 €     |
| 13  | Heckklappe/-tür       | Hecktür rechts - beschädigt - erneuern                         | 0,00 €         | 0,00 €     |

| Nr.           | Bauteilgruppe                 | Beschreibung                                                                                     | Kosten (netto) | Minderwert |
|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 14            | Heckklappe/-tür               | Dichtung - beschädigt - erneuern                                                                 | 0,00 €         | 0,00 €     |
| 15            | Verkleidungen/<br>Abdeckungen | Laderaumverkleidung rechts - beschädigt - erneuern                                               | 0,00 €         | 0,00 €     |
| 16            | Schiebetür rechts             | Verkleidung Sperrholz unten - beschädigt - erneuern                                              | 0,00 €         | 0,00 €     |
| 17            | Verkleidungen/<br>Abdeckungen | Dachverkleidung Mitte - entspricht nicht den Herstellervorgaben -<br>instandsetzen und lackieren | 0,00 €         | 0,00 €     |
| 18            | Heckklappe/-tür               | Verkl. Hecktür Sperrholz unten - beschädigt - erneuern                                           | 0,00 €         | 0,00 €     |
| 19            | Seitenwand rechts             | Seitenwand - gebrochen / gerissen - erneuern                                                     | 0,00 €         | 0,00 €     |
| 20            | Seitenwand rechts             | Radlauf - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)                                     | 0,00 €         | 0,00 €     |
| 21            | Seitenwand rechts             | Schutzleiste - beschädigt - erneuern                                                             | 0,00 €         | 0,00 €     |
| 22            | Seitenwand rechts             | Schutzleiste - verformt - erneuern                                                               | 0,00 €         | 0,00 €     |
| 23            | Schweller rechts              | Schweller - verformt - erneuern                                                                  | 0,00 €         | 0,00 €     |
| 24            | Schiebetür rechts             | Schiebetür - verformt - erneuern                                                                 | 0,00 €         | 0,00 €     |
| 25            | Tür vorn rechts               | Tür - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen                                                  | 0,00 €         | 0,00 €     |
| 26            | Schweller rechts              | Schweller vorn - verformt - erneuern                                                             | 0,00 €         | 0,00 €     |
| 27            | Außenspiegel rechts           | Abdeckkappe - beschädigt - erneuern                                                              | 0,00 €         | 0,00 €     |
| 28            | Kotflügel rechts              | Zierleiste, -gitter - beschädigt - erneuern                                                      | 0,00 €         | 0,00 €     |
| 29            | Stoßfänger vorn               | Stoßfänger vorn (unlackiert) - verkratzt / verschürft - lackieren                                | 0,00 €         | 0,00 €     |
| 30            | Kotflügel rechts              | Kotflügel rechts - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren                               | 0,00 €         | 0,00 €     |
| 31            | Motorhaube                    | Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen                                                      | 0,00 €         | 0,00 €     |
| 32            | Motorhaube                    | Motorhaube (Schadenserweiterung möglich) - Lackmangel - auslegen /<br>polieren                   | 0,00 €         | 0,00 €     |
| 33            | Verglasung                    | Frontscheibe - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren                                   | 0,00 €         | 0,00 €     |
| 34            | Fahrzeugdach                  | Dachholm rechts - beschädigt - erneuern                                                          | 0,00 €         | 0,00 €     |
| 35            | Fahrzeugdach                  | Dach - verkratzt / verschürft - instandsetzen/lackieren (S3)                                     | 0,00 €         | 0,00 €     |
| 36            | Karosserie                    | C-Säule links - beschädigt - instandsetzen/lackieren (S3)                                        | 0,00 €         | 0,00 €     |
| 37            | Fahrzeugdach                  | Dachholm links - beschädigt - erneuern                                                           | 0,00 €         | 0,00 €     |
| Summe (netto) |                               |                                                                                                  | 0,00 €         | 0,00 €     |

### Gebrauchsspuren

| Nr.           | Bauteilgruppe | Beschreibung                                                 | Kosten (netto) | Minderwert |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 1             | Fahrerhaus    | Rückwand - verkratzt / verschürft - kein Abzug               | 0,00 €         | 0,00 €     |
| 2             | Verglasung    | Türscheibe vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug | 0,00 €         | 0,00 €     |
| 3             | Verglasung    | Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug                      | 0,00 €         | 0,00 €     |
| 4             | Karosserie    | Karosserie - Delle(n) - kein Abzug                           | 0,00 €         | 0,00 €     |
| 5             | Karosserie    | Karosserie - Kratzer - kein Abzug                            | 0,00 €         | 0,00 €     |
| Summe (netto) |               |                                                              | 0,00 €         | 0,00 €     |

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren auf.

### Fehlteile

| Beschreibung           | Rep.-kosten | Minderwert |
|------------------------|-------------|------------|
| Motor - Motorabdeckung | 0,00 €      | 0,00 €     |
| Summe (netto)          | 0,00 €      | 0,00 €     |

### Lackschichtdickenmessung

|                   |        |                   |        |
|-------------------|--------|-------------------|--------|
| Dachholm links    | 99 µm  | Dachholm rechts   | 105 µm |
| Heckklappe/-tür   | 93 µm  | Kotflügel links   | 105 µm |
| Kotflügel rechts  | 104 µm | Motorhaube        | 97 µm  |
| Seitenwand links  | 125 µm | Seitenwand rechts | 109 µm |
| Tür hinten rechts | 104 µm | Tür vorne links   | 102 µm |
| Tür vorne rechts  | 105 µm |                   |        |

## Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen  
(Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.  
(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

## Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

## Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

## Bemerkungen





**Abbildung 1: FIN**



**Abbildung 2: Schräg vorne**




**Abbildung 3: Schräg vorne**



**Abbildung 4: Schräg hinten**



**Abbildung 5: Schräg hinten**

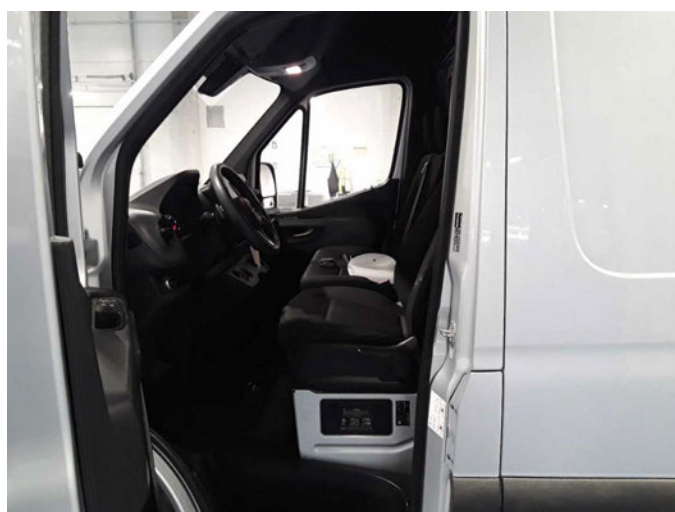

**Abbildung 6: Innenraum vorne**



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Dokumente

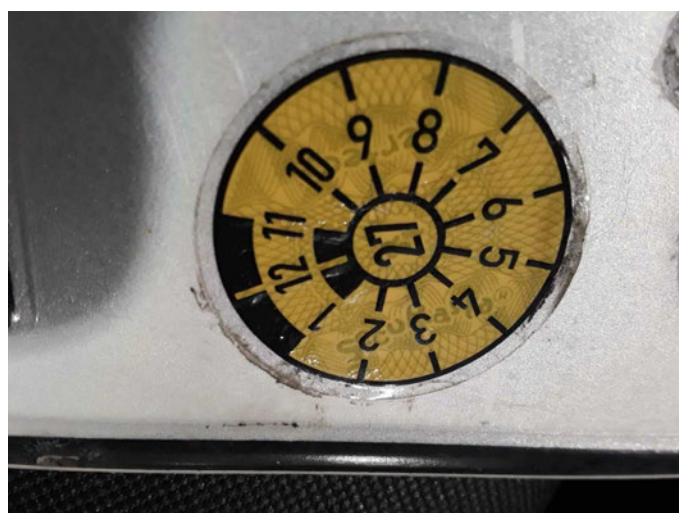


Abbildung 10: Dokumente

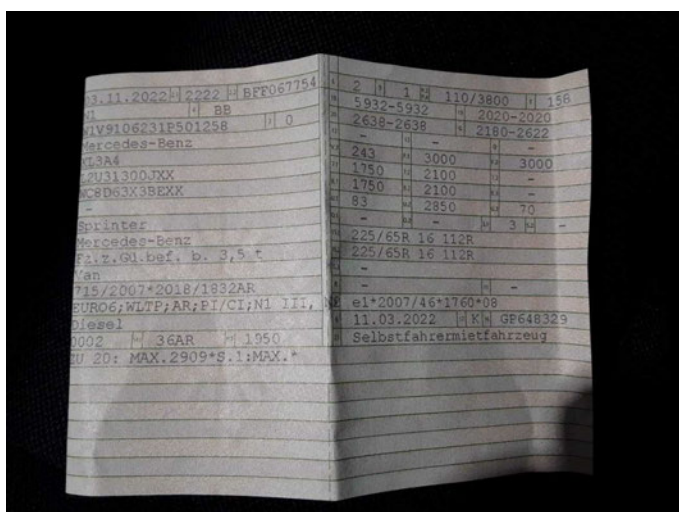


Abbildung 11: Dokumente

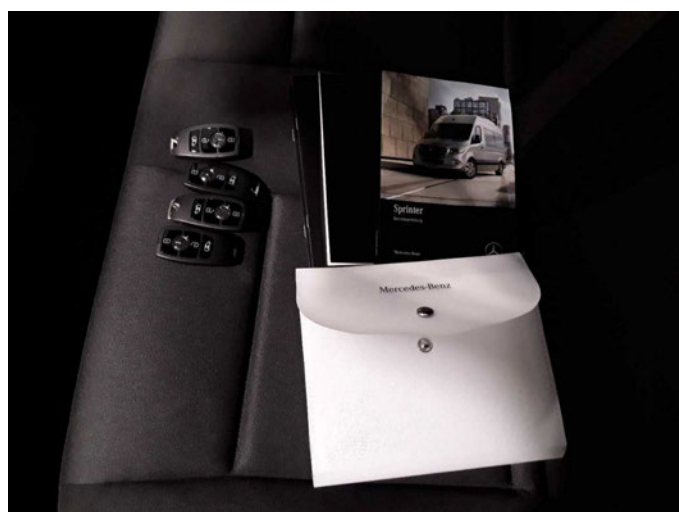


Abbildung 12: Dokumente



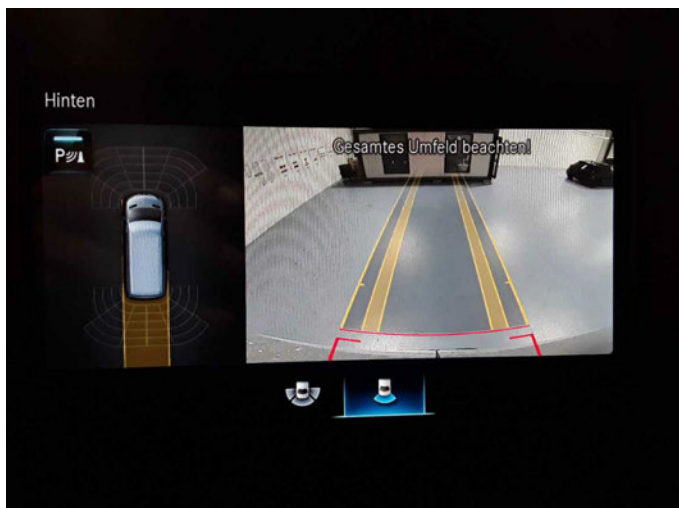


Abbildung 13: Sonstiges

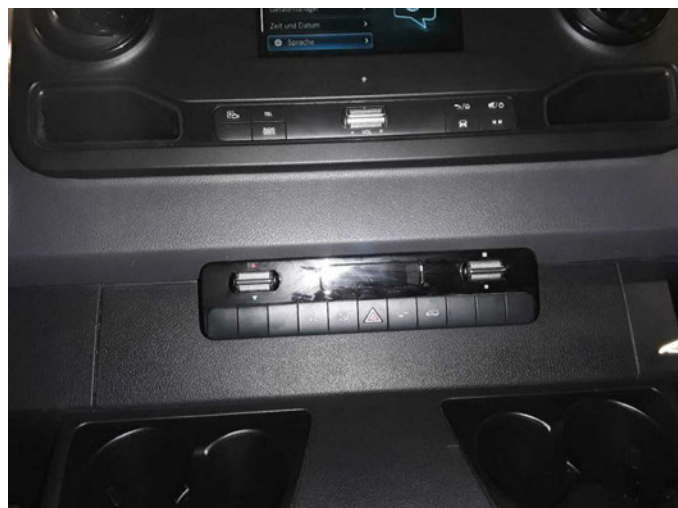


Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges





Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges





**Abbildung 31:** Sonstiges



**Abbildung 32:** Sonstiges



**Beschädigung 1:** Koffer: Dachabschlußprofil - beschädigt - instandsetzen/lackieren (S3)



**Beschädigung 1:** Koffer: Dachabschlußprofil - beschädigt - instandsetzen/lackieren (S3)



**Beschädigung 1:** Koffer: Dachabschlußprofil - beschädigt - instandsetzen/lackieren (S3)



**Beschädigung 2:** elektronische Systeme: Rückfahrkamera - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 2:** elektronische Systeme: Rückfahrkamera - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 3:** Heckleuchte: Zusatzbremsleuchte - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 3:** Heckleuchte: Zusatzbremsleuchte - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 4:** Karosserie: C-Säule rechts - beschädigt - instandsetzen/lackieren (S3)



**Beschädigung 4:** Karosserie: C-Säule rechts - beschädigt - instandsetzen/lackieren (S3)



**Beschädigung 5:** Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair





**Beschädigung 5:** Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair




**Beschädigung 6:** Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)



**Beschädigung 6:** Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)



**Beschädigung 6:** Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)

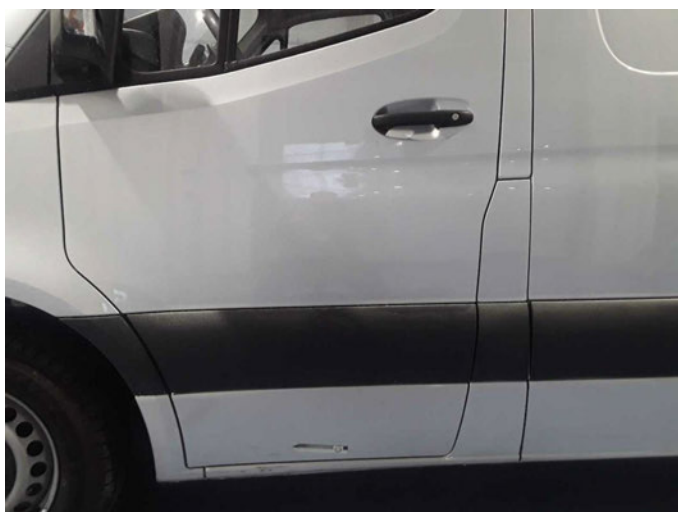

**Beschädigung 6:** Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)



**Beschädigung 7:** Schweller links: Schweller - beschädigt - instandsetzen/lackieren (S3)



**Beschädigung 7:** Schweller links: Schweller - beschädigt - instandsetzen/lackieren (S3)



**Beschädigung 7:** Schweller links: Schweller - beschädigt - instandsetzen/lackieren (S3)



**Beschädigung 7:** Schweller links: Schweller - beschädigt - instandsetzen/lackieren (S3)



**Beschädigung 8:** Schweller links: Schweller - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung 9:** Seitenwand links: Seitenwand - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



**Beschädigung 9:** Seitenwand links: Seitenwand - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren






**Beschädigung 10:** Heckleuchte: Heckleuchte links - Kratzer - aufbereiten



**Beschädigung 10:** Heckleuchte: Heckleuchte links - Kratzer - aufbereiten



**Beschädigung 11:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verformt - erneuern

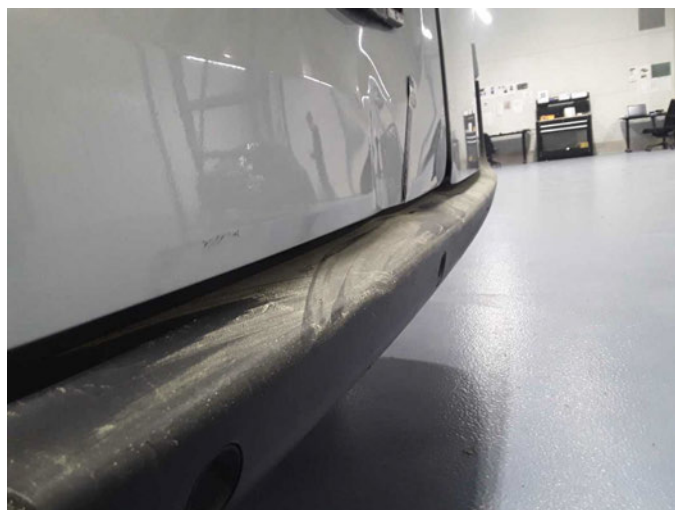

**Beschädigung 11:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verformt - erneuern



**Beschädigung 11:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verformt - erneuern



**Beschädigung 12:** Heckklappe/-tür: Hecktür links - verformt - erneuern





**Beschädigung 12:** Heckklappe/-tür: Hecktür links - verformt - erneuern



**Beschädigung 12:** Heckklappe/-tür: Hecktür links - verformt - erneuern



**Beschädigung 13:** Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 13:** Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 13:** Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 13:** Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 14:** Heckklappe/-tür: Dichtung - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 14:** Heckklappe/-tür: Dichtung - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 15:** Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung rechts - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 15:** Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung rechts - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 16:** Schiebetür rechts: Verkleidung Sperrholz unten - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 16:** Schiebetür rechts: Verkleidung Sperrholz unten - beschädigt - erneuern






**Beschädigung 16:** Schiebetür rechts: Verkleidung Sperrholz unten - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 17:** Verkleidungen/Abdeckungen: Dachverkleidung Mitte - entspricht nicht den Herstellervorgaben - instandsetzen und lackieren

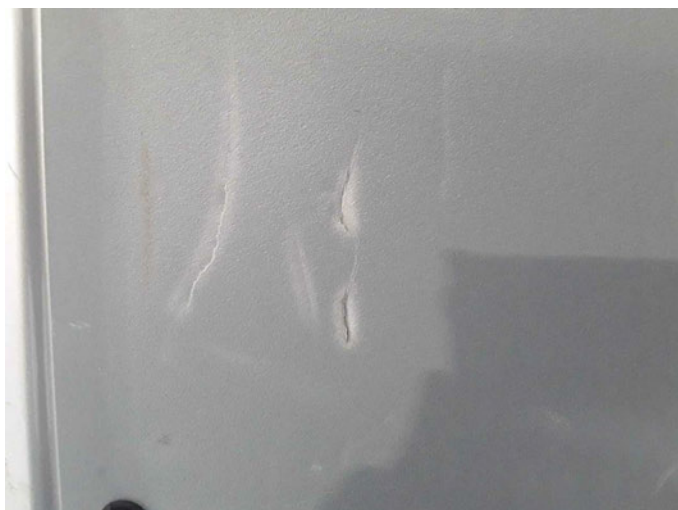

**Beschädigung 18:** Heckklappe/-tür: Verkl. Hecktür Sperrholz unten - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 18:** Heckklappe/-tür: Verkl. Hecktür Sperrholz unten - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 18:** Heckklappe/-tür: Verkl. Hecktür Sperrholz unten - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 18:** Heckklappe/-tür: Verkl. Hecktür Sperrholz unten - beschädigt - erneuern





**Beschädigung 18:** Heckklappe/-tür: Verkl. Hecktür Sperrholz unten - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 19:** Seitenwand rechts: Seitenwand - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung 19:** Seitenwand rechts: Seitenwand - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung 19:** Seitenwand rechts: Seitenwand - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung 19:** Seitenwand rechts: Seitenwand - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung 19:** Seitenwand rechts: Seitenwand - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung 19:** Seitenwand rechts: Seitenwand - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung 20:** Seitenwand rechts: Radlauf - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)



**Beschädigung 20:** Seitenwand rechts: Radlauf - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)



**Beschädigung 21:** Seitenwand rechts: Schutzleiste - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 21:** Seitenwand rechts: Schutzleiste - beschädigt - erneuern




**Beschädigung 22:** Seitenwand rechts: Schutzleiste - verformt - erneuern





**Beschädigung 22:** Seitenwand rechts: Schutzleiste - verformt - erneuern

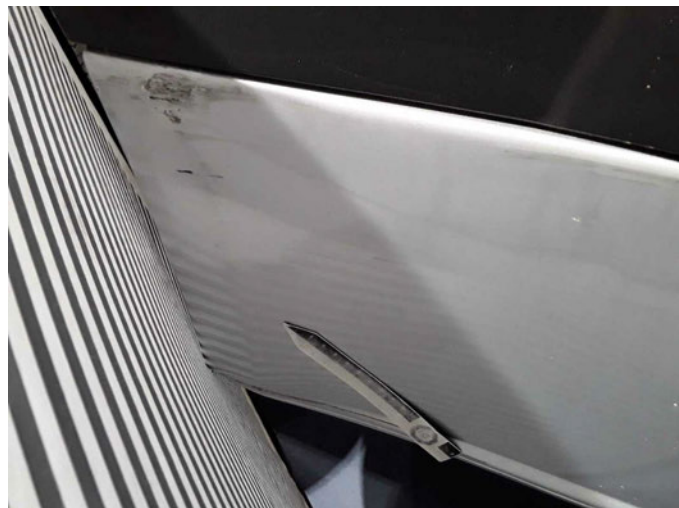

**Beschädigung 23:** Schweller rechts: Schweller - verformt - erneuern



**Beschädigung 23:** Schweller rechts: Schweller - verformt - erneuern



**Beschädigung 23:** Schweller rechts: Schweller - verformt - erneuern



**Beschädigung 24:** Schiebetür rechts: Schiebetür - verformt - erneuern



**Beschädigung 24:** Schiebetür rechts: Schiebetür - verformt - erneuern





**Beschädigung 24:** Schiebetür rechts: Schiebetür - verformt - erneuern



**Beschädigung 24:** Schiebetür rechts: Schiebetür - verformt - erneuern




**Beschädigung 24:** Schiebetür rechts: Schiebetür - verformt - erneuern



**Beschädigung 25:** Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen



**Beschädigung 25:** Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen

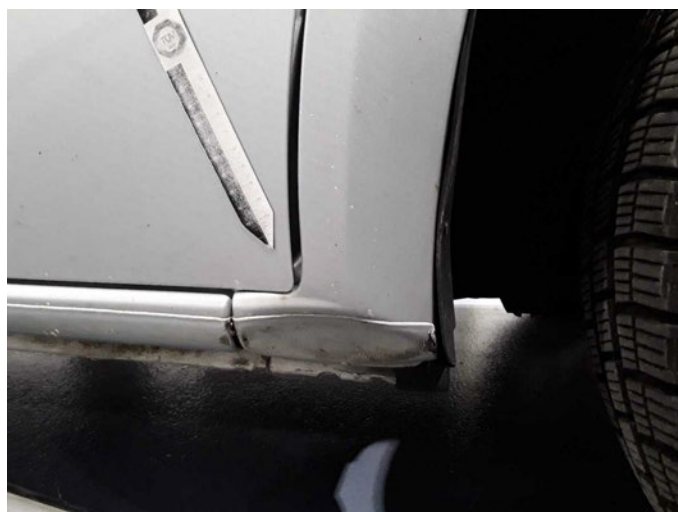

**Beschädigung 26:** Schweller rechts: Schweller vorn - verformt - erneuern



**Beschädigung 26:** Schweller rechts: Schweller vorn - verformt - erneuern



**Beschädigung 27:** Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 27:** Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 28:** Kotflügel rechts: Zierleiste, -gitter - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 28:** Kotflügel rechts: Zierleiste, -gitter - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 29:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - verkratzt / verschürft - lackieren





**Beschädigung 29:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung 29:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung 30:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



**Beschädigung 30:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



**Beschädigung 31:** Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung 31:** Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen





**Beschädigung 32:** Motorhaube: Motorhaube (Schadenserweiterung möglich) - Lackmangel - auslegen / polieren



**Beschädigung 32:** Motorhaube: Motorhaube (Schadenserweiterung möglich) - Lackmangel - auslegen / polieren



**Beschädigung 32:** Motorhaube: Motorhaube (Schadenserweiterung möglich) - Lackmangel - auslegen / polieren



**Beschädigung 33:** Verglasung: Frontscheibe - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



**Beschädigung 34:** Fahrzeugdach: Dachholm rechts - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 34:** Fahrzeugdach: Dachholm rechts - beschädigt - erneuern




**Beschädigung 34:** Fahrzeugdach: Dachholm rechts - beschädigt - erneuern




**Beschädigung 34:** Fahrzeugdach: Dachholm rechts - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 35:** Fahrzeugdach: Dach - verkratzt / verschürft - instandsetzen/lackieren (S3)

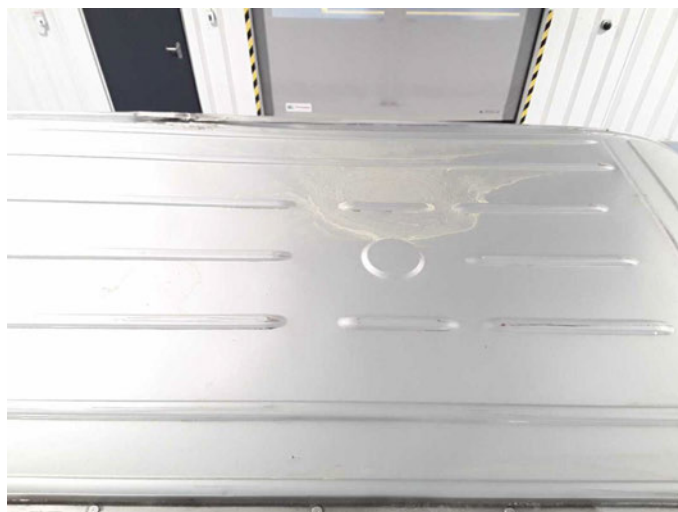

**Beschädigung 35:** Fahrzeugdach: Dach - verkratzt / verschürft - instandsetzen/lackieren (S3)

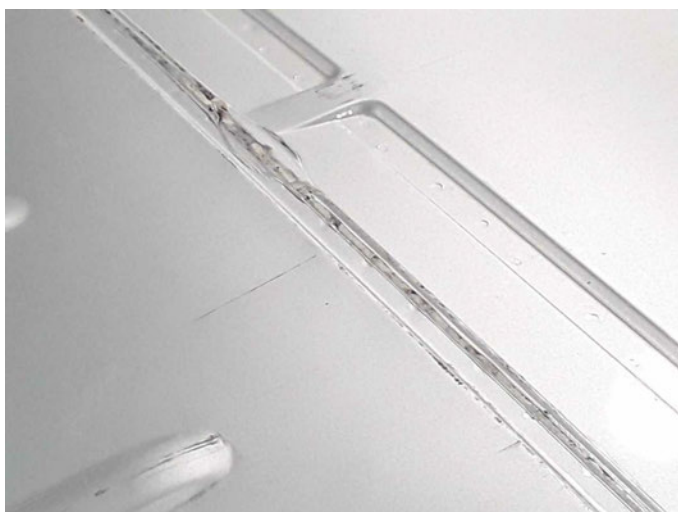

**Beschädigung 35:** Fahrzeugdach: Dach - verkratzt / verschürft - instandsetzen/lackieren (S3)



**Beschädigung 36:** Karosserie: C-Säule links - beschädigt - instandsetzen/lackieren (S3)





**Beschädigung 36:** Karosserie: C-Säule links - beschädigt - instandsetzen/lackieren (S3)



**Beschädigung 37:** Fahrzeugdach: Dachholm links - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 37:** Fahrzeugdach: Dachholm links - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 37:** Fahrzeugdach: Dachholm links - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 37:** Fahrzeugdach: Dachholm links - beschädigt - erneuern



**Gebrauchsspur 1:** Fahrerhaus: Rückwand - verkratzt / verschürft - kein Abzug



**Gebrauchsspur 2:** Verglasung: Türscheibe vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



**Gebrauchsspur 3:** Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug



**Dachholm links:** 99  $\mu\text{m}$



**Dachholm links:** 99  $\mu\text{m}$



**Dachholm rechts:** 105  $\mu\text{m}$



**Dachholm rechts:** 105  $\mu\text{m}$





Heckklappe/-tür: 93  $\mu\text{m}$




Heckklappe/-tür: 93  $\mu\text{m}$



Heckklappe/-tür: 93  $\mu\text{m}$



Heckklappe/-tür: 93  $\mu\text{m}$

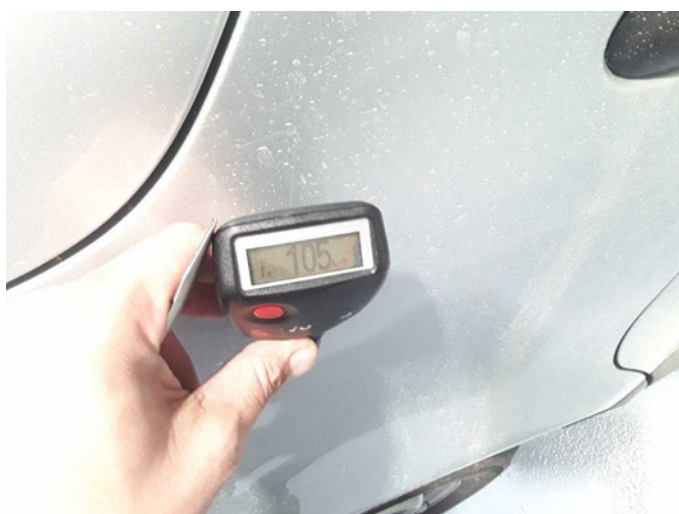

Kotflügel links: 105  $\mu\text{m}$



Kotflügel links: 105  $\mu\text{m}$



**Kotflügel rechts: 104  $\mu\text{m}$**



**Kotflügel rechts: 104  $\mu\text{m}$**



**Motorhaube: 97  $\mu\text{m}$**



**Motorhaube: 97  $\mu\text{m}$**



**Seitenwand links: 125  $\mu\text{m}$**



**Seitenwand links: 125  $\mu\text{m}$**





Seitenwand links: 125  $\mu\text{m}$



Seitenwand links: 125  $\mu\text{m}$



Seitenwand rechts: 109  $\mu\text{m}$



Seitenwand rechts: 109  $\mu\text{m}$



Tür hinten rechts: 104  $\mu\text{m}$



Tür hinten rechts: 104  $\mu\text{m}$



**Tür vorne links: 102  $\mu\text{m}$**



**Tür vorne links: 102  $\mu\text{m}$**



**Tür vorne rechts: 105  $\mu\text{m}$**



**Tür vorne rechts: 105  $\mu\text{m}$**