

Expertise

Protokollnummer: 46638315
 Auftrags-Nr / Referenz: MW3085326
 Besichtigungsdatum: 22.07.2026

FZG Angeliefert am: 22.07.2026

FIN: W1V9106231P510622

Modell: Sprinter

Verkaufsgutachten



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Mercedes-Benz Sprinter

Fahrgestellnummer W1V9106231P510622

Laufleistung (abgelesen) 57.063 km

Erstzulassung 03.11.2022

Letzte Zulassung 03.11.2022

Anzahl Halter unbekannt

Nächste HU (Bericht lag vor) 03/2027

Kraftstoffart Diesel

Hubraum / Zylinder 1.950 ccm / 4

Leistung 110 kW

Getriebe / Anzahl Gänge Automatik / 9

Antriebsart Frontantrieb

Fahrzeugart Van

Farbe / Farbcode Silber Metallic

Türen / Sitze 5 / 3

Polsterart Stoff

Polsterfarbe Schwarz

Nutzungsart Carsharing

Raucherfahrzeug Nein

Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / unvollständig	Restlauf bis Service	530 Tag(e)
Schlüssel ist/soll	4 / 4	FZG-Dokumente	ZB#1 (S) lag vor, ZB#2 (B) lag nicht vor
Vorschaden / Unfall	Keine Feststellbar	Nachlackierung	Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	ausreichend	Hubmittel / Grube	nein
Probefahrt	nicht durchgeführt	Motorlauf	durchgeführt
Verkehrssicherheit	verkehrs-/betriebssicher		
HSN/TSN	2222 / BFF 06775		
Abgasnorm	EURO6	Feinstaubplakette	
zul. Gesamtgewicht	3.000 kg	Leergewicht	
Maße	5932 x 2020 x 2638		

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	225/65 R16 112/110R C	Ganzjahresreifen auf Stahl	Sonstige	6mm / 6mm
2)	225/65 R16 112/110R C	Ganzjahresreifen auf Stahl	Continental	7 mm
	225/65 R16 112/110T C	Ganzjahresreifen auf Stahl	Sonstige	7 mm

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.
Verkehrs-/betriebssicher	Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel m. Fernb. - beschädigt - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
2	Motorhaube	Dämmmatte - beschädigt - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
3	Motor	Motorverkleidung unten vorn - fehlt - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
4	Verkleidungen/ Abdeckungen	Verkleidungen/Abdeckungen - Fehlstellung - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
5	Rad/Reifen	Reifen hinten links - abweichend Auslieferungszustand - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
6	elektronische Systeme	Rückfahrkamera - abweichend Auslieferungszustand - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
7	Kotflügel links	Kotflügel links - Delle / Lackschaden - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
8	Karosserie	A-Säule links - gebrochen / gerissen - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
9	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
10	Karosserie	B-Säule rechts - Delle / Lackschaden - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
11	Schweller rechts	Schweller - Delle / Lackschaden - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
12	Schiebetür rechts	Schiebetür - Delle / Lackschaden - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
13	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
14	Heckklappe/-tür	Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
15	Heckklappe/-tür	Hecktür links - Delle / Lackschaden - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
16	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
17	Tür vorn links	Tür - Fehlstellung - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
18	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
19	Karosserie	B-Säule links - Delle / Lackschaden - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
20	Fahrzeugdach	Dach - beklebt/ beschriftet - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
21	Außenspiegel rechts	Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
22	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
23	Scheinwerfer	Scheinwerfer links - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
24	Außenspiegel links	Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
25	Heckleuchte	Heckleuchte links - gebrochen / gerissen - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
26	Karosserie	D-Säule links - Kratzer - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
27	Tür hinten links	Scharnier unten - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
28	Seitenwand rechts	Zierleiste - beschädigt - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
29	Schiebetür rechts	Zierleiste - Delle(n) - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
30	Tür vorn rechts	Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
31	Verglasung	Türscheibe vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
32	Schiebetür rechts	Türdichtung - Löcher - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
33	Tür hinten links	Türdichtung - Löcher - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
34	Heckklappe/-tür	Verkleidung Standard unten - Löcher - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
35	Heckklappe/-tür	Verkleidung Standard Mitte - Löcher - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
36	Heckklappe/-tür	Dichtung - Löcher - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
37	Verkleidungen/ Abdeckungen	Verkleidungen/Abdeckungen - Fehlstellung - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
38	Verkleidungen/ Abdeckungen	Verkleidung Ladekante - fehlt - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
39	Verkleidungen/ Abdeckungen	D-Säule rechts Verkleidung innen - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00 €	0,00 €

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
40	Verkleidungen/ Abdeckungen	Verkleidungen/Abdeckungen - fehlt - kein Abzug		
41	Seitenwand rechts	Radlauf - Delle / Lackschaden - kein Abzug		
42	Verkleidungen/ Abdeckungen	C-Säule rechts Verkleidung innen - Delle / Lackschaden - kein Abzug		
43	Schiebetür rechts	Verkleidung Standard unten - Löcher - kein Abzug		
44	Schiebetür rechts	Verkleidung Standard oben - Löcher - kein Abzug		
45	Verkleidungen/ Abdeckungen	Verkleidungen/Abdeckungen - fehlt - kein Abzug		
46	Seitenwand links	Radlauf - Delle / Lackschaden - kein Abzug		
47	Fahrzeugdach	Dach - verformt - kein Abzug		
48	Fahrzeugdach	Dach - beschädigt - kein Abzug		
49	Seitenwand links	Innenverkleidung - Löcher - kein Abzug		
50	Seitenwand rechts	Innenverkleidung - Löcher - kein Abzug		
Summe (netto)				

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Trennwand - Delle / Lackschaden - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
3	Verkleidungen/ Abdeckungen	D-Säule links Verkleidung innen - verkratzt / verschürft - kein Abzug
Summe (netto)		

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
(Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Bemerkungen

Vorschaden im Dachbereich vorhanden. Dachstruktur, Dachholm und Dachquerträger verformt. Strukturelle Beschädigung feststellbar. Fahrzeugvermessung zur Prüfung der Karosseriegeometrie empfohlen.

Das Fahrzeug wurde im unreparierten Zustand ohne Hebebühnenaufnahme begutachtet. Eine Untersuchung der Fahrzeugunterseite sowie verdeckter bzw. demontagebedürftiger Bauteile konnte daher nicht erfolgen. Eventuelle weitere Schäden, insbesondere im Unterboden- und Tragwerksbereich, können nicht ausgeschlossen werden.



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten

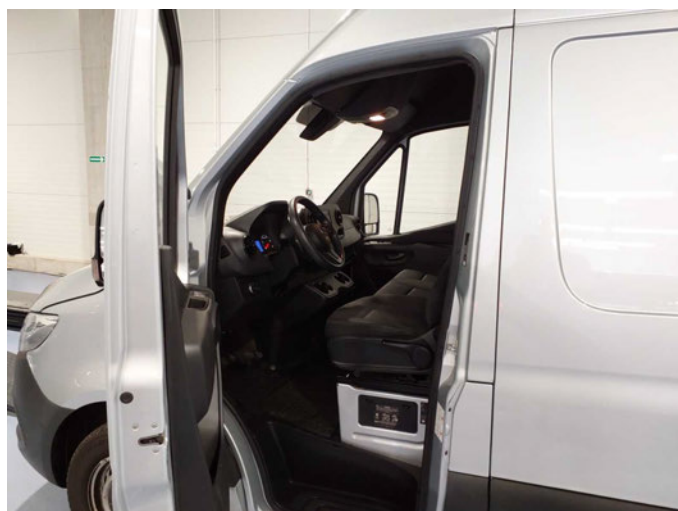


Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Kombiinstrument

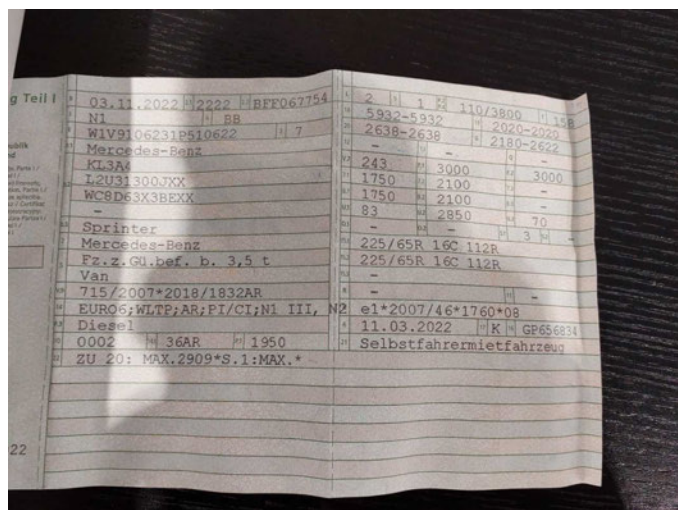


Abbildung 10: Dokumente



Abbildung 11: Dokumente

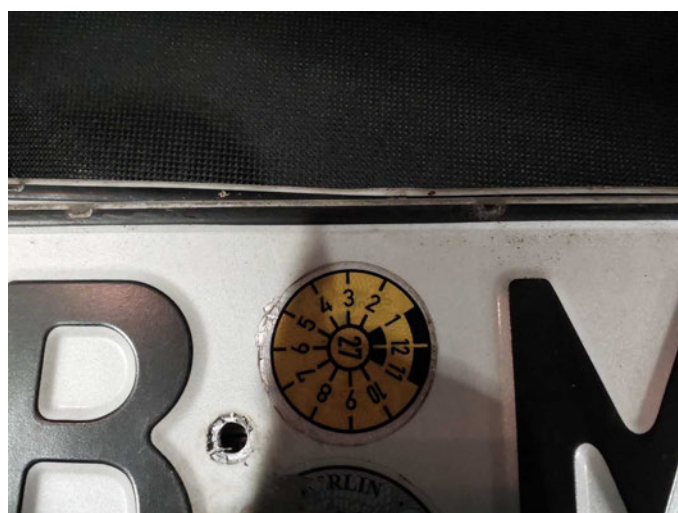


Abbildung 12: Dokumente



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

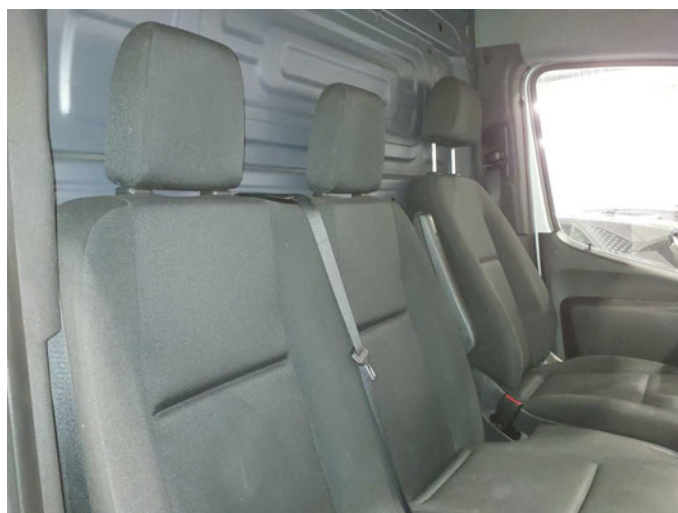


Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges

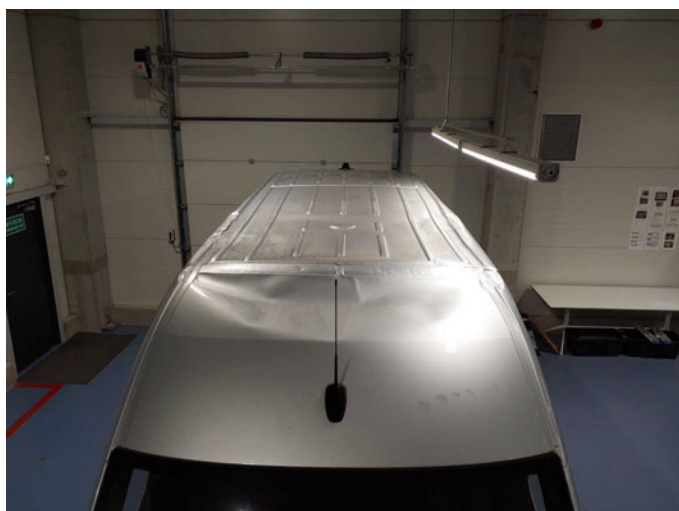


Abbildung 41: Sonstiges



Beschädigung 1: Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel m. Fernb. - beschädigt
- kein Abzug



Beschädigung 1: Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel m. Fernb. - beschädigt
- kein Abzug



Beschädigung 2: Motorhaube: Dämmmatte - beschädigt - kein Abzug



Beschädigung 2: Motorhaube: Dämmmatte - beschädigt - kein Abzug



Beschädigung 3: Motor: Motorverkleidung unten vorn - fehlt - kein Abzug



Beschädigung 4: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/
Abdeckungen - Fehlstellung - kein Abzug



Beschädigung 4: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/
Abdeckungen - Fehlstellung - kein Abzug



Beschädigung 5: Rad/Reifen: Reifen hinten links - abweichend Auslieferungszustand - kein Abzug



Beschädigung 5: Rad/Reifen: Reifen hinten links - abweichend Auslieferungszustand - kein Abzug



Beschädigung 6: elektronische Systeme: Rückfahrkamera - abweichend Auslieferungszustand - kein Abzug



Beschädigung 6: elektronische Systeme: Rückfahrkamera - abweichend Auslieferungszustand - kein Abzug



Beschädigung 7: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 7: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 7: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 8: Karosserie: A-Säule links - gebrochen / gerissen - kein Abzug



Beschädigung 8: Karosserie: A-Säule links - gebrochen / gerissen - kein Abzug



Beschädigung 9: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 9: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 9: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 9: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 9: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 9: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 9: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 10: Karosserie: B-Säule rechts - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 10: Karosserie: B-Säule rechts - Delle / Lackschaden - kein Abzug




Beschädigung 10: Karosserie: B-Säule rechts - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 10: Karosserie: B-Säule rechts - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 11: Schweller rechts: Schweller - Delle / Lackschaden - kein Abzug

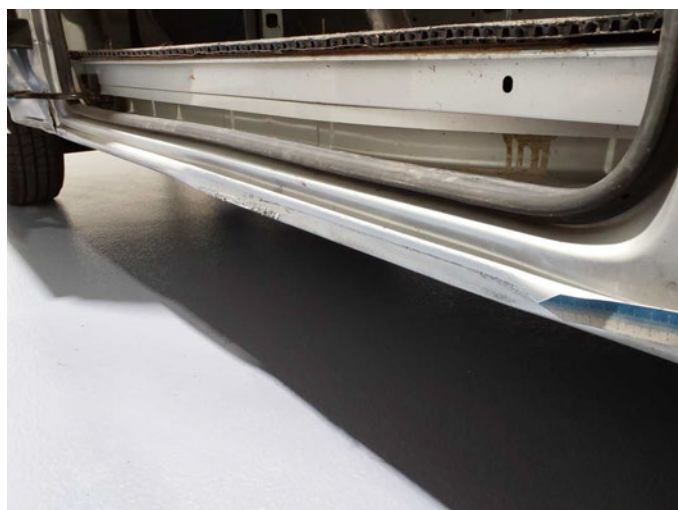

Beschädigung 11: Schweller rechts: Schweller - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 11: Schweller rechts: Schweller - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 12: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - kein Abzug




Beschädigung 12: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 12: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - kein Abzug




Beschädigung 12: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - kein Abzug

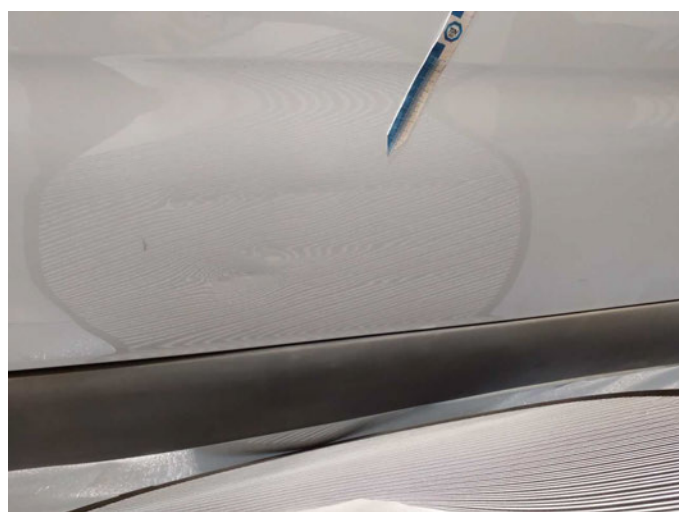

Beschädigung 12: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 12: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - kein Abzug

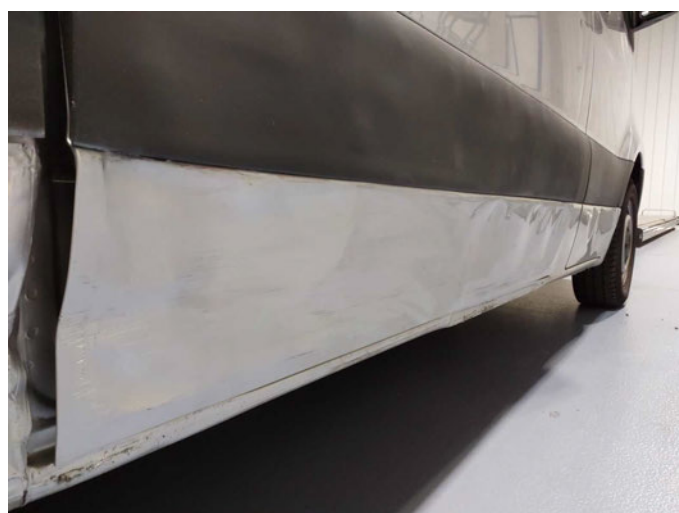

Beschädigung 12: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 12: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 13: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 13: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 13: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 13: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 13: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 13: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 13: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 13: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 14: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 14: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 14: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 14: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 14: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 14: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 14: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 14: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - kein Abzug




Beschädigung 14: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 14: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 14: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - kein Abzug

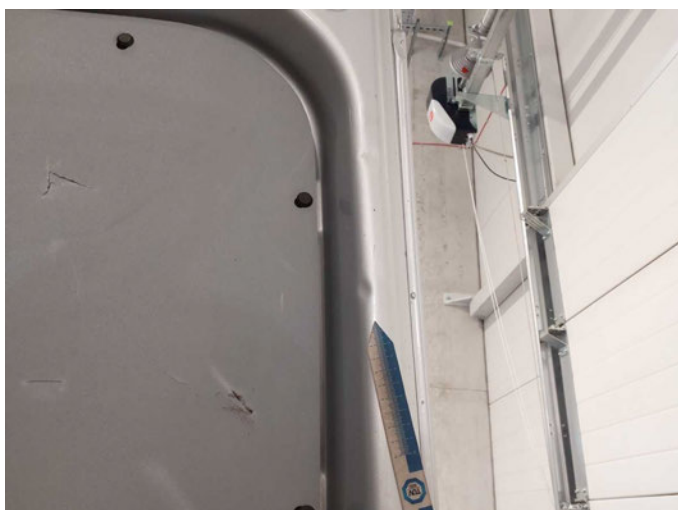

Beschädigung 14: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 15: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 15: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 15: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 15: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden
- kein Abzug



Beschädigung 15: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden
- kein Abzug



Beschädigung 15: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden
- kein Abzug



Beschädigung 15: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden
- kein Abzug



Beschädigung 15: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden
- kein Abzug




Beschädigung 16: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden
- kein Abzug



Beschädigung 16: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden
- kein Abzug



Beschädigung 16: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden
- kein Abzug

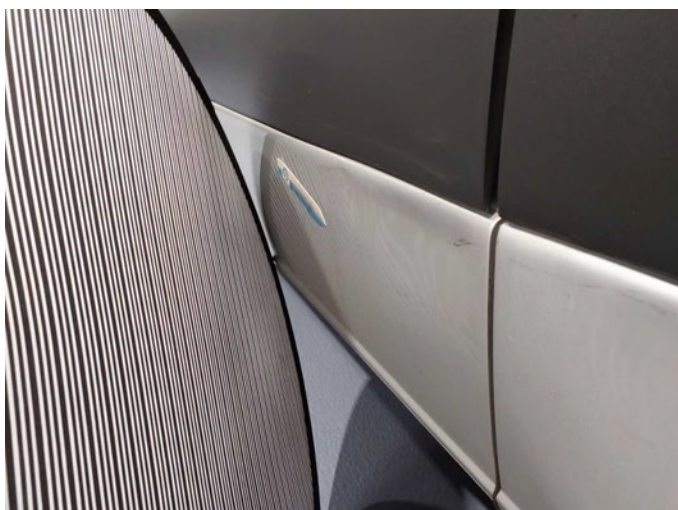

Beschädigung 16: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden
- kein Abzug



Beschädigung 16: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden
- kein Abzug



Beschädigung 16: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden
- kein Abzug



Beschädigung 16: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden
- kein Abzug



Beschädigung 16: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden
- kein Abzug



Beschädigung 16: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden
- kein Abzug



Beschädigung 16: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden
- kein Abzug



Beschädigung 17: Tür vorn links: Tür - Fehlstellung - kein Abzug



Beschädigung 17: Tür vorn links: Tür - Fehlstellung - kein Abzug



Beschädigung 18: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - kein Abzug



Beschädigung 18: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - kein Abzug



Beschädigung 18: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - kein Abzug



Beschädigung 19: Karosserie: B-Säule links - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 19: Karosserie: B-Säule links - Delle / Lackschaden - kein Abzug




Beschädigung 20: Fahrzeugdach: Dach - beklebt/ beschriftet - kein Abzug



Beschädigung 21: Außenspiegel rechts: Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung 21: Außenspiegel rechts: Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft - kein Abzug

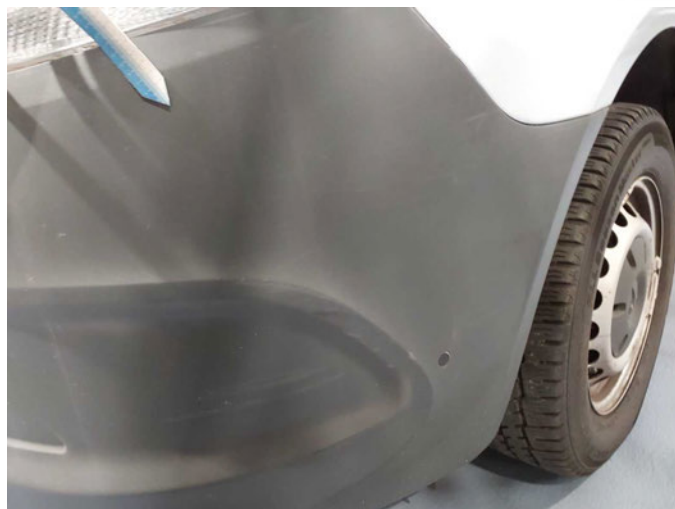


Beschädigung 22: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung 22: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung 23: Scheinwerfer: Scheinwerfer links - verkratzt / verschürft - kein Abzug

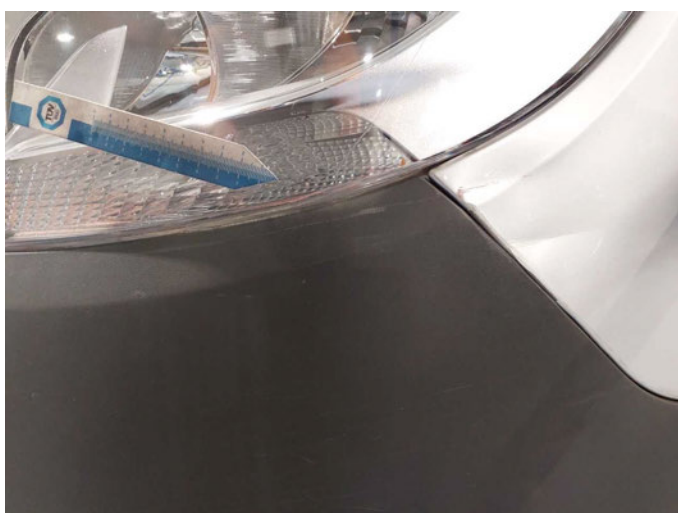


Beschädigung 23: Scheinwerfer: Scheinwerfer links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung 24: Außenspiegel links: Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung 24: Außenspiegel links: Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft - kein Abzug

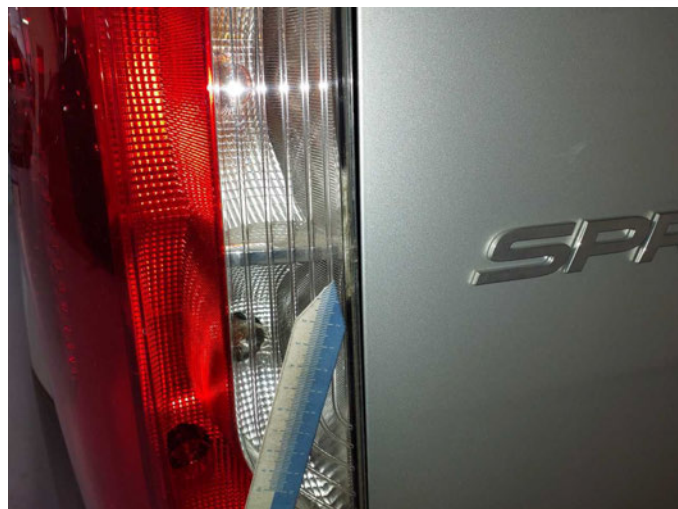

Beschädigung 25: Heckleuchte: Heckleuchte links - gebrochen / gerissen - kein Abzug



Beschädigung 25: Heckleuchte: Heckleuchte links - gebrochen / gerissen - kein Abzug



Beschädigung 26: Karosserie: D-Säule links - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung 26: Karosserie: D-Säule links - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung 26: Karosserie: D-Säule links - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung 27: Tür hinten links: Scharnier unten - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung 28: Seitenwand rechts: Zierleiste - beschädigt - kein Abzug



Beschädigung 28: Seitenwand rechts: Zierleiste - beschädigt - kein Abzug



Beschädigung 29: Schiebetür rechts: Zierleiste - Delle(n) - kein Abzug



Beschädigung 29: Schiebetür rechts: Zierleiste - Delle(n) - kein Abzug



Beschädigung 30: Tür vorn rechts: Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - kein Abzug




Beschädigung 30: Tür vorn rechts: Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung 31: Verglasung: Türscheibe vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung 31: Verglasung: Türscheibe vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug

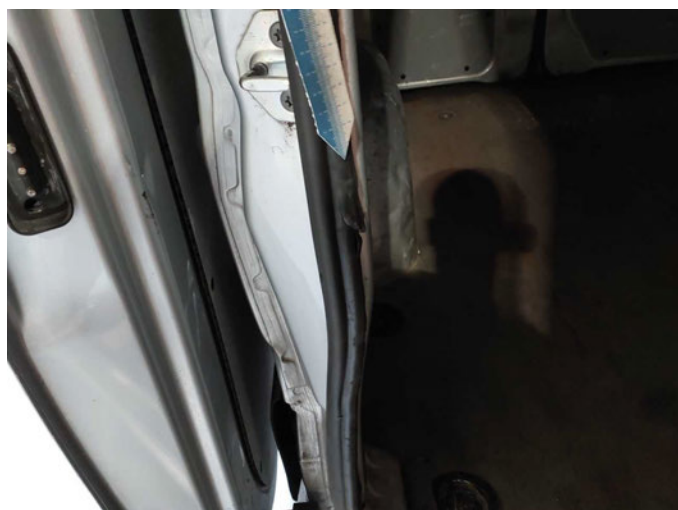

Beschädigung 32: Schiebetür rechts: Türdichtung - Löcher - kein Abzug



Beschädigung 32: Schiebetür rechts: Türdichtung - Löcher - kein Abzug



Beschädigung 33: Tür hinten links: Türdichtung - Löcher - kein Abzug



Beschädigung 33: Tür hinten links: Türdichtung - Löcher - kein Abzug



Beschädigung 34: Heckklappe/-tür: Verkleidung Standard unten - Löcher - kein Abzug



Beschädigung 34: Heckklappe/-tür: Verkleidung Standard unten - Löcher - kein Abzug



Beschädigung 34: Heckklappe/-tür: Verkleidung Standard unten - Löcher - kein Abzug



Beschädigung 34: Heckklappe/-tür: Verkleidung Standard unten - Löcher - kein Abzug



Beschädigung 35: Heckklappe/-tür: Verkleidung Standard Mitte - Löcher - kein Abzug



Beschädigung 35: Heckklappe/-tür: Verkleidung Standard Mitte - Löcher - kein Abzug



Beschädigung 36: Heckklappe/-tür: Dichtung - Löcher - kein Abzug



Beschädigung 36: Heckklappe/-tür: Dichtung - Löcher - kein Abzug



Beschädigung 36: Heckklappe/-tür: Dichtung - Löcher - kein Abzug




Beschädigung 37: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/Abdeckungen - Fehlstellung - kein Abzug




Beschädigung 37: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/Abdeckungen - Fehlstellung - kein Abzug



Beschädigung 38: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidung Ladekante - fehlt - kein Abzug

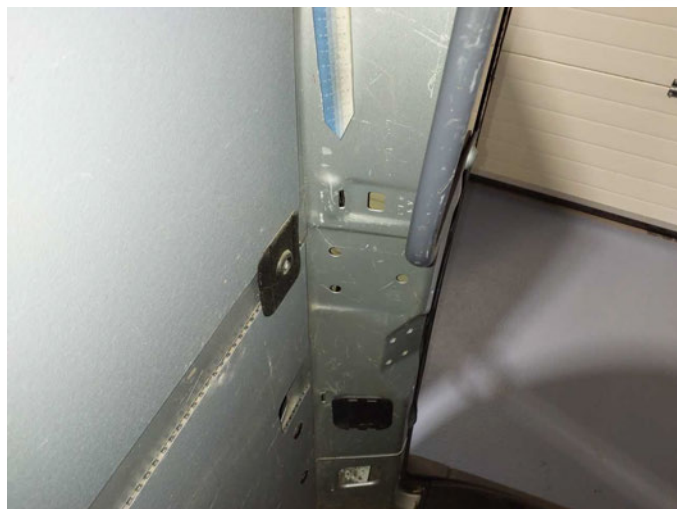

Beschädigung 39: Verkleidungen/Abdeckungen: D-Säule rechts Verkleidung innen - verkratzt / verschürft - kein Abzug

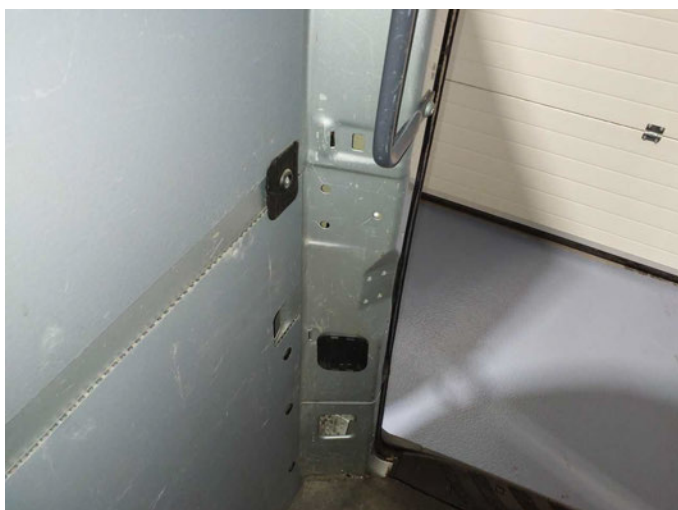

Beschädigung 39: Verkleidungen/Abdeckungen: D-Säule rechts Verkleidung innen - verkratzt / verschürft - kein Abzug




Beschädigung 40: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/ Abdeckungen - fehlt - kein Abzug



Beschädigung 40: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/ Abdeckungen - fehlt - kein Abzug



Beschädigung 40: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/ Abdeckungen - fehlt - kein Abzug

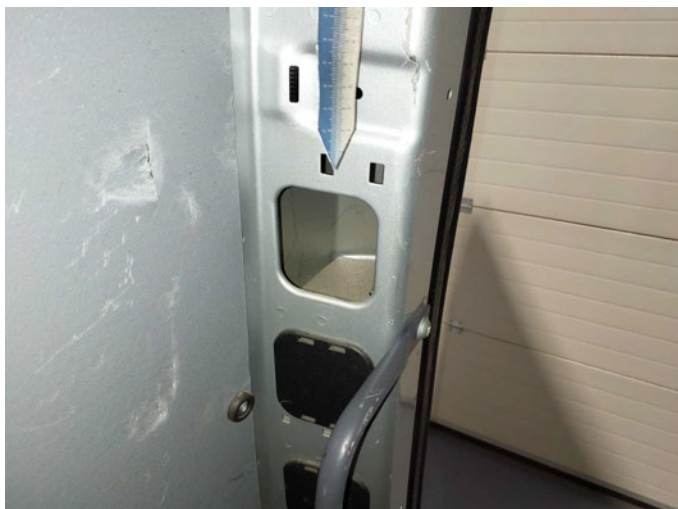

Beschädigung 40: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/Abdeckungen - fehlt - kein Abzug



Beschädigung 41: Seitenwand rechts: Radlauf - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 41: Seitenwand rechts: Radlauf - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 42: Verkleidungen/Abdeckungen: C-Säule rechts Verkleidung innen - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 42: Verkleidungen/Abdeckungen: C-Säule rechts Verkleidung innen - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 43: Schiebetür rechts: Verkleidung Standard unten - Löcher - kein Abzug




Beschädigung 43: Schiebetür rechts: Verkleidung Standard unten - Löcher - kein Abzug



Beschädigung 44: Schiebetür rechts: Verkleidung Standard oben - Löcher - kein Abzug




Beschädigung 44: Schiebetür rechts: Verkleidung Standard oben - Löcher - kein Abzug

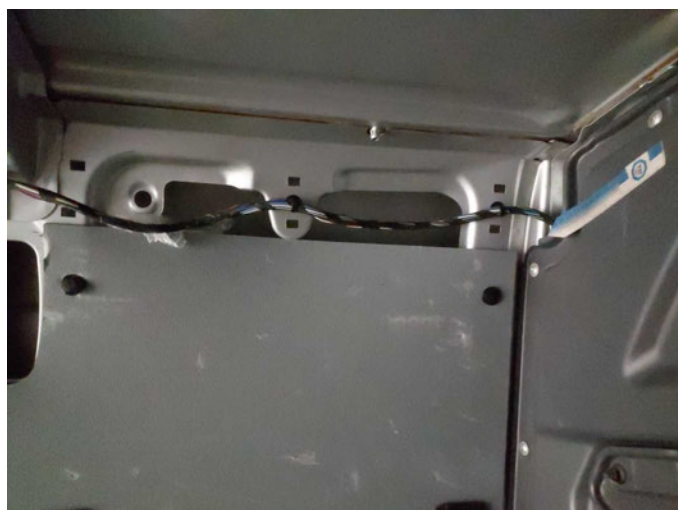

Beschädigung 45: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/Abdeckungen - fehlt - kein Abzug



Beschädigung 45: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/Abdeckungen - fehlt - kein Abzug

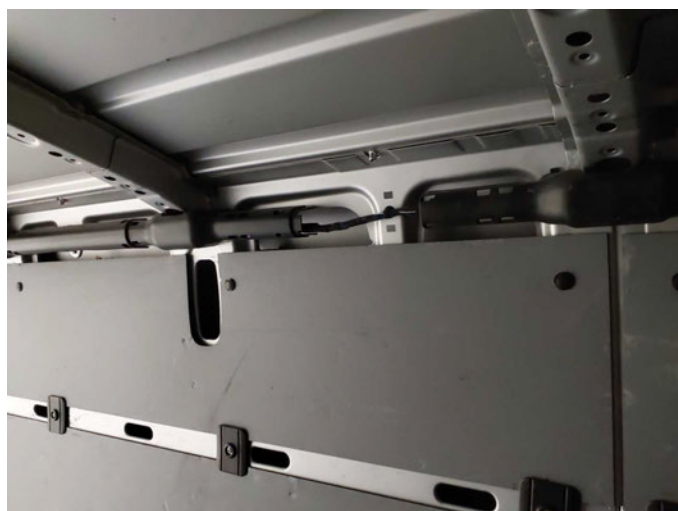

Beschädigung 45: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/Abdeckungen - fehlt - kein Abzug



Beschädigung 46: Seitenwand links: Radlauf - Delle / Lackschaden - kein Abzug




Beschädigung 46: Seitenwand links: Radlauf - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung 47: Fahrzeugdach: Dach - verformt - kein Abzug



Beschädigung 47: Fahrzeugdach: Dach - verformt - kein Abzug

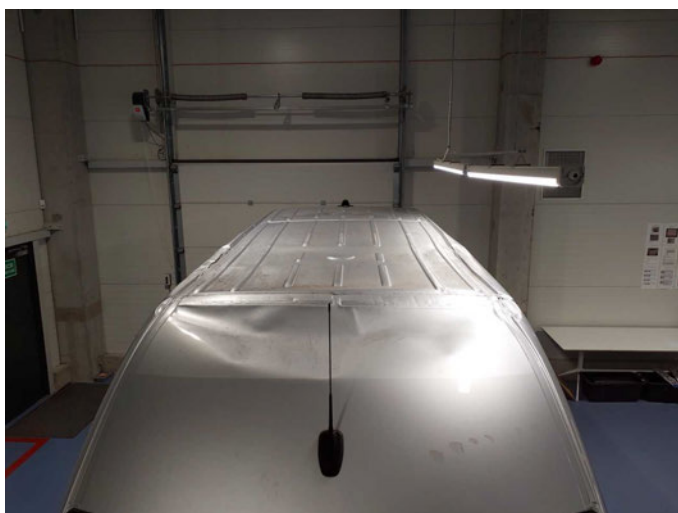

Beschädigung 48: Fahrzeugdach: Dach - beschädigt - kein Abzug




Beschädigung 48: Fahrzeugdach: Dach - beschädigt - kein Abzug



Beschädigung 48: Fahrzeugdach: Dach - beschädigt - kein Abzug



Beschädigung 48: Fahrzeugdach: Dach - beschädigt - kein Abzug

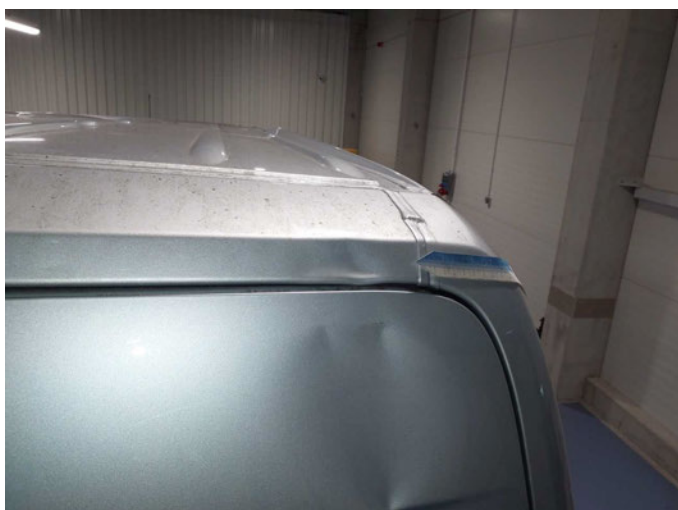

Beschädigung 48: Fahrzeugdach: Dach - beschädigt - kein Abzug




Beschädigung 48: Fahrzeugdach: Dach - beschädigt - kein Abzug



Beschädigung 48: Fahrzeugdach: Dach - beschädigt - kein Abzug



Beschädigung 48: Fahrzeugdach: Dach - beschädigt - kein Abzug

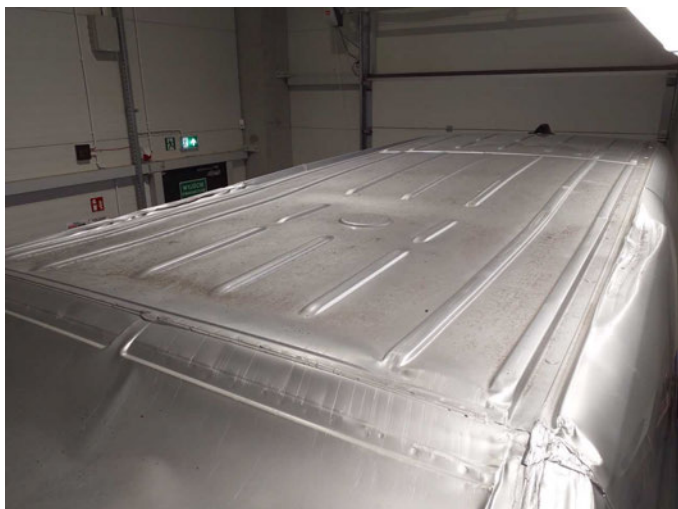

Beschädigung 48: Fahrzeugdach: Dach - beschädigt - kein Abzug




Beschädigung 48: Fahrzeugdach: Dach - beschädigt - kein Abzug



Beschädigung 49: Seitenwand links: Innenverkleidung - Löcher - kein Abzug



Beschädigung 49: Seitenwand links: Innenverkleidung - Löcher - kein Abzug

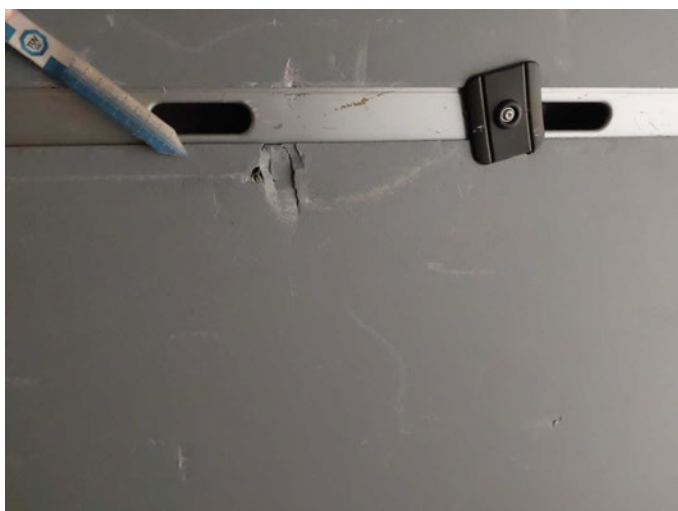

Beschädigung 50: Seitenwand rechts: Innenverkleidung - Löcher - kein Abzug




Beschädigung 50: Seitenwand rechts: Innenverkleidung - Löcher - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Trennwand - Delle / Lackschaden - kein Abzug




Gebrauchsspur 1: Karosserie: Trennwand - Delle / Lackschaden - kein Abzug

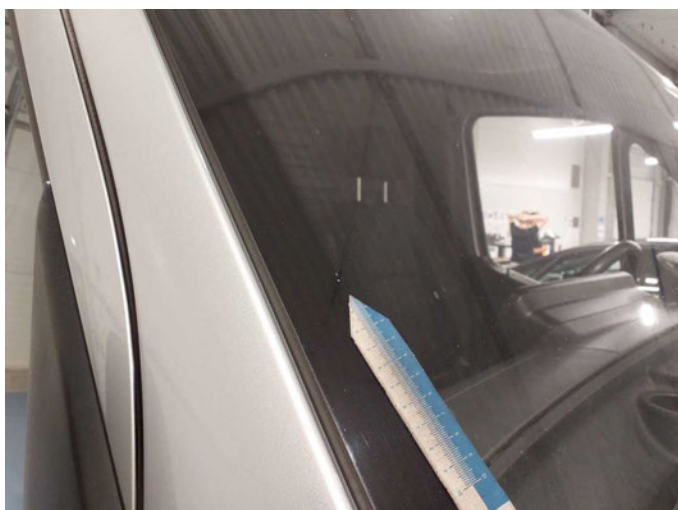

Gebrauchsspur 2: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

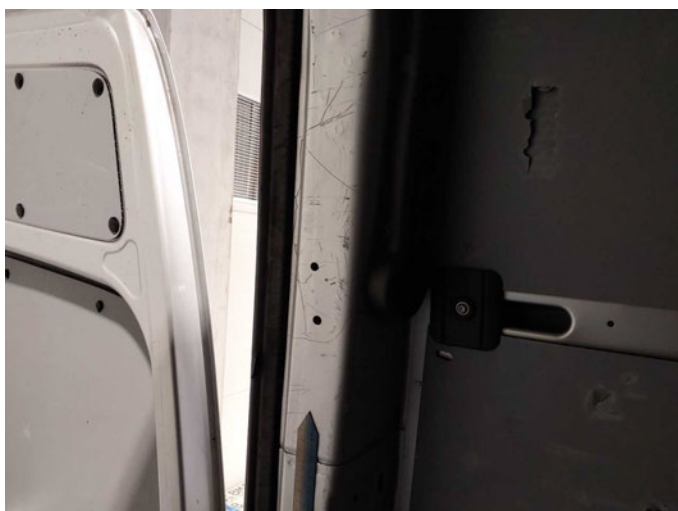

Gebrauchsspur 3: Verkleidungen/Abdeckungen: D-Säule links
Verkleidung innen - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Verkleidungen/Abdeckungen: D-Säule links
Verkleidung innen - verkratzt / verschürft - kein Abzug