

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang

Ihr Auftrag vom	18.06.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	03.07.2026
Referenznummern	0002071106

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	W0VZT8EP0N1039911		
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Blau / 2-Schicht metallic
Hersteller	Opel	Nächste HU	05/2028
Typ / Verkaufsbez.	Insignia B Sports Tourer Elegance	Laufleistung abgelesen	110.344 km
Erstzulassung	12.05.2023	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.995 ccm / 128 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Barum	225/55 R17 101Y	6 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Barum	225/55 R17 101Y	6 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55 R17 101Y	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55 R17 101Y	5 mm
Reservebereifung: TireFit					
Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	225/55 R17 101V M+S	7 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	225/55 R17 101V M+S	7 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55 R17 101V M+S	8 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55 R17 101V M+S	8 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 30.10.2025 bei km 86.925.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Außenspiegel links	Ja	

Anmerkungen

Die Erstzulassungsdaten wurden gemäß den Vorgaben des Auftraggebers übernommen.
Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Daten zur Erstzulassung sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor
Das Fahrzeug weist innen und außen alters-, nutzungs- und laufleistungsanaloge Gebrauchsspuren auf.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Freisprecheinrichtung Bluetooth	Frontkamera
Fahrassistenz-System: Abstandswarner	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung	Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
Heckleuchten LED	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Innenausstattung: Dekorleisten Hexagon	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
Karosserie: 5-türig	Kindersicherung
Klimaautomatik 2-Zonen	Feststellbremse elektrisch
Fensterheber elektrisch vorn	Fensterheber elektrisch hinten
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	Ergonomiesitz vorn links
Elektron. Traktionskontrolle	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)	Einstiegsleisten mit Schriftzug
Drehzahlmesser	Dach, Design-Ausführung (Chrom)
DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Bremsassistent
Bluetooth Audio-Streaming	B-Säulen schwarz Hochglanz (außen)
Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
Antriebsart: Frontantrieb	Anti-Blockier-System (ABS)
Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Luftfeuchtesensor
Tagfahrlicht LED	Türgriffe außen Wagenfarbe
Kopf-Airbag-System	Kopfstützen hinten (3-fach)
Kühlergrill mit Chromrahmen	Lenkrad (Leder 3-Speichen)
Audiobedienung am Lenkrad	LM-Felgen
Modellpflege	Motor 2,0 Ltr. - 128 kW CDTI
MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy	Nebelscheinwerfer LED
Parkpilotsystem vorn und hinten	Reifendruckwarner
Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Seitenairbag vorn	Seitenscheiben geräuschkämmend
Sicht-Paket	Einschaltautomatik für Fahrlicht
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Scheibenwischer mit Regensensor
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Monita / Ledernachbildung Morrocana, schwarz
Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
Voll-LED (IntelliLux)	Leuchtweitenregelung automatisch
Abbiegelicht	Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Sonderausstattung

Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)	Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
--	---

Sonderausstattung

Winter-Paket 2	Sitz-Paket
Sitzverstellung vorn links elektr. (8-fach)	Sitz vorn links und Außenspiegel mit Memoryfunktion
Sitz vorn links mit Massagefunktion	Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
Sitzheizung vorn	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro	Charging-Paket
USB-Schnittstelle hinten (2-fach)	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)	Easy Access-Paket
Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)	Heckklappenöffnung elektrisch
Schließ-/Startsystem Keyless Open	Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	Innovations-Paket 2
Head-up-Display	Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
Technologie-Paket Park & Go	Außenspiegel elektr. anklappbar
Außenspiegel mit Umfeldleuchte	Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
Rückfahrkamera (digital)	

Wertbeeinflussende Faktoren		
Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach, verkratzt, lackieren (Bild 22, Bild 23, Bild 24)	1689,30 €	929,12 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 16, Bild 17, Bild 18)	628,07 €	381,33 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 19, Bild 20, Bild 21)	811,66 €	446,41 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	100,00 €	100,00 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Armaturenbrett, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Fußmatte(n) vorne links, beschädigt, ersetzen (Bild 25, Bild 26)	75,74 €	41,66 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 302,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	3.304,77 €
Minderwert	1.898,52 €
Händlereinkaufspreis	8.850,00 €
Händlerverkaufspreis	10.375,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen
Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert
Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung. Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 26 Fotos.

Staubach-Beulig, Chris

 Der Sachverständige, 30.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage

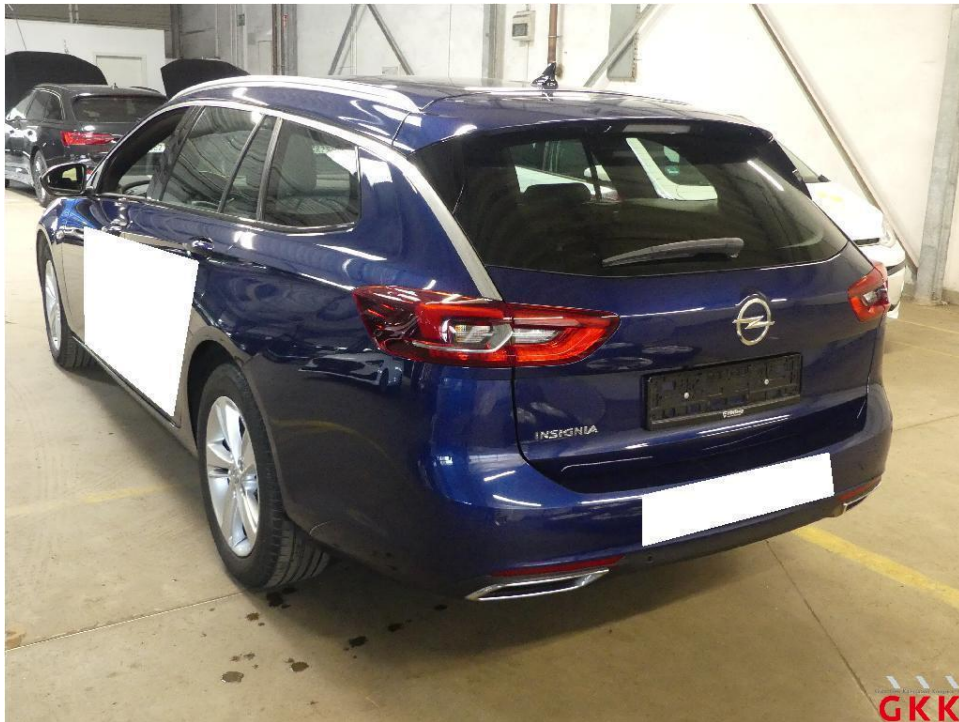


Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9

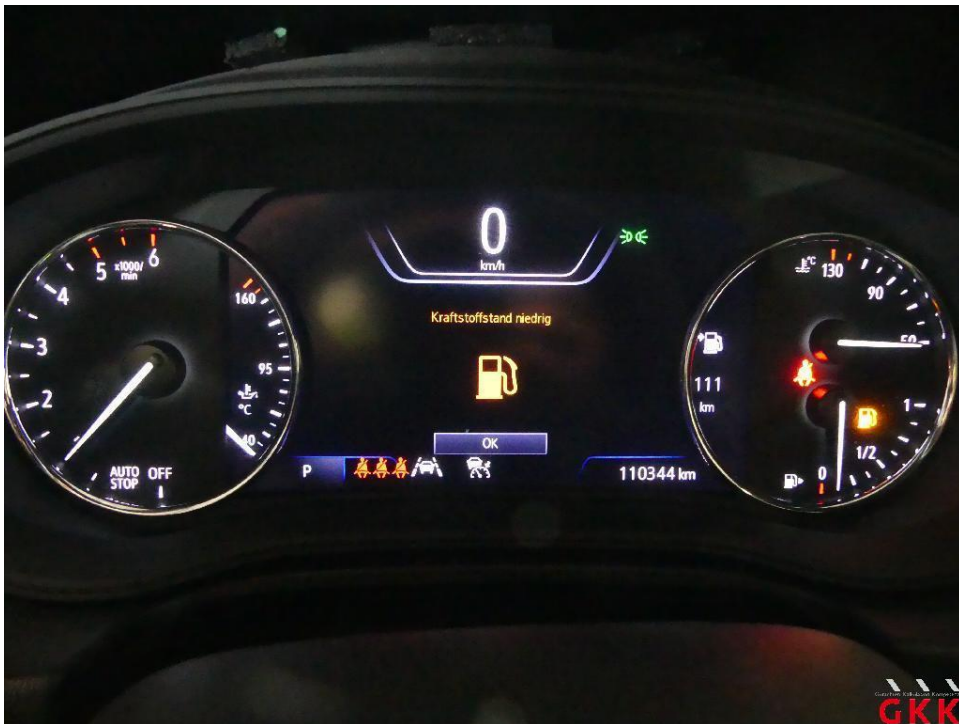


Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

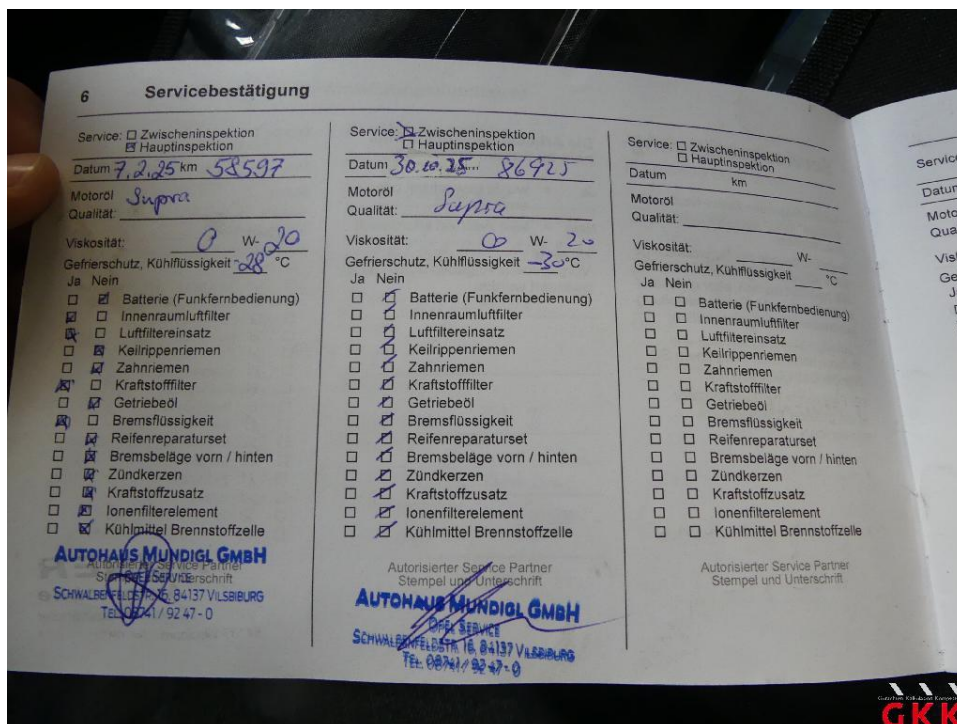


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15

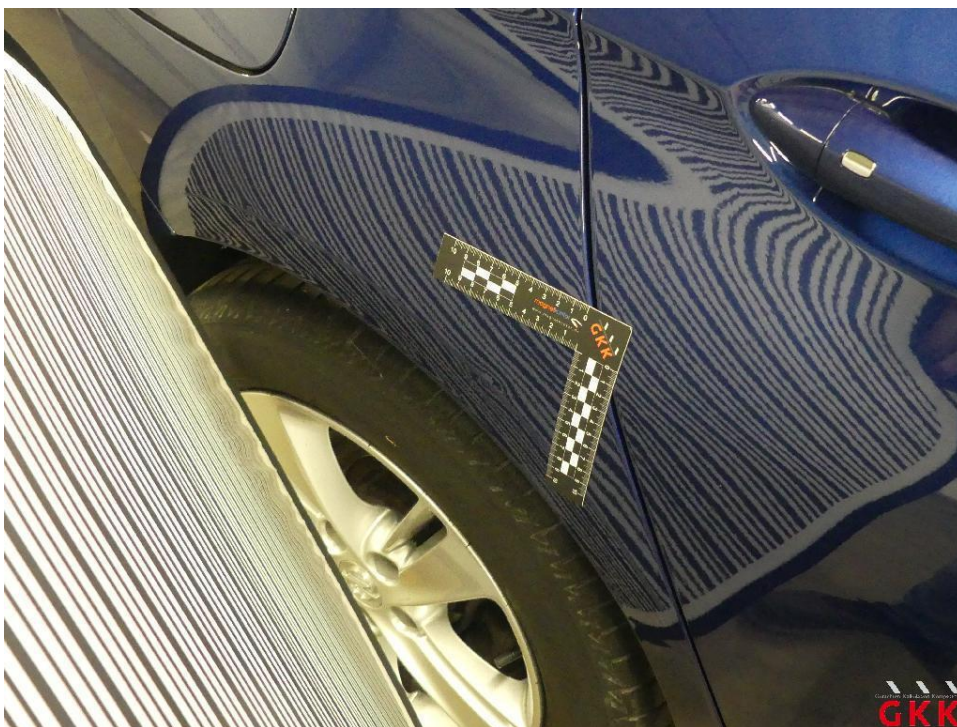


Bild 16 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

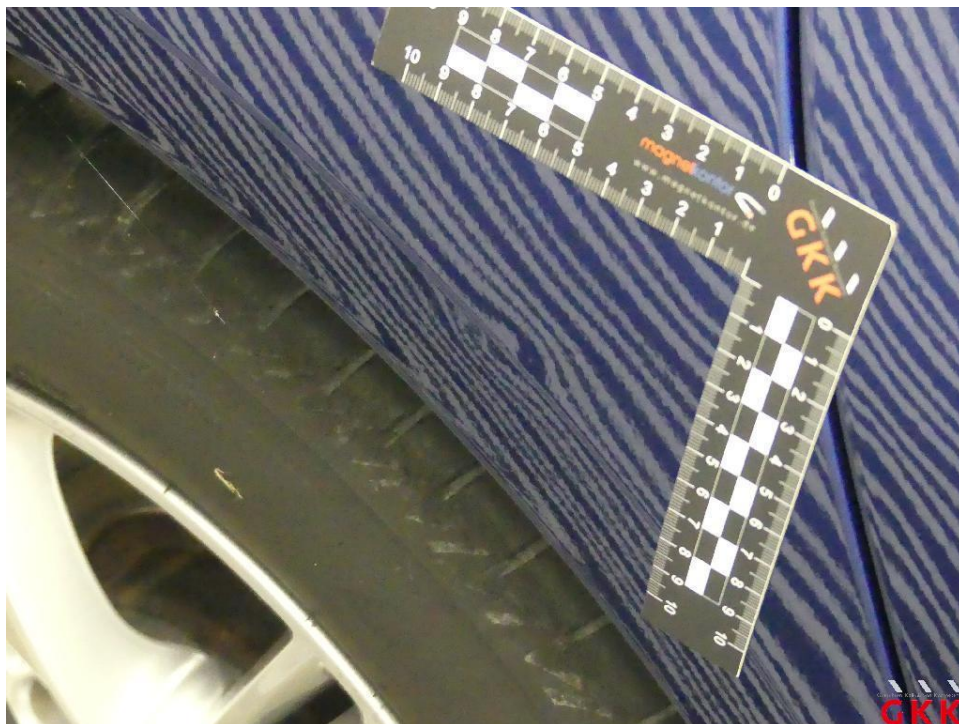


Bild 17 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 18 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

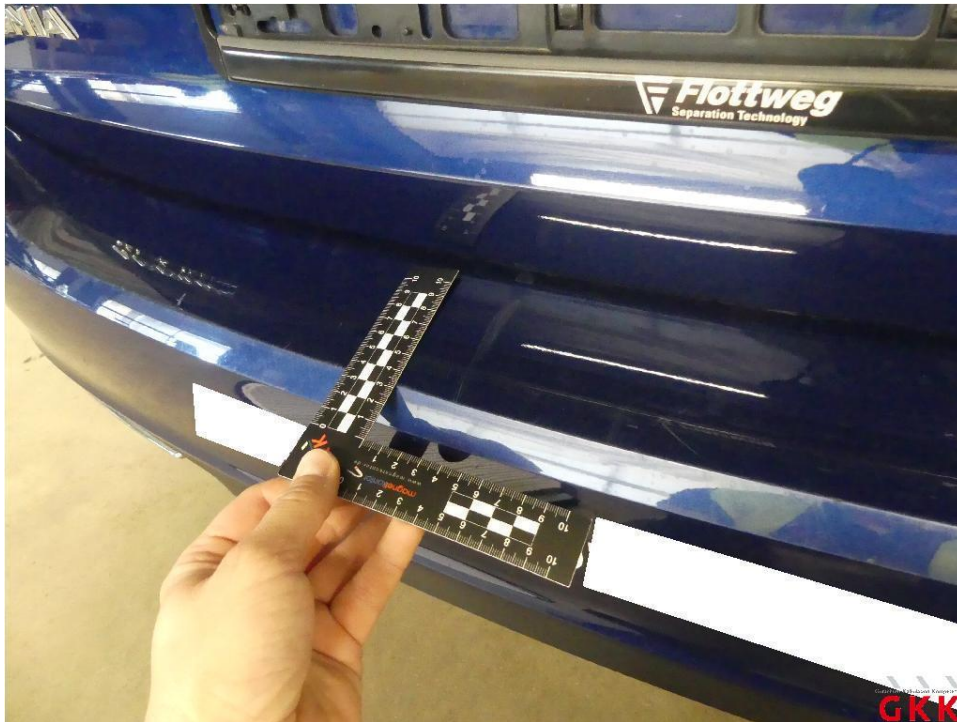


Bild 19 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

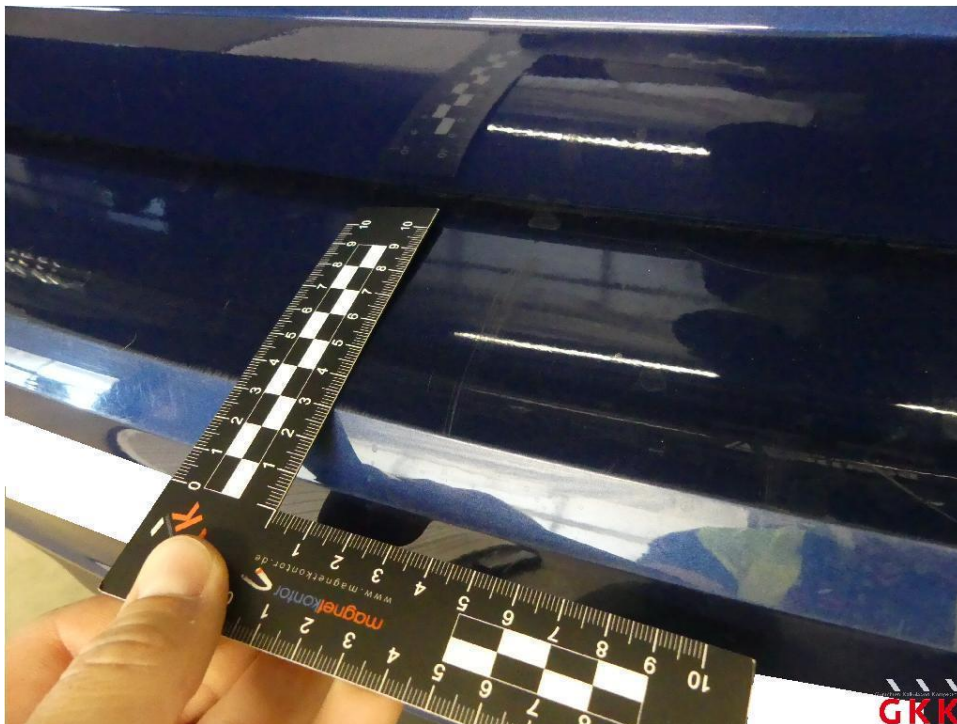


Bild 20 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage

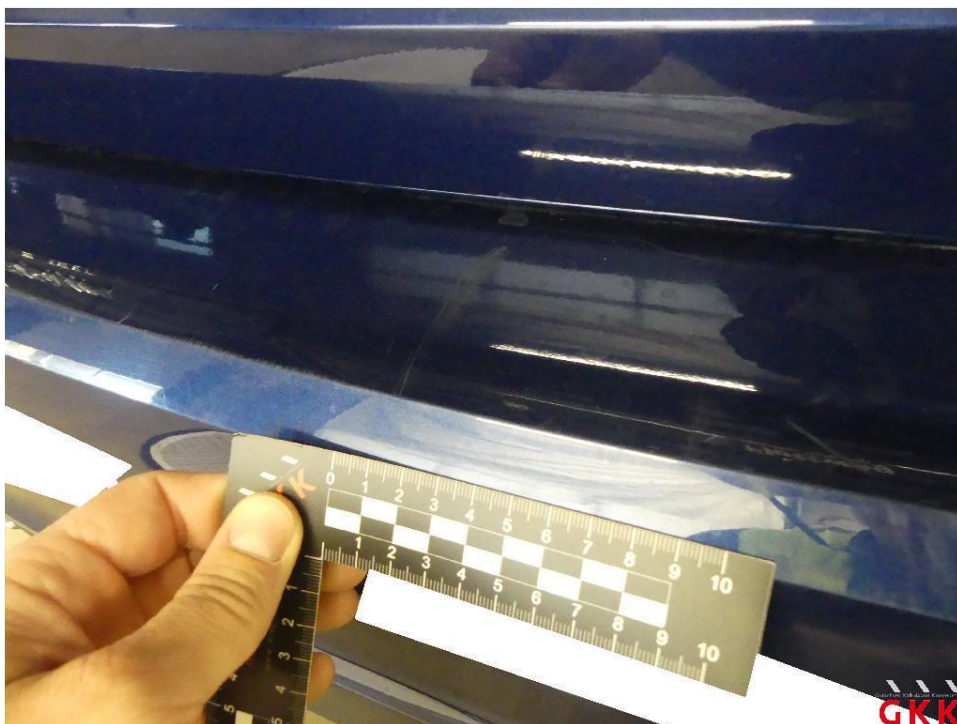


Bild 21 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 22 Dach, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 23 Dach, verkratzt, lackieren



Bild 24 Dach, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 25 Fußmatte(n), vorne links, beschädigt, ersetzen



Bild 26 Fußmatte(n), vorne links, beschädigt, ersetzen