



Zustandsbericht

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	ORA Funky Cat 400 Pro		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	LGWEEUA54NK648808
Erstzulassung	06.07.2023	Laufleistung (abgelesen)	33.974 km
HSN/TSN	2280 / AAB 00005	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektr...	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Weiß Metallic	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	60 kW / 0 ccm	Nächste HU	07/2026
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	Restlauf bis Service	12 Monat(e)
Letzte Wartung	07/2025 bei 23.232 km	Polsterart	Kunstleder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	1.970 kg
Dokumente	ZB vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/1	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	12404389	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	215/50 R18 92W	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Michelin	4mm / 4mm	i.O.
2	215/50 R18 92W	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Michelin	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					08/2027

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Adaptive Abstands- und Geschwindigkeitsregelung (ACQ)
Airbags - Frontairbag Fahrer- und Beifahrer - Seitenairbag Fahrer- und Beifahrer - Kopfairbag vorne und hinten - Mittel-Airbag vorne - Beifahrerairbagschalter
Anti-Blockier-System
Aufmerksamkeits- und Müdigkeitsassistent
Bremsleuchte, dritte
Dual Screen: Digitales 10.25" Cockpit + Interaktives 10.25" Infotainmentsystem
Einparkhilfe hinten
Elektronisches Stabilitätsprogramm



Bezeichnung
Fensterscheiben hinten dunkel getönt (Privacy Glass)
Fernlichtassistent
Firmware over-the-air-Updates
Gesichtserkennung "Face ID"
Getriebe: 1-Gang-Direktantrieb
Induktive Smartphone-Ladefunktion
Innenspiegel automatisch abblendend
Klimaautomatik
Kopfstützen vorne und hinten (4)
LED-Scheinwerfer
Lenkrad beheizbar
Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
Navigation
Notbremssystem (AEB) für Fußgänger
Parkbremse elektrisch
Polster: Vegane Ledersitze
Querverkehrsassistent hinten mit Notbremsfunktion (RCTA-8)
Rundumsichtkamera 360°
Räder: 18" Leichtmetallfelgen - 7J x 18 mit Reifengröße 215/50 R18
Räder: Reifendruck-Kontrolle
Servolenkung, elektrisch
Sicherheitsgurte vorne und hinten mit Gurtstraffer, Gurtzugbegrenzer und Gurtwarner
Sitz: Beifahrersitz 4-fach elektrisch verstellbar
Sitz: Fahrer- und Beifahrersitz beheizbar
Sitz: Fahrersitz 6-fach elektrisch verstellbar
Sitz: Isofix/i-Size hinten
Smart-Key-System
Sprachassistent "Hello ORA"
Spurhalteassistent (LKA)
Stauassistent (TJA)
Totwinkelwarner (BSD)
Wegfahrsperre

Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Metallic-Lackierung
Wärmepumpen-Funktion

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
6	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern
7	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Lackmangel - lackieren
8	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge hinten - Korrosion - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten links	Türkante - Kratzer
2	Tür hinten links	Tür (1x20mm) - Delle(n)
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel m. Fernb.
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

**Verkehrssicherheit:**

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum



Abbildung 7: FIN

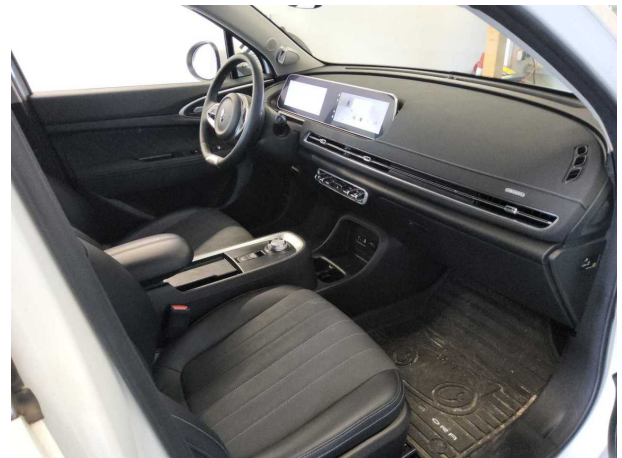


Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel

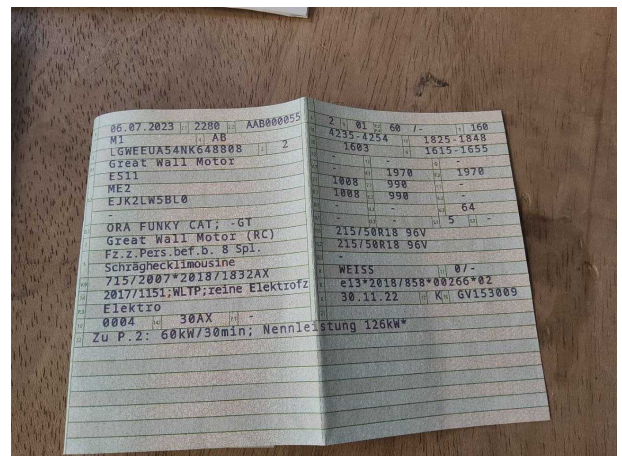


Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)

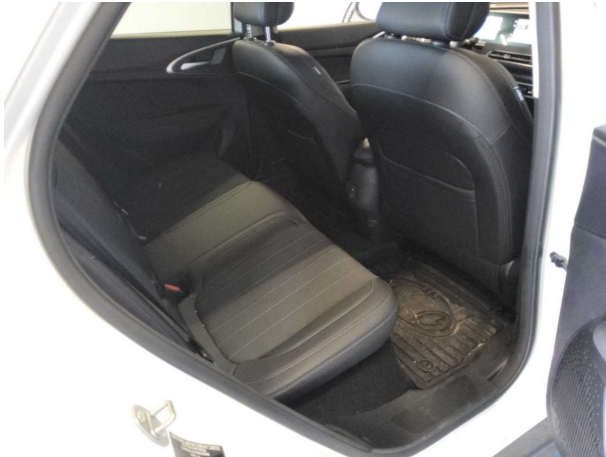


Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen

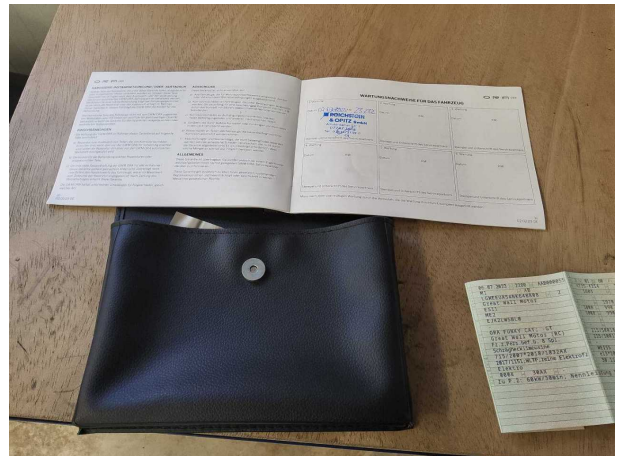


Abbildung 16: Sonstiges

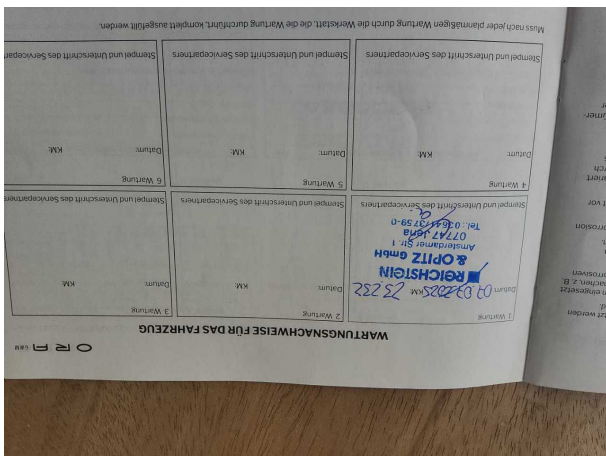


Abbildung 17: Sonstiges

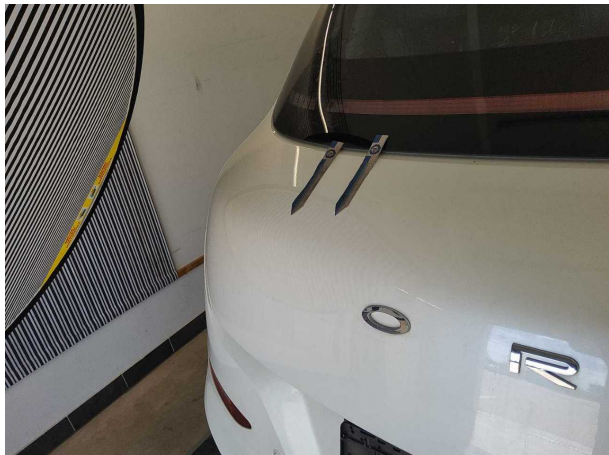


Abbildung 18: Sonstiges

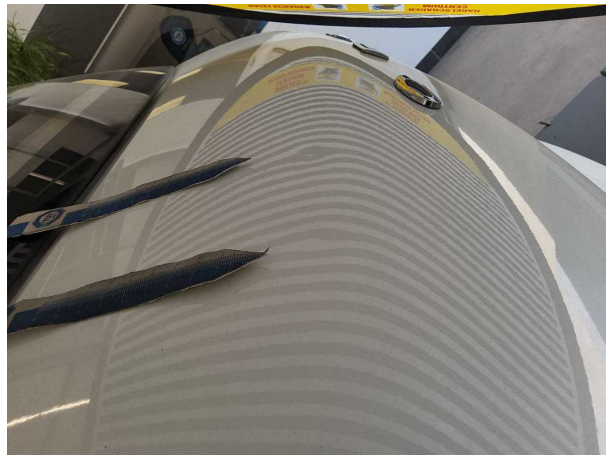


Abbildung 19: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung

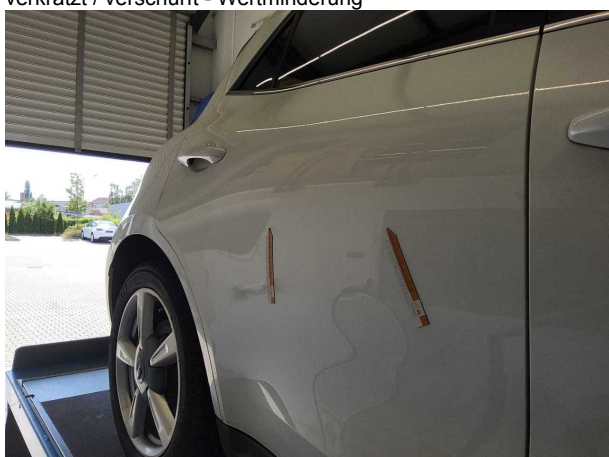


Beschädigung #3: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

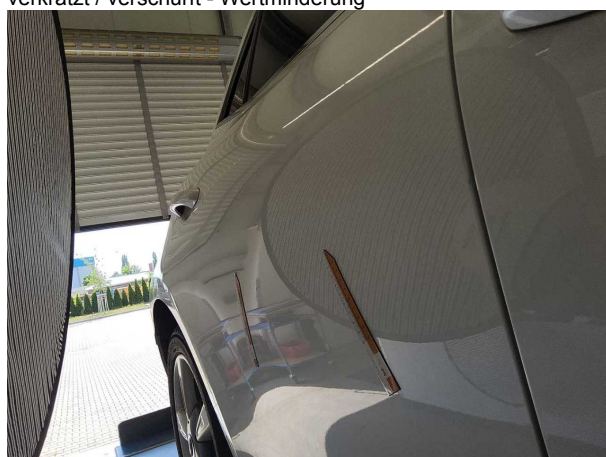


Beschädigung #3: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

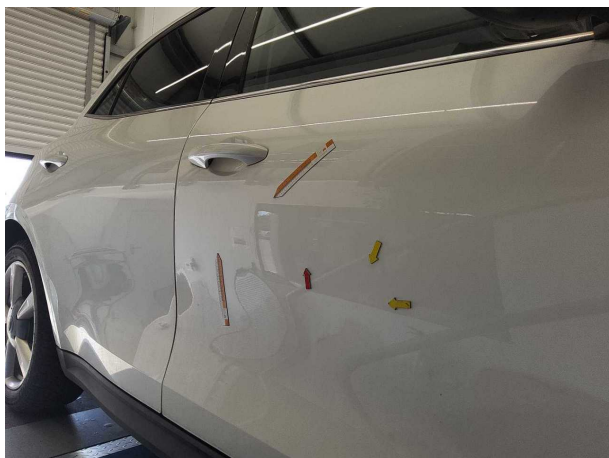


Beschädigung #4: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

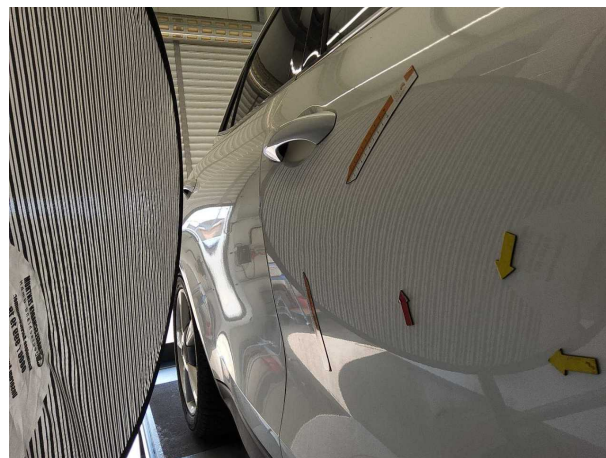


Beschädigung #4: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

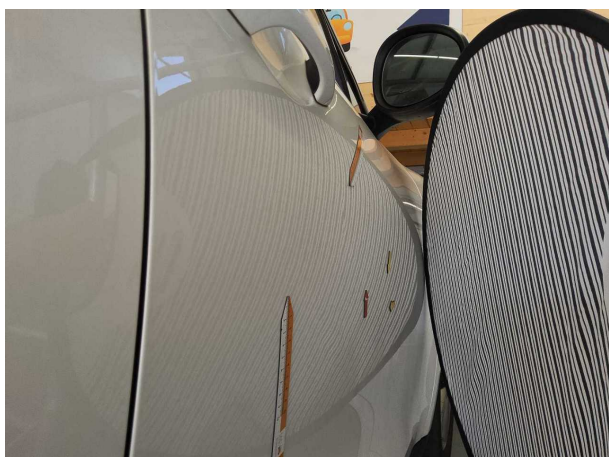


Beschädigung #4: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

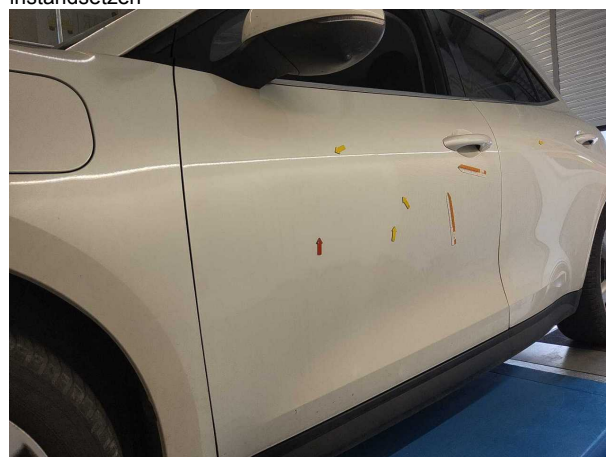

Beschädigung #5: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

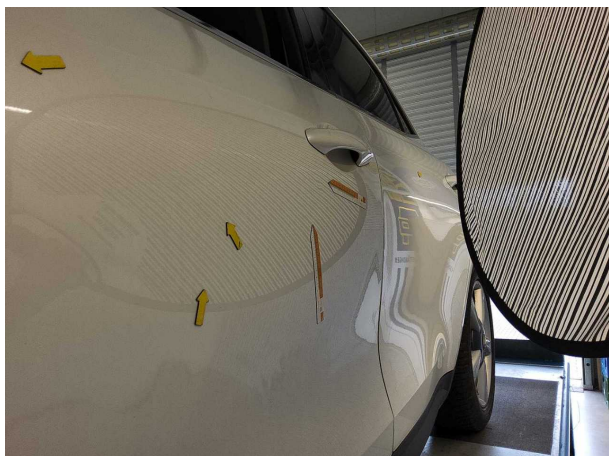

Beschädigung #5: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

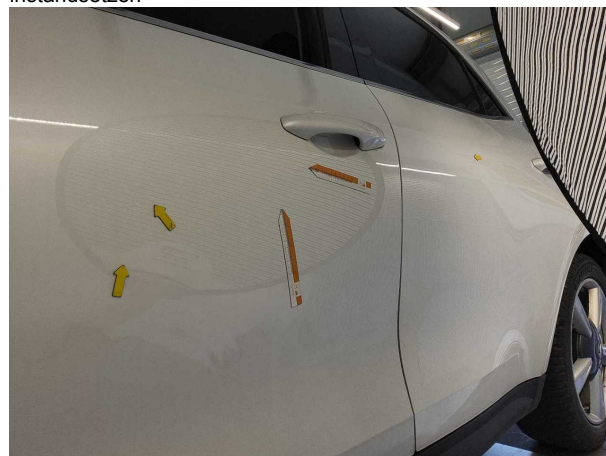

Beschädigung #5: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Lackmangel - lackieren



Beschädigung #6: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Lackmangel - lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Lackmangel - lackieren



Beschädigung #8: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten - Korrosion - erneuern



Beschädigung #8: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten - Korrosion - erneuern