



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	BN-GQ 302
Berichtsnummer :	0000000930427-DE968		
Referenznummer:	31209032		

Fahrzeugdaten

Hyundai Tucson (NX)(12.2020->) Prime Plug-In Hybrid 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAJE812DNJ091209	Laufleistung abgelesen:	90971 km
Erstzulassung / Baujahr:	04.07.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	08.07.2026 53113 Bonn
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Geländewagen/Pickup
Kraftstoff:	Hybr.B/E ext. Aufl.	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 132 kW (179 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	Teal Blue / MET
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	2026 / 2026
Polster Art:	Leder/Alcantara	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	79081 / 23.10.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

	Allwetterreifen	Aluminium
Reifenart / Felgentyp:		
2. Achse - links / Zust.	Hankook	235/50/R19/V 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Hankook	235/50/R19/V 6 mm
1. Achse - links / Zust.	Hankook	235/50/R19/V 3.5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Hankook	235/50/R19/V 3.5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Belüftung Innenraum (Multi-Air-Modus)
- Dachreling
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Funktions-Paket
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Ablageetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Assistenz-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Frontscheibe Verbundglas
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Getränkehalter hinten • Gurtstraffer • Heckleuchten LED • Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI) • Innenspiegel mit Abblendautomatik • Karosserie: 5-türig • Kopf-Airbag-System • Ladekabel mit Typ 2-Stecker • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar • Lenkrad heizbar • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar • Leseleuchte • Luftdüsen hinten • Mittelarmlehne vorn • Navigations-Paket • Parkbremse elektrisch (EPB) • Radioempfang digital (DAB+) • Reifen-Reparaturkit • Rückfahrkamera • Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum • Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire) • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag vorn mitte (Zentralairbag) • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitz vorn rechts höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung: Leder • Smart-Sense-Plus-Paket • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Soundsystem KRELL • Start/Stop-Anlage • Steckdose (12V-Anschluß) vorn • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss Mittelkonsole • Verglasung getönt • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite • Kabelloses SmartLink (Apple CarPlay) | <ul style="list-style-type: none"> • Getränkehalter vorn • Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert) • Heckscheibe heizbar • Induktionsladeschale für Smartphone • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Klimaautomatik 3-Zonen • Kopfstützen hinten verstellbar • LED-Grilldesign-Paket • Lenkrad (Leder) • Lenkrad mit Schaltwippen • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar • LM-Felgen • Mittelarmlehne hinten • Motorhaubenisolierung • Otto-Partikelfilter (OPF) • Prime-Paket • Radstände 2680 mm • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung • Seitenairbag vorn • Servolenkung • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitz-Paket • Smart-Key • Sonderlackierung Engine Rot Uni • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinter • Start-Stop-Knopf • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Tagfahrlicht LED • USB-Anschluss hinter • Verglasung Akustikglas • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) • Wegfahrsperrung (elektronisch) • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|---|--|

Sonderausstattung

- Fahrassistenz-Paket Plus
- Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt (ASD / ECS)
- Metallic-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht geprüft Nicht geprüft
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	-
	-
Bestehender Unfallschaden:	-
	-
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair
2.	Kotflügel Vorne - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
3.	Tür Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
4.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
5.	Schweller - Links	Kratzer	Smart Repair
6.	Tür Hinten - Links	Kratzer	Instandsetzen und Lackieren
7.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
8.	Schweller - Rechts	Oberflächenkratzer	Aufbereiten / Polieren



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
9.	Sitz Innenraum links vorne	Verschmutzt	Reinigen

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole

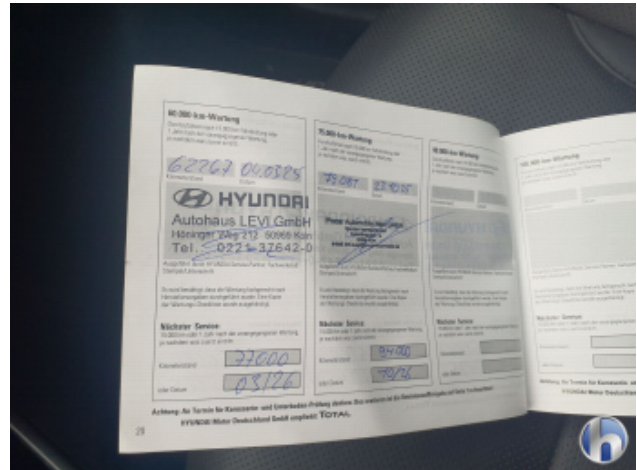

Serviceheft/Nachweis

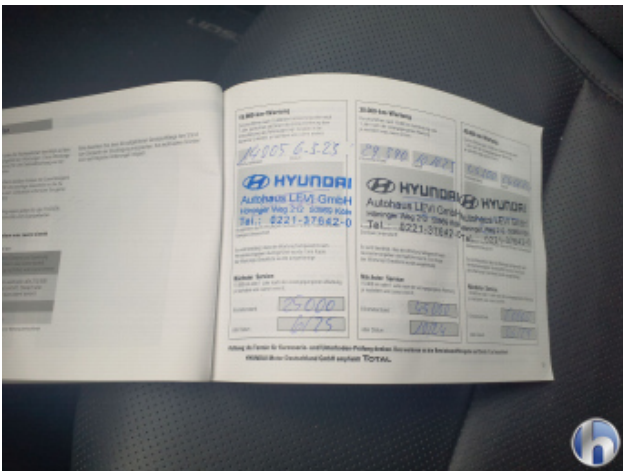

Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



2. Kotflügel Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Kotflügel Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Kotflügel Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



4. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



4. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



4. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



5. Schweller - Links
Kratzer - Smart Repair



5. Schweller - Links
Kratzer - Smart Repair



6. Tür Hinten - Links
Kratzer - Instandsetzen und Lackieren



6. Tür Hinten - Links
Kratzer - Instandsetzen und Lackieren



7. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



7. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



8. Schweller - Rechts
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



8. Schweller - Rechts
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



9. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen



9. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen



9. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen



9. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen



9. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen



9. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen



9. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen



9. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen