

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare
Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch (gewichtet,
kombiniert): - Wh/km
Elektrische Reichweite: - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): **e2 28 29**
3.2. Gesamteinsparung von CO2-Emissionen durch Öko-
Innovation(en):

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ
Benzin / Diesel - g/km
Gas - g/km
Andere (siehe 26.) - g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLTP
Benzin / Diesel 1.51 g/km
Gas - g/km
Andere (siehe 26.) - g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen,
gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

Benzin / Diesel WLTP-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Niedrig	120	4.6
Mittel	100	3.8
Hoch	91	3.5
Höchstwert	118	4.5
Kombiniert	106	4.1
Gewichtet, kombiniert	-	-

Gas	CO2- Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	[m³/100km]
WLTP-Werte	-	-	-
Niedrig	-	-	-
Mittel	-	-	-
Hoch	-	-	-
Höchstwert	-	-	-
Kombiniert	-	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-	-

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare
Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU)
2017/1151

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge
Stromverbrauch - Wh/km
Elektrische Reichweite - km
Elektrische Reichweite innerorts - km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge
Stromverbrauch (ECAC,
weighted) - Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER) - km
Elektrische Reichweite innerorts
(EAER city) - km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer
Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:
-

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen:
technische Parameter (keine Bezugnahme auf
RR)

zu Nr. 35: 195/55 R16 81H auf 6.50JX16/
ET38;

zu Nr. 35: 205/45 R17 81H auf 7.00JX17/
ET38;

**Die Verwendung der optionalen Reifen
kann zu Abweichungen von den offiziellen
Werten für Kraftstoffverbrauch und CO2-
Ausstoß führen**

Vermerke des Herstellers:

weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung

Job- PA-Nummer 0074YN2L

Haendler Code DE1165

B/E

Motor kennzeichnung 10Q3EC15

Motorseriennummer 35385

KFZ-Brief wurde erstellt

046CC0147408



www.PS-Team.de



EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge



VXXUBYHTKN4361136

G1Q343039
MTK - R 8732
Dox Landrat
des Main-Taunus-Kreises
im Auftrag

Der Unterzeichner Yannik Bourven bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: **OPEL**
0.2. Typ: **U**
Variante: **B**
Version: **YHTK-X2B300**
0.2.1. Handelsbezeichnung(en): **CORSA**
0.2.3 Kennungen:
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: **IP-YHT MB6_5123-VR3-0**
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: **AT-YHV 7102-VR3-0**
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: **2-VR3-DP**
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: **RL-CMP_MB6_5023-VR3-0**
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie: **-**
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung: **PR-YHZ 0104-VR3-0**
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: **-**
0.4. Fahrzeugklasse: **M1**
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: **PSA Automobiles SA, 2-10 boulevard de l'Europe, 78300 POISSY, France**
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: **an der linken oder rechten B-Säule**
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: **im Motorraum rechts**
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: **VXKUBYHTKN4361136**
0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs: **13.09.2022**
mit dem in der am **14.06.2022** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0639*20** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit **Rechtsverkehr** in denen **metrische** Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und **metrische** Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.
Paris 11.12.2022
Ort Datum
Manager
Vehicle
Certification
Unterschrift Position

1. Anzahl der Achsen: **2**
und Räder: **4**
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): **1; Achse 1**
3.1. Spezifiziere wie das Fahrzeug ist: **nicht automatisiert**
4. Radstand: **2540 mm**
4.1. Achsabstände: **2540 mm**
1 - 2: **4055 mm**
5. Länge: **4055 mm**
6. Breite: **1745 mm**
7. Höhe: **1435 mm**
13. Masse in fahrbereitem Zustand: **1165 kg**
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: **1206 kg**
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: **1660 kg**
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse: **890 kg**
1: **870 kg**
2: **870 kg**
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: **2860 kg**
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines Deichselanhängers: **- kg**
18.1. Zentralachsanhängers: **1200 kg**
18.3. ungebremsten Anhängers: **580 kg**
18.4. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: **55 kg**
19. Hersteller der Antriebsmaschine: **PSA**
20. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: **YH01**
21. Arbeitsverfahren: **Selbstzündung / 4-Takt**
22. Reiner Elektroantrieb: **nein**
23.1. Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug: **-**
23.1. Anzahl und Anordnung der Zylinder: **4 ; in Reihe**
24. Hubraum: **1499 cm³**
25. Kraftstoff: **Diesel**
26.1. Einstoff
27. Höchstleistung
27.1. Höchste Nennleistung: **75.00 kW bei: 3750 min⁻¹** (Verbrennungsmotor)
27.3. Höchste Nennleistung: **- kW** (Elektromotor)
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung: **- kW** (Elektromotor)

28. Getriebe (Typ): **handgeschaltet**
28.1. Übersetzungsverhältnisse:
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang
0.2895 0.4884 0.775 1.1081 1.4688
6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang
1.8621 - - - -
28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes: **0.2794**
28.1.2. Übersetzungen des Achsgetriebes:
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang
0.0809 0.1365 0.2165 0.3096 0.4104
6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang
0.5203 - - - -
29. Höchstgeschwindigkeit: **188 km/h**
30. Spurweite:
1: **1490 mm**
2: **1490 mm**
35. Reifen/Radkombination: **C1 A**
Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO2-Emissionen:
1: **195/55 R16 87H 6.5Jx16 ET38**
2: **195/55 R16 87H 6.5Jx16 ET38**
36. Anhänger-Bremsanschlüsse: **-**
38. Code des Aufbaus: **AB Schräghecklimousine**
40. Farbe des Fahrzeugs: **schwarz**
41. Anzahl und Anordnung der Türen: **4 ; 2 links, 2 rechts**
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): **5**
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): **-**
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: **-**
46. Standgeräusch: **74.00 dB(A)**
bei der Drehzahl: **2813 min⁻¹**
Fahrgeräusch: **66.00 dB(A)**
47. Abgasnorm: **EURO 6 AP**
47.1. Parameter für die Emissionsprüfung
47.1.1. Prüfmasse: **1281 kg**
47.1.2. Querschnittsfläche **0.665 m²**
47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: **- cm³**

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0. f0: **56.9 N**
47.1.3.1. f1: **0.465 N/(km/h)**
47.1.3.2. f2: **0.0302 N/(km/h)²**
47.2. Fahrzyklus **3b**
47.2.1. Fahrzyklusklasse:
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc): **-**
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: **-**
48. Abgasverhalten: **715/2007*2018/1832AP**
1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEZF Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	Benzin / Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)	
CO	64.9	-	-	mg/km
THC	-	-	-	mg/km
NMHC	-	-	-	mg/km
NOx	53.6	-	-	mg/km
THC+NOx	57.9	-	-	mg/km
NH3	-	-	-	ppm
Partikelmasse	0.43	-	-	mg/km
Partikelzahl	0.07	-	-	10¹¹/km

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)

	Benzin / Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)	
CO	-	-	-	mg/kWh
NOx	-	-	-	mg/kWh
NMHC	-	-	-	mg/kWh
THC	-	-	-	mg/kWh
CH4	-	-	-	mg/kWh
NH3	-	-	-	ppm
Partikelmasse	-	-	-	mg/kWh
Partikelzahl	-	-	-	10¹¹/km

48.1. Rauch **0.51** m⁻¹
48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

	NOx [mg/km]	Partikelzahl [10¹¹/km]
Vollständige RDE-Fahrt	80	6
Innerstädtische RDE-Fahrt	80	6

49. CO2-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

Benzin / Diesel NEZF-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Innerorts	-	-
Außerorts	-	-
Kombiniert	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-

Gas NEZF-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	[m³/100km]
Innerorts	-	-	-
Außerorts	-	-	-
Kombiniert	-	-	-

Abweichungsfaktor **-**
Differenzierungsfaktor **-**

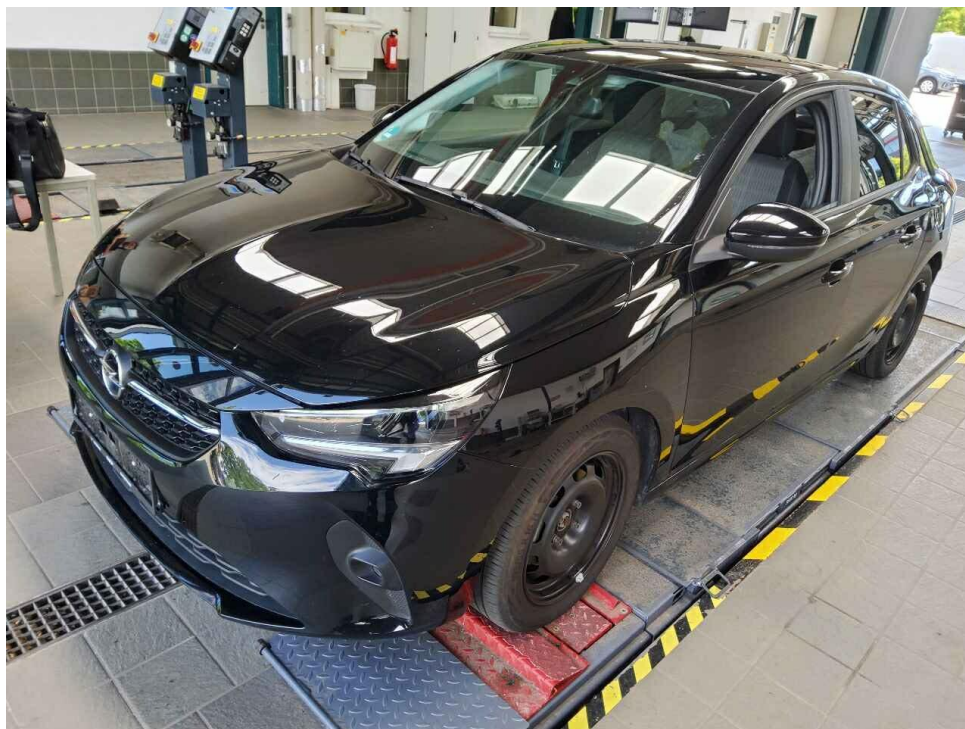


Bild 1 : Diagonal vorn links

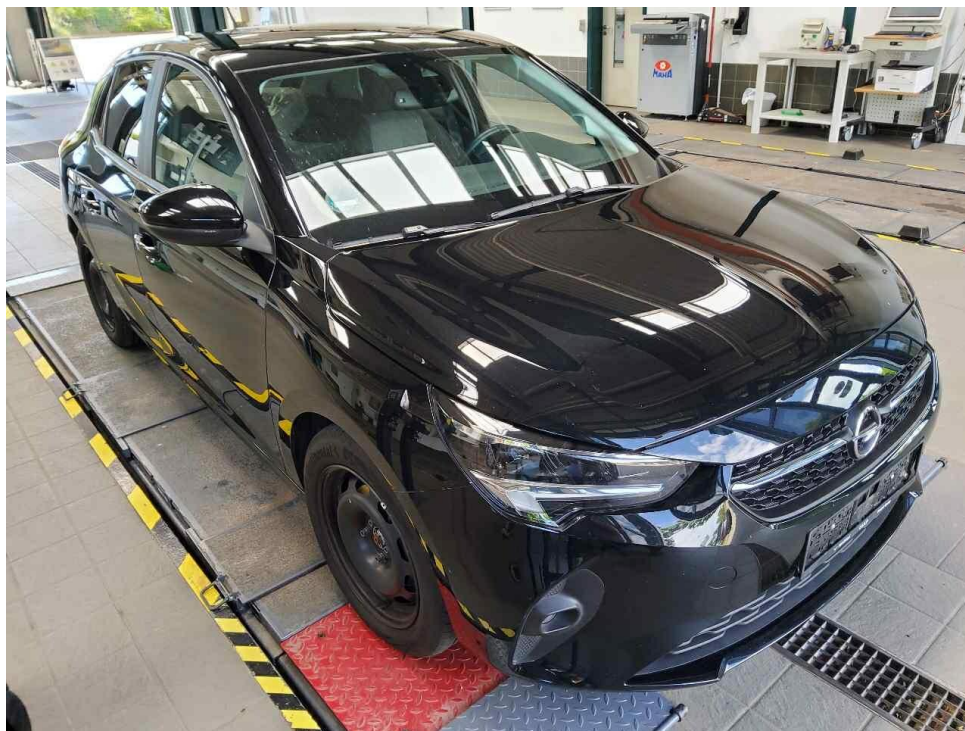


Bild 2 : Diagonal vorn rechts

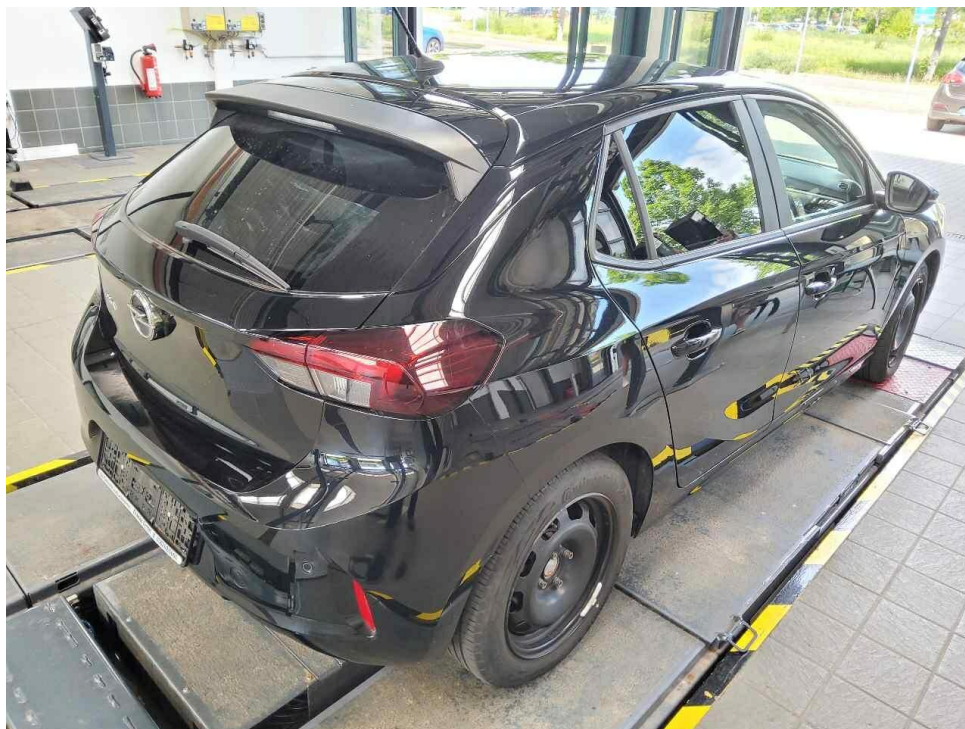


Bild 3 : Diagonal hinten rechts

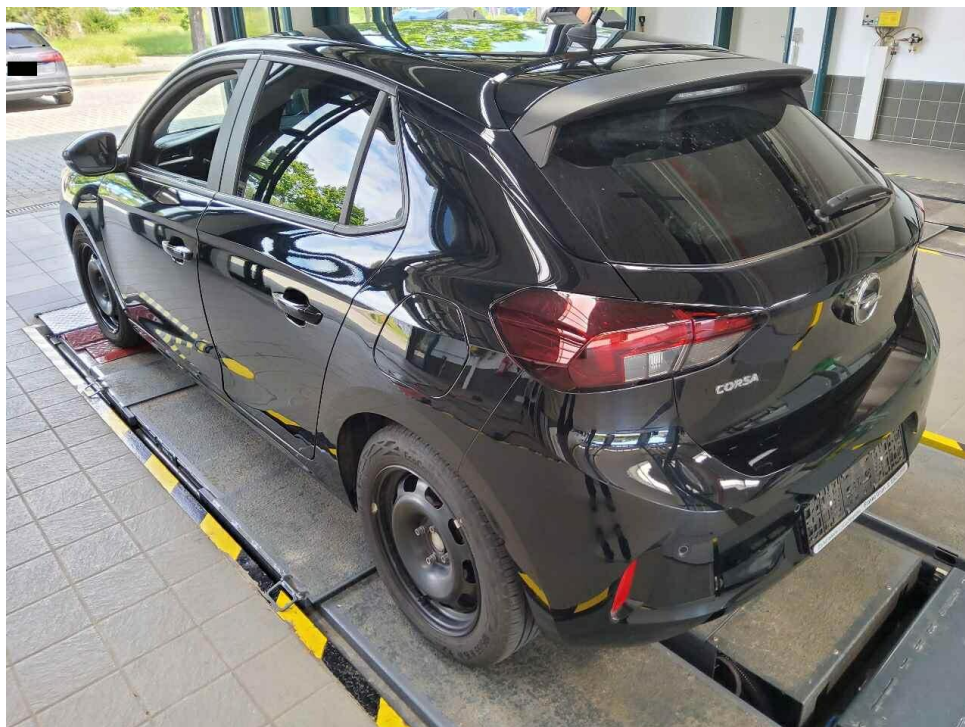


Bild 4 : Diagonal hinten links

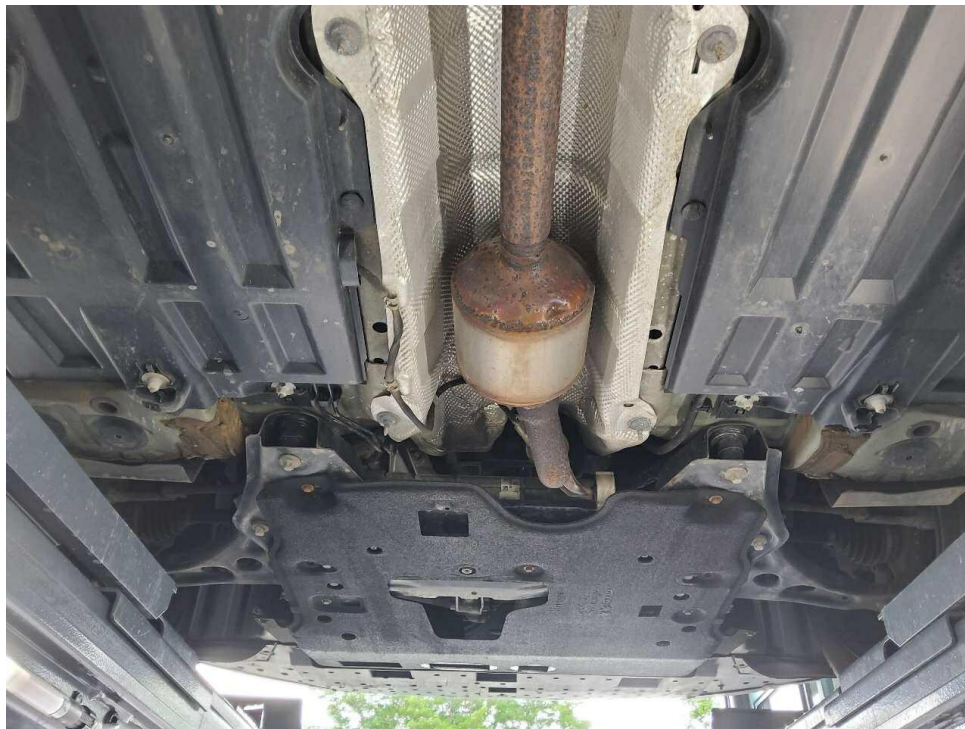


Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel

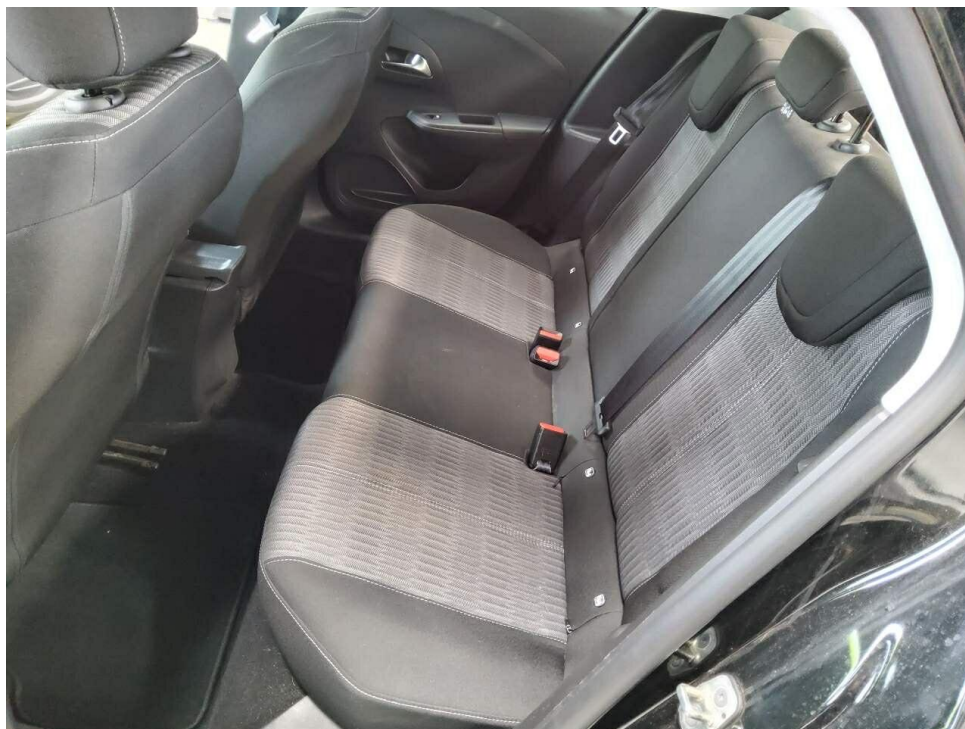


Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

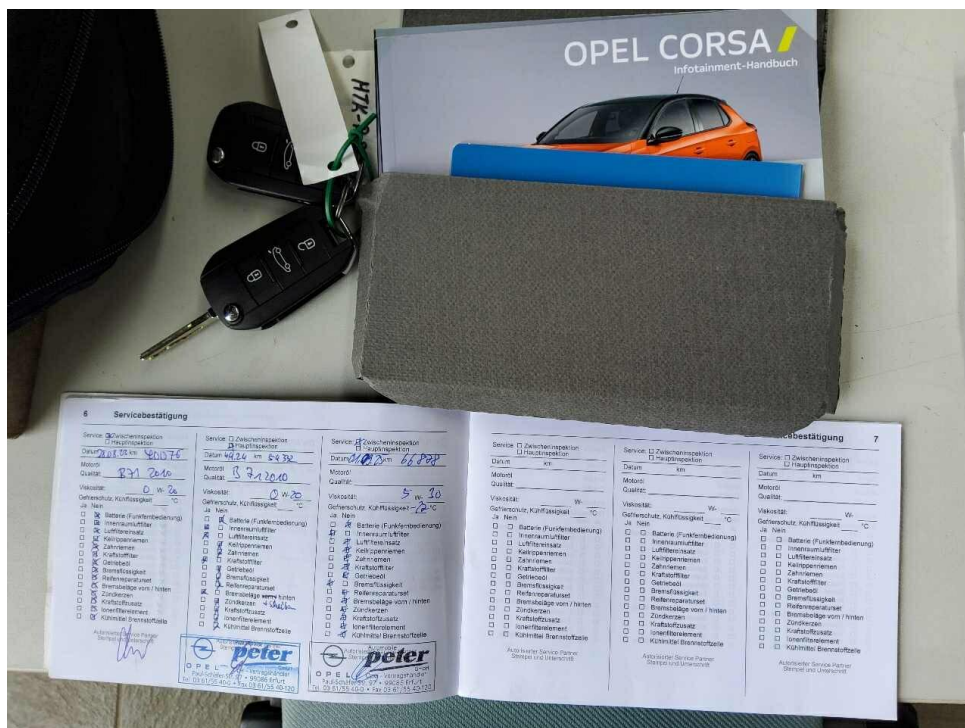


Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

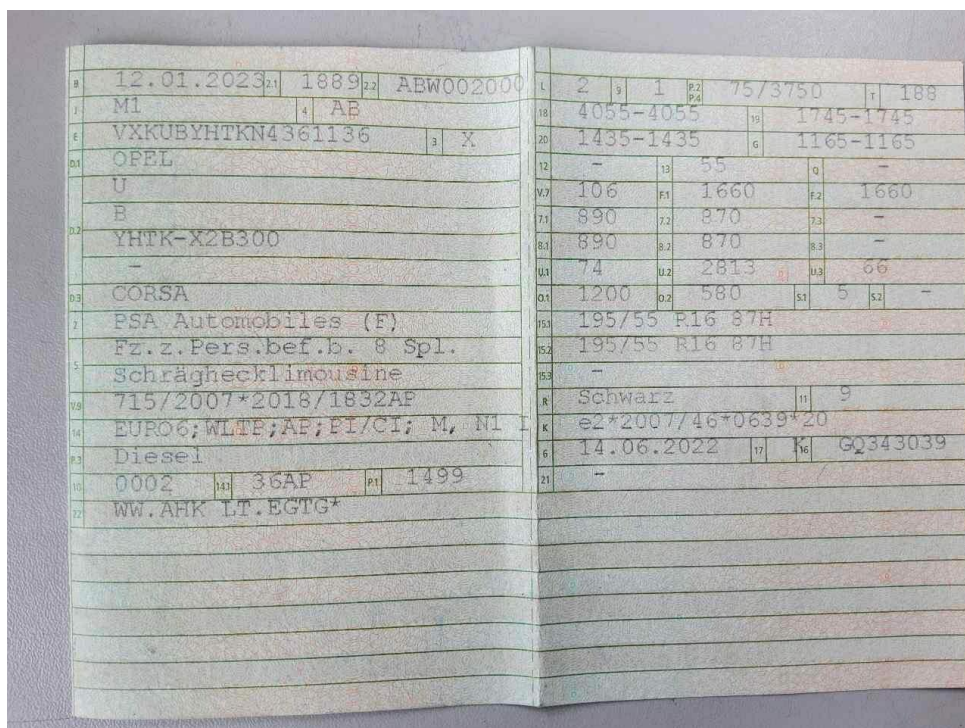


Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz

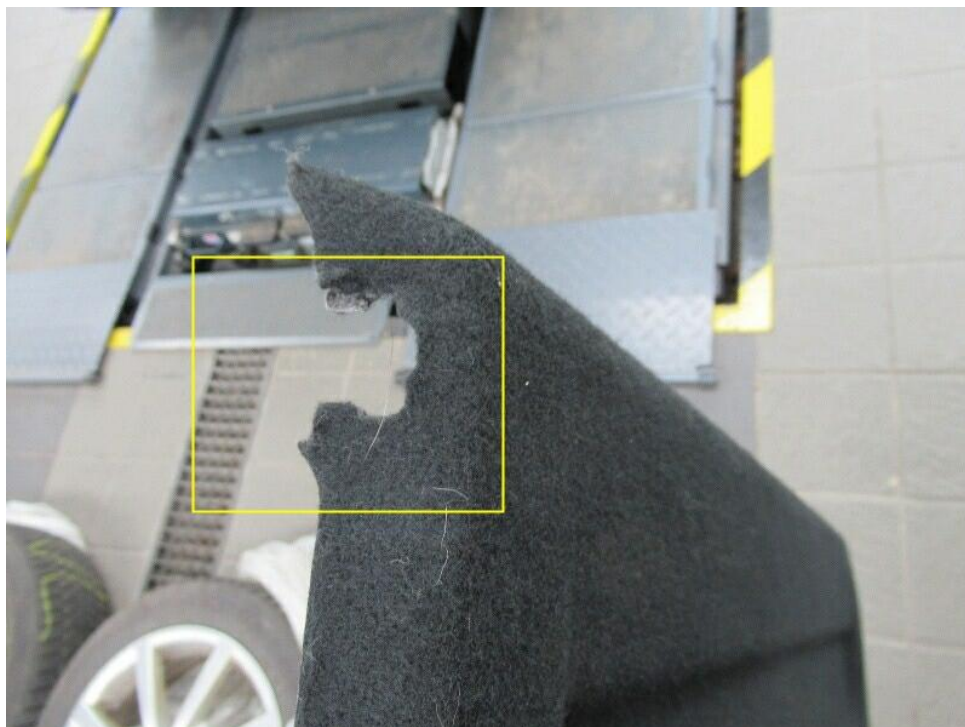


Bild 14 : Verkleidung Laderaum, Halterungen gebrochen, Befestigung links nicht vorhanden



Bild 15 : Verkleidung Laderaum, Halterungen gebrochen, Befestigung links nicht vorhanden



Bild 16 : Verkleidung Laderaum, Halterungen gebrochen, Befestigung links nicht vorhanden



Bild 17 : Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, Gebrauchsspur

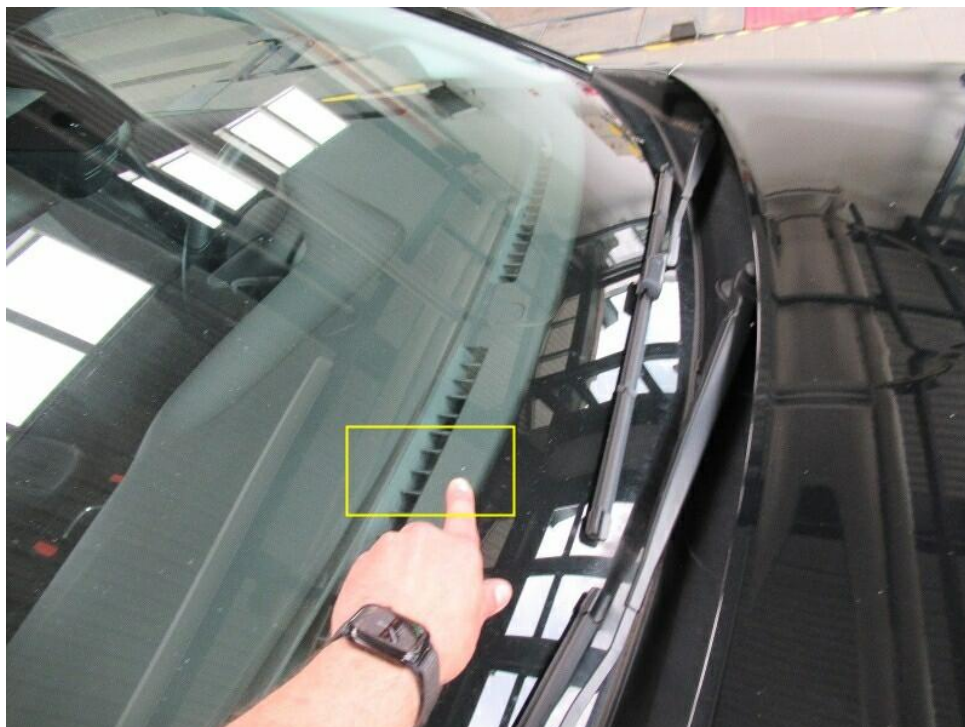


Bild 18 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur

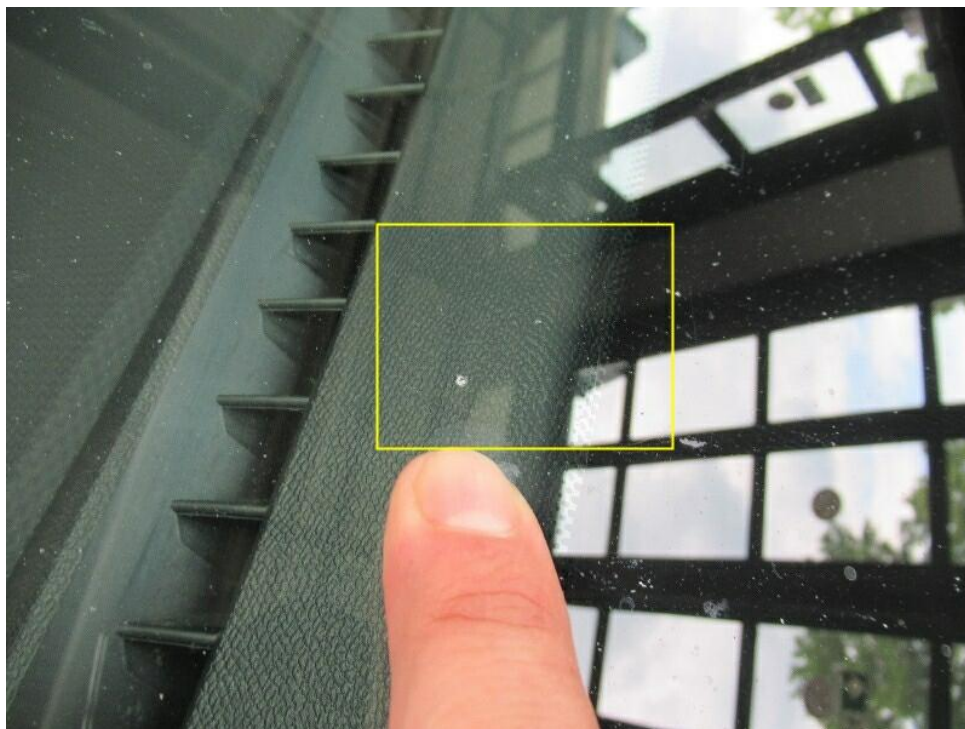


Bild 19 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 20 : Dichtung der Heckklappe gebrochen

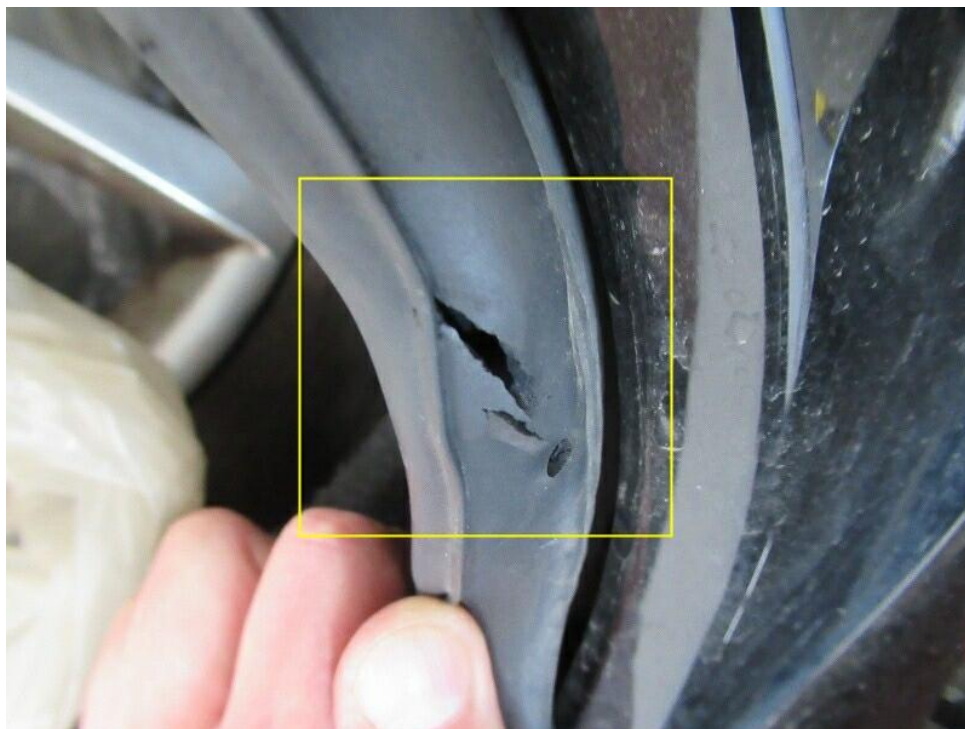


Bild 21 : Dichtung der Heckklappe gebrochen



Bild 22 : Dach und Dachrahmen links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

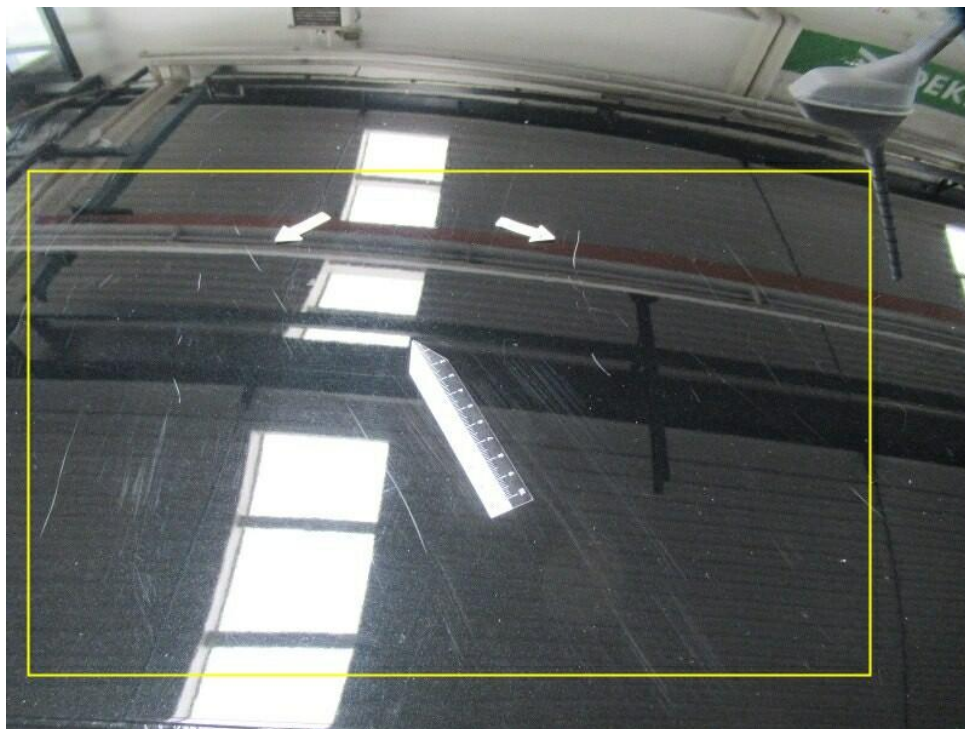


Bild 23 : Dach Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

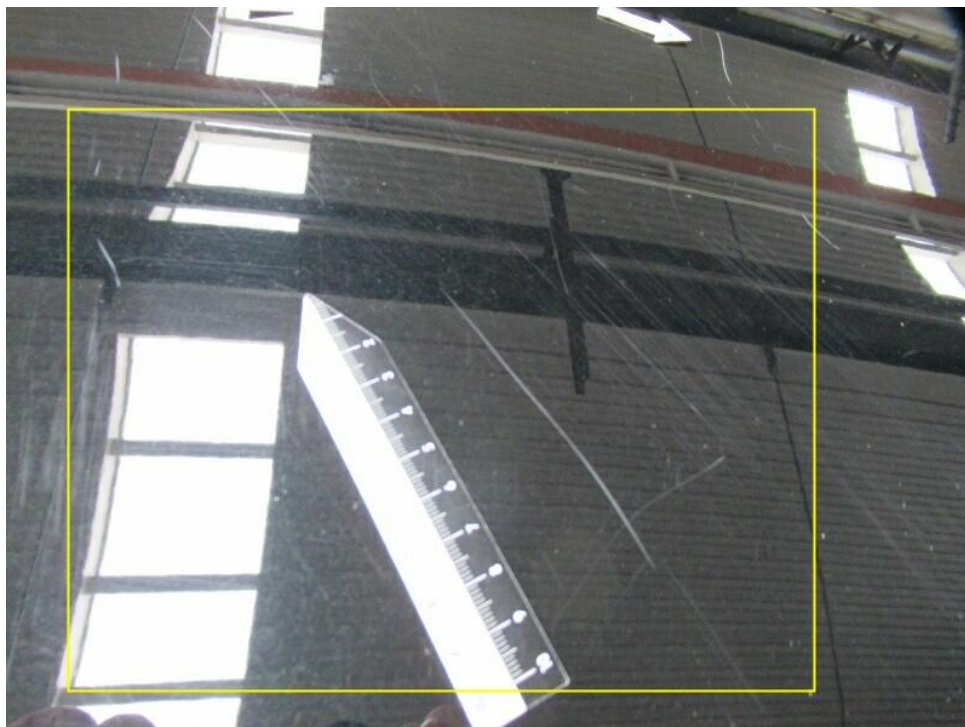


Bild 24 : Dach Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

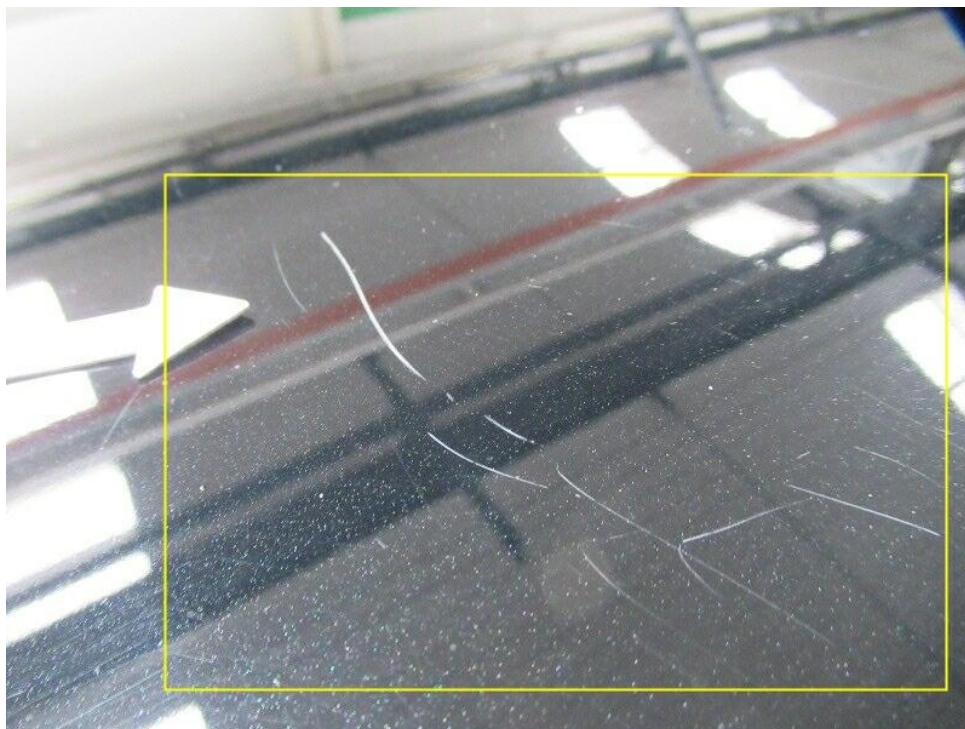


Bild 25 : Dach Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 26 : Dachrahmen links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 27 : Dachrahmen links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 28 : Dachrahmen rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 29 : Kotflügel vorne links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur

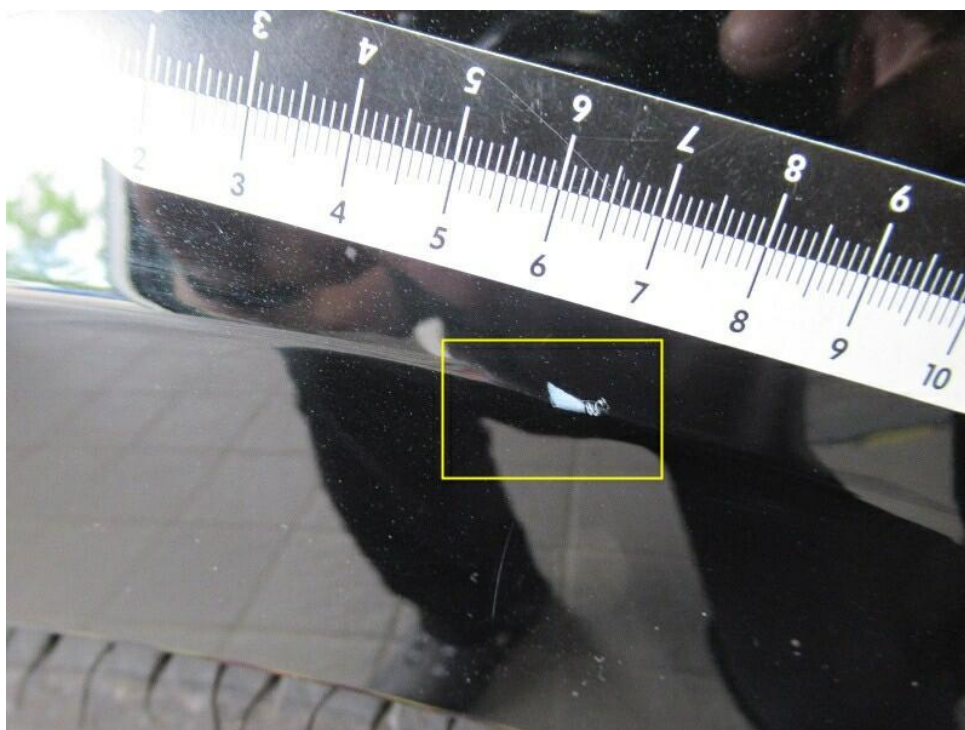


Bild 30 : Kotflügel vorne links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 31 : Kotflügel vorne links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur

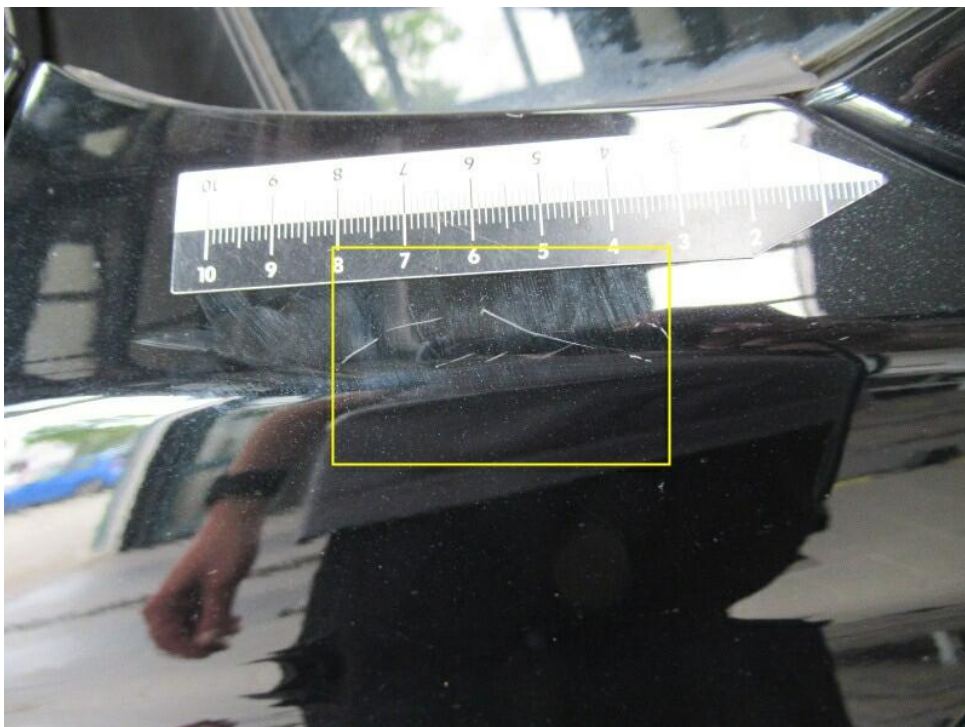


Bild 32 : Kotflügel vorne links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur

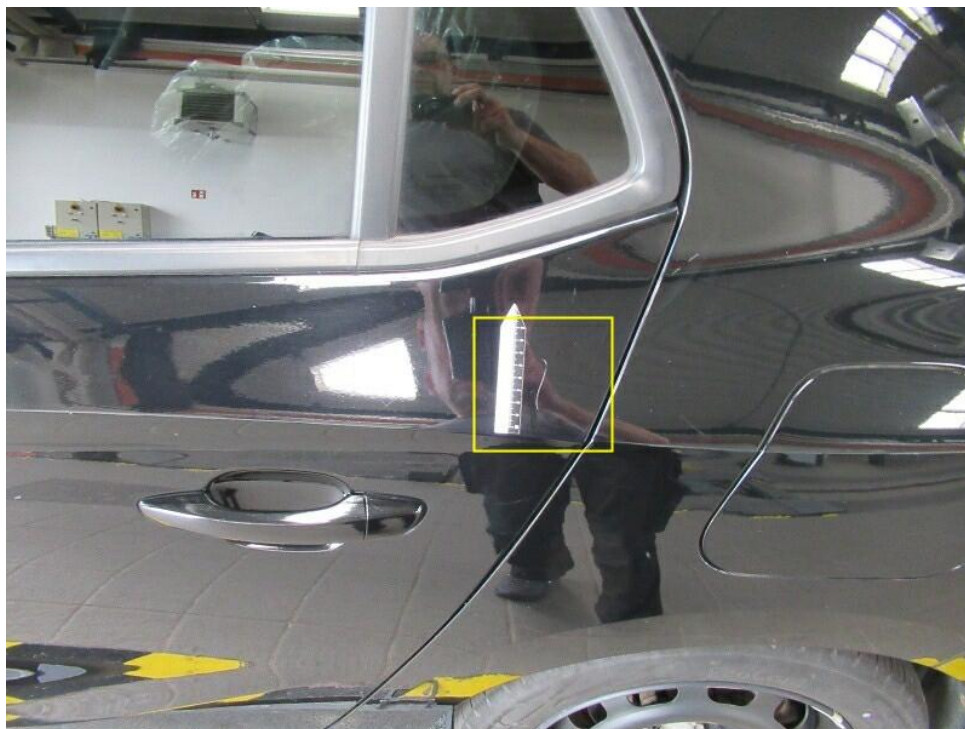


Bild 33 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur

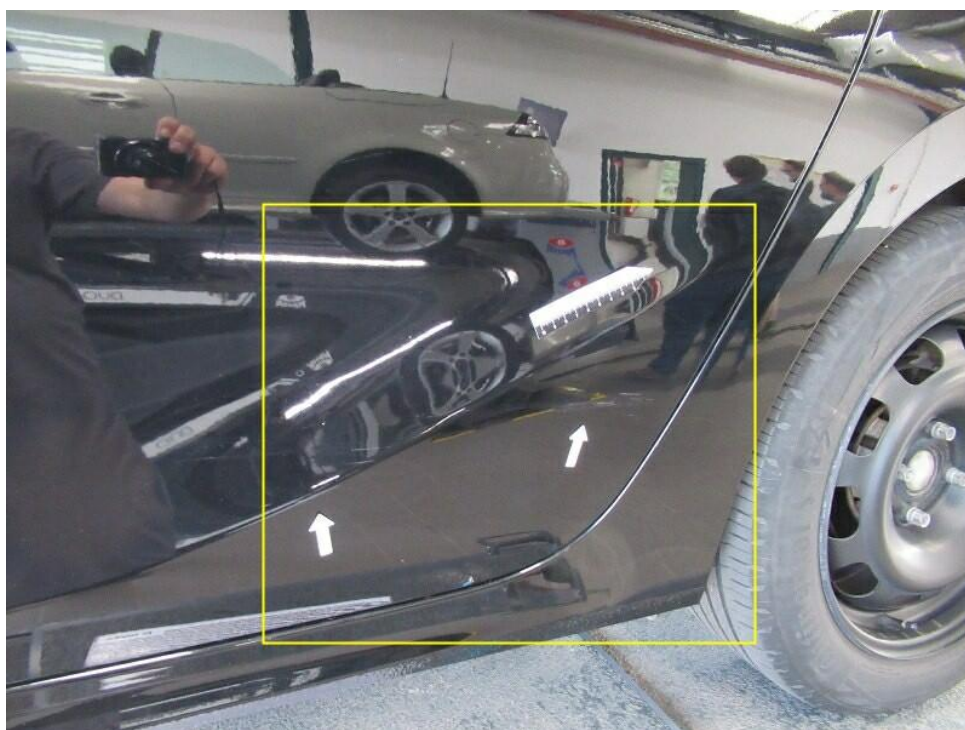


Bild 34 : Tür hinten links, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

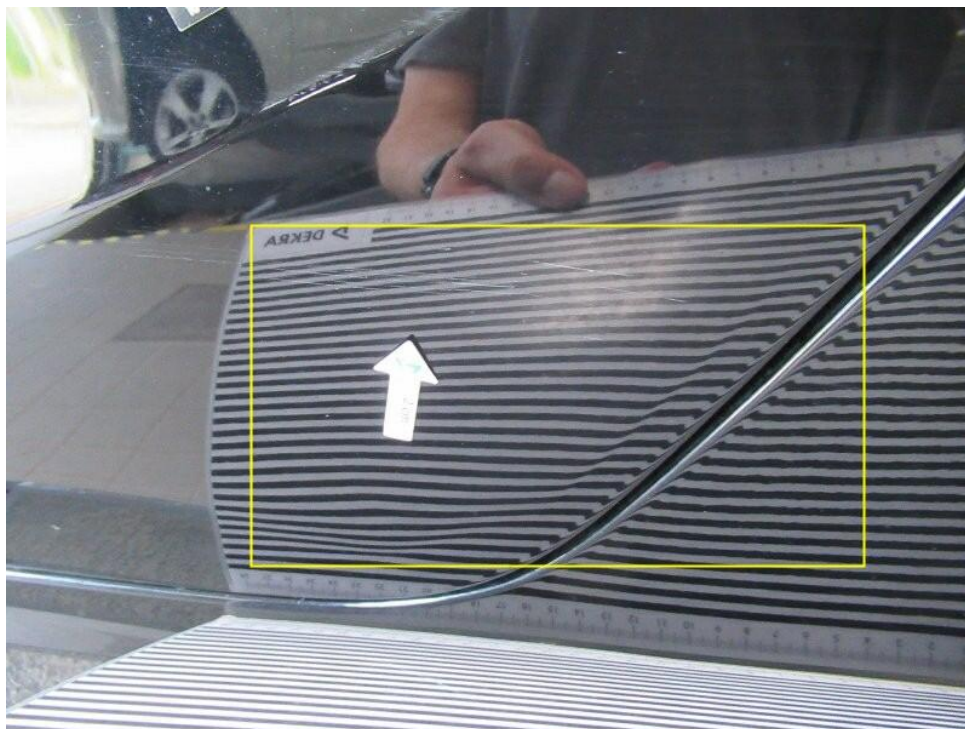


Bild 35 : Tür hinten links, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 36 : Tür hinten links, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 37 : Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur

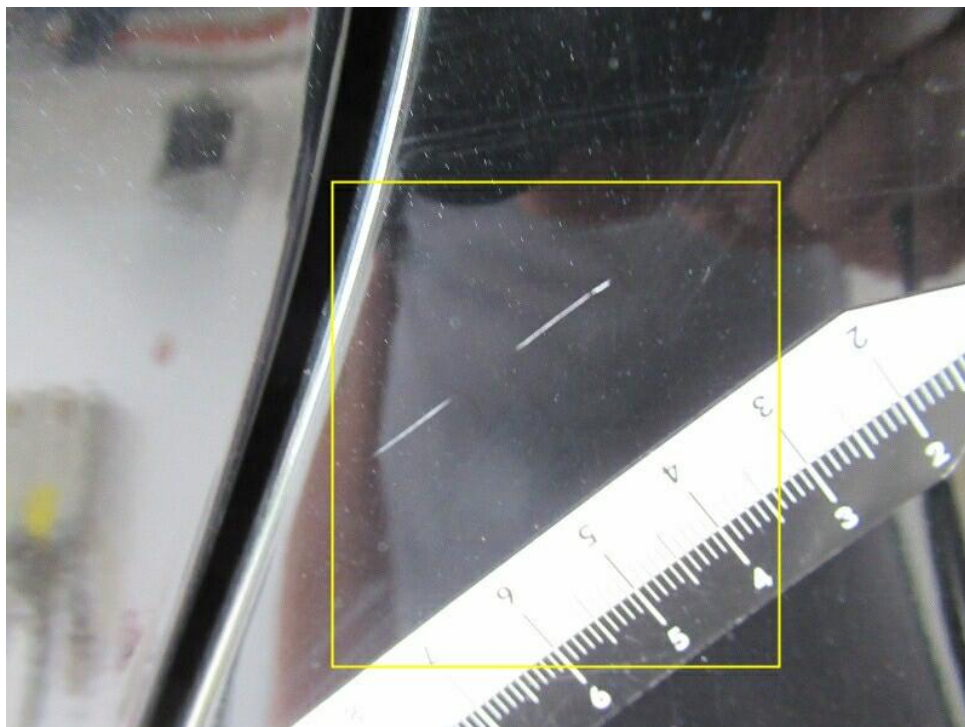


Bild 38 : Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur

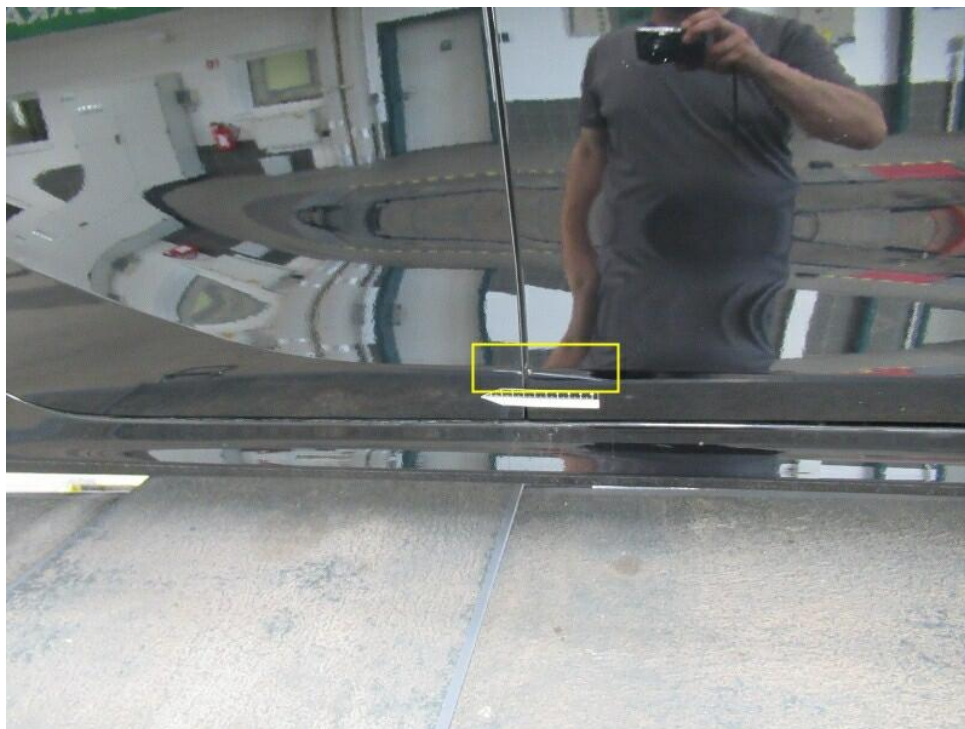


Bild 39 : Tür vorn und hinten rechts Lackierung unterhalb, zerkratzt, smart repair

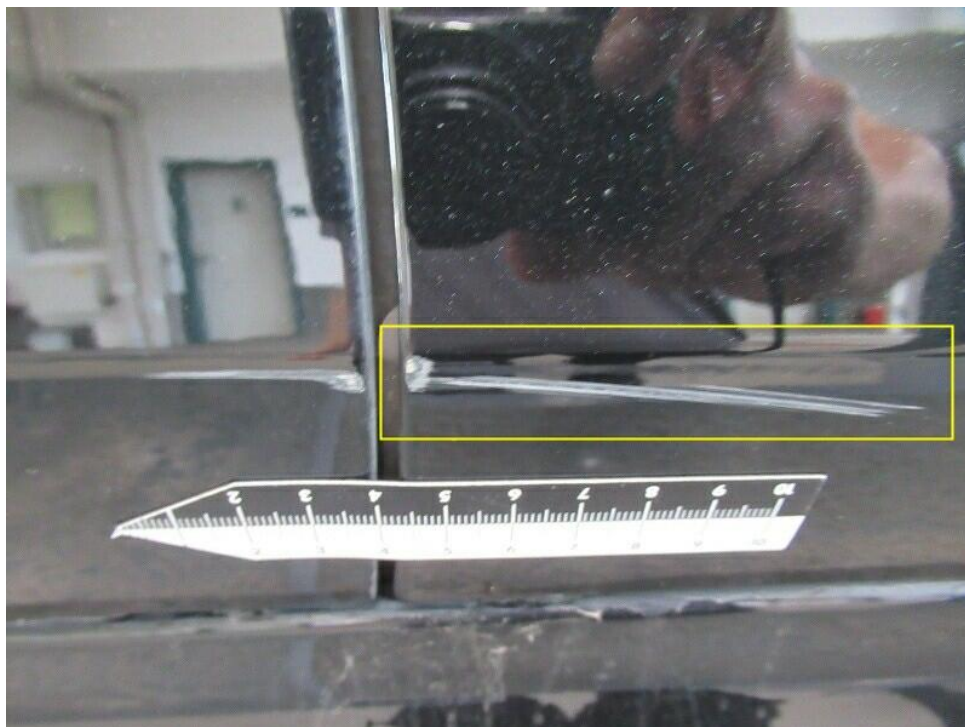


Bild 40 : Tür vorne rechts Lackierung unterhalb, zerkratzt, smart repair

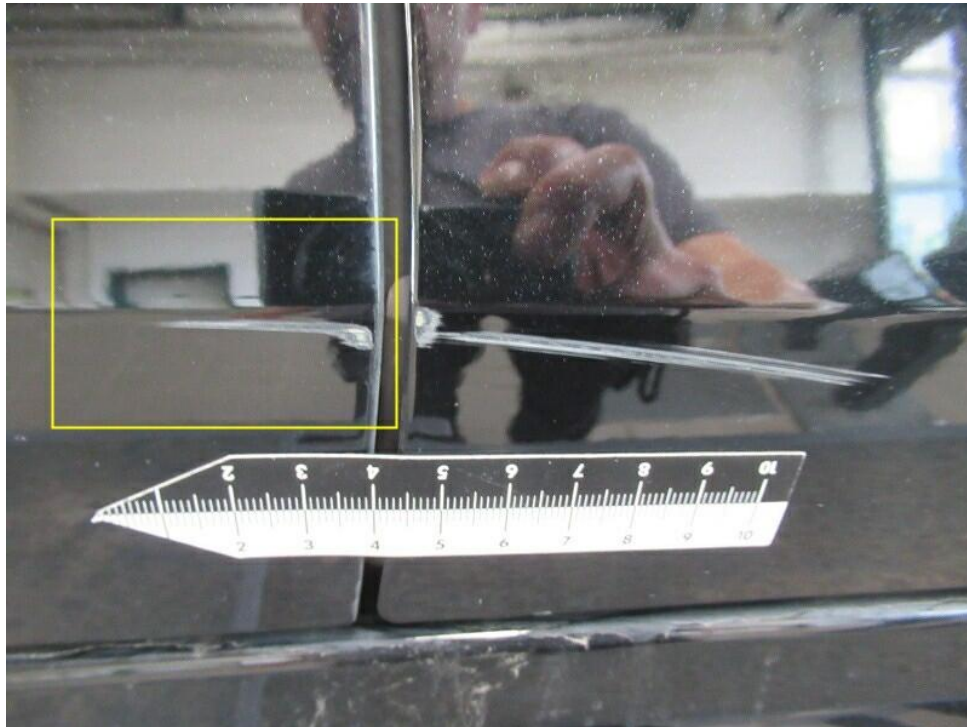


Bild 41 : Tür hinten rechts Lackierung unterhalb, zerkratzt, smart repair

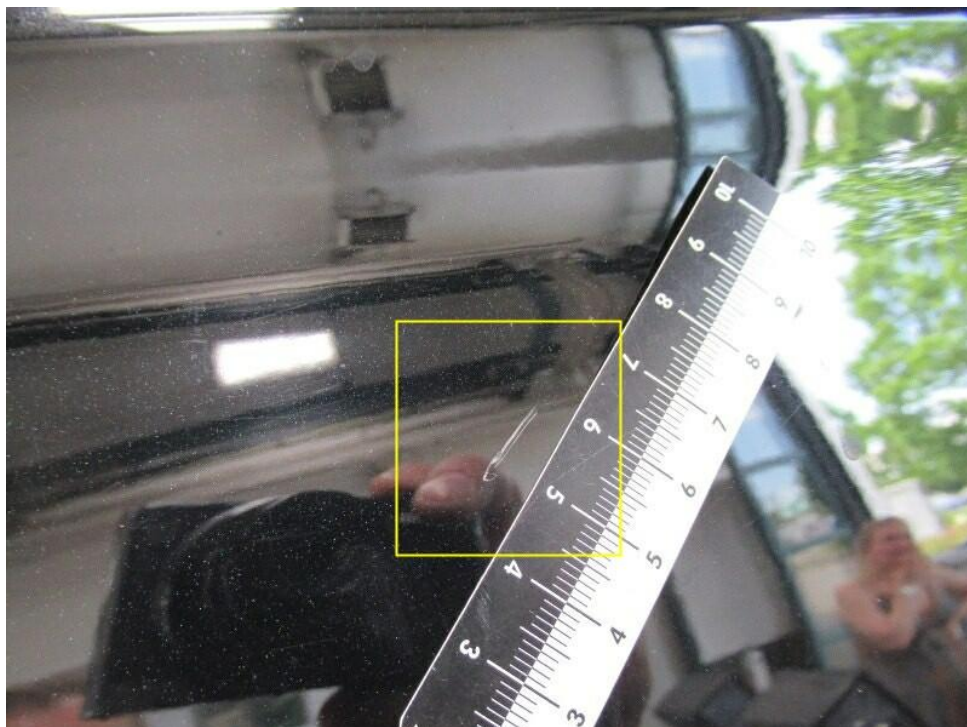


Bild 42 : Tür vorne rechts Lackierung oberhalb, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 43 : Außenspiegel rechts Gehäuse, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 44 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur

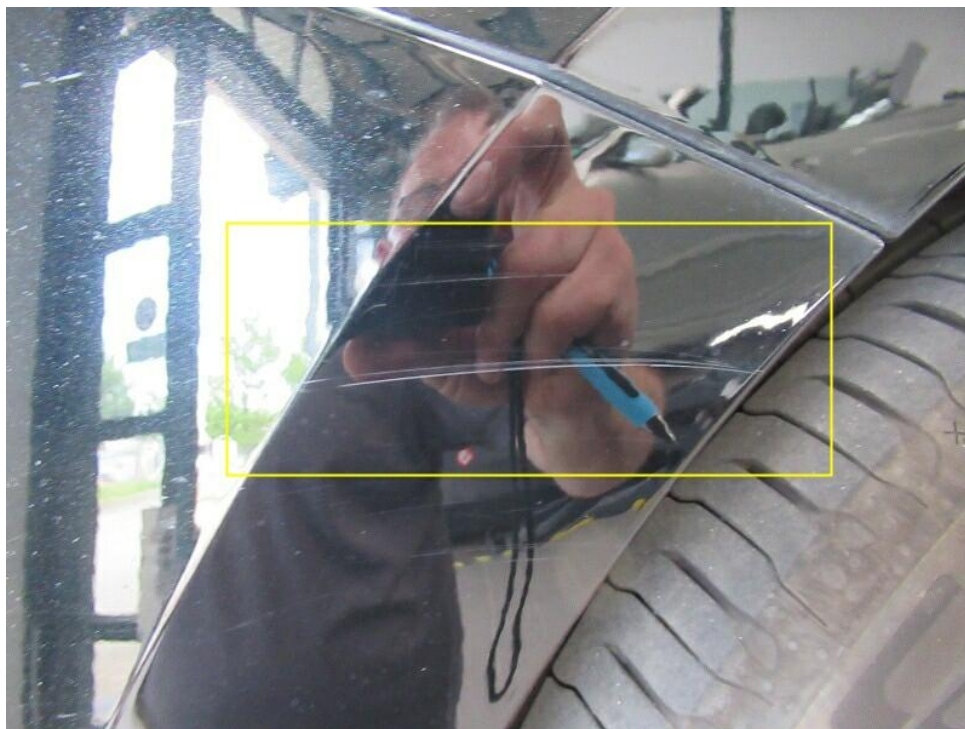


Bild 45 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	393513
Hersteller	Opel
Model	Corsa
Variante	Edition 1.5 D
Listenpreis	21.865,52
VIN	VXKUBYHTKN4361136
Erstzulassungsdatum	1.1.2023
Kennzeichen	MTK R8798

Schadensfälle der int. Belegnummer: 393513 17.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024117564	31.08.2024	Heckklappe	0,00
2024118406	14.09.2024	Reifen/Felge rechts	

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
19.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 79 µm bis 146 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Heckstoßfänger, Heckklappe

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	12.01.2023	Letzte Zulassung	12.01.2102
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	OPEL
Marke	OPEL	Typ / Verkaufsbez.	Corso 1.5 Diesel Start/Stop Edition
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUBYHTKN4361136
HSN / TSN	1889 / ABW	Schlüssel-Nr.	10011707
Km-Stand abgelesen	76037	Nächste HU §29 StVZO	01 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	/ Reihomotor
Leistung (kW)	75	Hubraum (ccm)	1499
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Frontantrieb
	N1 I		
Getriebe	Schaltgetriebe	Felgen	Stahl mit Radzierblende
Farbe	Schwarz / Metallic / Wasserbasis / 2-Schicht		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 55 R 16 87 H	Continental / EcoContact 6	S /O	5 mm
rechts	195 / 55 R 16 87 H	Continental / EcoContact 6	S /O	5 mm
2 links	195 / 55 R 16 87 H	Continental / EcoContact 6	S /O	5 mm
rechts	195 / 55 R 16 87 H	Continental / EcoContact 6	S /O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 03 / 2028			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
195 / 55 R 16 87 H	Dunlop / Winter Sport 5	W /O	6 mm
195 / 55 R 16 87 H	Dunlop / Winter Sport 5	W /O	6 mm
195 / 55 R 16 87 H	Dunlop / Winter Sport 5	W /O	5 mm
195 / 55 R 16 87 H	Dunlop / Winter Sport 5	W /O	5 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag: Frontairbags, Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags vorn und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Schwarz, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dieselpartikelfilter (DPF) wartungsfreier, Drehzahlmesser, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fahrerinfodisplay, 3,5'', Fensterheber, elektrisch vorn, Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung, Fußgängerschutz, Geschwindigkeitsregler und -begrenzer intelligent, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimaanlage, Kopfstützen (5), Lackierung: Metallic Sonderfarbe Power Orange, Lenkrad: Komfortlenkrad, Lenksäule, höhen- und längseinstellbar, Leuchtweitenregulierung, manuell, Make-Up-Spiegel, Müdigkeitserkennung, Pollenfilter, Polster: Stoff, Quickheat Schnellheizsystem, Radio BT, Radio: Digitaler Radioempfang DAB+, Räder: Stahl 6,5 J x 16 mit Reifen 195/55 R16, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sitze: Komfortsitze, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt, vorklappbar, Spurhalte-Assistent, Start/Stop System, Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, vorn, Tagfahrlicht, Traction Control (TC) Plus, Umgebungsausleuchtung, Verkehrsschilderkennung, Vorrüstung für Kindersitzbefestigungssystem "ISOFIX", Wärmeschutzverglasung, getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Zentralverriegelung: 2 Zündschlüssel, davon einer klappbar

Sonderausstattung

Code Bezeichnung

KTF=JA12 Zündschlüssel mit Funkfernbedienung, klappbar

UVD=I30 Beheizbares Lederlenkrad

AER=LE Fensterheber elektrisch vorn und hinten

0

Lackierung: Metallic

CR21=ZJNavigationssystem: Multimedia Navi mit 7"-Touchscreen-Farbdisplay

OFQ=VHPaket: Komfort

3

J71=FH0 Parkbremse, elektrisch

CWCL,O Räder: Stahl 6,5 J x 16 mit Allwetterreifen 195/55 R16

L

ODK=W Rückfahrkamera: 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera inkl. Parkpilot,

Y3 Einparkhilfe hinten

CWX=N Sicht-Ausstattung

B0

KA1=NA Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer

0

AKO=VD Solar Protect-Wärmeschutzverglasung

0

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.


Wartungsnachweis:

vollständig

letzte Wartung:

am 01.09.2025 bei Kilometerstand 66.878

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

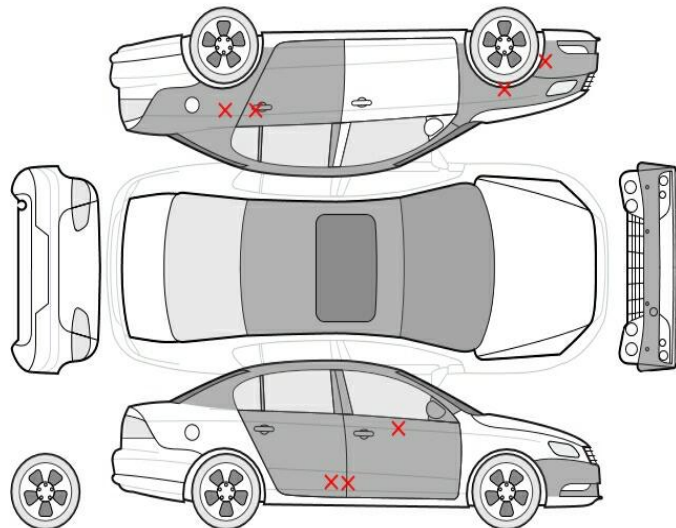

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Verkleidung Laderaum, Halterungen gebrochen, Befestigung links nicht vorhanden, erneuern (Bild 14, 15, 16)
2. Dichtung der Heckklappe gebrochen, erneuern (Bild 20, 21)
3. Dachrahmen links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 26, 27)
4. Dachrahmen rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 28)
5. Dach Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 23, 24, 25)
6. Tür hinten links, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 34, 35, 36)
7. Tür hinten rechts Lackierung unterhalb, zerkratzt, smart repair (Bild 41)
8. Tür vorne rechts Lackierung unterhalb, zerkratzt, smart repair (Bild 40)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür vorne rechts Lackierung oberhalb,
zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 42)
Außenspiegel rechts Gehäuse, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 43)
Verkleidung Heckklappe, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 17)
Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 37, 38)
Tür hinten links Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 33)
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
(Bild 18, 19)
Kotflügel vorne links Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 29, 30, 31, 32)
Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 44, 45)