

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEZF-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch (l/100 km)		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l]	Gas: CNG/LPG [m ³]/[l]	Sonstige [l]
Innerorts	171			6.5		
Außerorts	125			4.7		
Kombiniert	142			5.4		
Gewichtet, kombiniert						

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEZF-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin / Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

Benzin / Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch (l/100km)		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l]	Gas: CNG/LPG [m ³]/[l]	Sonstige [l]
Niedrig	225			8.6		
Mittel	165			6.3		
Hoch	148			5.6		
Extra hoch	177			6.7		
Kombiniert	172			6.6		
Gewichtet, kombiniert						

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite innerorts [km]:

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (ECAC-weighted) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite (EAER) [km]:

Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) [km]:

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II, Nummer 5:

53. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1585#NO.30: A2 max 1575#NO.16.2.: with trailer axle 2:++99 kg#NO.35: #215/65 R17 99V#7,0JX17

ET40##215/65 R17 99V#6,5JX17 ET38##235/45 R20 100V#8,0JX20 ET41##235/50 R19 99V#7,5JX19 ET40##235/50 R19

99V#7,0JX19 ET43##235/55 R18 100V#7,5JX18 ET40##235/55 R18 100V#7,0JX18 ET43##235/55 R18 100V M+S#7,5JX18

ET40##235/55 R18 100V M+S#7,0JX18 ET43##NEDC values are stated beyond the legislative requirements:#

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeug

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

0.2.1. Variante:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.10. Fahrzeug - Identifizierungsnummer:

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs:

• mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

• e8*2007/46*0249*23, erteilt am 14.10.2021

• zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden können.

180

16000

Ing. Milan Haken
Leiter Typprüfung

Dr.-Ing. Florian Weymar
Leiter Qualitätssicherung

Interne Herstellerdaten

GJ962053

046CC0126061



SKODA

NS

ACDTUAX1

NAD7AD7GC0104BIOG55C1B2A

KODIAQ

IP-MQB37AS_A0_0822-TMB-1

AT-5QA_OV_0218_000-TMB-1

08-SKx-715W_NS_DTUA_AD7_0_A_1_5-000

RL-DQ381_7A_17_020-WWW-1

PR-VW_00208_00_000-WWW-1

M1G

SKODA AUTO a.s.

tr. Václava Klementa 869

18200 Praha 8, Bolešlav II

293 01 Mladá Boleslav

Czech Republic

On the left or right B-pillar,

glued or bonded

In the engine compartment,

right

TMBLN7NS8N8035668

24.02.2022



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts

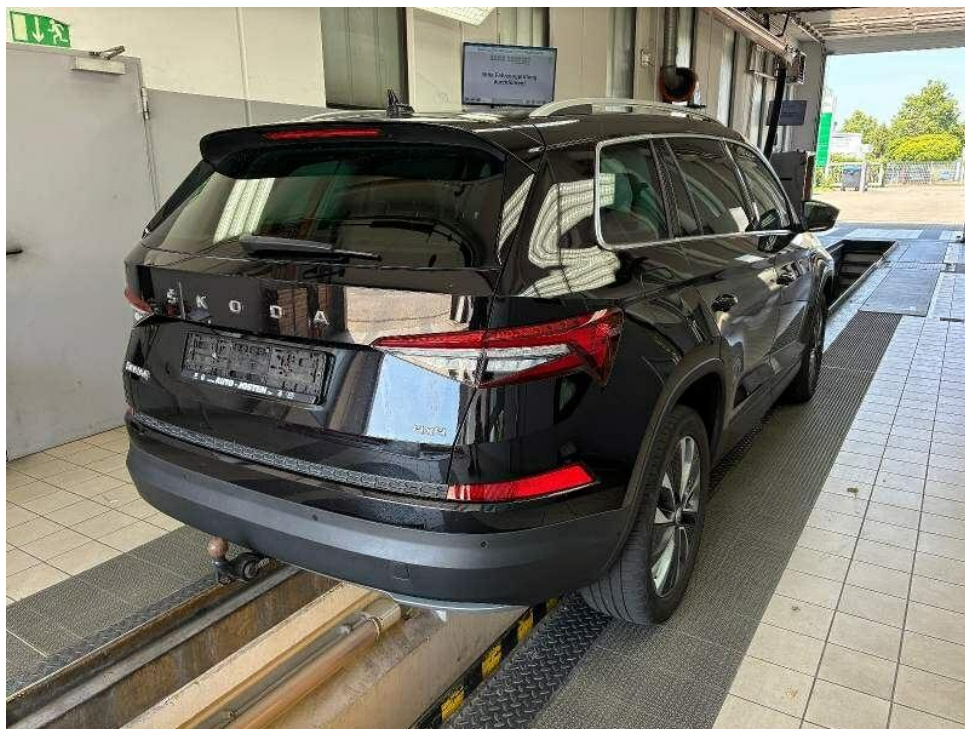


Bild 3 : Diagonal hinten rechts

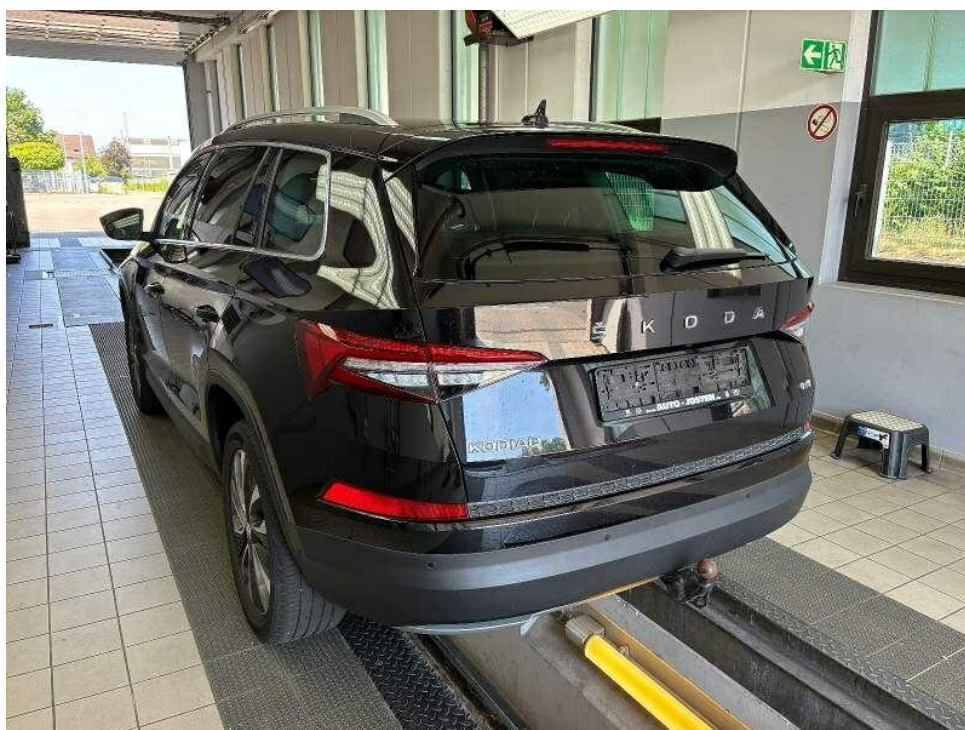


Bild 4 : Diagonal hinten links

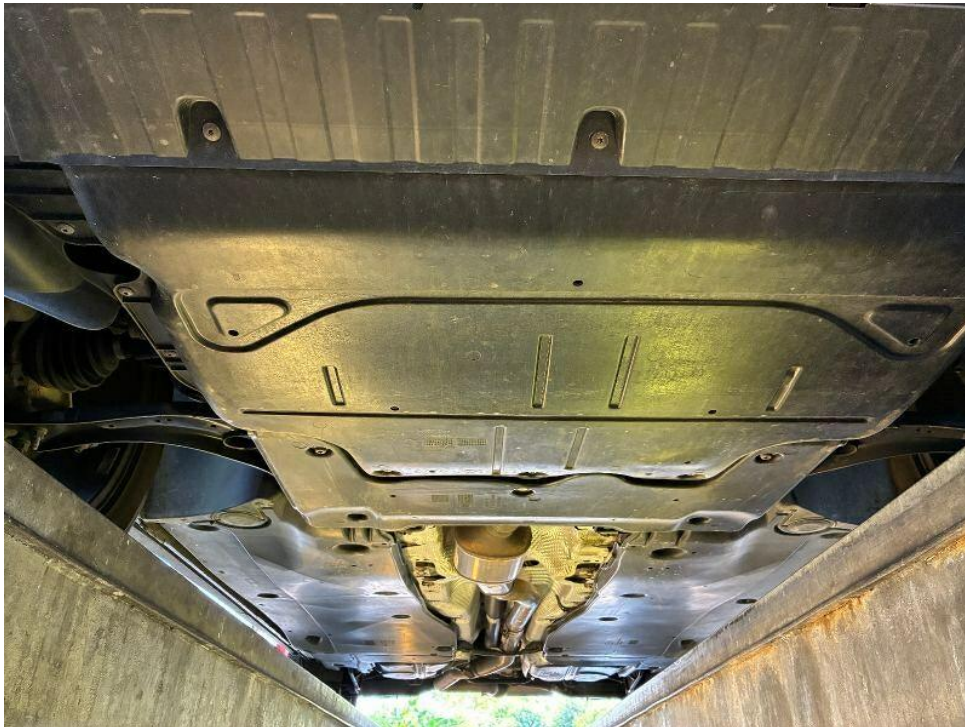


Bild 5 : Fahrzeugunterseite

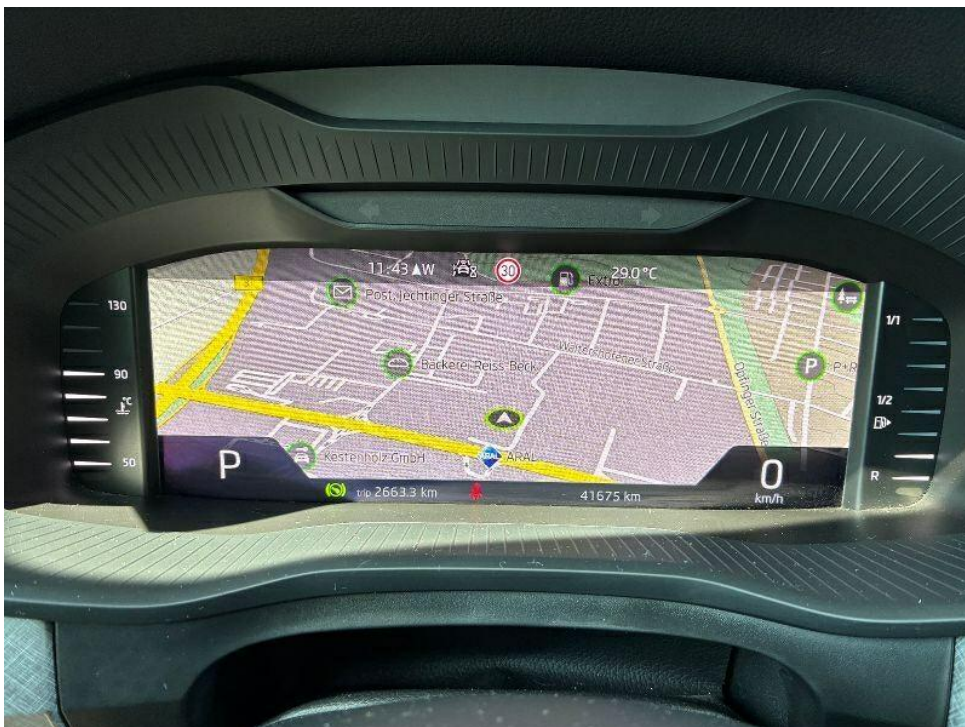


Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel

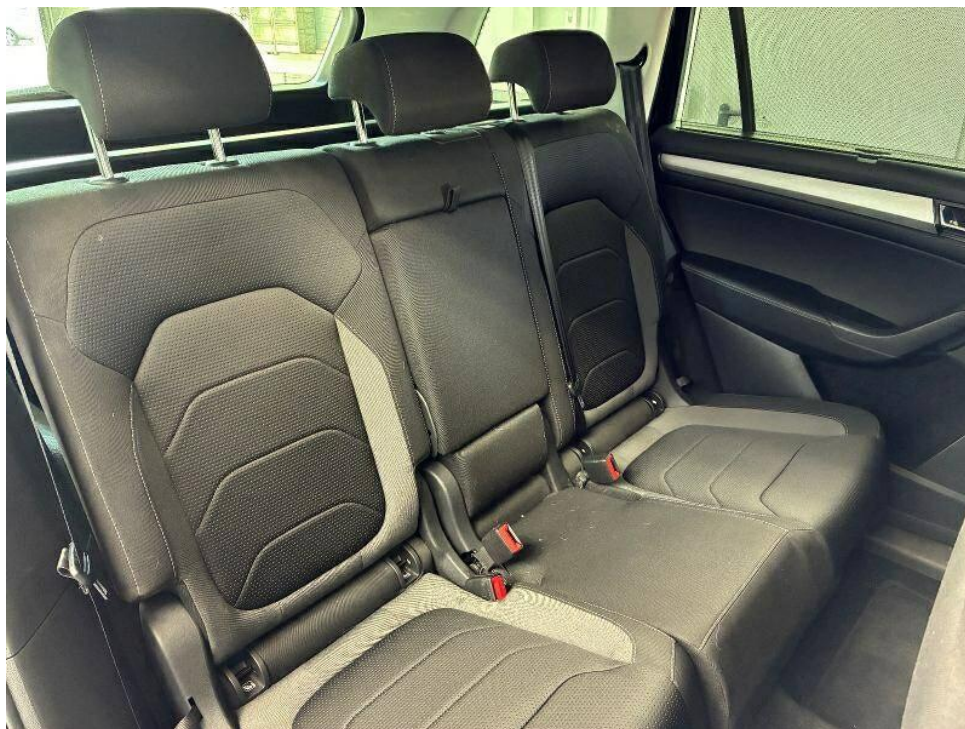


Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

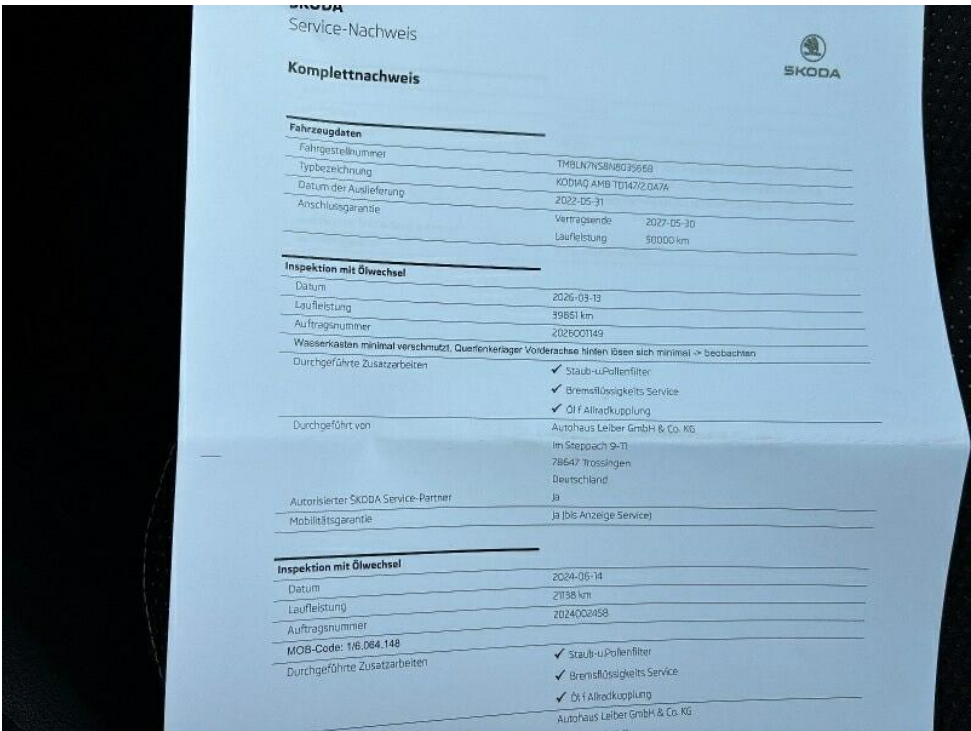


Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

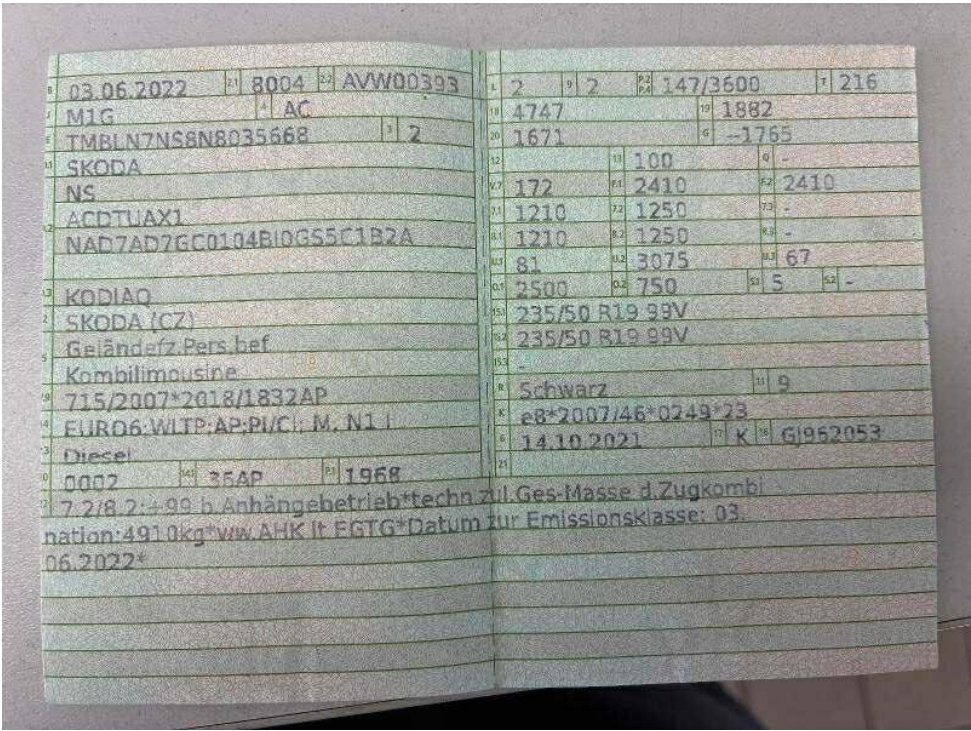


Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Sonnenblende links Rahmen gebrochen



Bild 15 : Radhausschale vorne rechts gebrochen



Bild 16 : Radhausschale vorne rechts gebrochen



Bild 17 : Stoßfänger Kunststoff Zierleiste vorne links beschädigt



Bild 18 : Stoßfänger Kunststoff Zierleiste vorne links beschädigt

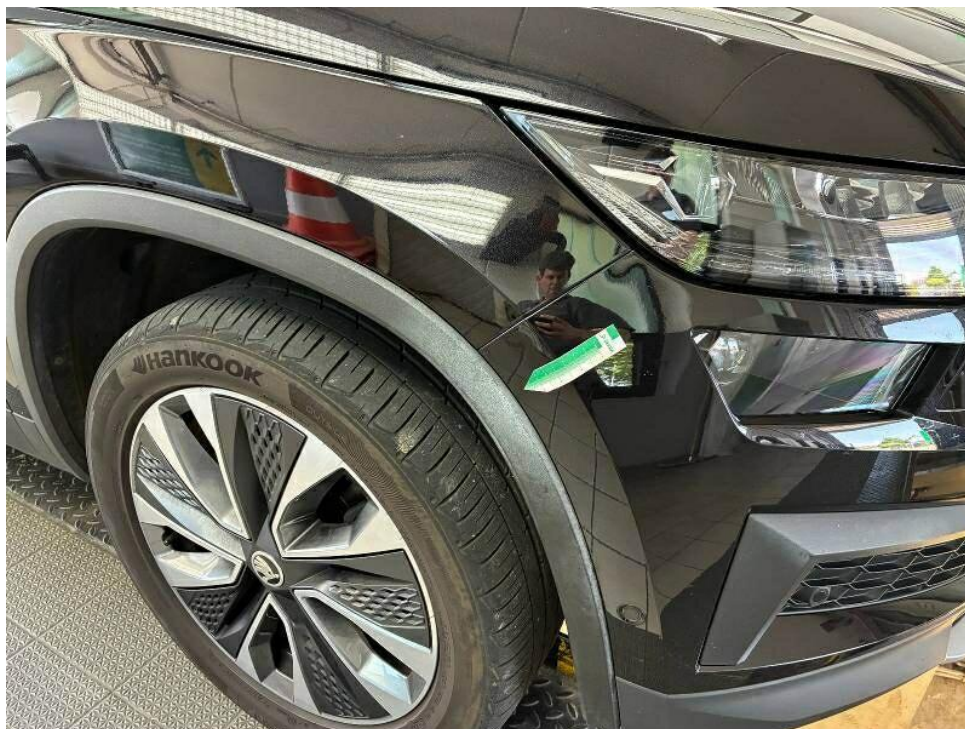


Bild 19 : Radlaufverbreiterung vorne rechts beschädigt



Bild 20 : Radlaufverbreiterung vorne rechts beschädigt

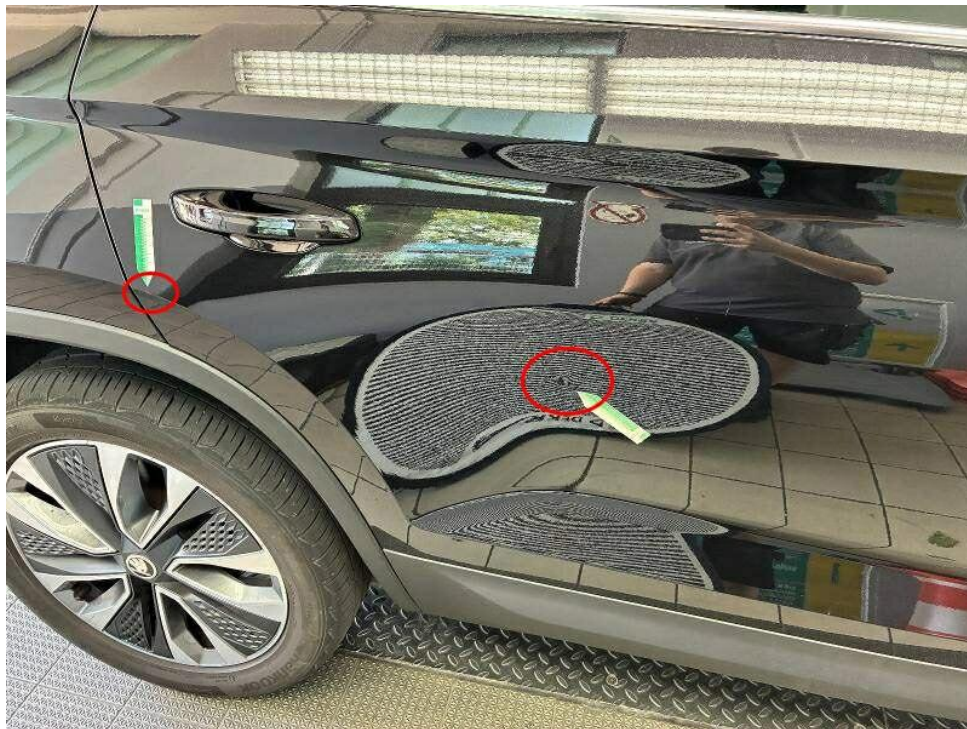


Bild 21 : Tür hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 22 : Tür hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

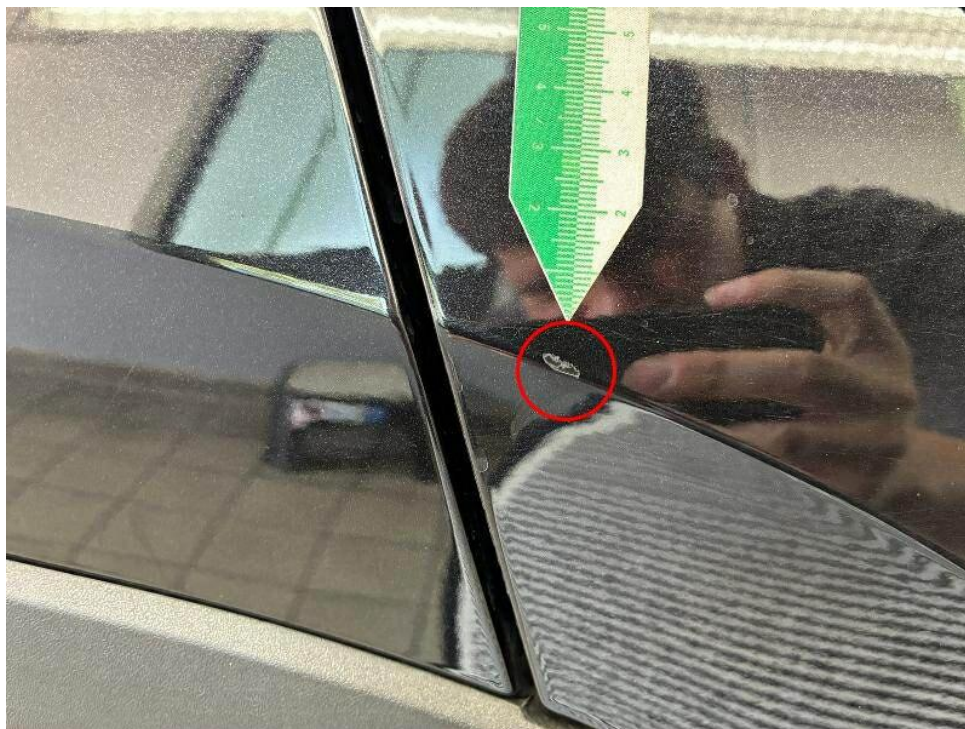


Bild 23 : Tür hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 24 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 25 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

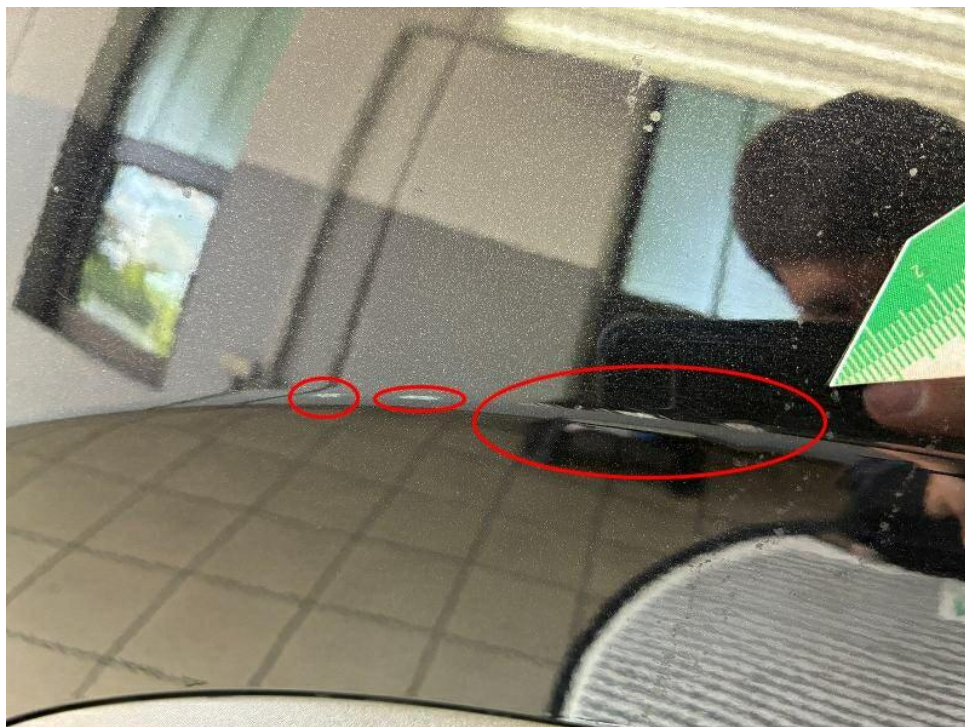


Bild 26 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 27 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

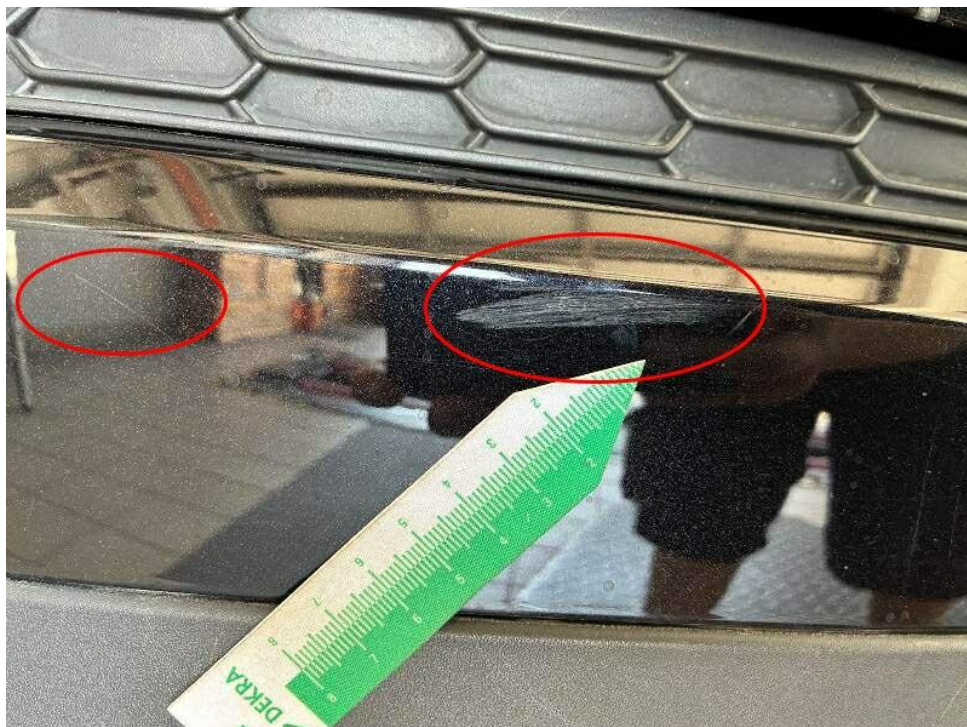


Bild 28 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

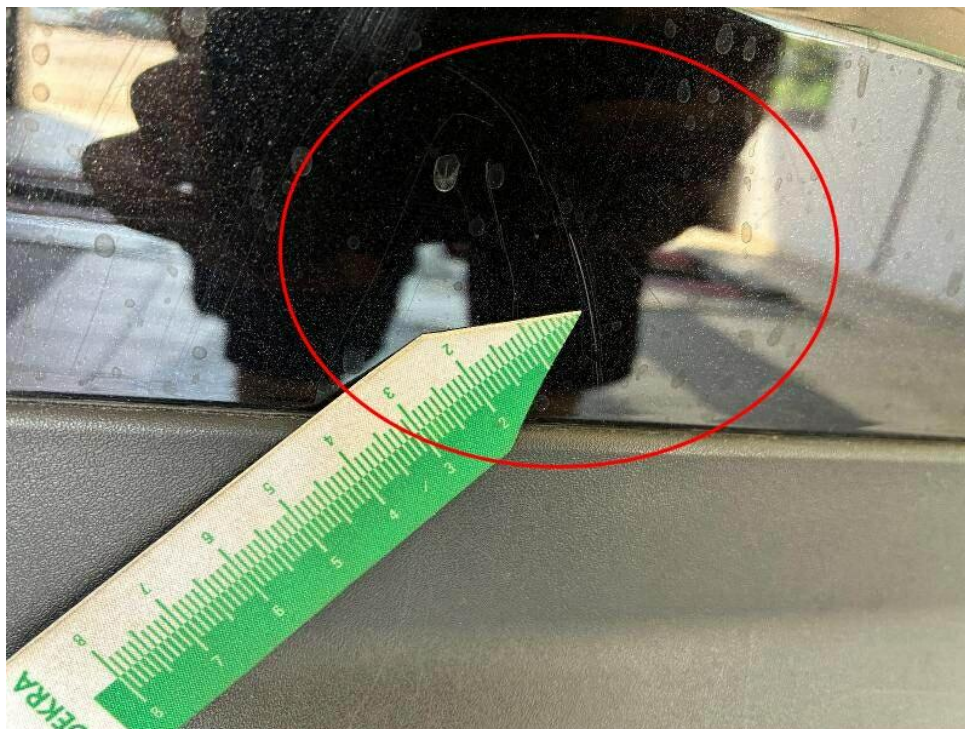


Bild 29 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 30 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 31 : Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur

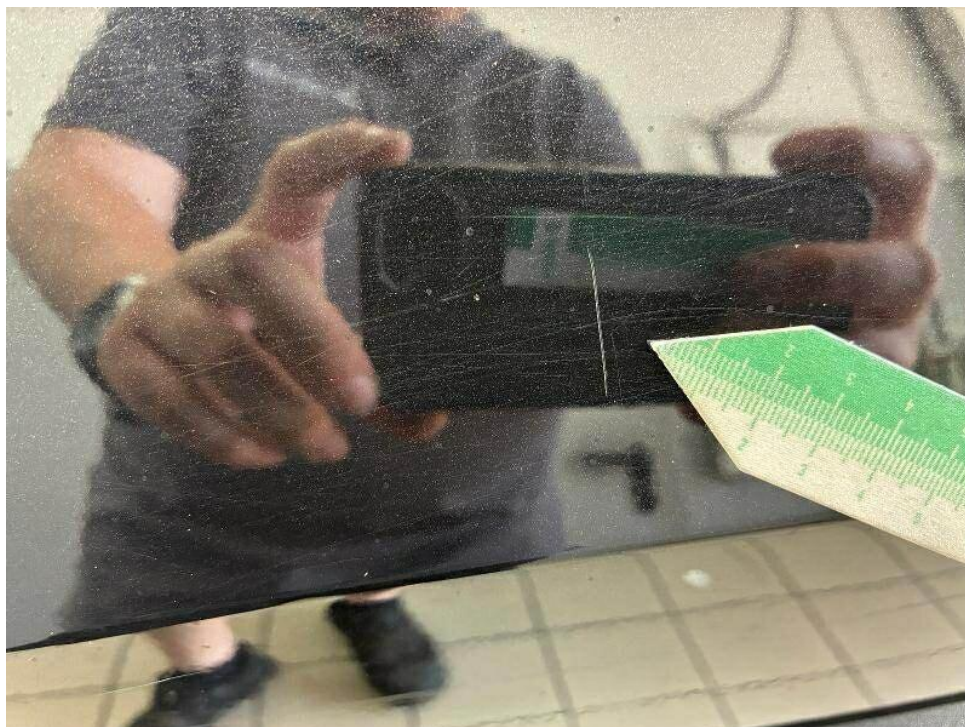


Bild 32 : Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 33 : Außenspiegel links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 34 : Innenraum, verschmutzt, reinigen



Bild 35 : Innenraum, verschmutzt, reinigen



Bild 36 : Innenraum, verschmutzt, reinigen



Bild 37 : Dachhimmel, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 38 : Dachhimmel, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 39 : Dachhimmel, zerkratzt, Gebrauchsspur

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
26.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 117 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung Typ / Verkaufsbez.	03.06.2022 Kodiaq 2.0 TDI 4x4 DSG Tour	Hersteller Aufbauart	SKODA Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBLN7NS8N8035668	HSN / TSN	8004 / AVW
Schlüssel-Nr.	40467650	Km-Stand abgelesen	41675
Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihomotor	Leistung (kW)	147
Hubraum (ccm)	1968	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Allrad	Getriebe	DSG
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 19 99 V	Hankook / Ventus S1 evo2 K117A SUV FR	S /O	6 mm
rechts	235 / 50 R 19 99 V	Hankook / Ventus S1 evo2 K117A SUV FR	S /O	6 mm
2 links	235 / 50 R 19 99 V	Hankook / Ventus S1 evo2 K117A SUV FR	S /O	6 mm
rechts	235 / 50 R 19 99 V	Hankook / Ventus S1 evo2 K117A SUV FR	S /O	6 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 12V-Steckdose in der Mittelkonsole und im Kofferraum, Ablagefach auf dem linken Radhauskasten, Ablagefächer hinter den Radhauskasten im Kofferraum, Abwahl serienmäßige Anschlussgarantie, Aeroscheibenwischer vorn, Airbag, Fahrer und Beifahrer, Airbag, Fahrer-Knieairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag, Seitenairbags vorne, Allergenfilter, Allrad Permanent, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Armaturentafel in Schwarz / Schwarz, Türverkleidung in Schwarz, Assistenzsystem Traveller Plus (DSG), Außenspiegel elektrisch anklappbar inkl. Innen- & Fahrerspiegel mit automatischer Abblendung, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar mit integrierten Seitenblinkern, Berganfahrassistent, Bremsassistent, hydraulisch (HBA), Care Connect: Proaktive Dienste (Laufzeit 10 Jahre), Dachhimmel Grau, Dachreling, schwarz, Dekoreinlage Anodized Cross, Diebstahlwarnanlage, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, ESC Elektronische Stabilisierungskontrolle, Easy Start (Start-Stopp-Taste), Elektrische Heckklappenbedienung inkl Komfortöffnung, Elektronische Parkbremse inklusive Auto-Hold-Funktion, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Fahrlichtassistent und Regensensor, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fernlichtassistent (Light Assist), Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion mit Personenerkennung, Fußmatten vorne und hinten, Geschlossenes Ablagefach auf der Fahrerseite, Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG), Getönte Scheiben, Handschuhfach beleuchtet, Isofix-Verankerung auf den äußeren Rücksitzen inklusive Top-Tether, Kessy - schlüsselloses Zugangs- und Start-Stopp-System, Klimaanlage Climatronic (2-Zonen), Kofferraumabdeckung, einroll- sowie herausnehmbar, Kopfstützen vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Matrix-Scheinwerfer und dynamischer Fernlichtassistent (Light Assist), LED-Rückleuchten in Kristallglasoptik & LED-Kennzeichenbeleuchtung, Lackierung: Uni, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad mit Multifunktionstasten inkl. Schaltwippen, Leseleuchten vorn am Dachhimmel, Mittelarmlehne hinten mit Becherhaltern und Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach, Motorschleppmomentregelung (MSR), Multifunktionsanzeige im Kombiinstrument, Farbig, Multikollisionsbremse, Nebelscheinwerfer mit integriertem LED Tagfahrlicht, Paket: Family, Parklenkassistent, Parksensoren vorn & hinten, Polster: Stoff, Radhausabdeckung, Radio: Infotainmentsystem Amundsen (Tour), Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: SmartLink, Radiozubehör: Wireless SmartLink, Reifendrucküberwachung, Räder: 19" Leichtmetallfelgen Procyon Aero Grau-Glanzgedreht, Räder: RunFlat-Bereifung mit Seal Technologie, Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar, längs verschiebbar, einstellbare Lehnenneigung, Scheibenwaschdüsen beheizt, vorn, Scheinwerferreinigungsanlage, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte Kodiah, Sitze: Beheizbare Vorder- und äußere Rücksitze, Sitze: Einstellbare Lendenwirbelstützen in den Vordersitzen, Sitze: Höheneinstellbare Vordersitze, Skoda Care Connect, Sonnenblende auf Fahrer- und beifahrerseite mit Make-up-Spiegel (beleuchtet), Sonnenschutzrollo für die Seitenscheiben hinten, Sunset, Telefon: Komfort Telefonfreisprecheinrichtung inklusive Phonebox, Türeinstiegsleisten vorn, Variables Befestigungskonzept im Kofferraum, Verzurrösen im Kofferraum, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, eCall

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
PK0	Anhängerzugvorrichtung, Schwenkbar
PG1	Dachreling, eloxiert
3CX	Gepäcknetztrennwand
PHB	Klimaanlage Climatronic (3-Zonen)
	Lackierung: Metallic / Perleffekt
EM1	Müdigkeitserkennung
PWF	Rückfahrkamera
UK3	Sitze: Lehnenfernentriegelung der Rücksitzlehnen (2. Sitzreihe) im Kofferraum

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
 letzte Wartung: am 13.03.2026 bei Kilometerstand 39.861
 bis Wartung verbleiben: 27.600 km oder 609 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

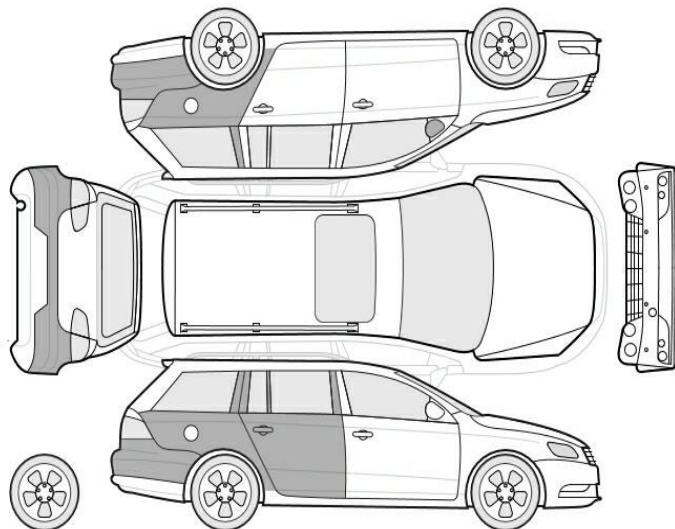

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Radhausschale vorne rechts gebrochen, erneuern (Bild 15, 16)
2. Stoßfänger Kunststoff Zierleiste vorne links beschädigt, erneuern (Bild 17, 18)
3. Radlaufverbreiterung vorne rechts beschädigt, erneuern (Bild 19, 20)
4. Sonnenblende links Rahmen gebrochen, erneuern (Bild 14)
5. Tür hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 21, 22, 23)
6. Seitenteil hinten rechts, eingedellt,

- instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 24, 25, 26)
7. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 27, 28, 29, 30)
 8. Außenspiegel links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 33)
 9. Innenraum, verschmutzt, reinigen (Bild 34, 35, 36)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 31, 32)
Dachhimmel, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 37, 38, 39)