



Bild 1 : Diagonal von vorn links
Freigestellt vorne links



Bild 2 : Diagonal von vorn rechts
Freigestellt vorne rechts

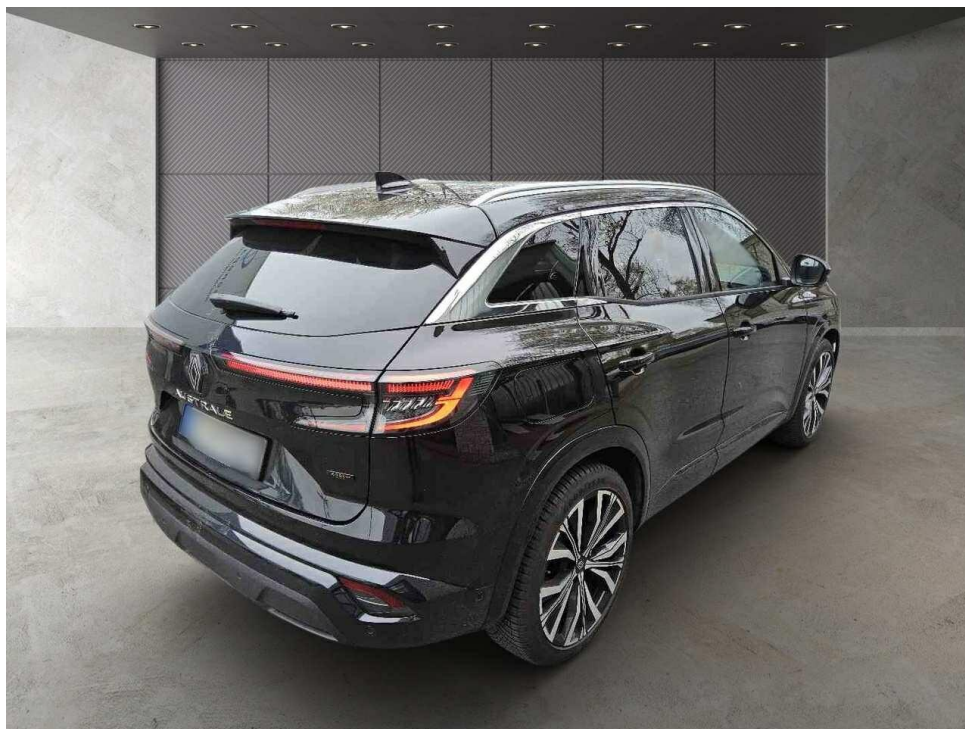


Bild 3 : Diagonal von hinten rechts
Freigestellt hinten rechts

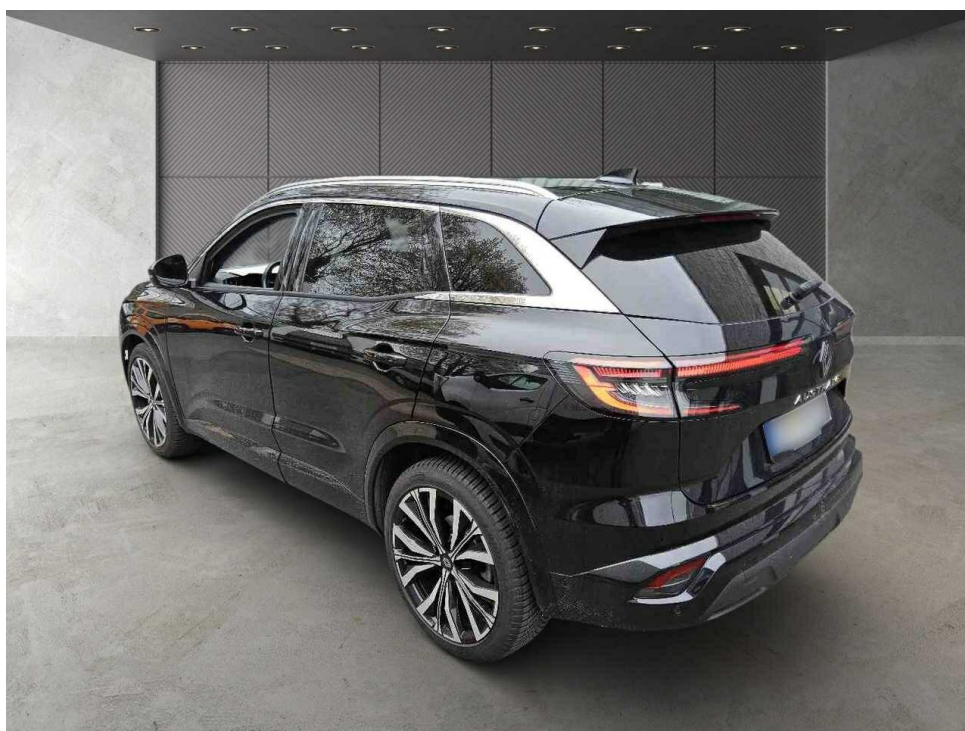


Bild 4 : Diagonal von hinten links
Freigestellt hinten links



Bild 5 : Innenraum vorne

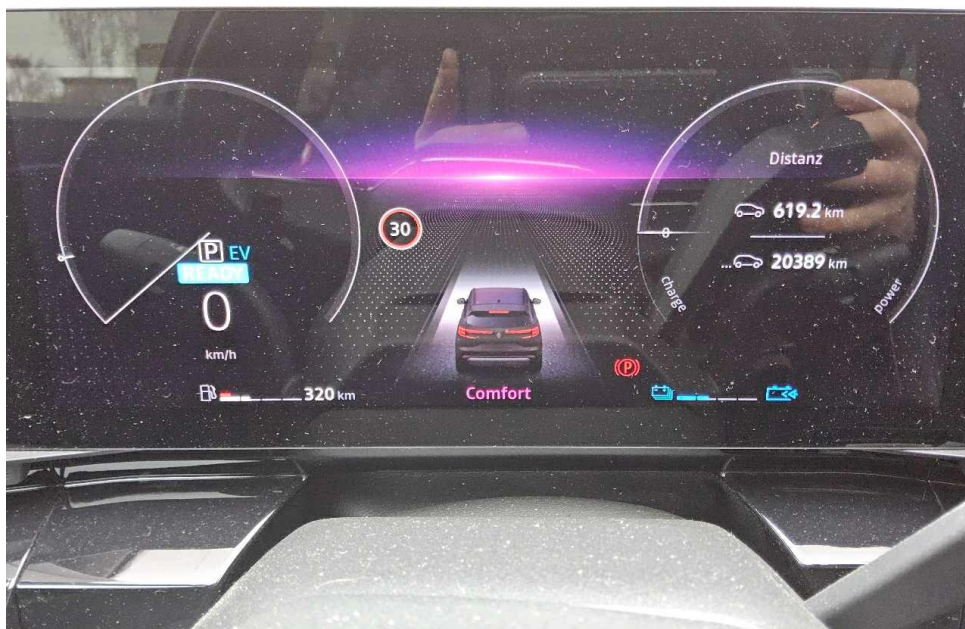


Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Kilometerstand



Bild 7 : Mittelkonsole des Rücksitzes (Radio/Navigation eingeschaltet)



Bild 8 : Alle Fz-Schlüssel, ZLB 1, Letzter Eintrag im Serviceheft

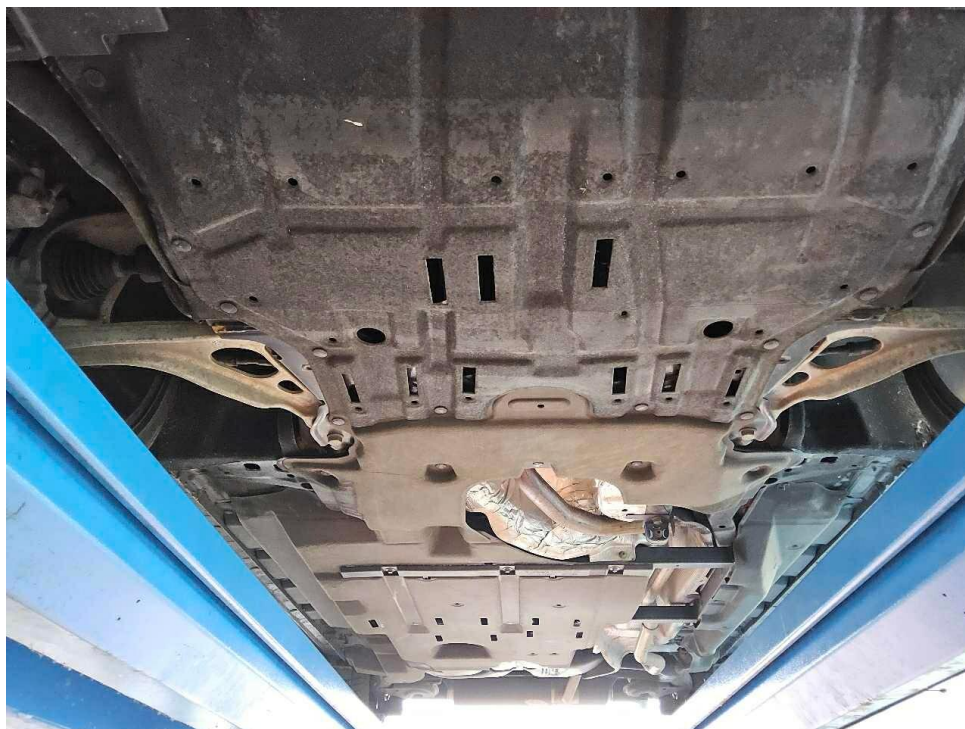


Bild 9 : Unterboden



Bild 10 : Felge vorne rechts verkratzt (glanzgedreht)



Bild 11 : Felge hinten rechts verkratzt (glanzgedreht)
Reifen hinten rechts beschädigt



Bild 12 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A., Niederlassung
Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss
Besichtigung 02.04.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 140 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	02.04.2024	Letzte Zulassung	02.04.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Renault
Typ / Verkaufsbez.	Austral (07.2022->) / Austral 1.2 E-TECH Hybrid 200 (EU 6e)	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1RHN00872194156	HSN / TSN	3333 / BPV
DAT Europa-Code®	017201580150001	DAT Marktindex	DE001 6470
Km-Stand abgelesen	20389	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	3 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	96	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Getriebe		Automatik /
	N1 I		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz / Metallic
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 45 R 20 100 W	Goodyear / Vector 4Seasons G3 FP	A / O	7 mm
rechts	235 / 45 R 20 100 W	Goodyear / Vector 4Seasons G3 FP	A / O	7 mm
2 links	235 / 45 R 20 100 W	Goodyear / Vector 4Seasons G3 FP	A / O	7 mm
rechts	235 / 45 R 20 100 W	Goodyear / Vector 4Seasons G3 FP	A / S	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.12.2027			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat; /S Schaden;

Serienausstattung

Serie: 1-K-Klebeset - SP-Kit, Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC), Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Armaturenbrett schwarz, Ausstattungs-Niveau EA4 (siehe Typenschild B-/C-Säule), Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Memory, Außenspiegel schwarz lackiert, Blinkleuchten mit Lauflicht vorn und hinten, Dachantenne im Hai-fischflossen-Design, Dachreling silber, Easy-Park-Assistent, Eco Mode (Fahrmodusschalter), Einparkhilfe vorn, hinten und seitlich mit Rückfahrkamera, Einstiegsbeleuchtung mit Logo Projektionsfunktion, Einstiegsleisten, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Abstandswarner, Fahrassistenten-System: Aktiver Notbrems-Assistent mit Fußgängererkennung, Fahrassistenten-System: Ausstiegswarnung, Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter), Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenten-System: Querverkehrs-Assistent, Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent Aktiv, Fahrassistenten-System: Totwinkel-Assistent mit aktivem Lenkeingriff, Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrassistenten-System: Warnsystem Totwinkel (Blind Spot Warning, BSW), Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektr. mit Impulsgeber, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Frontscheibe heizbar, Geräuschsimulator (Außen-sound), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - Multi-Mode (15-Stufen), Heckleuchten LED, Heckleuchten LED mit Moiré-Effekt, Heckscheibe heizbar, Hybrid 147 kW E-Tech (Motor 1,2 Ltr. - 96 kW), Induktionsladeschale für Smartphone, Infotainment-System: OpenR link (12" Touchscreen, Arkamys Auditorium Sound, Navigationssystem mit Google Maps), Innenspiegel mit Abblendautomatik, Innenspiegel rahmenlos, Ionisator zur Luftreinigung, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Kamerasystem Around View 360°, Karosserie: 5-türig, Keyless Go, Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond), Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, Koffer-/Laderaumboden doppelt, Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert), Kombiinstrument digital (12,3 Zoll), Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kopfstützen hinten, LM-Felgen 8x20 (Eiffie), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lenkrad (Leder), Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Licht- und Regensensor, Mittelkonsole mit Armlehne und Staufach, Motor 1,2 Ltr. - 96 kW E-Tech Hybrid, Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Radstand 2667 mm, Reifen 235/45 R20 ...V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem (Aktiv), Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3), Rücksitzbank verschiebbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Schaltpunktanzeige, Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag), Sitz vorn links elektr. verstellbar (6-fach), Sitz vorn rechts verstellbar (6-fach), Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder, Schwarz mit farbigen Akzenten, Sitzheizung vorn, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Tagfahrlicht LED, USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole hinten, USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole vorn, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Verwendung von Spezialwerkzeug (Kühler Füll- und Diagnosegerät), Warnanlage für Sicherheitsgurte, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
18023	Matrix-LED-Scheinwerfer
11321	Sonderlackierung Metallic Black Pearl schwarz

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 26.02.2026 bei Kilometerstand 18.904

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

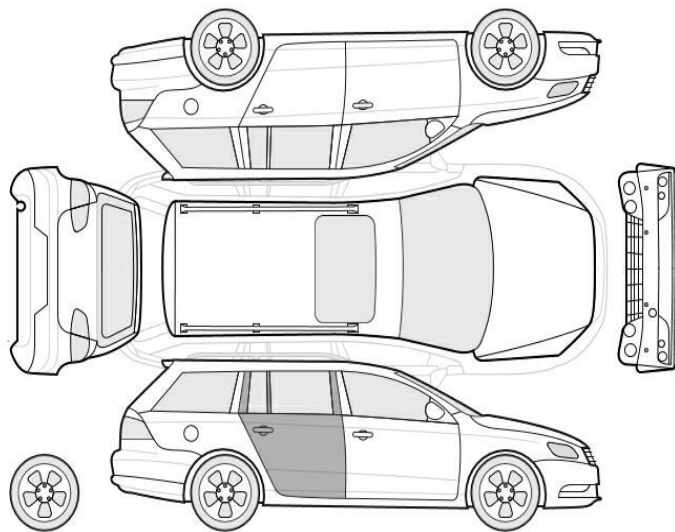

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Felge vorne rechts verkratzt
(glanzgedreht), erneuern (Bild 10)
2. Felge hinten rechts verkratzt
(glanzgedreht), erneuern (Bild 11)
3. Tür hinten rechts Lackierung,
zerkratzt, lackieren (Bild 12)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Felge vorne links verkratzt, Gebrauchsspur,
Stoßfänger vorne verkratzt, Gebrauchsspur,
Stoßfänger hinten verkratzt, Gebrauchsspur,
Einstieg vorne links verkratzt, Gebrauchsspur,
Einstieg vorne rechts eingedellt und verkratzt,
Gebrauchsspur,
Heckdeckel verkratzt, Gebrauchsspur,

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
hinten rechts	7 mm	AS
Legende		A/ Ganzjahres /O Original /F Runflat /S Schaden