

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang

Ihr Auftrag vom	01.07.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	10.07.2026
Referenznummern	0002050800

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	JMZGL692801720900		
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Machine Gray / Metallic
Hersteller	Mazda	Nächste HU	01/2028
Typ / Verkaufsbez.	6 2.2 SKYACTIV-D Edition 100	Laufleistung abgelesen	156.053 km
Erstzulassung	17.02.2021	Emissionsklasse	Euro 6d-Temp
Getriebe / Gänge	Automatik / 6	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	2.191 ccm / 135 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Nexen	225/55 R17 101V	5 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Nexen	225/55 R17 101V	5 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Nexen	225/55 R17 101V	6 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Nexen	225/55 R17 101V	6 mm
Reservebereifung:					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/45 R19 92W	4 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/45 R19 92W	4 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/45 R19 92W	5 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/45 R19 92W	5 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Seitenwand hinten rechts	Ja	
Stoßfänger hinten	Ja	

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

11 Lautsprecher	3. Bremsleuchte
Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Pre-Crash-System	Airbag Beifahrerseite
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrerseite
Alarmanlage	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Frontantrieb	Around View Monitor (360° Umgebungsansicht)
Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)	Audiobedienung am Lenkrad
USB-Schnittstelle	Multimediabuchse AUX-IN
Ausstattungs-Paket: I-Activesense	Kamerasystem 360°
Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion Plus, rückwärts (SCBS R)	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA)
Ausstattungs-Paket: Sportline Plus	Frontgrill titangrau
Armaturentafel mit Holzdekor	Dachhimmel schwarz
Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa	Sitzheizung hinten
Sitze vorn klimatisiert	Sitze vorn elektr. verstellbar
Memoryfunktion für Sitz vorn links	Innenausstattung: Chrom-Applikationen
Innenbeleuchtung LED	Innenspiegel rahmenlos
Außenspiegel elektr. anklappbar	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
Außenspiegel Wagenfarbe	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Bremsenergieerückgewinnung i-ELOOP	Colorverglasung
Dachantenne	Dachreling
Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)	Dynamisches Kurvenlicht (AFS)
Einschaltautomatik für Fahrlicht	Erweiterte Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent	Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)	Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC)
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR)	Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth	Gepäckraumabdeckung / Rollo
Gepäcksicherungsnetz	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Automatic Speed Limiter, ASL)
Getriebe Automatik - (6-Stufen)	Gurtstraffer vorn
Handschuhfach beleuchtet	Head-up-Display Advanced
Heckleuchten LED	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Internetbasierende Dienste	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
Karosserie: 5-türig	Kennzeichenbeleuchtung LED
Klimaautomatik 2-Zonen	Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
LED-Lichtsignatur	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)	Lenkrad heizbar
Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	LM-Felgen
Log-in-System	Make-up-Spiegel beleuchtet

Serienausstattung

Matrix-LED-Scheinwerfer inkl. Fernlichtassistent mit adaptiver Lichtverteilung (ALH)	Mittelarmlehne hinten
Modellpflege (2)	Motor 2,2 Ltr. - 135 kW Turbodiesel KAT
Multi-Commander	Multi-Info-Display
Navigationssystem: SD-Karten-Navigation	Nebelscheinwerfer LED
Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)	Parkbremse elektrisch
Radioempfang digital (DAB)	Reifen-Reparaturkit
Reifendruck-Kontrollsystem	Rückfahrkamera
Rücksitz-Klappsystem (Karakuri-System)	Rücksitzlehne geteilt/klappbar
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Scheibenwischer mit Regensensor	Seitenairbag vorn
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar	Social Media Integration (Onlinedienste / Apps)
Sound-System BOSE	Sprachsteuerung, erweiterter Umfang
Start-Stop-Knopf	Start/Stop-Anlage (i-Stop)
Tagfahrlicht LED	TFT-Farbdisplay
Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)	Touring-Paket
Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM)	Einparkhilfe vorn und hinten
Sitzheizung vorn	Türgriffe außen Wagenfarbe
USB-Anschluss hinten	Wegfahrsperre (elektronisch)
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Sonderausstattung

Metallic-Lackierung	
---------------------	--

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 38, Bild 39)	615,99 €	215,60 €
Motorhaube, Steinschlag, lackieren (Bild 18, Bild 19)	570,24 €	199,58 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Kotflügel vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 20, Bild 21)	603,96 €	315,07 €
Tür vorne links Einstieg, verkratzt, Smartrepair (Bild 40, Bild 41)	80,00 €	80,00 €
Seitenwand links, beschädigt, kalt drücken (Bild 24, Bild 25)	120,00 €	120,00 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Kotflügel vorne rechts, Steinschlag, lackieren (Bild 37)	444,45 €	155,56 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Heckklappe, beklebt, entkleben (Bild 42)	20,00 €	20,00 €
Heckklappe Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen (Bild 28, Bild 29, Bild 30)	328,59 €	115,01 €
Heckscheibe, verkratzt, ersetzen (Bild 26, Bild 27)	826,95 €	826,95 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
LM-Rad 3 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen (Bild 34, Bild 35, Bild 36)	1047,91 €	1047,91 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Sitz vorne links Bezug Rückenlehne -Leder-, beschädigt, ersetzen (Bild 22, Bild 23)	639,81 €	223,93 €
Technik (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Abgassystem Additiv AdBlue, Servicehinweis, auffüllen (Bild 15)	15,00 €	15,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 16, Bild 17)	640,85 €	640,85 €
Fahrzeug außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten (Bild 31, Bild 32, Bild 33)	159,52 €	159,52 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 325,85 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	6.113,27 €
Minderwert	4.134,98 €
Händlereinkaufspreis	5.900,00 €
Händlerverkaufspreis	7.100,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 42 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 13.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9

Fotoanlage



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15 Abgassystem, Additiv AdBlue, Servicehinweis, auffüllen

7. Service

Mazda6 Modell	140000 KM Aktueller km-Stand	17/02/2021 Verkaufsdatum	Deutschland Herkunftsland
JMZGL692801720900 FIN	AÖCT426 Kennzeichen	21/03/2026 Mazda Europe Service gültig bis	01/01/2026 HU fällig am
21/10/2025 Datum	129570 Werkstattauftrags-Nr.		

Innen	☒ ☒ ☒ Details
Feststellbremse prüfen, ggf. einstellen	☒ ☐ ☐
Aussen	☒ ☒ ☒ Details
Karosserie/Lack prüfen	☒ ☐ ☐
Nachfüllen von neuem AdBlue® in den Harnstofftank	☒ ☐ ☐
Motorraum	☒ ☒ ☒ Details
Flexibles Ölwechselintervall! Bitte prüfen Sie, ob ein Ölwechsel bereits durchgeführt wurde. Falls JA, keinen Ölwechsel durchführen.	☒ ☐ ☐
Überprüfung der Blei-Säure-Batterie	☒ ☐ ☐
Bremsleitungen und Schläuche prüfen	☒ ☐ ☐
Luftstofffilter, entwässern	☒ ☐ ☐
Filtereinsatz reinigen	☒ ☐ ☐

Bild 16 Inspektion groß, Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage



Bild 17 Inspektion groß, Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen



Bild 18 Motorhaube, Steinschlag, lackieren

Fotoanlage

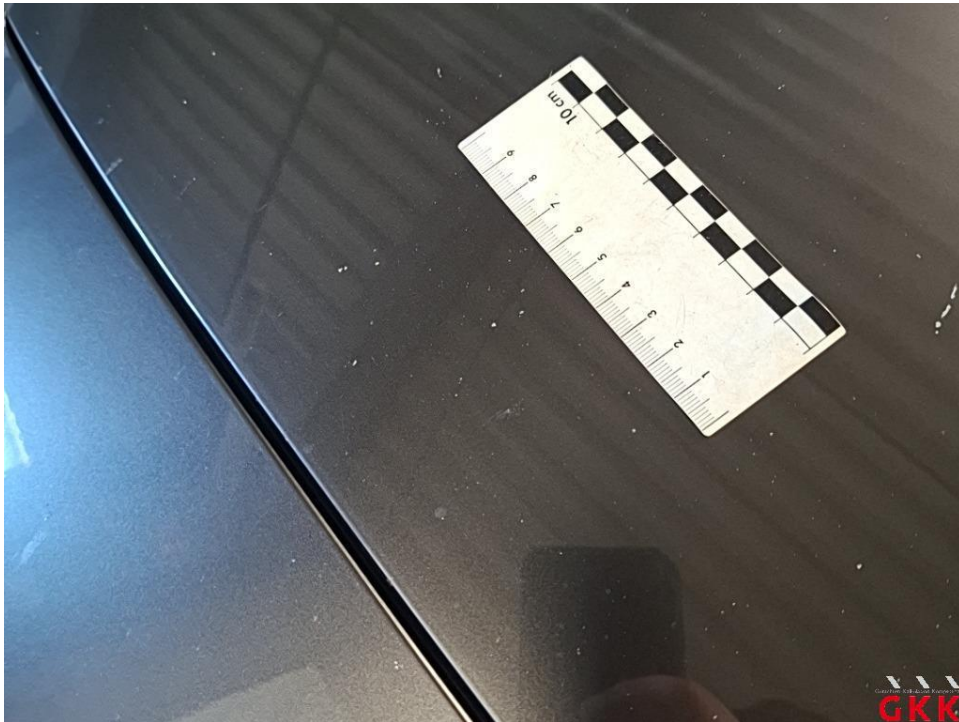


Bild 19 Motorhaube, Steinschlag, lackieren



Bild 20 Kotflügel vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 21 Kotflügel vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 22 Sitz vorne links, Bezug Rückenlehne -Leder-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23 Sitz vorne links, Bezug Rückenlehne -Leder-, beschädigt, ersetzen

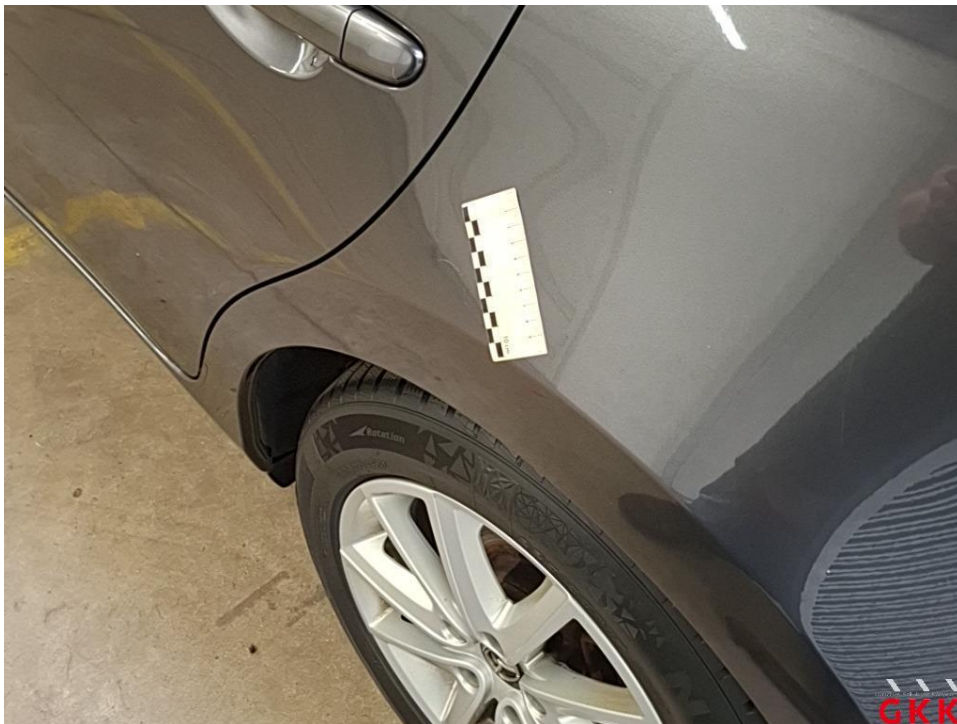


Bild 24 Seitenwand links, beschädigt, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 25 Seitenwand links, beschädigt, kalt drücken



Bild 26 Heckscheibe, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27 Heckscheibe, verkratzt, ersetzen

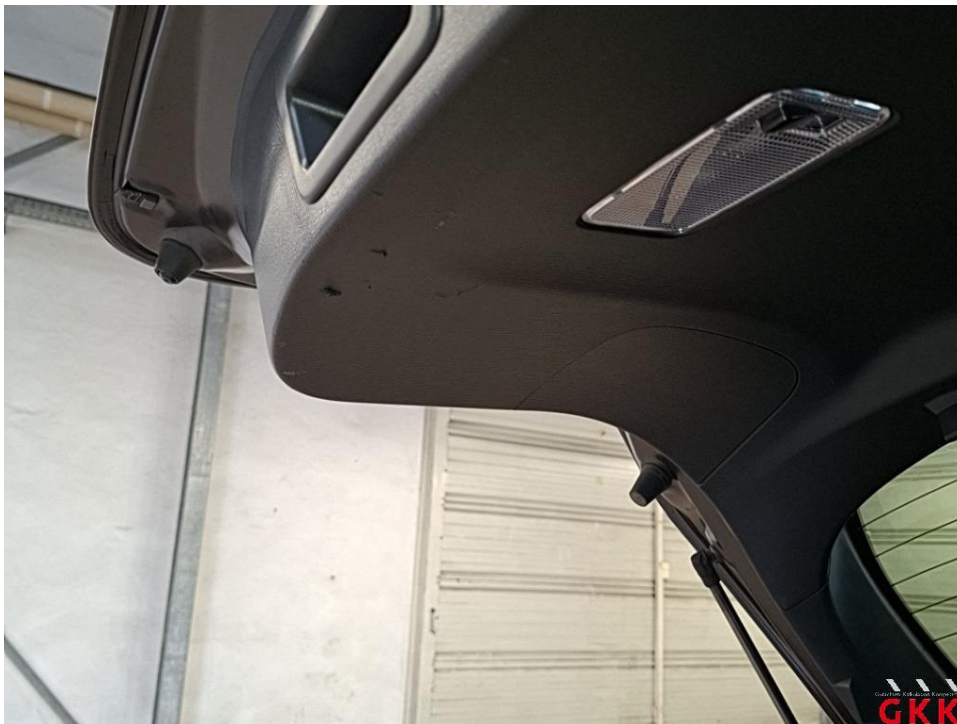


Bild 28 Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29 Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 30 Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 31 Fahrzeug, außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten



Bild 32 Fahrzeug, außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 33 Fahrzeug, außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten



Bild 34 LM-Rad, 3 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 35 LM-Rad, 3 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen



Bild 36 LM-Rad, 3 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 37 Kotflügel vorne rechts, Steinschlag, lackieren



Bild 38 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 39 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

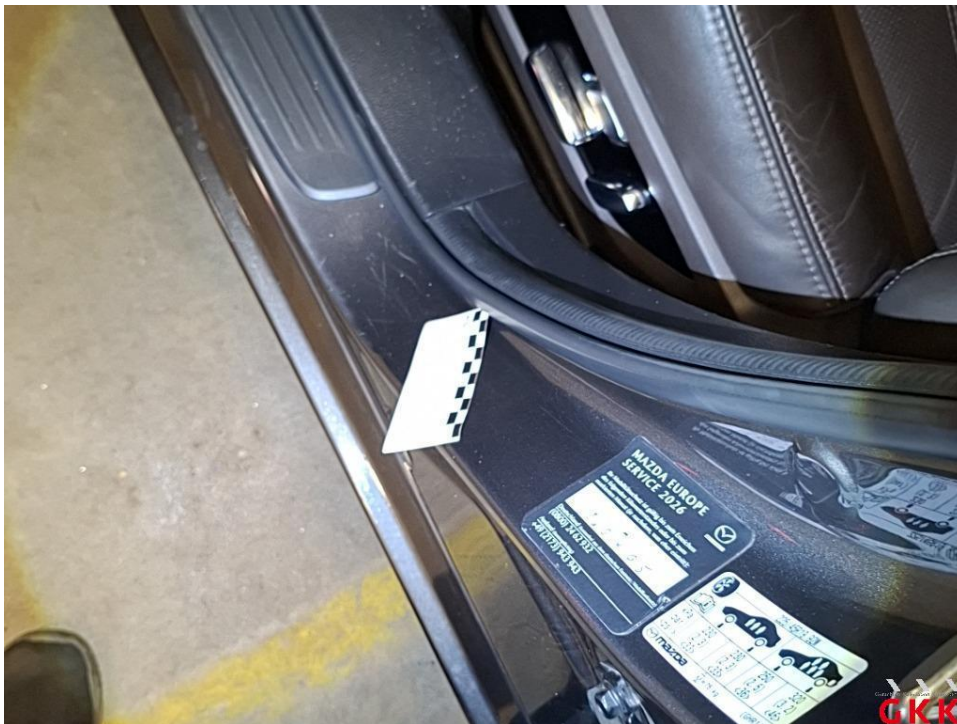


Bild 40 Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 41 Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair



Bild 42 Heckklappe, beklebt, entkleben