



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	SHG-CP255
Berichtsnummer :	0000000928478-DE926		
Referenznummer:	31204002		

Fahrzeugdaten

Kia Sportage (NQ5)(2021->) Vision 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	U5YPV81BHNL049180	Laufleistung abgelesen:	65828 km
Erstzulassung / Baujahr:	06.07.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	30.06.2026 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 132 kW (179 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	(1K) ZILINASCHWARZ MET.
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	07.2027 / 07.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	59232 / 17.03.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	3 - Durchschnittlich	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	3 - Durchschnittlich

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	215/65/R17/103V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/65/R17/103V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	215/65/R17/103V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/65/R17/103V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart Allradantrieb
- Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display 4,2 Zoll
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bi-LED-Scheinwerfer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel grau
- Dachreling
- Einparkhilfe vorn
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Energierückgewinnung (Alternator Management System, AMS)
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung (Forward Collision-Avoidance Assist)
- Fahrassistenz-System: Intelligenter Geschwindigkeits-Assistent (Intelligent Speed Limit Assist, ISLA)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrmodusschalter
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Reifendruck im Display
Reifendruck-Kontrollsystem
- Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Dachkonsole mit Leseleuchten
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe geräuschkämmend

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fußmatten • Gepäckraumabdeckung / Rollo • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Kindersicherung • Kopf-Airbag-System • Kopfstützen vorn verstellbar • Lenkrad (Leder) • Lenkrad mit Multifunktion • LM-Felgen • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter • Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect • Otto-Partikelfilter (OPF) • Radioempfang digital (DAB+) • Reifen-Reparaturset • Rücksitz klappbar (40:20:40) • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag) • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung Stoff • Sitzheizung vorn • Sonderlackierung Carrara-Weiß • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Tagfahrlicht LED • Unterfahrschutz hinten • USB-Anschluss Mittelkonsole • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite • Wärmeschutzverglasung | <ul style="list-style-type: none"> • Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management,VSM) • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) • Innenspiegel mit Abblendautomatik • Karosserie 5-türig • Klimaautomatik 2-Zonen
Sensor Scheibenbeschlagenerkennung • Kopfstützen hinten verstellbar • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar • Lenkrad heizbar • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar • Mild-Hybrid 132 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI) • Mittelarmlehne vorn • Nebelscheinwerfer LED • Parkbremse elektrisch • Radstand 2680 mm • Rückfahrkamera • Rücksitzlehnen neigungsverstellbar • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Seitenairbag • Servolenkung elektronisch gesteuert • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzheizung hinten • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole • Türgriffe außen Wagenfarbe • Unterfahrschutz vorn • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten • Wegfahrsperre • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|--|---|

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Komfort-Paket
Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Mittelkonsole Klavierlack-Optik, Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (8-fach), Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach), Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar | <ul style="list-style-type: none"> • Metallic-Lackierung |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Eingeschränkt durchgeführt Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	Tür vorne rechts nachlackiert

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft

Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Vorne	Beschädigt	Erneuern
2.	Stoßfänger Hinten	Abschürfung	Smart Repair
3.	Tür Hinten - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
4.	Tür Vorne - Rechts	Nachlackiert	Ohne Reparatur

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole

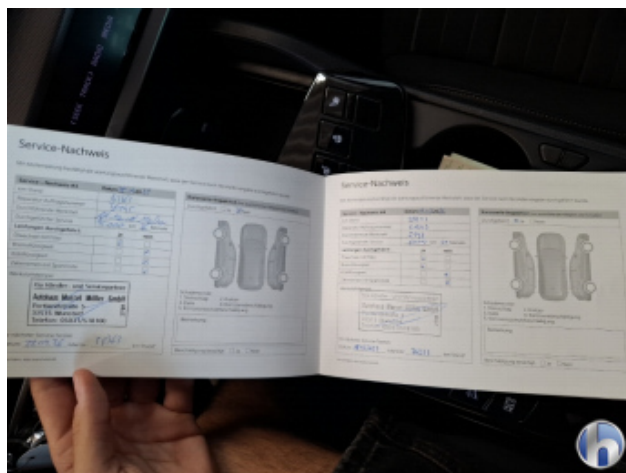

Serviceheft/Nachweis

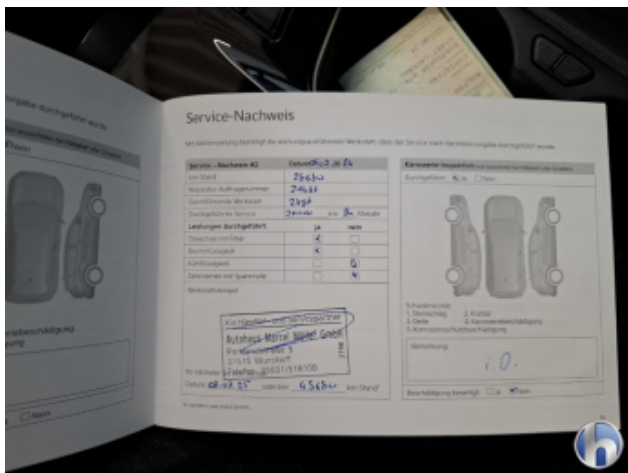

Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Erneuern




1. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Erneuern



2. Stoßfänger Hinten
Abschürfung - Smart Repair



2. Stoßfänger Hinten
Abschürfung - Smart Repair

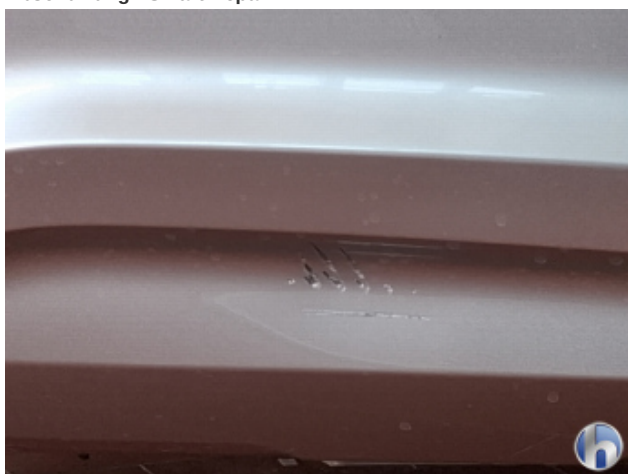

2. Stoßfänger Hinten
Abschürfung - Smart Repair



2. Stoßfänger Hinten
Abschürfung - Smart Repair



2. Stoßfänger Hinten
Abschürfung - Smart Repair



2. Stoßfänger Hinten
Abschürfung - Smart Repair



3. Tür Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Tür Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Tür Vorne - Rechts
Nachlackiert - Ohne Reparatur



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter