

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **MERCEDES GLE GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle 5-türig 1991 ccm 333 PS / 245 KW Elektrisch Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -MB 0919E	Fahrgestell-Nummer:	W1N1671541A674649
Vertrags-Nummer:	45526081	Erstzulassung:	02.05.2022
Internes KZ:	15047929	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES GLE GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle 5-türig 1991 ccm 333 PS / 245 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES GLE GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle5-türig 1991 ccm 333 PS / 245 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	245 / 333	Hubraum:	1991
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	65
Max. Km/h:	210	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,900
Leergewicht (kg):	2605	zul. Gewicht (kg):	3210

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 45526081
Amtliches Kennzeichen: HD -MB 0919E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLE GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle5-türig 1991 ccm 333 PS / 245 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
12.03.2025	9059930551	Eigenverschulden	Stosssange vorne mitte Frontgrill mitte Emblem Hersteller vorne	Ja	Nein
18.09.2024	9059901804	Eigenverschulden	Stosssange hinten Fahrerseite Radlauf hinten Fahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 45526081
Amtliches Kennzeichen: HD -MB 0919E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLE GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle5-türig 1991 ccm 333 PS / 245 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



W1N1671541A674649

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	149,001 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	1,433 km
Type / Model	GLE 350 e 4MATIC	Main inspection (Report on hand)	05/2027
Vehicle Identification number	W1N1671541A674649	Power / Engine displacement	155 kW / 1,991 ccm
First registration	2 Aug 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	08/2024, 75,826 km	Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Wheel / tyres	Tyre - right - Worn - No deduction
2	Door - rear right side	Door - Scratch(es) - Cover / polish
3	Mudguard - left side	Wheel well extension - Loose - Un- / install
4	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Loss in value
5	Wing mirror - right side	Cap - Scratched - Smart repair
6	Sill - right side	Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Door - rear left side	Door edge - Scratched - No deduction
2	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction
3	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Rear, Provided by user / customer

Detected repainting

No.	Location
1	Side panel - rear left side, Professionally carried out

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 18 Jun 2026
Protocol number: 46040006
Delivery date: 18 Jun 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	275/50 R20 113V	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	275/50 R20 113V	Pirelli	Winter tyres	3mm - 3mm	Not o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	275/55 R19 111W	Michelin	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	275/55 R19 111W	Michelin	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 18 Jun 2026
Protocol number: 46040006
Delivery date: 18 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	sufficient
Type / Model	GLE 350 e 4MATIC	Mileage (Read)	149,001 km
Vehicle Identification number	W1N1671541A674649	First registration	2 Aug 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior

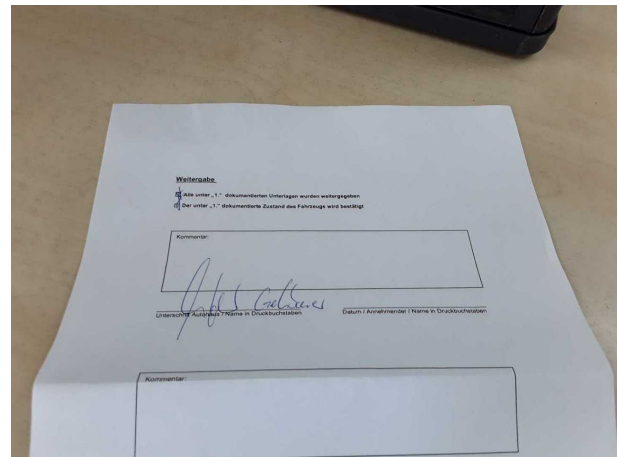


Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.

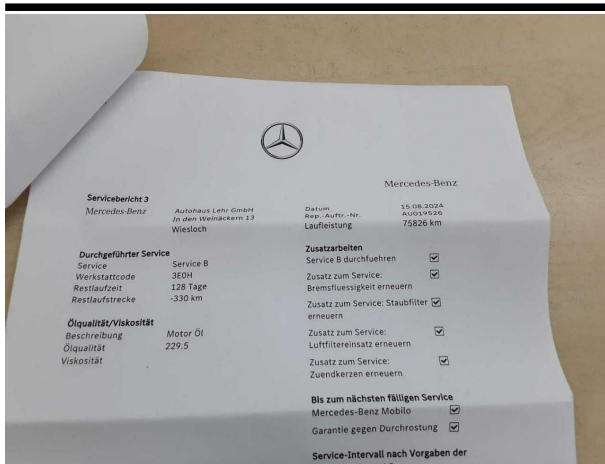


Figure 13: Misc.

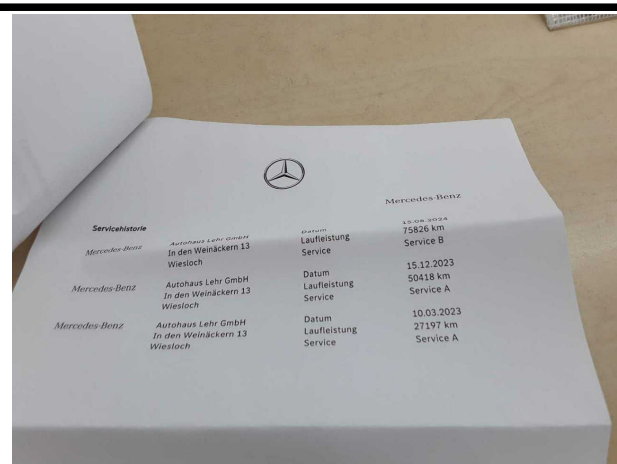


Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.

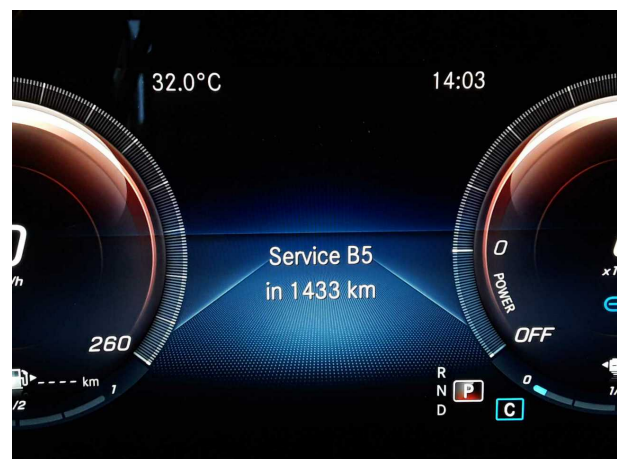


Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.

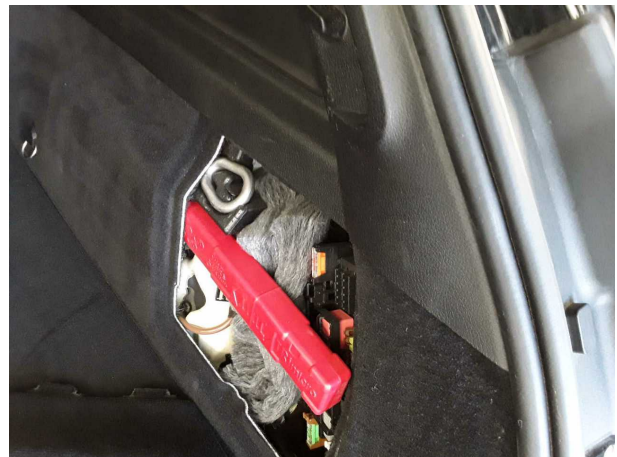


Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.



Figure 24: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 18 Jun 2026
Protocol number: 46040006
Delivery date: 18 Jun 2026

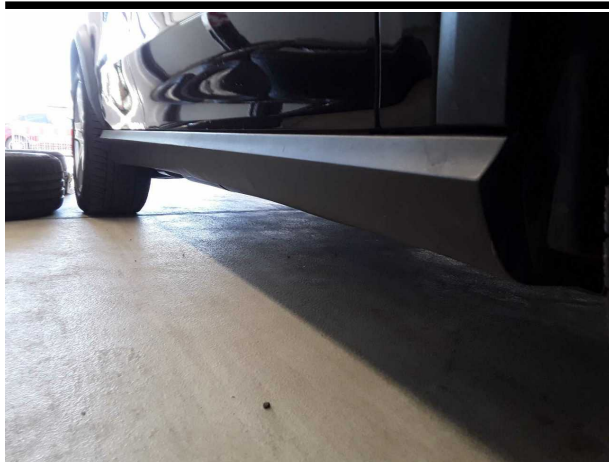


Figure 25: Misc.

Pictures of damage




Damage #1: Wheel / tyres: Tyre - right - Worn - No deduction



Damage #2: Door - rear right side: Door - Scratch(es) - Cover / polish



Damage #2: Door - rear right side: Door - Scratch(es) - Cover / polish

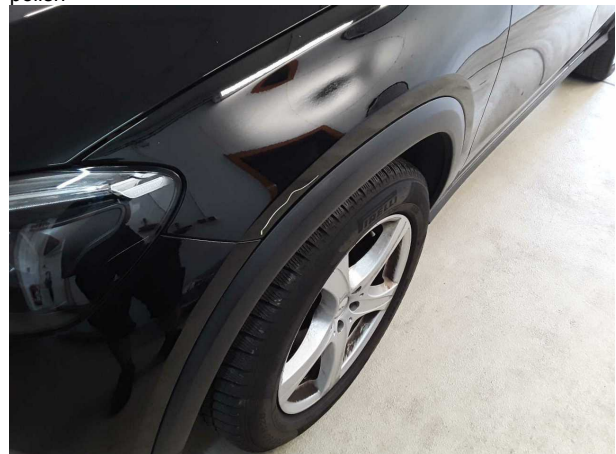

Damage #3: Mudguard - left side: Wheel well extension - Loose - Un- / install



Damage #3: Mudguard - left side: Wheel well extension - Loose - Un- / install



Damage #4: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Loss in value



Damage #4: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Loss in value



Damage #5: Wing mirror - right side: Cap - Scratched - Smart repair



Damage #6: Sill - right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #6: Sill - right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Pictures of repainting



Repainting 1: Side panel - rear left side



W1N1671541A674649

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	149.001 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	1.433 km
Typ/Modell	GLE 350 e 4MATIC	HU (Bericht lag vor)	05/2027
Fahrgestellnummer	W1N1671541A674649	Leistung / Hubraum	155 kW / 1.991 ccm
Erstzulassung	02.08.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	08/2024, 75.826 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufli	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Reifen hinten - verschlissen - kein Abzug
2	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - auslegen / polieren
3	Kotflügel links	Radhausverbreiterung - lose - de-/montieren
4	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Schweller rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten links	Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug
3	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand links, fachgerecht ausgeführt



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	275/50 R20 113V	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	275/50 R20 113V	Pirelli	Winterreifen	3mm - 3mm	n.i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	275/55 R19 111W	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	275/55 R19 111W	Michelin	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 18.06.2026
Protokollnummer: 46040006
Anlieferungsdatum: 18.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	GLE 350 e 4MATIC	Laufleistung (abgelesen)	149.001 km
Fahrgestellnummer	W1N1671541A674649	Erstzulassung	02.08.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum

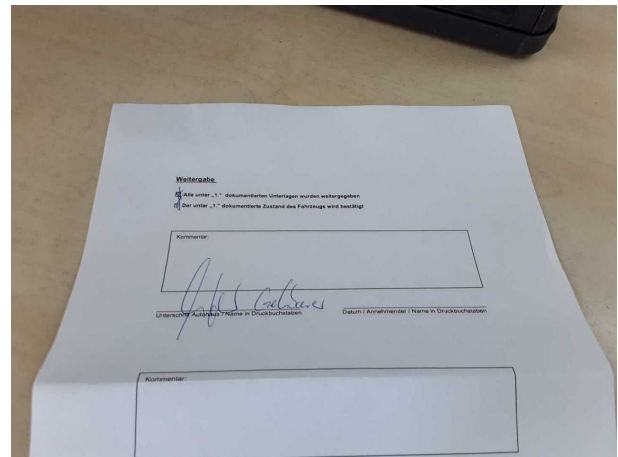


Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges

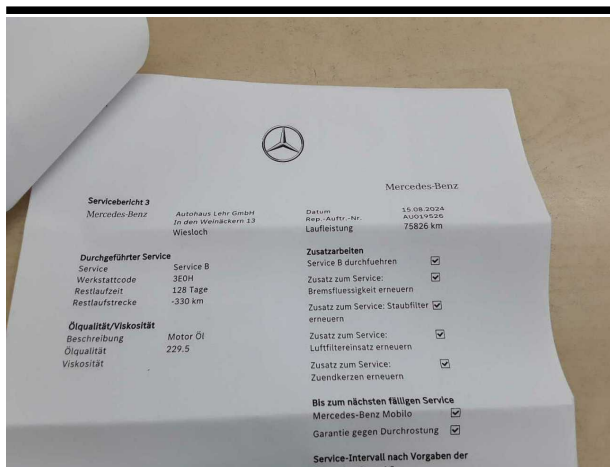


Abbildung 13: Sonstiges

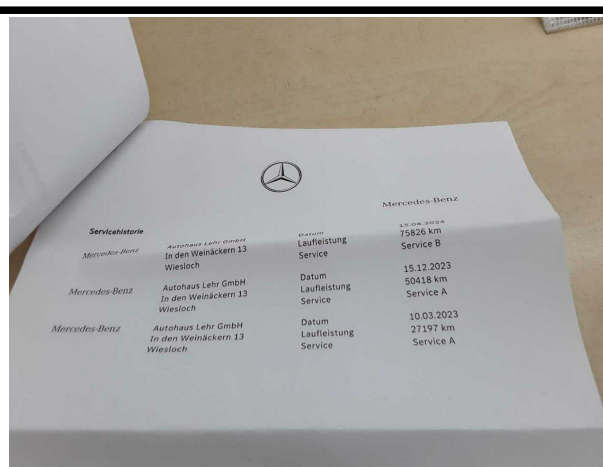


Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges

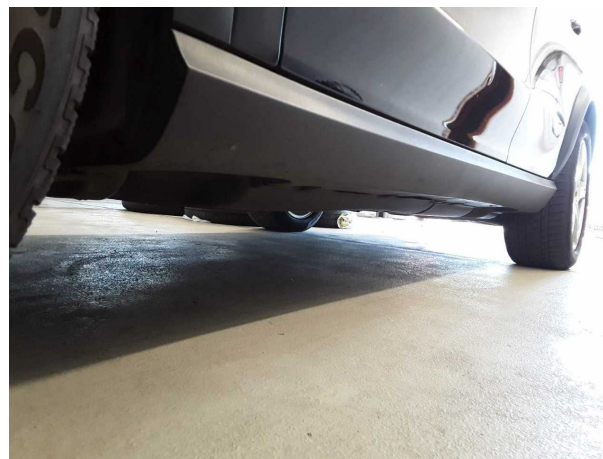


Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges

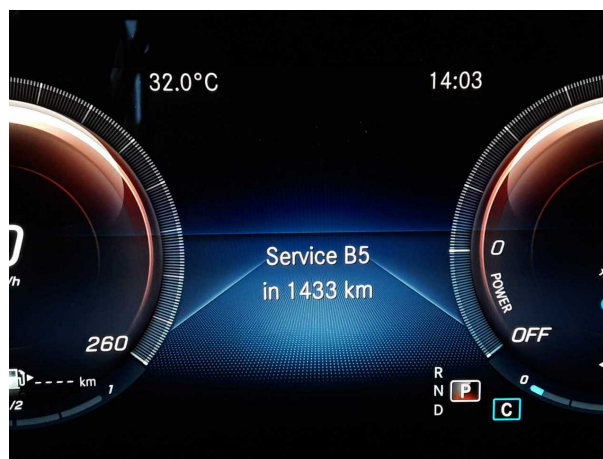


Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

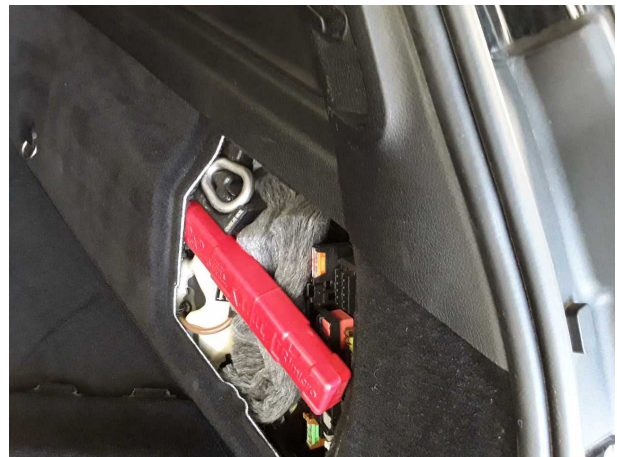


Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 18.06.2026
Protokollnummer: 46040006
Anlieferungsdatum: 18.06.2026

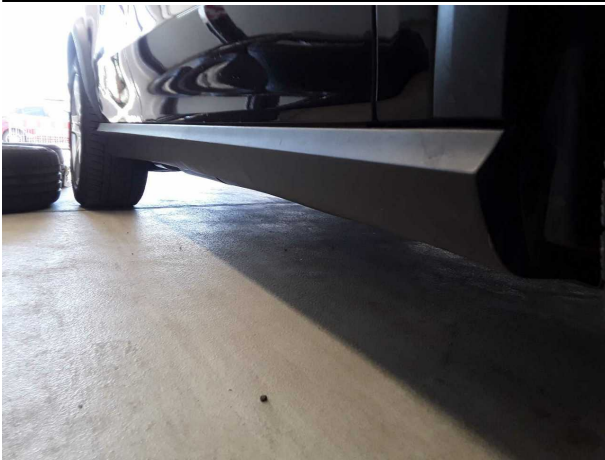


Abbildung 25: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Rad/Reifen: Reifen hinten - verschlissen - kein Abzug




Beschädigung #2: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren

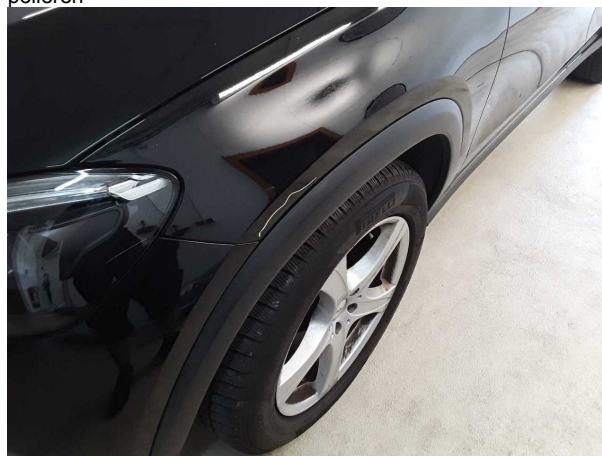

Beschädigung #3: Kotflügel links: Radhausverbreiterung - lo... - de-/montieren

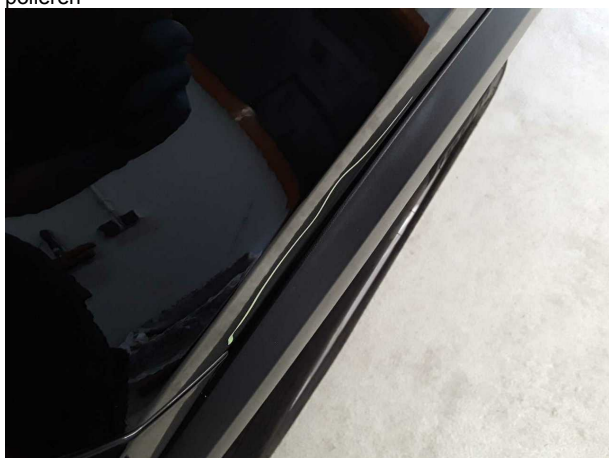

Beschädigung #3: Kotflügel links: Radhausverbreiterung - lose - de-/montieren



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

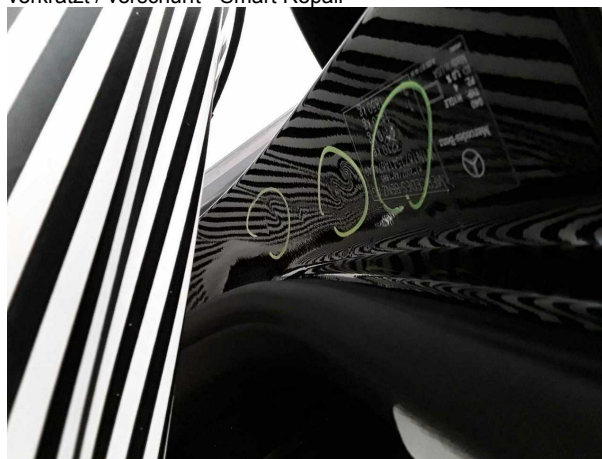

Beschädigung #6: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand links



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott