



PROTOKOLLNUMMER: 45566387



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.05.2026

Gutachten

Betreff Minderwertgutachten PKW
Besichtigungsdatum / Ort 22.05.2026 / Riederwald
Am Riederbruch 8
60386 Frankfurt
Fahrzeug-Identnummer 1FA6P8K01L5582463

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne Mwst.	19% MwSt.	mit MwSt.
abrechnungsrelevante Minderwerte	6.585,38 €	1.251,22 €	7.836,60 €
basierend auf Reparaturkosten	7.005,38 €	1.331,02 €	8.336,40 €

PROTOKOLLNUMMER: 45566387

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.05.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten PKW
Auftrag durch	Frankfurt am Main Riederbruch 70003 Stuttgart
Besichtigungsdatum / Ort	22.05.2026 / Riederwald Am Riederbruch 8 60386 Frankfurt
Fahrzeugart	PKW Coupe
Hersteller	Ford
Modell / Verkaufsbezeichnung	Mustang
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	1028 AAM 00008
Fahrzeug-Identnummer	1FA6P8K01L5582463
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung	29.07.2020
Nächste HU	11/2027
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	65.118 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Grün
Antriebsart	Heckantrieb
Kraftstoffart	Benzin
Hubraum / Leistung	5.038 ccm/ 338 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	8 / EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.105
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	4 / 3
Getriebe	Manuell



PROTOKOLLNUMMER: 45566387



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.05.2026

Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	vorhanden / unvollständig
Restlauf bis Service	6 Monat(e)
Durchgeführte Wartungen	16.07.2025 bei 59.213 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 255/40 R19 100Y	Michelin	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5
#2 275/40 R19 105Y	Michelin	Sommerreifen auf Leichtmetall	3 / 3

Ersatzrad

Ablauf: 07/2025 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Nicht verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern	50,00 €	50,00 €
2	Tür vorn links	Türkante - Abrieb - auslegen / polieren	50,00 €	50,00 €
3	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen	120,00 €	120,00 €
4	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen	120,00 €	120,00 €
5	elektrisches System	Batterie (Starterbatterie tiefenentladen) - elektrischer Fehler - erneuern	320,00 €	320,00 €
6	Rad/Reifen	Reifen hinten - verschlissen - erneuern	530,00 €	530,00 €
7	Seitenwand rechts	Seitenwand - verformt - instandsetzen und lackieren	700,00 €	280,00 €
8	Abgasanlage	Katalysator - beschädigt - erneuern	5.115,38 €	5.115,38 €
Summe (netto):			7.005,38 €	6.585,38 €

PROTOKOLLNUMMER: 45566387



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.05.2026

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
-----	---------------	--------------	------------	------------

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	133 µm
2	Dachholm links	128 µm
3	Dachholm rechts	137 µm
4	Heckklappe/-tür	124 µm
5	Kotflügel links	138 µm
6	Kotflügel rechts	143 µm
7	Motorhaube	132 µm
8	Seitenwand links	124 µm
9	Seitenwand rechts	121 µm
10	Tür vorne links	147 µm
11	Tür vorne rechts	141 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.



PROTOKOLLNUMMER: 45566387



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.05.2026

- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.



PROTOKOLLNUMMER: 45566387



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.05.2026

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Unterschrift Sachverständiger (Nils Hassmer)

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 29 Übersichtsfotos, 14 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 45566387

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.05.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 45566387

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.05.2026



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Kombiinstrument

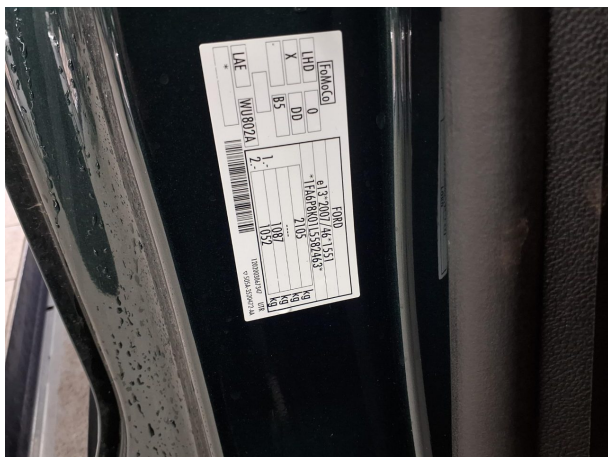


Abbildung 9: FIN



Abbildung 10: Laderaum



Abbildung 11: Laderaum



Abbildung 12: Dokumente

PROTOKOLLNUMMER: 45566387



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.05.2026

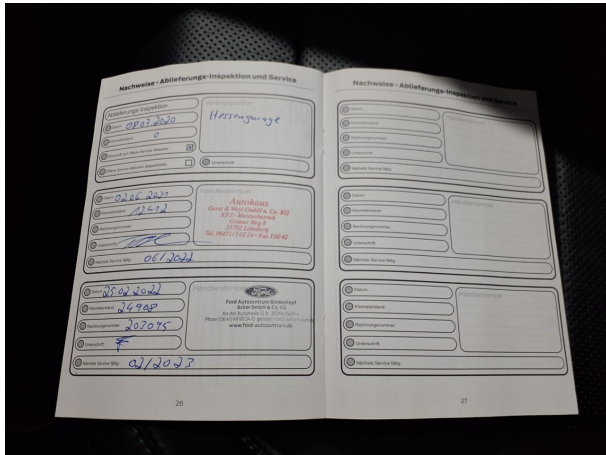


Abbildung 13: Dokumente

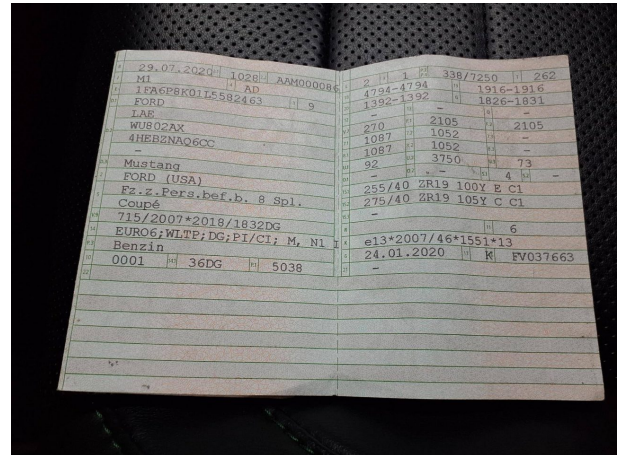


Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Dokumente

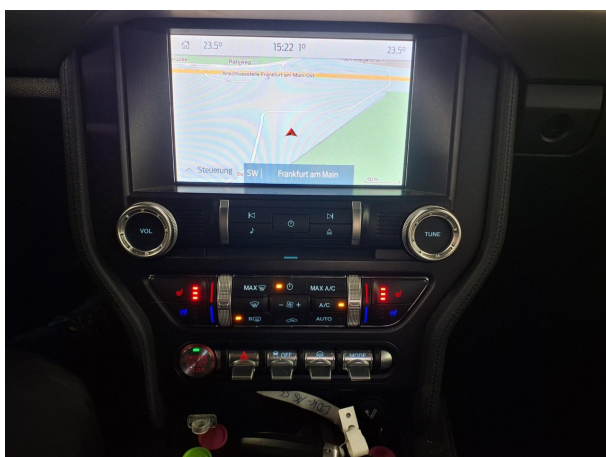


Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 45566387

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.05.2026



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

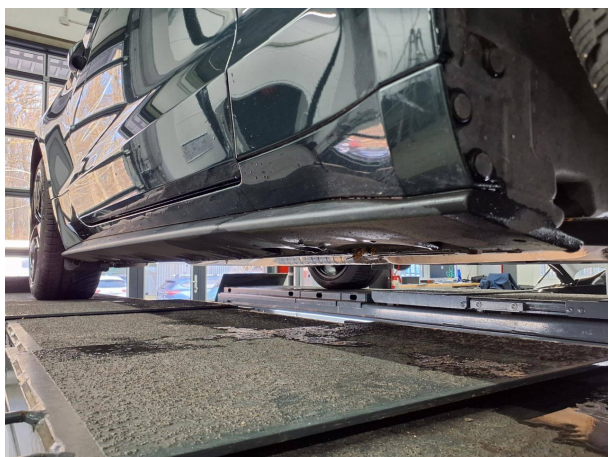


Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 45566387

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.05.2026



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 45566387

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.05.2026

Beschädigungsfotos



Beschädigung 2: Tür vorn links: Türkante - Abrieb - auslegen / polieren




Beschädigung 2: Tür vorn links: Türkante - Abrieb - auslege... polieren



Beschädigung 3: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 3: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen

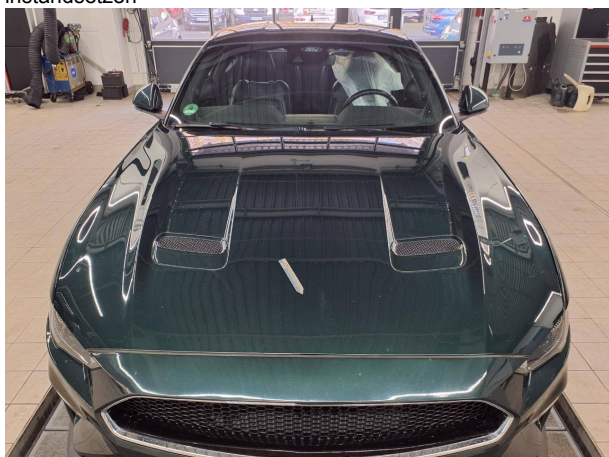

Beschädigung 4: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 4: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen

PROTOKOLLNUMMER: 45566387



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.05.2026



Beschädigung 6: Rad/Reifen: Reifen hinten - verschlissen - erneuern



Beschädigung 6: Rad/Reifen: Reifen hinten - verschlissen - erneuern




Beschädigung 7: Seitenwand rechts: Seitenwand - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Seitenwand rechts: Seitenwand - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Seitenwand rechts: Seitenwand - verformt - instandsetzen und lackieren

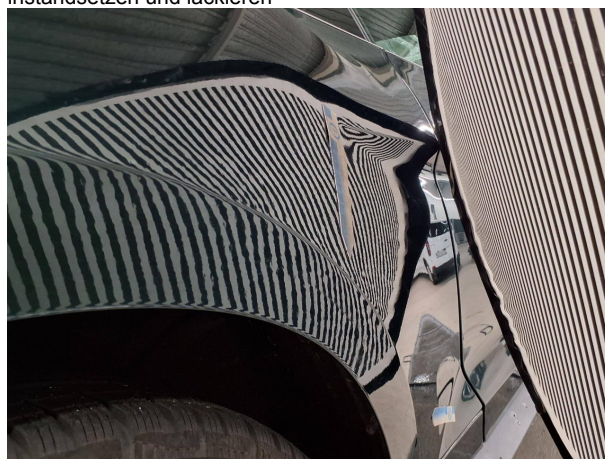

Beschädigung 7: Seitenwand rechts: Seitenwand - verformt - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45566387



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.05.2026

Kategorie 12 46 261125 2	
Typ	Anteiliges Kennzeichen
MUSTANG 2D FASTBA	LDK-AG 56
Fahrzeugkenn-Nr.	Kommissions-Nr.
1FA6P8K01L5582463	
Erstzulassung	Km Stand
29.07.20	65118
Auftragsdatum	Auftrags-Nr.
29.07.20	GFF 58019200
Telefon	Serviceberater
0176 7386274	A. Balke
Modellcode	
P	
AK/T-Nr.	Bezeichnung
AK/Menge	Preis
Betrag	
Übertrag	251,81
TEXT: SENSOREN UND SCHLÄUCHE SIND	
VERSTOPFT	
252533	KATALYSATOR RECHTS A+B (1)
0,60	139,89
83,93	
25	EICHTERKÜHRUNG KATALYSATOR RE.
0,10	139,89
13,99	
TEXT: BESCHICHTUNG DES KATS HAT SICH A	
GELÖST. PULVER IN KAT, DADURCH VER-	
STOPFT.	
252511	KATALYSATOR LINKS AUS- UND EINB (1)
2,30	139,89
321,75	
TEXT: BESCHICHTUNG DES KATALYSATORS H	
SICH AUFLÖST.	
25	LAMBDA UND TEMPERATURSENSOREN UMBAUEN A
0,30	139,89
41,97	
BRITISH KATALYSATOREN.	
29	LEHRWERTE ZURÜCKSETZEN.
0,10	139,89
13,99	
05109404	DICHTUNG
1	40,64
40,64	
02697101	KATALYSATOR
1	2047,60
2047,60	
03555234	MUTTER
2	5,72
11,44	
02639993	AUSPUFFKRUMMER UND KATAL
1	1736,60
1736,60	
02001865	DICHTUNG
1	54,17
54,17	
05295211	BOLZEN
1	4,67
4,67	
04745857	MUTTER
4	3,54
14,16	
Übertrag	4636,72
Netto	Voller MW-St.
5115,38	5115,38
Basis	Alte Steuer
MWST	vermind. MW-St.
	MW-Steuerfrei
	Rechnungsbetrag
	EUR 5.115,38

Beschädigung 8: Abgasanlage: Katalysator - beschädigt - erneuern

Kategorie 12 46 261125 3	
Typ	Anteiliges Kennzeichen
MUSTANG 2D FASTBA	LDK-AG 56
Fahrzeugkenn-Nr.	Kommissions-Nr.
1FA6P8K01L5582463	
Erstzulassung	Km Stand
29.07.20	65118
Auftragsdatum	Auftrags-Nr.
29.07.20	GFF 58019200
Telefon	Serviceberater
0176 7386274	A. Balke
Modellcode	
P	
AK/T-Nr.	Bezeichnung
AK/Menge	Preis
Betrag	
Übertrag	4636,72
05035700	MUTTER
8	4,36
34,88	
02480838	STIFTSCHRAUBE
8	4,79
38,32	
02706047	SENSOR - DRUCK
1	167,25
167,25	
02494088	SENSOR - DRUCK
1	152,46
152,46	
02181980	ABGASTEMPERSATUR-SENSOR
1	85,75
85,75	
Übertrag	4636,72
Netto	Voller MW-St.
5115,38	5115,38
Basis	Alte Steuer
MWST	vermind. MW-St.
	MW-Steuerfrei
	Rechnungsbetrag
	EUR 5.115,38

Beschädigung 8: Abgasanlage: Katalysator - beschädigt - erneuern