

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang

Ihr Auftrag vom	08.07.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	17.07.2026
Referenznummern	0002053772

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	VSSZZZKJZMR037427		
Fahrzeugart	PKW - Schräghecklimousine	Farbton / Lackart	Candyweiß / Uni
Hersteller	Seat	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Ibiza 1.0 TSI Reference	Laufleistung abgelesen	81.512 km
Erstzulassung	28.05.2021	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Manuell / 5	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Benzin	Hubraum / Nennleistung	999 ccm / 70 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Nexen	185/65R15 88H	7 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Nexen	185/65R15 88H	7 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	185/65R15 88H	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	185/65R15 88H	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Frontgrill beschädigt	Ja	

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

3. Bremsleuchte	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Außenspiegel schwarz
Außentemperaturanzeige	Bordcomputer
Bremsassistent	Einschaltautomatik für Fahrlicht
Elektr. Bremskraftverteilung	Elektron. Differentialsperre (EDS)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	Fensterheber elektrisch vorn
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Getriebe 5-Gang	Heckscheibe heizbar
Heckscheibenwischer	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
Karosserie: 5-türig	Kofferraumbeleuchtung
Kopf-Airbag-System	Kopfstützen hinten
Kopfstützen vorn	Lenkrad mit Multifunktion
Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	Motor 1,0 Ltr. - 70 kW TSI
Otto-Partikelfilter (OPF)	Reifen-Reparaturset
Reifenkontroll-Anzeige	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
SEAT Media-System Touch Colour	Seitenairbag
Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	Stahlfelgen 5,5x15
Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß) vorn
Tagfahrlicht	Warnanlage für Sicherheitsgurt-System
Wegfahrsperrung (elektronisch)	Wärmeschutzverglasung
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Sonderausstattung

Klimaanlage	Radioempfang digital (DAB+)
Reference-Plus-Paket	Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
Einparkhilfe hinten	Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
Fensterheber elektrisch hinten	Sonderlackierung Weiß
Winter-Paket	Außenspiegel elektr. anklappbar
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	Sitzheizung vorn
Sitz vorn rechts höhenverstellbar	

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 14, Bild 15, Bild 16)	1142,32 €	571,16 €
Nebelscheinwerfer Blende -unlackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 25, Bild 26, Bild 27)	1189,48 €	594,74 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Radkappe(n) vorne rechts, beschädigt, ersetzen (Bild 20, Bild 21)	82,92 €	41,46 €
Radkappe(n) hinten rechts, fehlt, ersetzen	82,92 €	82,92 €
Reifenreparaturset Füllflasche, MHD überschritten, ersetzen (Bild 13)	56,21 €	56,21 €
Multimedia, Navigation (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Antenne Stab, beschädigt, ersetzen (Bild 22, Bild 23, Bild 24)	25,96 €	12,98 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	132,77 €	132,77 €
Inspektion groß Kleinwagen, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	611,57 €	611,57 €
Fahrzeug außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten (Bild 17, Bild 18, Bild 19)	319,04 €	319,04 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	3.643,19 €
Minderwert	2.422,85 €
Händlereinkaufspreis	4.075,00 €
Händlerverkaufspreis	5.075,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 27 Fotos.

Will, Luke Felix

Der Sachverständige, 20.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

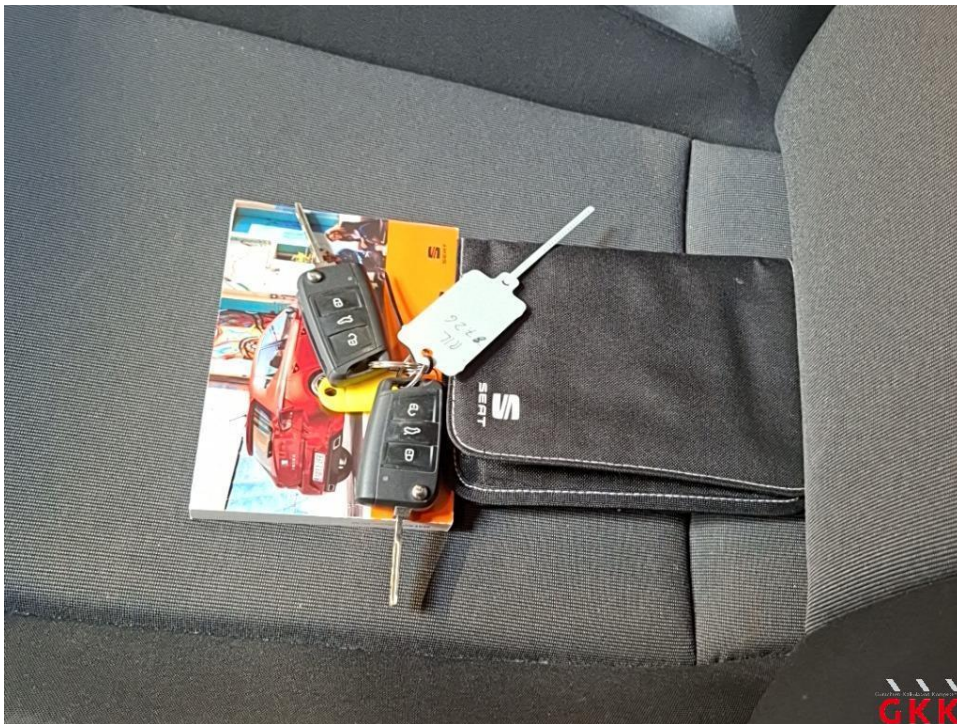


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13 Reifenreparaturset, Füllflasche, MHD überschritten, ersetzen



Bild 14 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 16 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten



Bild 18 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 19 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten



Bild 20 Radkappe(n), vorne rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21 Radkappe(n), vorne rechts, beschädigt, ersetzen

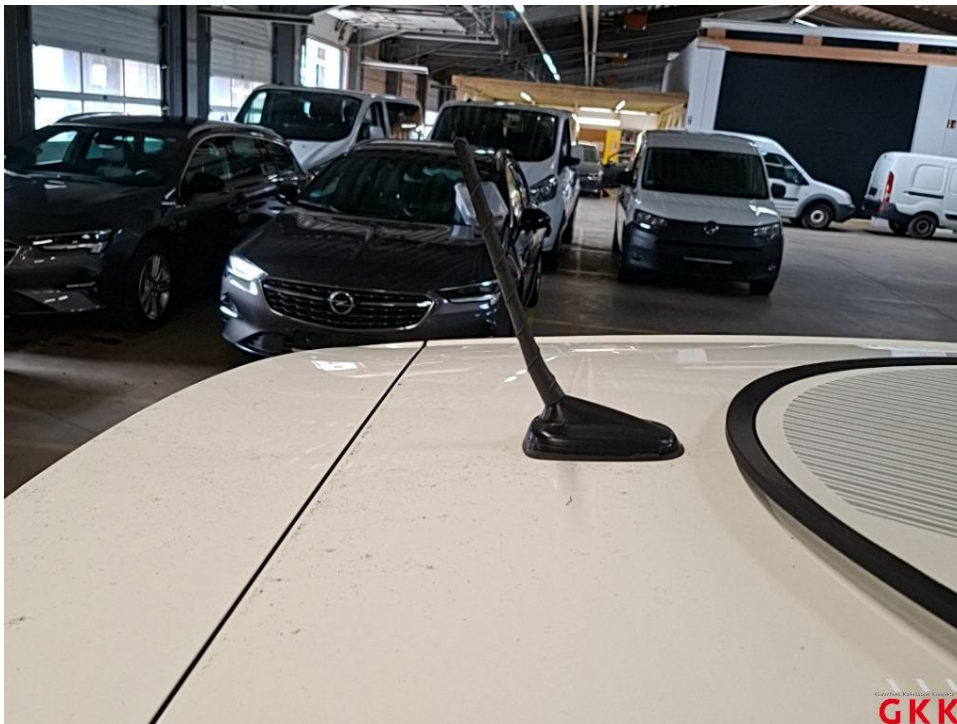


Bild 22 Antenne, Stab, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23 Antenne, Stab, beschädigt, ersetzen



Bild 24 Antenne, Stab, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 26 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen