

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10653083
vom: 21.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002462877
Besichtigt am: 21.05.2026 16:16
Berichts-Nr: 10653083
FIN: VSSZZZKM7RR113243



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10653083
vom: 21.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Cupra
Modell:	Formentor
HSN / TSN:	7593 / ARG
Erstzulassungsdatum:	24.05.2024
Laufleistung:	29.997 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mitternachtsschwarz
Farbe Dach:	Mitternachtsschwarz
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	228 kW (311 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10653083
vom: 21.05.2026

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
4 Zyl. Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.C 888evo4	-
4-Zyl.-Benzinmotor 2,0 l/228 kW FSI Grundmotor: TT6/T3W, TSI	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
7-Gang-Automatikgetriebe Allrad A7A	Einton-Signalhorn
Abgasendrohr hinten (Standard)	Embleme
Abgaskonzept, EU6 AP	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Abwicklung Serie	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FF-
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Allradantrieb	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Ambientelicht Ausführung 2	Fernlichtassistent
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fertigungsablauf Standard
Auspark- und Spurwechselassistent und Ausstiegswarner	Feststellbremse
Außen-Sound Standard	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	FPK-Medium
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Außenspiegelgehäuse lackiert	Fußhebelwerk
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Batterie 420A (70Ah)	Gepäckraumklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bordliteratur in Deutsch	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Bordwerkzeug und Wagenheber	Heckspoiler
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Chrom-Paket	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Kältemittel R1234yf
Dachreling, schwarz	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung hinten, Sportausführung	Keine Aktionsausführung
Dämpfung vorn	Kennzeichenträger vorn (groß)
Datenträger für EU, integriert	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Dekor-Einlagen	Klimakomfortscheibe
Dekor-Einlagen für Konsole	Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Kopfstütze für Vordersitz
Digitaler Radioempfang	Kopfstützen hinten (3 Stück)
Drehstromgenerator 140 A	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer mit rücklauffreiem Einspritzsystem, Hochmot
Drei.-Automatikgurte vorn	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Dreip.-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10653083
vom: 21.05.2026

Lautsprecher, vorn und hinten	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Sonderspezifikationen
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Steckdose
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Trennwand
Linkslenker	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Multifunktionskamera	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mittelarmlehne vorn	Ohne Zusatz-/Standheizung
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne zusätzliche Bereifung
MPV Formentor	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Müdigkeitserkennung	Optionsinfotainment (MIB3) (Ausführung2)
Navigationsgerät-High	Pan-European-eCall
Nebelscheinwerfer	Parklenkassistent
Nebelschlussleuchte	Platzsparendes Notrad,Radial-Bauweise (5-Loch)
Nicht Heissland	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Nichtraucherausführung	Radstand
Ohne 2. Batterie	Rechtsverkehr
Ohne alternativ-Antriebssystem	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Anhängervorrichtung	Reifen 245/40 R19 94W
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifendruckkontrolle
Ohne Car2X	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Scheibenbremsen hinten
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Scheibenbremsen vorn
Ohne Feuerlöscher	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Fußmatten	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
Ohne Head-Up Display	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Ohne Individualeinbau	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Ohne Kompensor	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Ladekabel	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic) mit Lenkhubeinschränkung
Ohne Mode3 Ladekabel	Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen	Sitzbezüge in Stoff
Ohne Schalthebelknopf/-Griff	Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige	Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule
Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10653083
vom: 21.05.2026

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sportausstattung Formentor VZ
Sportsitze vorn
Sprachsteuerung
Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Sport
Supersportlenkrad mit Tiptronic, beheizbar
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch
Telefonvorbereitung für Handy
Tür und Seitenverkleidung Teilleder
Typprüfland Deutschland
Typzeichen und Firmenemblem
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variables Ladebodenkonzept
Variante Grundausrüstung
Vier-Lenkerachse
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperrung elektronisch
Werksinterne Steuerung Selbstabholer
Winterpaket: Sitzheizung vorn
Wireless RSE "App"
Zierleisten schwarz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10653083
vom: 21.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Winter	Aluminium	245/40 R 19 98 V	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	245/40 R 19 98 V	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Winter	Aluminium	245/40 R 19 98 V	7,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	245/40 R 19 98 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer		245/40 R 19 94 W	6,0 mm
Bridgestone			Sommer		245/40 R 19 94 W	6,0 mm
Bridgestone			Sommer		245/40 R 19 94 W	6,0 mm
Bridgestone			Sommer		245/40 R 19 94 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Linglong	Ersatz		Sommer	Stahl	125/70 R 18 99 M	5,0 mm

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10653083
vom: 21.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
2	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Zusätzliche(r) Reifen	Riss	Ersetzen
4	Seitenwand hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair
5	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
6	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
7	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
8	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Smart Repair
9	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
10	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
11	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Auslegen + Polieren
12	Tür hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren
13	Stoßfänger Ecke hinten rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren
14	Stoßfänger Ecke hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren
15	Tür hinten rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10653083
vom: 21.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja
Vorschäden feststellbar: Nein
Nachlackierungen vorhanden: Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Teilkaskoschaden		€ 2.100,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 2.100,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10653083
vom: 21.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKM7RR113243

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10653083
vom: 21.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10653083
vom: 21.05.2026



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

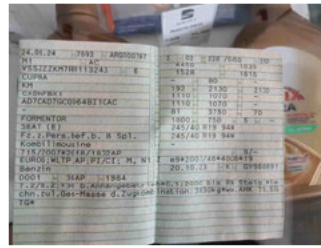


Fahrzeug - abgegebene ZB1




Räder - eingelegt im Fahrzeug



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

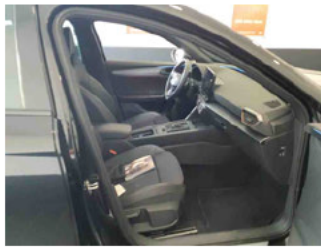

Innenraum - vorne

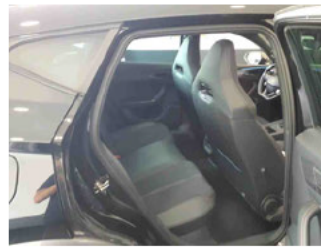

Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10653083
vom: 21.05.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

2 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Zusätzliche(r) Reifen - Riss - Ersetzen



4 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair

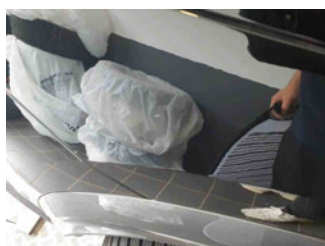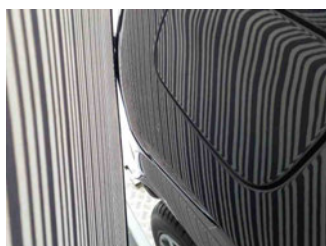

5 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



6 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung






Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10653083
vom: 21.05.2026

7 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken

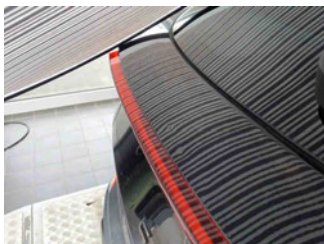

8 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Smart Repair



9 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



10 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken



11 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Auslegen + Polieren



12 - Tür hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren



13 - Stoßfänger Ecke hinten rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren



14 - Stoßfänger Ecke hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren



15 - Tür hinten rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren

