

05.06.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: SKODA Kodiaq 2.0 TSI DSG 4x4 Ambition Sports Utility Vehicle 5-türig 1984 ccm 190 PS / 140 KW bleifrei 7-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	HD -JG 0166	Fahrgestell-Nummer:	TMBLE7NS2R8011453
Vertrags-Nummer:	72668085	Erstzulassung:	08.08.2023
Internes KZ:	15110221	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

SKODA Kodiaq 2.0 TSI DSG 4x4 Ambition Sports Utility Vehicle 5-türig 1984 ccm 190 PS / 140 KW bleifrei 7-Gang Manuell

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 0,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 0,00

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SKODA Kodiaq 2.0 TSI DSG 4x4 Ambition Sports Utility Vehicle5-türig 1984 ccm 190 PS / 140 KW bleifrei 7-Gang Manuell		
Modelljahr:	2019		
kW / PS:	140 / 190	Hubraum:	1984
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	186
durchschn. Verbr./100 Km:	8,500	Tankinhalt:	60
Max. Km/h:	211	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,500
Leergewicht (kg):	1711	zul. Gewicht (kg):	2336

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 72668085
Amtliches Kennzeichen: HD -JG 0166
Übersicht erstellt am: 05.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Kodiaq 2.0 TSI DSG 4x4 Ambition Sports Utility Vehicle 5-türig 1984 ccm 190 PS / 140 KW bleifrei 7-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
31.03.2026	9059993825	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein
08.04.2024	9059886487	Eigenverschulden	Kotflügel hinten Beifahrerseite Tür hinten Beifahrerseite	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

29670/29603

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 72668085
Amtliches Kennzeichen: HD -JG 0166
Übersicht erstellt am: 05.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Kodiaq 2.0 TSI DSG 4x4 Ambition Sports Utility Vehicle5-türig 1984 ccm 190 PS / 140 KW bleifrei 7-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



TMBLE7NS2R8011453

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	5.255 km
Hersteller	Skoda	Restlauf bis Service	-350 Tag(e)
Typ/Modell	Kodiaq 2.0 TSI DSG 4x4 Ambition Sports Utility Vehicle5-türig	HU	
Fahrgestellnummer	TMBLE7NS2R8011453	Leistung / Hubraum	140 kW / 1.984 ccm
Erstzulassung	08.08.2023	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten rechts	Griff außen - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
2	Tür vorn rechts	Griff außen - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
3	Tür vorn rechts	Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - lackieren
4	Seitenwand rechts	Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern
5	Instrumententafel	Kontrollleuchte - leuchtet - Diagnose durchführen
6	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
7	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
8	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
9	Seitenwand rechts	Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/65 R17 99V	Goodyear	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	n.i.O.
2	215/65 R17 99V	Goodyear	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	n.i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/50 R19 99V	Hankook		7mm - 7mm	n.i.O.	
2	235/50 R19 99V	Hankook		7mm - 7mm	n.i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					05/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaautomatik
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio DAB

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Besichtigungsdatum: 26.05.2026
Protokollnummer: 45727367



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	Kodiaq 2.0 TSI DSG 4x4 Ambition Sports Utility Vehicle5-türig	Laufleistung (abgelesen)	5.255 km
Fahrgestellnummer	TMBLE7NS2R8011453	Erstzulassung	08.08.2023

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne

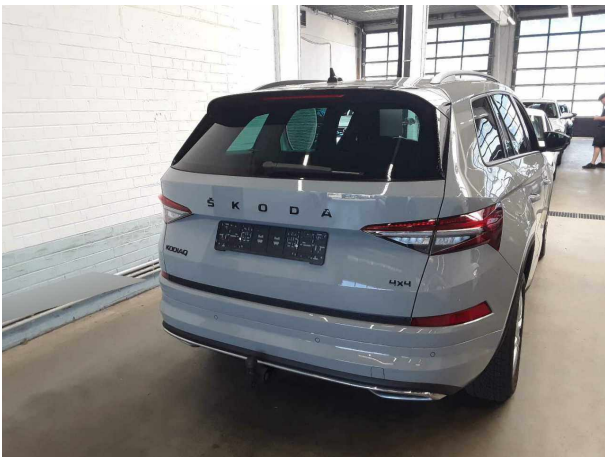


Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum

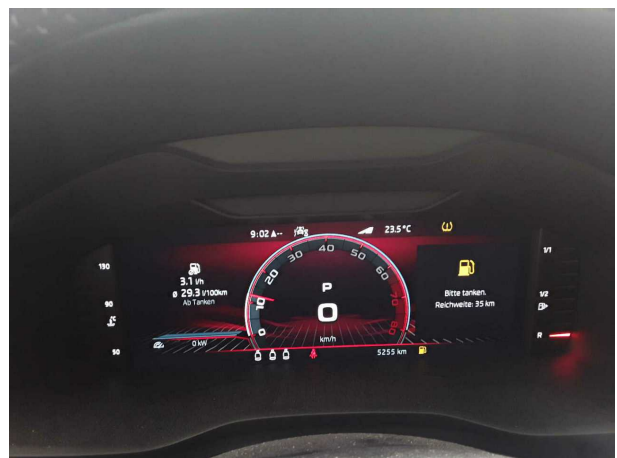


Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum

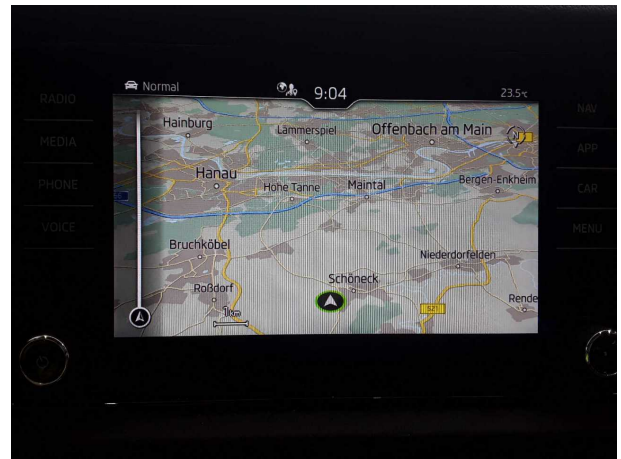


Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: FIN



Abbildung 17: Zubehör



Abbildung 18: Dokumente



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür hinten rechts: Griff außen - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #1: Tür hinten rechts: Griff außen - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Griff außen - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Griff außen - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

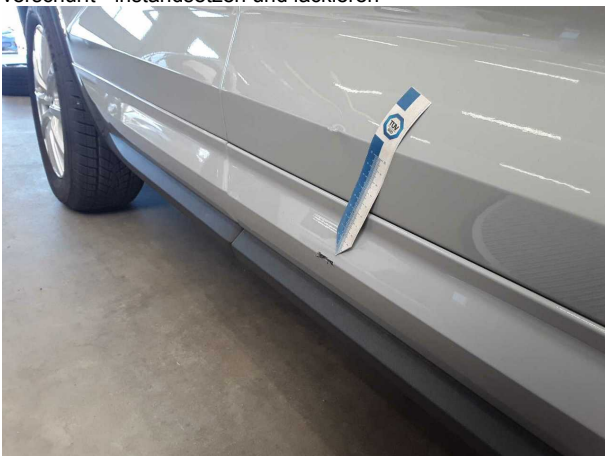

Beschädigung #3: Tür vorn rechts: Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - lackieren

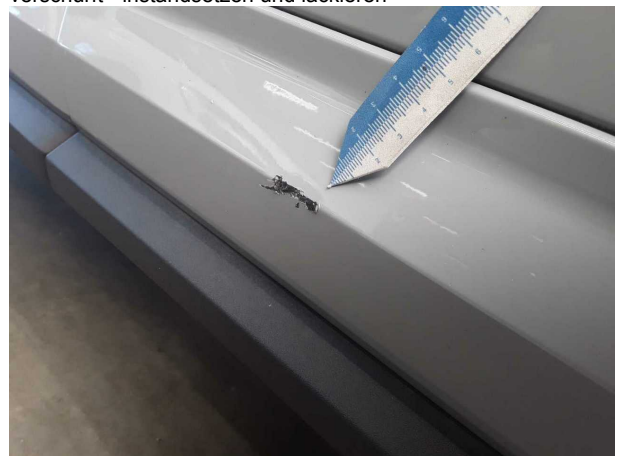


Beschädigung #3: Tür vorn rechts: Zierleiste unten - verkrat... verschürft - lackieren




Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Radhausverbreiterun... verkratzt / verschürft - erneuern

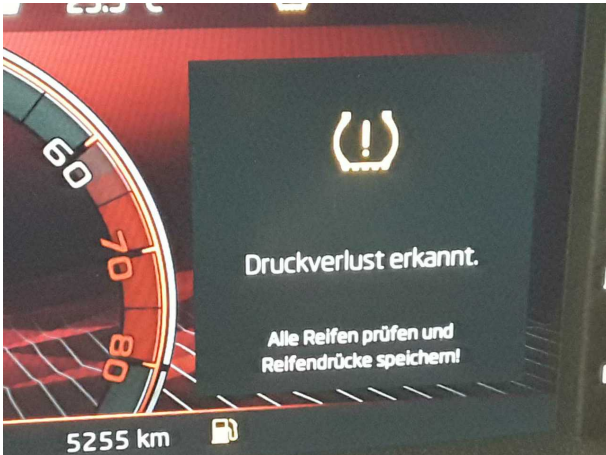

Beschädigung #5: Instrumententafel: Kontrollleuchte - leuchtet - Diagnose durchführen

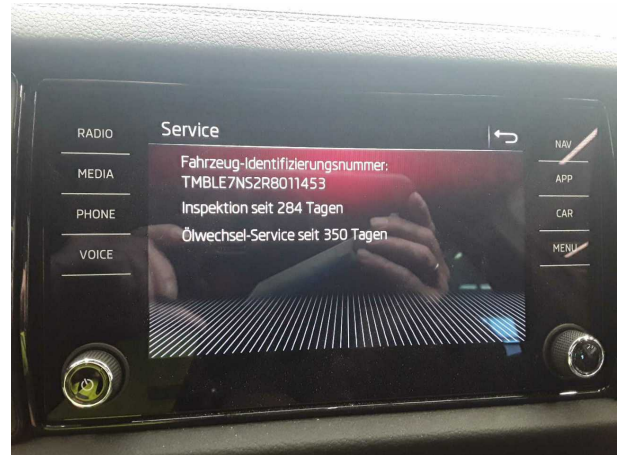


Beschädigung #6: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern



Beschädigung #7: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch... - instandsetzen und lackieren

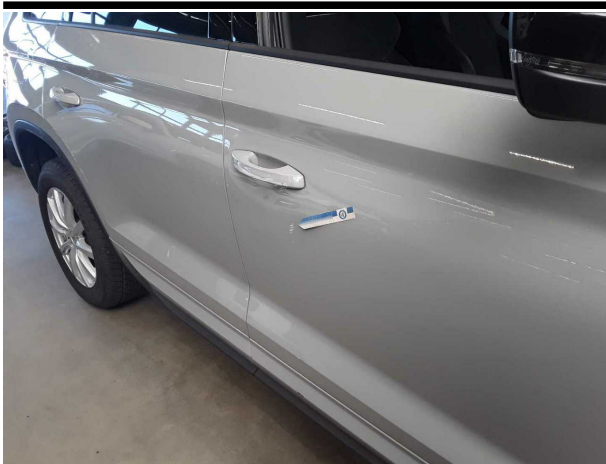

Beschädigung #8: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschade... instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschade... instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt... verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott



TMBLE7NS2R8011453

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	5,255 km
Manufacturer	Skoda	Next maintenance in	-350 Tag(e)
Type / Model	Kodiaq 2.0 TSI DSG 4x4 Ambition Sports Utility Vehicle5-türig	Main inspection	
Vehicle Identification number	TMBLE7NS2R8011453	Power / Engine displacement	140 kW / 1,984 ccm
First registration	8 Aug 2023	Upholstery/Colour	Cloth / leather combination / Black
Last maintenance		Paintwork	Grey
Fuel type	Petrol	Gearbox	

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Door - rear right side	Door handle - outside - Scratched - Repair and paint
2	Door - front right side	Door handle - outside - Scratched - Repair and paint
3	Door - front right side	Brightware - lower - Scratched - Paint
4	Side panel - rear right side	Wheel well extension - Scratched - Replace
5	Instrument panel	Indicator light - on - Perform diagnosis
6	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
7	Door - rear right side	Door - Scratched - Repair and paint
8	Door - front right side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
9	Side panel - rear right side	Side panel - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose		

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/65 R17 99V	Goodyear	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	Not o.k.
2	215/65 R17 99V	Goodyear	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	Not o.k.

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/50 R19 99V	Hankook		7mm - 7mm	Not o.k.	
2	235/50 R19 99V	Hankook		7mm - 7mm	Not o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					05/2027

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Equipment

Equipment

Description
Automatic air conditioning
Navigation unit with map view
DAB radio

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 26 May 2026
Protocol number: 45727367



Vehicle details

Manufacturer	Skoda	Inspection condition	sufficient
Type / Model	Kodiaq 2.0 TSI DSG 4x4 Ambition Sports Utility Vehicle5-türig	Mileage (Read)	5,255 km
Vehicle Identification number	TMBLE7NS2R8011453	First registration	8 Aug 2023

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose



Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front

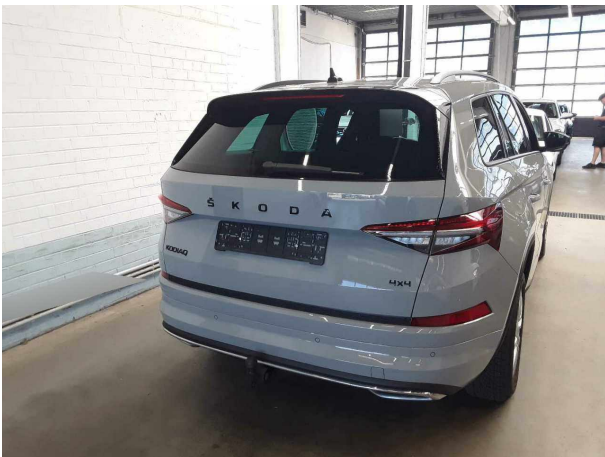


Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior

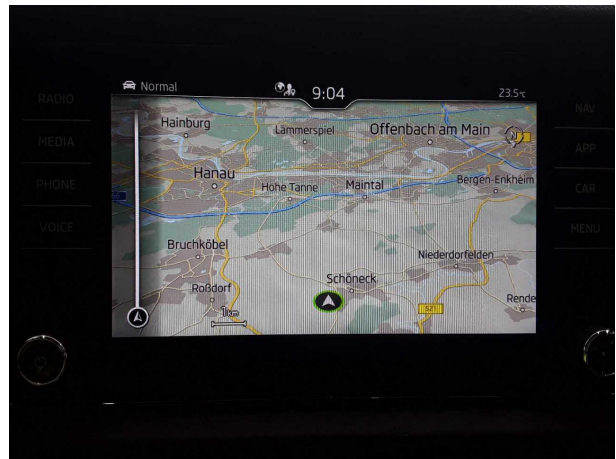


Figure 10: Interior



Figure 11: Interior



Figure 12: Interior



Figure 13: Interior



Figure 14: Interior



Figure 15: Interior



Figure 16: VIN



Figure 17: Accessories



Figure 18: Documents



Figure 19: Mounted tyres

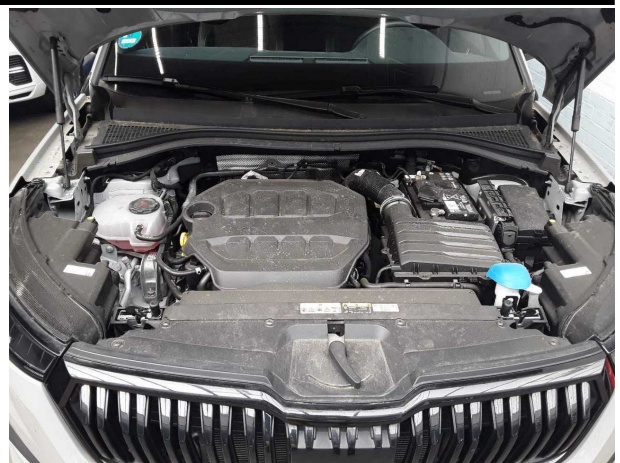


Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Door - rear right side: Door handle - outside - Scratched - Repair and paint



Damage #1: Door - rear right side: Door handle - outside - Scratched - Repair and paint




Damage #2: Door - front right side: Door handle - outside - Scratched - Repair and paint




Damage #2: Door - front right side: Door handle - outside - Scratched - Repair and paint



Damage #3: Door - front right side: Brightware - lower - Scratched - Paint

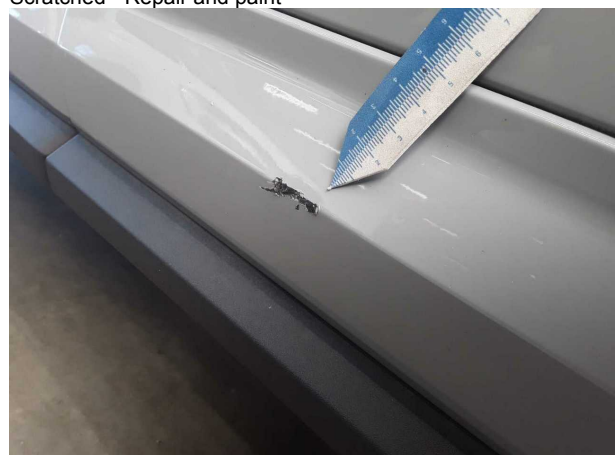


Damage #3: Door - front right side: Brightware - lower - Scratched - Paint

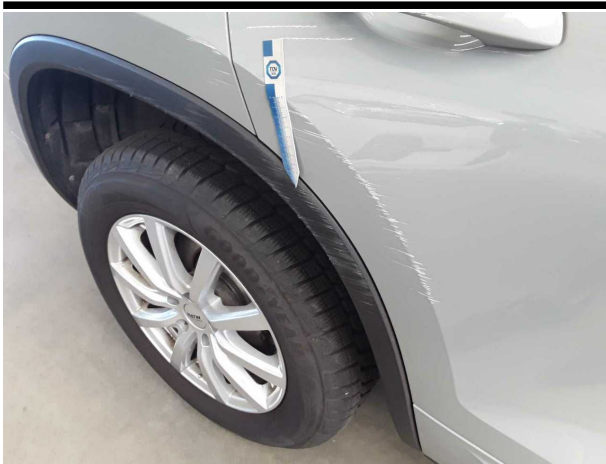


Damage #4: Side panel - rear right side: Wheel well extension - Scratched - Replace




Damage #4: Side panel - rear right side: Wheel well extensio... Scratched - Replace

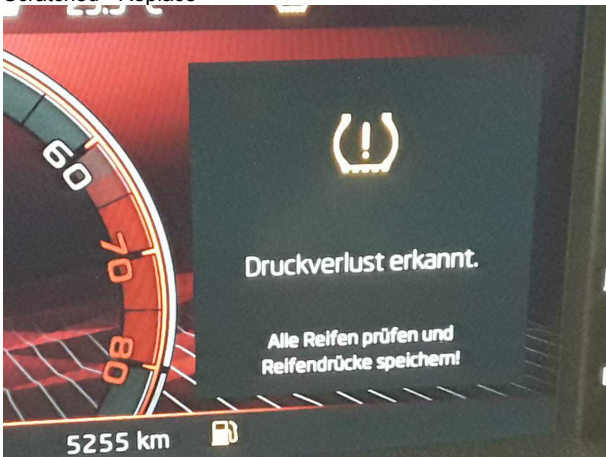

Damage #5: Instrument panel: Indicator light - on - Perform diagnosis

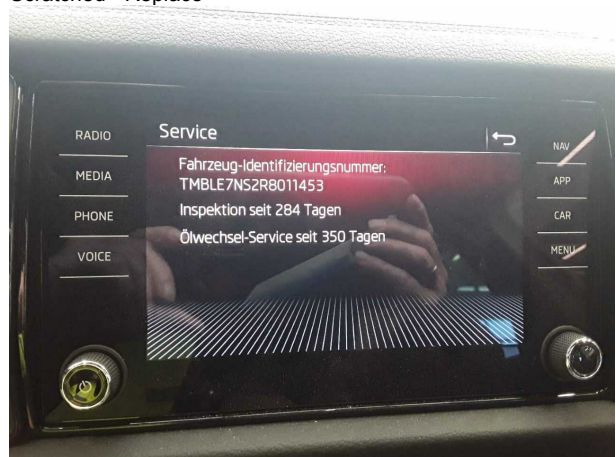

Damage #6: Misc.: Inspection / maintenance - Due - Replace

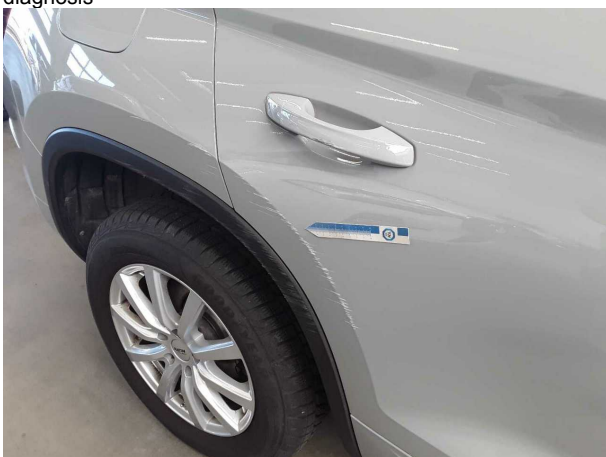

Damage #7: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint




Damage #7: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #8: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

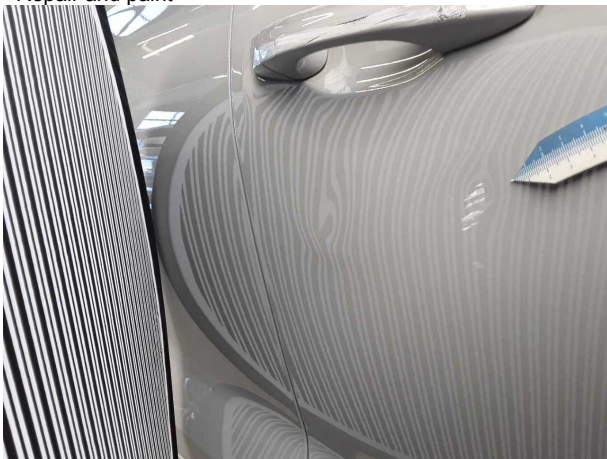


Damage #8: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #8: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #8: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

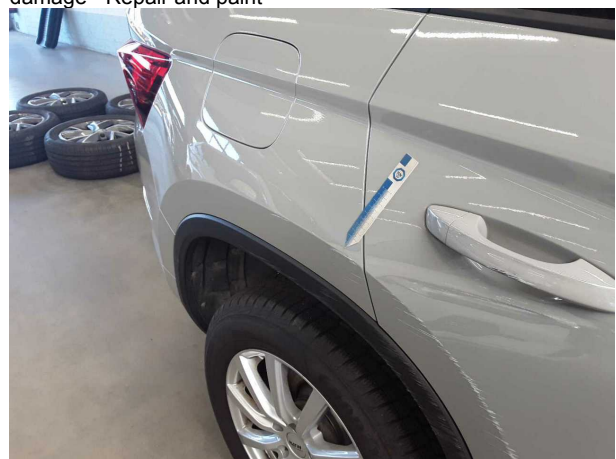

Damage #9: Side panel - rear right side: Side panel - Scratch... - Repair and paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 26 May 2026
Protocol number: 45727367



Damage #9: Side panel - rear right side: Side panel - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Side panel - rear right side: Side panel - Scratch... - Repair and paint