

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

34253 Lohfelden

Erstellungsdatum: 08.06.2026
Besichtigungsdatum: 02.06.2026
Protokoll-Nummer: 1025-2026
Sachverständiger: NM / AA



Auto Service

Expertise PKW
Vertragsnummer: 271511

FIN: WUAZZZF27SN910408
Kennzeichen: HH-IK 1215



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Audi	KBA-Schlüssel (HSN/TSN)	1860 ABM 00755
Typ / Modell	RS 6 Avant	Hubraum (ccm) / Zylinder	3996 / V 8
Aufbau / Ausführung	PKW/Kombi	Motorleistung (kW)	463
Anzahl der Türen	5	Getriebe	Automatik / 8-Stufen
Farbe	schwarz-met.	Kraftstoff	Benzin
Antriebsart	Allrad	Leergewicht (kg)	2.150
Erstzulassung	02.02.2026	Gesamtgewicht (kg)	2.740
Laufleistung abgelesen (km)	3.908	Radstand (mm)	2.929
Gesamtlaufleistung (km)		Schadstoffeinstufung	Euro 6
Anzahl der Besitzer	2	Umweltplakette	grün
nächste HU / AU	02.29 / 02.29	Federung	

Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	285/30 R22 101Y	Pirelli	6 / 6
2	285/30 R22 101Y	Pirelli	6 / 6

Reserverad Tirefit 07.30

Wertrelevante Ausstattung:

Mild-Hybridsystem, 305 km/h, LED-Scheinwerfer, Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera, Multi-Media Interface, Radioempfang digital, Navigation MMI, Bang-Olufsen-Soundsystem, LM-Felgen 22", Sitzheizung vorne und hinten, Sitze vorne el. verstellbar, Polsterung Leder Valcona, Fahrassistenzsysteme, Verkehrszeichenerkennung, Tempomat, Lederlenkrad heizbar m. Multifunktion, Klimaautom. 4-Zonen, Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest

Fahrzeugwert

Zum Zeitpunkt der Besichtigung unter Einbeziehung aller wertrelevanten Faktoren und der aufgeführten Mängel wurde nachfolgender Wert ermittelt (ohne Mehrwertsteuer).

Händler-Einkaufswert
84.400 €

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
34253 Lohfelden

Erstellungsdatum: 08.06.2026
Besichtigungsdatum: 02.06.2026
Protokoll-Nummer: 1025-2026
Sachverständiger: NM / AA



Auto Service

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Motorprobelauf Motorprobelauf durchgeführt.

Wartungsnachweis letzter Service am bei km durchgeführt.

Besichtigungsbedingung ausreichend, ohne Grube

Sonstiges

Fahrzeugdokumente: Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil I und II in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.-kosten	Minderwerte
1 Elektronik	Sicherheitssystem Fehlermeldungen, Diagnose (Folgekosten möglich)	300 €	300 €
2 Rad/Reifen	LM-Felge vorne rechts verschürft, erneuern	1.400 €	1.400 €
3 Rad/Reifen	Reifen vorne rechts Flanke eingerissen, 1x erneuern	340 €	170 €
4 Innenraum	Verkleidung Heckklappe verkratzt, Smart Repair	60 €	60 €
5 Karosserie	Tür hinten rechts Delle, Smart Repair	150 €	150 €
6			
7 Info	Fahrzeugfront im Bereich Stoßfänger, Motorhaube und Frontscheibe		
8	vereinzelte Steinschläge. (Gebrauchsspuren)		
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse

Beschädigungen 2.250 € 2.080 €

Gebrauchsspuren

Fehlteile

Gesamtsumme (ohne MwSt.) 2.250 € 2.080 €

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
34253 Lohfelden

Erstellungsdatum: 08.06.2026
Besichtigungsdatum: 02.06.2026
Protokoll-Nummer: 1025-2026
Sachverständiger: NM / AA



Auto Service




Ansicht hinten rechts



Ansicht Typschild / VIN



Ansicht Instrumenteneinheit

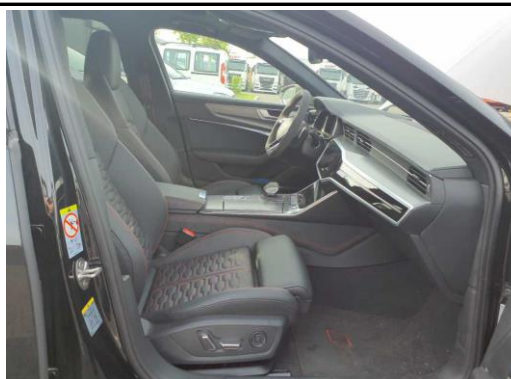

Ansicht Fahrgastraum



Ansicht Fahrgastraum



Ansicht Mittelkonsole

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
34253 Lohfelden

Erstellungsdatum: 08.06.2026
Besichtigungsdatum: 02.06.2026
Protokoll-Nummer: 1025-2026
Sachverständiger: NM / AA



Auto Service



Ansicht Gepäckraum



Ansicht Motorraum



Ansicht Unterlagen



Fehlermeldungen Elektronik




LM-Felge vorne rechts verkratz, verschürft



Reifen vorne rechts Flanke eingerissen



Verkleidung Heckklappe innen verkratzt

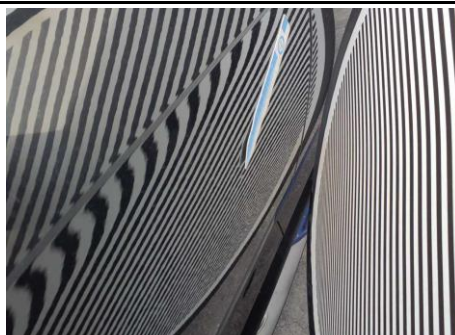

Tür hinten rechts Delle

