



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	CO-S 2607E
Berichtsnummer :	0000000920630-DE926		
Referenznummer:	31186083		

Fahrzeugdaten

Kia Sportage (NQ5)(2021->) GT-Line Plug-in Hybrid 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	U5YPX81HDNL020391	Laufleistung abgelesen:	45633 km
Erstzulassung / Baujahr:	31.05.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	21.05.2026 Dieselstraße 3, 85386 Eching
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Hybr.B/E ext. aufl.	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 132 kW (179 PS) (HA2) DELUXEWEISS MET./SCHWARZ
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	06.2027 / 06.2027
Polster Art:	Leder/Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	36990 / 23.07.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	3 - Durchschnittlich	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	3 - Durchschnittlich

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Michelin	235/50/R19/103V 5.5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/50/R19/103V 5.5 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	235/50/R19/103V 5.5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/50/R19/103V 5.5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Anti-Blockier-System (ABS) • Anzeige für Reifendruck im Display
Reifendruck-Kontrollsystem • Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display) • Ausstattung GT-LINE • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Fernlicht • DAB-Tuner (Radioempfang digital) • Dachhimmel schwarz • Dachreling • Einparkhilfe vorn • Einstiegleisten (Aluminium) • Elektromotor 67 kW (Hybridantrieb) • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System) • Fahrassistenz-System Bergabfahr-Assistent • Fahrassistenz-System Fernlichtassistent • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung (Forward Collision-Avoidance Assist) • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW) • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall) | <ul style="list-style-type: none"> • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Ambiente-Beleuchtung • Antriebsart Allradantrieb • Anzeigeeinstrumente Supervision Digital 12,3 Zoll • Audiobedienung am Lenkrad • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel schwarz lackiert • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Dachantenne im Haifischflossen-Design • Dachkonsole mit Leseleuchten • Einparkhilfe hinten • Einschaltautomatik für Fahrlicht • Elektr. Bremskraftverteilung • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC) • Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA) • Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX) • Fahrassistenz-System: Insassenalarm • Bremsassistent • Fahrassistenz-System: Stauassistent |
|--|---|

- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Fußmatten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Pedale Aluminium
- Radstand 2680 mm
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehnen neigungsverstellbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (8-fach)
- Sitzbelüftung vorn
- Fahrmodusschalter
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn
- Fensterzierleisten verchromt
- Frontscheibe geräuschkämmend
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckklappenöffnung elektr.
- Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik 3-Zonen
Sensor Scheibenbeschlagenerkennung
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill Klavierlack
- Lenkrad (Leder, GT-line) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Multifunktion
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn
- Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitz klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Kunstleder

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
Sitz vorn links elektr. verstellbar • Sitzheizung vorn • Sonderlackierung Carrara-Weiß • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Tagfahrlicht LED • Unterfahrschutz hinten • USB-Anschluss Mittelkonsole • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten • Wegfahrsperrung • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Sitzheizung hinten • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole • Türgriffe außen Wagenfarbe • Unterfahrschutz vorn • Verglasung hinten abgedunkelt • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite • Wärmeschutzverglasung |
|---|---|

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fahrassistenz-Paket: DriveWise-Park-Plus
Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent, Monitor für Totwinkel-Assistent, Kamerasystem Around View, Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA), Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung (SEW), Fahrassistenz-System: Querverkehr-Assistent (Rear Cross Traffic Alert, RCTA), Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R) • Sound-Paket
Sound-System Harman-Kardon | <ul style="list-style-type: none"> • Panoramadach / Ausstelldach (Glas)
Innenraumbeleuchtung LED, Gepäckraumbeleuchtung (LED) |
|--|--|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	- -
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (12 Monate / 15.000 km) Wertminderung sowie Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz.

Schaden			
	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Frontspoiler	Beschädigt	Lackieren
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
2.	Wartung um 4 Monate überzogen - Wertminderung / Herstellergarantie.		

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole

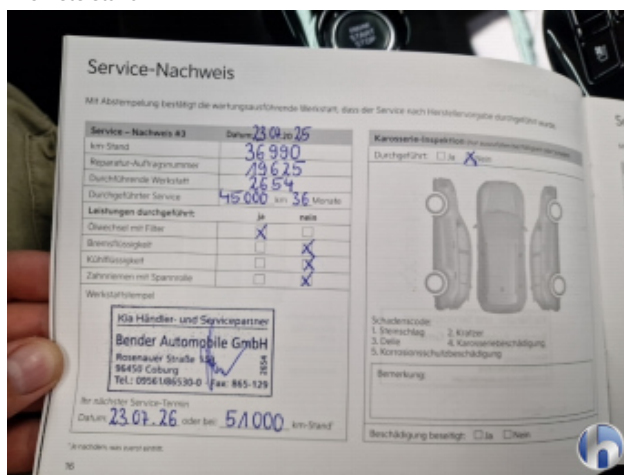

Serviceheft/Nachweis

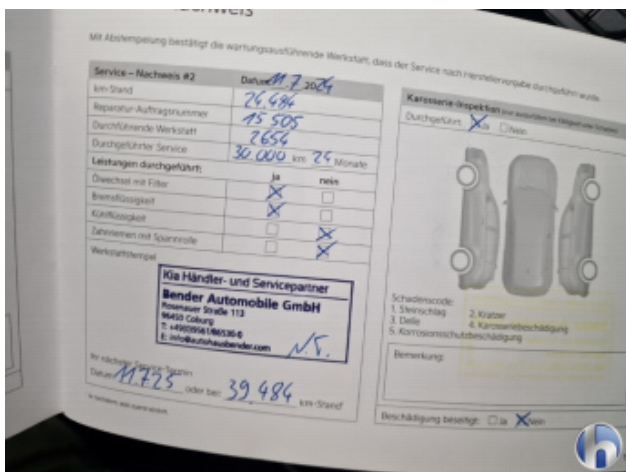

Serviceheft/Nachweis

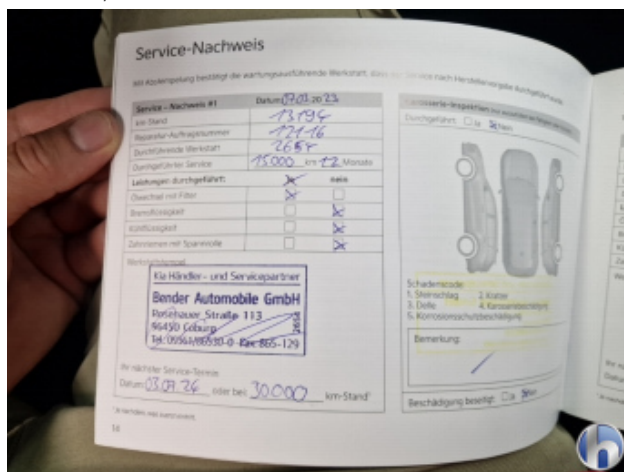

Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Frontspoiler
Beschädigt - Lackieren



1. Frontspoiler
Beschädigt - Lackieren



1. Frontspoiler
Beschädigt - Lackieren



1. Frontspoiler
Beschädigt - Lackieren



1. Frontspoiler
Beschädigt - Lackieren



1. Frontspoiler
Beschädigt - Lackieren



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter