



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	HOL-CR 10
Berichtsnummer :	0000000929790-DE926		
Referenznummer:	31201288		

Fahrzeugdaten

Kia Sportage (NQ5)(2021->) GT-Line Plug-in Hybrid 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	U5YPX81HDNL024395	Laufleistung abgelesen:	81643 km
Erstzulassung / Baujahr:	08.07.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	06.07.2026 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Limousine
Kraftstoff:	Hybr.B/E ext. aufl.	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 132 kW (179 PS) (HBC) EXPERIENCE GREEN MET./SC
Antriebsart:	-	Lackfarbe:	
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	07.2027 / 07.2027
Polster Art:	Leder/Alcantara	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	74025 / 15.08.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	235/50/R19/103V 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/50/R19/103V 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	235/50/R19/103V 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/50/R19/103V 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Anti-Blockier-System (ABS) • Anzeige für Reifendruck im Display
Reifendruck-Kontrollsystem • Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display) • Ausstattung GT-LINE • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Fernlicht • DAB-Tuner (Radioempfang digital) • Dachhimmel schwarz • Dachreling • Einparkhilfe vorn • Einstiegleisten (Aluminium) • Elektromotor 67 kW (Hybridantrieb) • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System) • Fahrassistenz-System Bergabfahr-Assistent • Fahrassistenz-System Fernlichtassistent • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung (Forward Collision-Avoidance Assist) • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW) • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall) | <ul style="list-style-type: none"> • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Ambiente-Beleuchtung • Antriebsart Allradantrieb • Anzeigeinstrumente Supervision Digital 12,3 Zoll • Audiobedienung am Lenkrad • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel schwarz lackiert • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Dachantenne im Haifischflossen-Design • Dachkonsole mit Leseleuchten • Einparkhilfe hinten • Einschaltautomatik für Fahrlicht • Elektr. Bremskraftverteilung • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC) • Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA) • Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX) • Fahrassistenz-System: Insassenalarm • Bremsassistent • Fahrassistenz-System: Stauassistent |
|--|--|

- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Fußmatten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Pedale Aluminium
- Radstand 2680 mm
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehnen neigungsverstellbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (8-fach)
- Sitzbelüftung vorn
- Fahrmodusschalter
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn
- Fensterzierleisten verchromt
- Frontscheibe geräuschkämmend
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckklappenöffnung elektr.
- Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik 3-Zonen
Sensor Scheibenbeschlagenerkennung
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill Klavierlack
- Lenkrad (Leder, GT-line) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Multifunktion
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn
- Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitz klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Kunstleder

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
Sitz vorn links elektr. verstellbar • Sitzheizung vorn • Sonderlackierung Carrara-Weiß • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Tagfahrlicht LED • Unterfahrschutz hinten • USB-Anschluss Mittelkonsole • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten • Wegfahrsperrung • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Sitzheizung hinten • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole • Türgriffe außen Wagenfarbe • Unterfahrschutz vorn • Verglasung hinten abgedunkelt • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite • Wärmeschutzverglasung |
|---|---|

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fahrassistenz-Paket: DriveWise-Park-Plus
Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent, Monitor für Totwinkel-Assistent, Kamerasystem Around View, Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA), Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung (SEW), Fahrassistenz-System: Querverkehr-Assistent (Rear Cross Traffic Alert, RCTA), Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R) • Sound-Paket
Sound-System Harman-Kardon | <ul style="list-style-type: none"> • Metallic-Lackierung |
|--|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Eingeschränkt durchgeführt Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	Ja Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Hutablage wurde Nachgereicht

Schaden			
 Karosserie außen			
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Dach	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
2.	Tür Vorne - Links	3 Dellen	Smart Repair
3.	Türeinstieg Vorne - Links	Beschädigt	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung




Bereifung



1. Dach
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur




1. Dach
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur

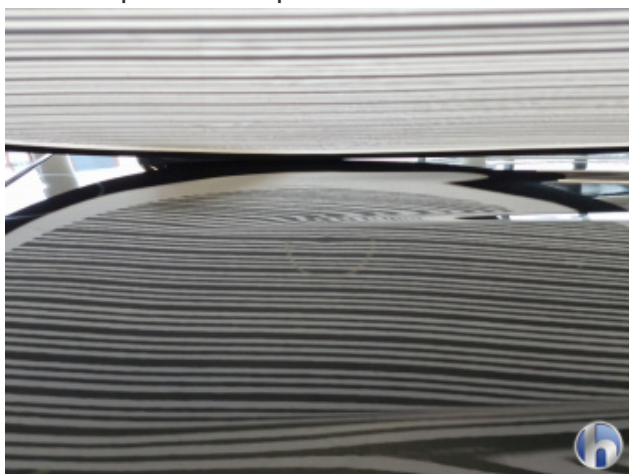


1. Dach
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Dach
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur

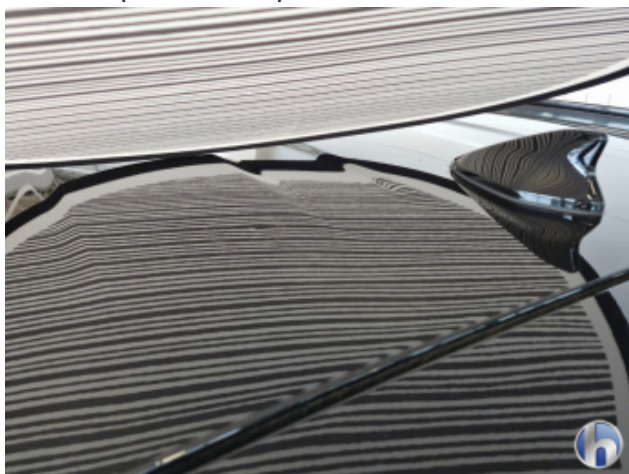

1. Dach
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur

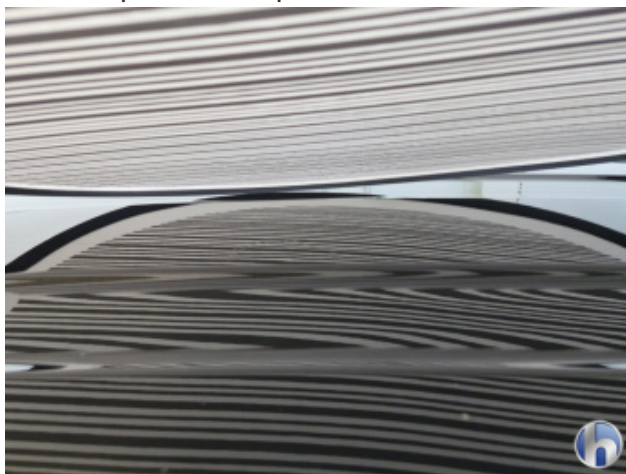

1. Dach
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Tür Vorne - Links
3 Dellen - Smart Repair



2. Tür Vorne - Links
3 Dellen - Smart Repair



3. Türeinstieg Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair



3. Türeinstieg Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair



3. Türeinstieg Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter