

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10744978
vom: 08.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002492117
Besichtigt am: 01.06.2026 14:26
Berichts-Nr: 10744978
FIN: TMBJJ8NX9PY126391



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10744978
vom: 08.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AWL
Erstzulassungsdatum:	17.05.2023
Laufleistung:	72.095 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Graphite-Grau Metallic
Farbe Dach:	Graphite-Grau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	14.500 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10744978
vom: 08.06.2026

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Columbus PLUS Business
"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben	DAB - Digitaler Radioempfang
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dachreling, schwarz
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Dämpfung hinten,Basis 1
2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel	Dämpfung vorn
4 Türen	Dekor-Einlagen für Aktionsausführungen
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C	Doppelton-Signalhorn
7-Gang-Automatikgetriebe	Drehstromgenerator 180 A
8 Lautsprecher (passiv)	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abgaskonzept, EU6 AP	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Ablagekästen im Kofferraum	-
AM Tour Comfort Paket	Einparkhilfe vorn und hinten
AM TOUR DE	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Elektrische Luftzusatzheizung
Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrerkniefairbag
Armaturentafel Standard	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Außen-Sound Standard	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Außenspiegel; Glas el.einstell-/beheizb.-aut. abblendbar (Fahrer), Kappe el. klappbar, Vorfeldbeleuchtung (mit KA6)	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Ausströmer	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Feststellbremse
Batterie 420A (70Ah)	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie/Generator Kapazität Standard	FPK-Medium
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontantrieb
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Fußhebelwerk "Standard"
Beheizbare Windschutzscheibe	Fußmatten vorn und hinten
Berganfahrassistent	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gepäckraumbeleuchtung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumbodenbelag, Nadelflies (form- stabil)
Bordliteratur in Deutsch	Gewichtsbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordwerkzeug	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
	Heckscheibenwischer "AERO"
	Heckspoiler



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10744978
vom: 08.06.2026

Hinterachse "Standard"	Ohne 2. Batterie
Hinterachsgewicht Ausführung 1	Ohne Ablagenpaket/box
Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne alternativ-Antriebssystem
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Anschlussgarantie
Kältemittel R1234yf	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne Car2X
Kindersicherung, manuell	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Komfortausstattung	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Head-Up Display
Kopfstützen vorn	Ohne Kamerasysteme
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Ladekabel
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Mode3 Ladekabel
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Leergewichtsbereich 1	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leichtmetallräder 7J x 17	Ohne Schmutzfänger
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Skisack
Linkslenker	Ohne Spurwechselassistent
Mit Adapter	Ohne Stabilisator hinten
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Mit Halter	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit Multifunktionskamera	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mittelkonsole	Ohne Zusatz-/Standheizung
Modul Boden hinten Ausführung 4	Ohne zusätzliche Bereifung
Multipler Matrix-Beam	Optionsinfotainment (MIB3)
Navi Columbus + Web radio	Pannen-Set
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Radschrauben Standard
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Radstand
Netzprogramm + Cargoelemente	Rechtsverkehr
Netztrennwand	Regionscode " ECE " für Radio
Nicht Heissland	Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert
Normal-Lackierung	Reifendruckkontrolle
Normalsitze vorn	Reifenlieferanten für EU Länder
Notrufsystem eCall+	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10744978
vom: 08.06.2026

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
Mittelarmlehne
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schlüsselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced"
ohne Safesicherung
Schriftzugsatz in Grundauführung
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Serienkraftstoffstbefüllung (6L)
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
Sondermodell 2022
Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
und Beifahrerseite
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Standard
Tagesfahrlichtschaltung
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
Typprüfand Deutschland
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variables Ladebodenkonzept
Variant/Avant
Variante Grundausrüstung
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperr elektronisch
Zierleisten schwarz
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
Zus.Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10744978
vom: 08.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	1,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	1,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	2,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	2,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Nein

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop			Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	4,0 mm
Dunlop			Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	4,0 mm
Dunlop			Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	6,0 mm
Dunlop			Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja
Tirefit vorhanden: Ja
Tirefit Ablaufdatum: 02.2027
Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10744978
vom: 08.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10744978
vom: 08.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10744978
vom: 08.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJJ8NX9PY126391

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10744978
vom: 08.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10744978
vom: 08.06.2026


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

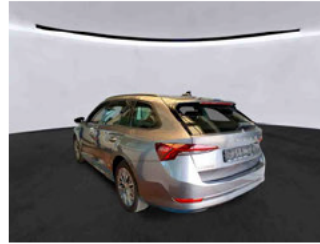

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

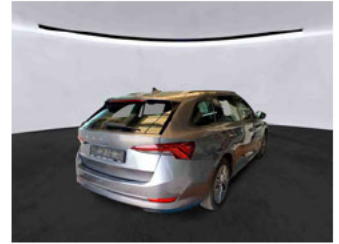

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts

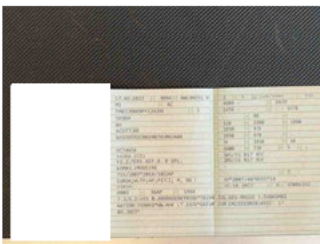

Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10744978
vom: 08.06.2026



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

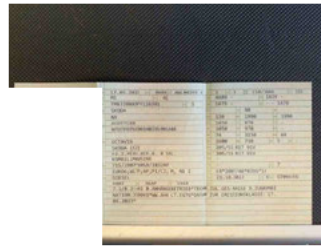

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Zubehör - Sonderausstattung



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Batteriezentrum