

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002517825
Besichtigt am: 22.06.2026 13:12
Berichts-Nr: 10850510
FIN: TMBJJ8NX7PY125109



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AWL
Erstzulassungsdatum:	27.06.2023
Laufleistung:	75.691 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	30.04.2026
Km-Stand bei letzter Wartung:	73.946 km
Restlauf bis Service:	22 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Columbus PLUS Business
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	DAB - Digitaler Radioempfang
"PARK ASSIST" - Parklenkassistent mit Einparkhilfe (Parksensoren vorn und hinten)	Dachreling
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Dämpfung hinten, Basis 1
"TRAVEL ASSIST HIGH"	Dämpfung vorn
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"
2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
4 Türen	Doppelton-Signalhorn
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Drehstromgenerator 140 A
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1 T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C/T1N	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
7-Gang-Automatikgetriebe	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
8 Lautsprecher (passiv)	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
Abgasendrohr hinten (Standard)	-
Abgaskonzept, EU6 AP	Entriegelung Heckklappe
Ablagekästen im Kofferraum	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Erhö.h.der Serienkraftstoffstbefüllung (10L)
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrerkniefahrer
Armaturentafel, Swarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht	Fahrprofilwahl und konv. Dämpfer
Außen-Sound Standard	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außensp.mit Mem.F; el.einstell./beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer),kippb.bei Rückw.F(Beif.),Kappe el.klappbar, Vorfelddel.	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Ausströmer	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Feststellbremse
Batterie 380A (68Ah)	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie/Generator Kapazität Standard	FPK-Medium
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontantrieb
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Berganfahrassistent	Fußhebelwerk "Standard"
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumbeleuchtung
Betriebsspannung 12 V	Gepäckraumbodenbelag Komfort
Bordliteratur in Deutsch	Gewichtsbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordwerkzeug und Wagenheber	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Head-Up Display
Chrompaket	Heckscheibenwischer "AERO"
Climatronic mit Stau Luftregelung, FCKW-frei	Heckspoiler
	Hinterachse "Standard"
	Hinterachsgewicht Ausführung 1
	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kältemittel R1234yf	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Keine Aktionsausführung	Ohne Fußmatten
Kindersicherung, manuell	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne Halter
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kopfstützen vorn	Ohne Ladeboden
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Ladekabel
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Lichtassistent
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Mode3 Ladekabel
Ledermultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leergewichtsbereich 1	Ohne Schmutzfänger
Leichtmetallräder "ROTARE AERO" 7J x 17" - 4 Stk.	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Skisack
Leuchtweitenregulierung	Ohne Stabilisator hinten
Linkslenker	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Luxusausstattung	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne Trennwand
Mit Multifunktionskamera	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Überführungsausrüstung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mittelkonsole	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Modul Boden hinten Ausführung 4	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Navi Columbus + Web radio	Ohne zusätzliche Bereifung
Nebelscheinwerfer	Optionsinfotainment (MIB3)
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Radschrauben Standard
Nicht Heissland	Radstand
Normal-Lackierung	Rechtsverkehr
Notrufsystem eCall+	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne 2. Batterie	Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert
Ohne Ablagenpaket/box	Reifendruckkontrolle
Ohne Adapter	Reifenlieferanten für EU Länder
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne alternativ-Antriebssystem	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Ohne Anhängervorrichtung	Reserverad, platzsparend
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Car2X	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung

Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schlüsselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced"
 ohne Safesicherung
 Schriftzugsatz in Grundauführung
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Side Assist
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzeinstellung, elektrisch für beide Vordersitze mit Memory
 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
 Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
 und Beifahrerseite
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Stabilisator vorn
 Stahlnotrad, Wagenheber, Radschraubenschlüssel
 Standard-Klimazonen
 Standheizung mit Funkfernbedienung
 Standheizung mit Funkfernbedienung (+Erh. der
 Serienkraftstoffstbefüllung 10L)
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger in Wagenfarbe
 Tagesfahrlichtschaltung
 Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
 Typprüfland Deutschland
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
 Variant/Avant
 Variante Grundausrüstung
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperr elektronisch
 Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
 Zus. Rückstrahler (Türbereich)
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit			Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	6,0 mm
Semperit			Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	4,0 mm
Semperit			Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	4,0 mm
Semperit			Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Kumho	Ersatz		Sommer	Stahl	205/60 R 16 92 V	9,0 mm

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Gebrochen	Ersetzen und lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Kotflügel vorne rechts	Kratzer	Lackieren
4	Bremsbeläge vorne	Verschlissen	Ersetzen
5	Einstiegsschweller vorne rechts	Kratzer	Lackieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Türverkleidung vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Dach	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJJ8NX7PY125109

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links

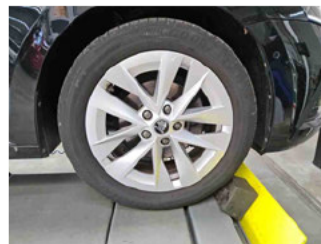

Räder - Rad montiert vorne
rechts

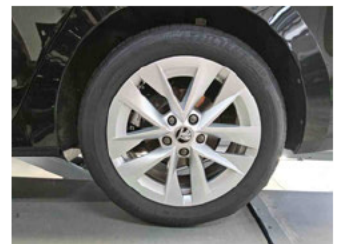

Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4




Räder - Ersatzrad




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

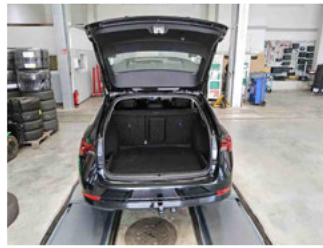
 Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Innenraum - Kofferraum

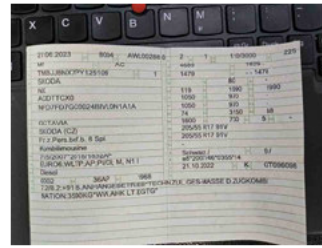


Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung


 Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis


Innenraum - vorne

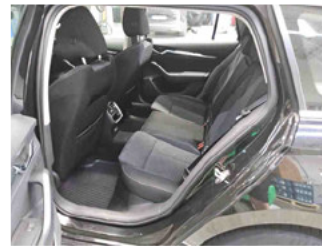

Innenraum - hinten



Unterbodenscan


 Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Gebrochen - Ersetzen und lackieren



2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Kotflügel vorne rechts - Kratzer - Lackieren



4 - Bremsbeläge vorne - Verschlissen - Ersetzen




5 - Einstiegsschweller vorne rechts - Kratzer - Lackieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Türverkleidung vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

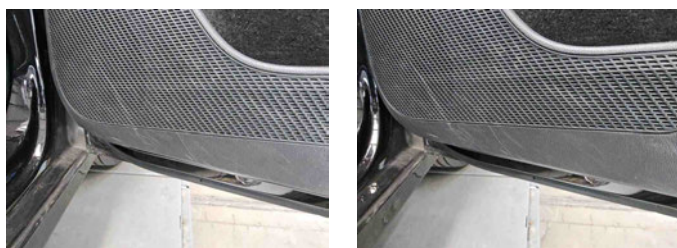


2 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

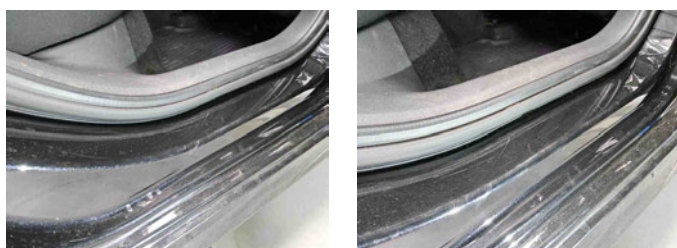

5 - Dach - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

