



WVGZZZE2ZNP021199

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	99,171 km
Manufacturer	Volkswagen	Next maintenance in	9 Tag(e)
Type / Model	ID.4 PRO 150 KW	Main inspection (Report not on hand)	11/2027
Vehicle Identification number	WVGZZZE2ZNP021199	Power	70 kW
First registration	4 Apr 2022	Upholstery	
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
2	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
3	Bonnet	Bonnet - dent(s) - Smooth repair work
4	Wheel / tyres	Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value
5	Front bumper	Spoiler - Scratched - Loss in value
6	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value
7	Side panel - rear right side	Sill - Scratched - Smart repair
8	Interior	Rear shelf (Fehlt) - Replace
9	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Smart repair
10	Equipment	Vehicle key with remote control - Damaged - Replace
11	Mudguard - left side	Mudguard - left side - Scratched - Repair and paint
12	Mudguard - right side	Mudguard - right side - Scratch(es) - Repair and paint
13	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
14	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part



Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Rear, Provided by user / customer

Detected repainting

No.	Location
1	Boot lid / rear door, Side panel - rear right side, Door - rear right side

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/45 R21 101T	Continental	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	255/40 R21 102T	Pirelli	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R19 101H	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	255/50 R19 103H	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Inspection date: 29 Jul 2026
Protocol number: 46803631
Delivery date: 30 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Volkswagen	Inspection condition	sufficient
Type / Model	ID.4 PRO 150 KW	Mileage (Read)	99,171 km
Vehicle Identification number	WVGZZZE2ZNP021199	First registration	4 Apr 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior

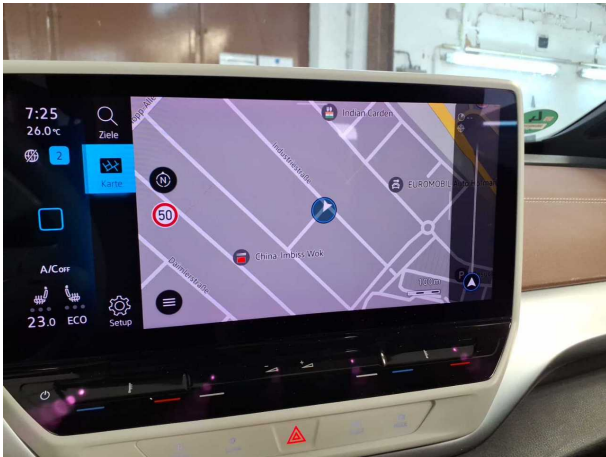


Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.

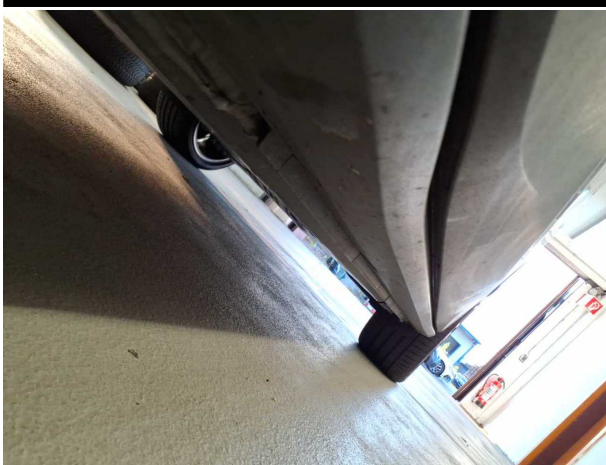


Figure 13: Misc.

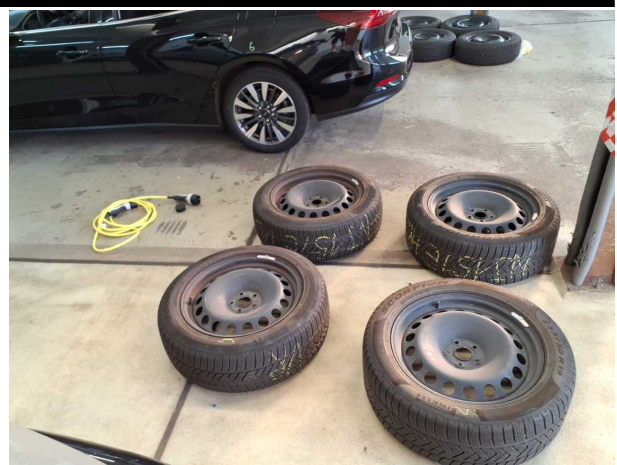


Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.

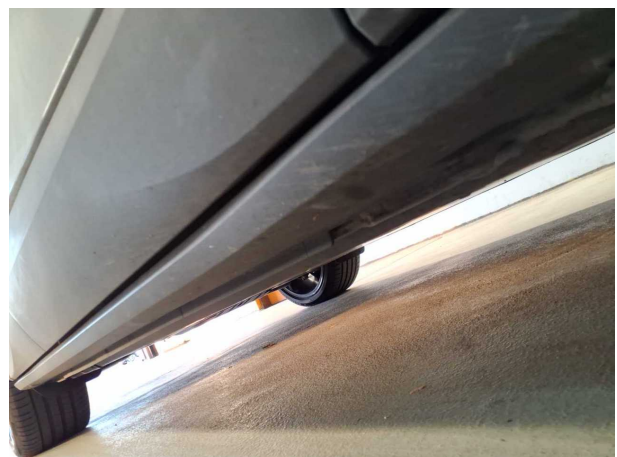


Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Inspection date: 29 Jul 2026
Protocol number: 46803631
Delivery date: 30 Jul 2026



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.

Pictures of damage



Damage #3: Bonnet: Bonnet - dent(s) - Smooth repair work




Damage #3: Bonnet: Bonnet - dent(s) - Smooth repair work



Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value




Damage #5: Front bumper: Spoiler - Scratched - Loss in value

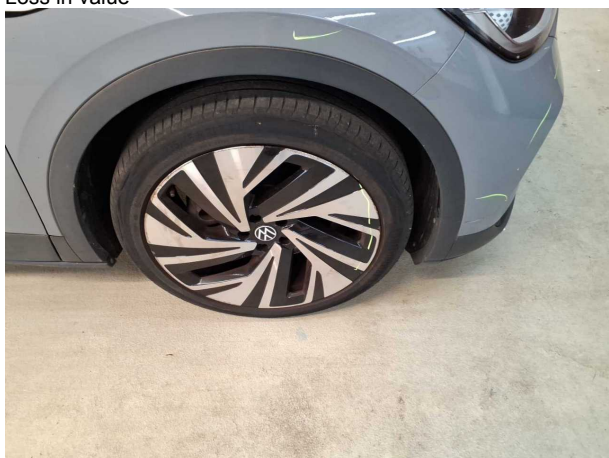

Damage #6: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #6: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value

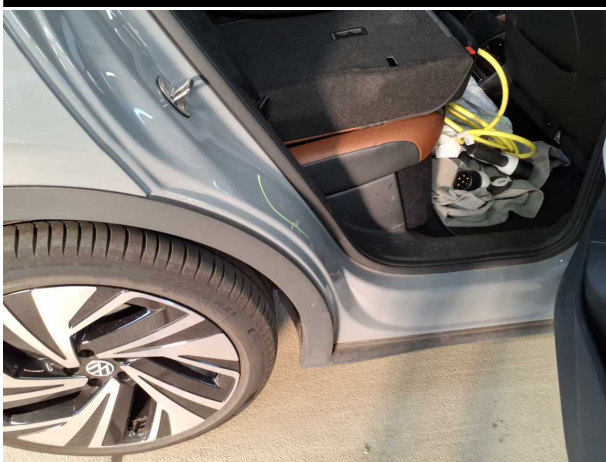

Damage #7: Side panel - rear right side: Sill - Scratched - Smart repair




Damage #7: Side panel - rear right side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #9: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #9: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair

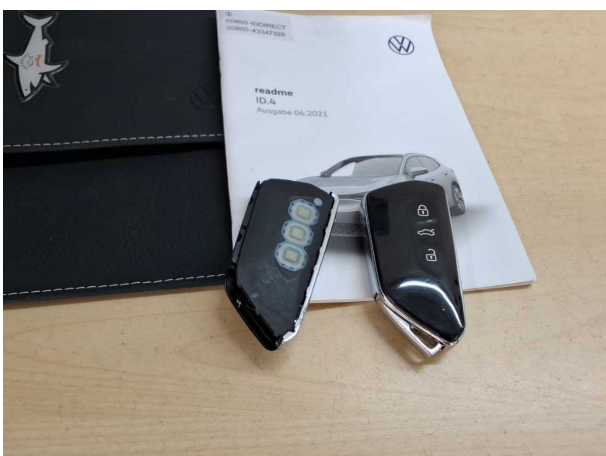


Damage #10: Equipment: Vehicle key with remote control - Damaged - Replace



Damage #11: Mudguard - left side: Mudguard - left side - Scratched - Repair and paint



Damage #11: Mudguard - left side: Mudguard - left side - Scratch...
- Repair and paint

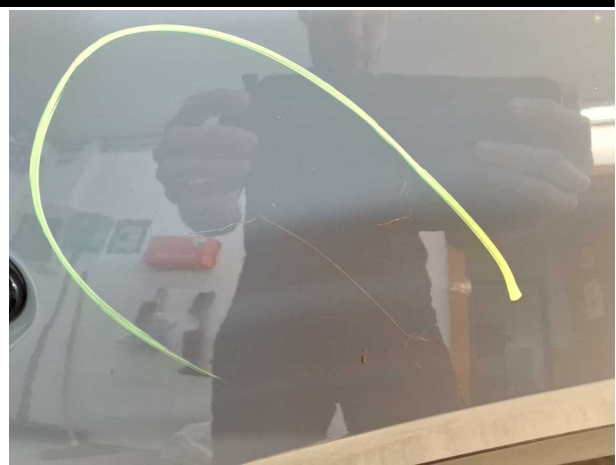


Damage #11: Mudguard - left side: Mudguard - left side -
Scratched - Repair and paint




Damage #12: Mudguard - right side: Mudguard - right side -
Scratch(es) - Repair and paint



Damage #12: Mudguard - right side: Mudguard - right side -
Scratch(es) - Repair and paint

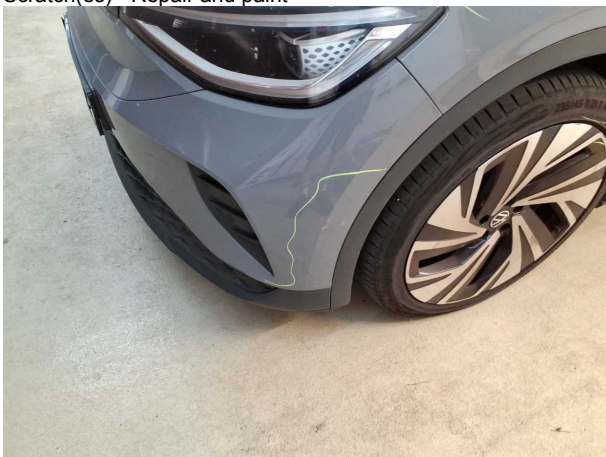

Damage #14: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair
and paint

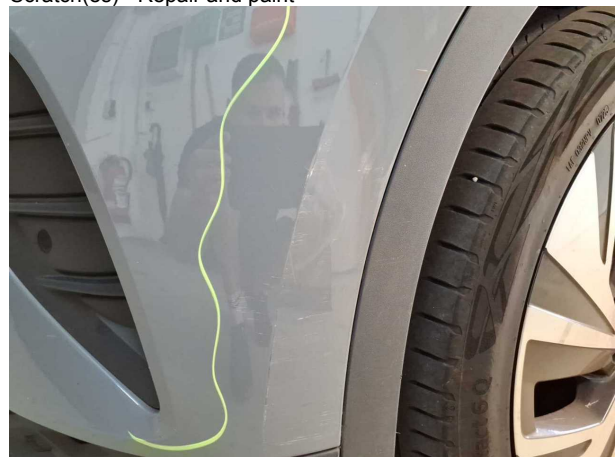

Damage #14: Front bumper: Front bumper - Scratched - Rep...
and paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Inspection date: 29 Jul 2026
Protocol number: 46803631
Delivery date: 30 Jul 2026



Damage #14: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint

Pictures of repainting



Repainting 1: Boot lid / rear door, Side panel - rear right side, Door - rear right side



Repainting 1: Boot lid / rear door, Side panel - rear right side, Door - rear right side



WVGZZZE2ZNP021199

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	99.171 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	9 Tag(e)
Typ/Modell	ID.4 PRO 150 KW	HU (Bericht lag nicht vor)	11/2027
Fahrgestellnummer	WVGZZZE2ZNP021199	Leistung	70 kW
Erstzulassung	04.04.2022	Polster	
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
3	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Stoßfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Seitenwand rechts	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
8	Interieur	Hutablage (Fehlt) - erneuern
9	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
10	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel m. Fernb. - beschädigt - erneuern
11	Kotflügel links	Kotflügel links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
12	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Kratzer - instandsetzen und lackieren
13	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
14	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil



Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Heckklappe/-tür, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/45 R21 101T	Continental	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	255/40 R21 102T	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 101H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	255/50 R19 103H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 29.07.2026

Protokollnummer: 46803631

Anlieferungsdatum: 30.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	ID.4 PRO 150 KW	Laufleistung (abgelesen)	99.171 km
Fahrgestellnummer	WVGZZZE2ZNP021199	Erstzulassung	04.04.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum

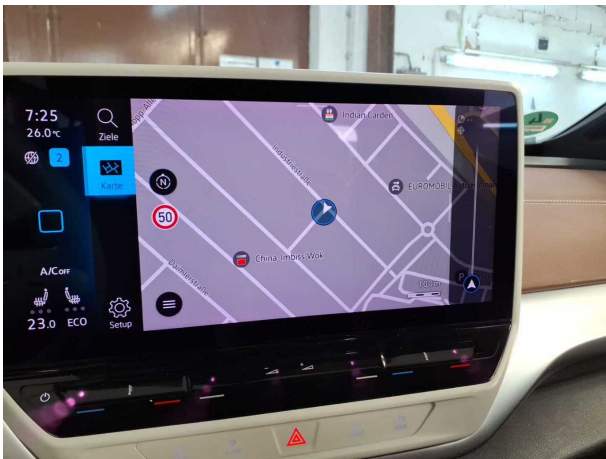


Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges

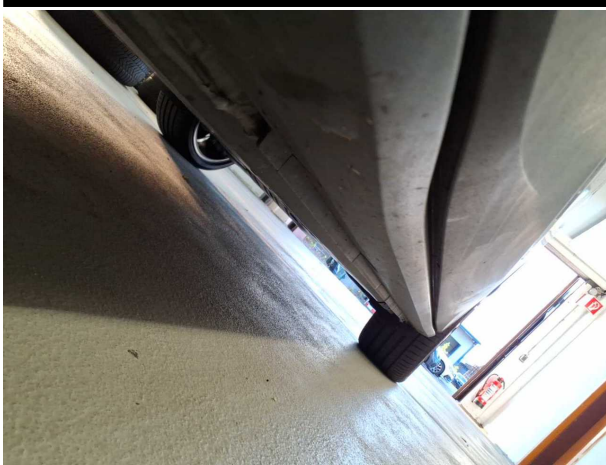


Abbildung 13: Sonstiges

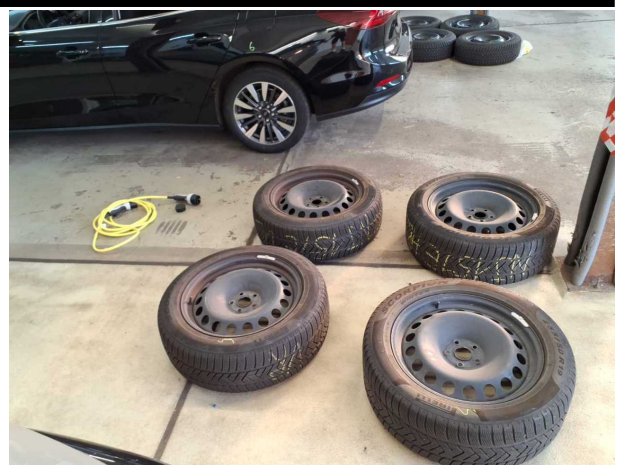


Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges

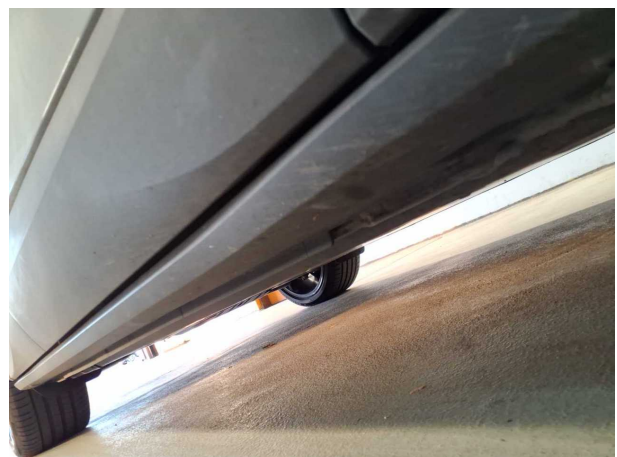


Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung

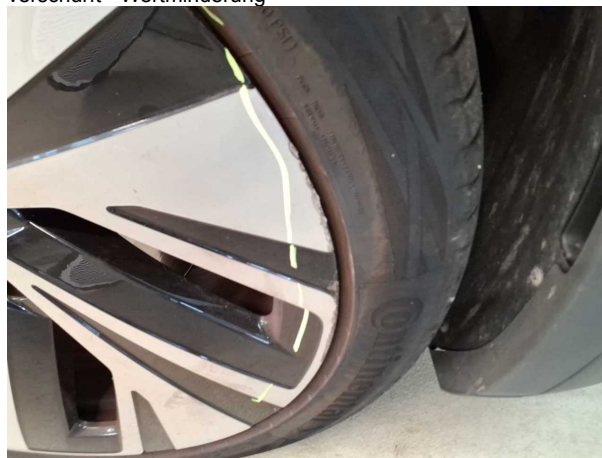

Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung

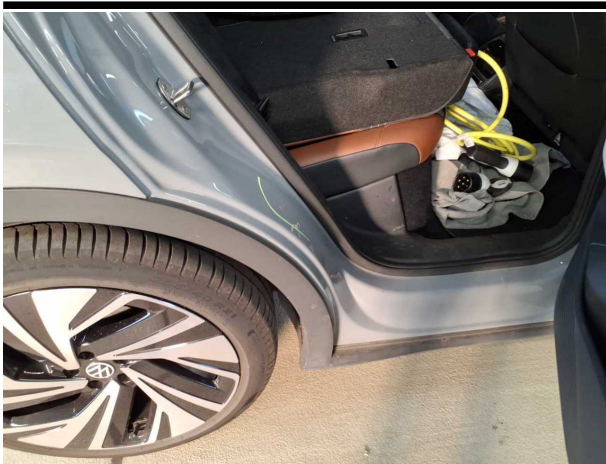

Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #10: Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel m. Fernb. - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

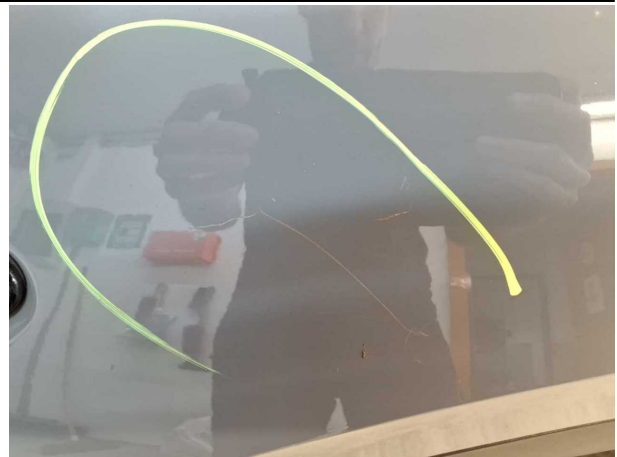


Beschädigung #11: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #12: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - instandsetzen und lackieren

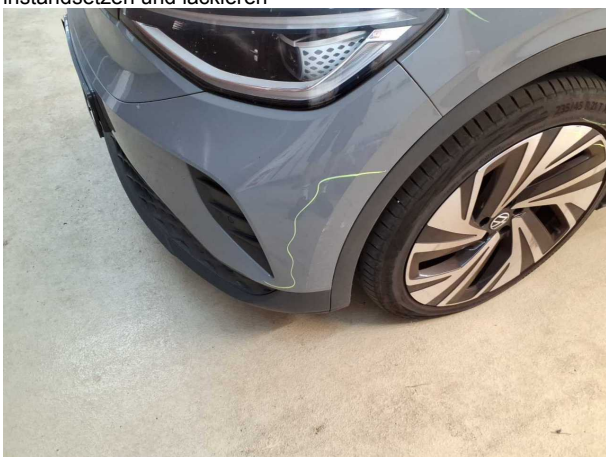

Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

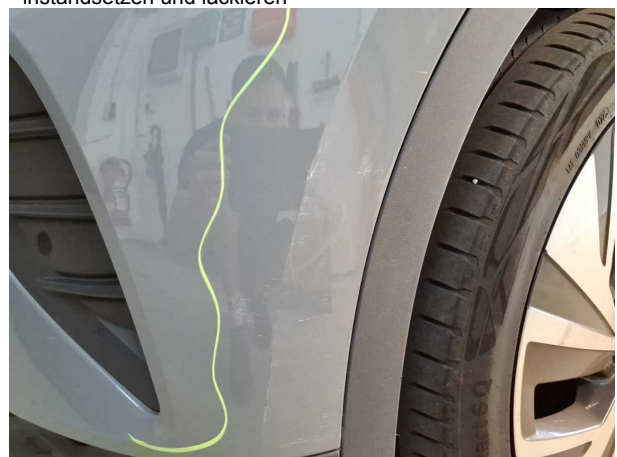

Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Waldorf

Besichtigungsdatum: 29.07.2026

Protokollnummer: 46803631

Anlieferungsdatum: 30.07.2026



Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn -
verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott