

BEWERTUNG

Gemäß Ihrem Auftrag 3263864ZGWWM vom 22.06.2026 wurde eine Fahrzeugbewertung erstellt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.



FIN

TMBLH65J995032097

Kennzeichen

Hersteller

Skoda

Modell

Roomster (5J7)(03.2006->)

Untertyp

Plus Edition

Erstzulassung

13.03.2009

Laufleistung

235.008 km (abgelesen)

Auftrag

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Gebrauchtwagen-Gutachten am vorstelligen Fahrzeug zu erstellen. Das oben beschriebene Fahrzeug soll technisch untersucht, der Allgemeinzustand, Beschädigungen, Mängel sowie instandgesetzte Vorschäden und sonstige wertbeeinflussende Faktoren festgestellt werden. Als Datenlieferant beziehen wir bei Bedarf Werte über die Deutsche Automobil Treuhand GmbH. Die Besichtigung des Fahrzeuges fand unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters, der Laufleistung und der Gebrauchsspuren den Kategorien entsprechend statt. Gegenstand der Untersuchung ist die Beurteilung des Fahrzeugzustandes unter Berücksichtigung üblicher Verschleiß- und Gebrauchsspuren. Dabei sind Schäden und Mängel festzustellen und zu dokumentieren, die unter Berücksichtigung von Alter und km-Stand über normale Gebrauchsspuren hinausgehen. Zusätzlich festzuhalten sind (auch behobene) Schäden an Karosserie und Lackierung. Die Überprüfung umfasst darüber hinaus auch den Wartungs- und Verschleißzustand des Fahrzeuges. Spuren normalen Gebrauchs wie oberflächliche kleine Lackkratzer, kleine Parkdellen oder übliche Abnutzungsspuren werden nicht wertmindernd angesetzt. Fällige Wartungsarbeiten oder Verschleißreparaturen werden zu 100 % wertmindernd berücksichtigt. Gleiches gilt für Mängel, die die Betriebs- und Verkehrssicherheit oder die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges einschränken oder vor einem Weiterverkauf unmittelbar eine Reparatur erfordern. Dabei werden ggf. alternative, zeitwertgerechte Instandsetzungsmethoden einbezogen. Ebenfalls vollständig angerechnet wird eine merkantile Wertminderung, die durch eine vorangegangene Unfallinstandsetzung bedingt ist. Schäden, die lediglich zu einer optischen oder leichten funktionalen Beeinträchtigung führen, werden unter Berücksichtigung von Alter, km-Stand und Gesamtzustand anteilig bewertet. Derartige Schäden werden zumeist von einem potentiellen Käufer wertmindernd beurteilt, erfordern aber nicht zwangsläufig eine sofortige Instandsetzung. Für technische Daten und Ausstattungsdetails wird keine Haftung übernommen.

Fahrzeughalter

Auftraggeber

Besichtigungsort

Auftragsnummer

Auftragsdatum

Besichtigungsdatum

Besichtigungsbedingungen

Die Bedingungen zur Besichtigung des beauftragten Fahrzeuges waren bedingt ausreichend. Es wurde eine Probefahrt mit dem begutachteten Fahrzeug durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung. Zur Überprüfung der Fahrzeugelektronik wurde der Fehlerspeicher ausgelesen.

Fahrzeugdaten

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und stimmt mit den vorgelegten Unterlagen überein. Die Identifikation des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

Hersteller:	Skoda	Amtliches Kennzeichen:	
Modell:	Roomster (5J7)(03.2006->)	FIN:	TMBLH65J995032097
Untertyp:	Plus Edition	Erstzulassung:	13.03.2009
KBA:	8004 / AFF	Laufleistung:	235.008 km (abgelesen)
Antriebstechnologie:	Benzin	Maße in mm (LxBxH):	4.205 x 1.684 x 1.607
Antr./Schad.Schl.:	Euro 4	Anzahl Türen:	5
Hubraum:	1.198 ccm	Anzahl Sitze:	5
Leistung:	51 kw	Lackfarbe:	Pacific-Blau
Getriebeart	Manuell	Innenraumfarbe:	Grau Stone / Onyx-Onyx / meliert Schwarz-Grau
Anzahl Gänge:	5		
Antriebsart:	Frontantrieb		

Leergewicht:	1.225 kg	Polsterfarbe:	Grau Stone
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.665 kg	Polsterart:	Interieur "STONE"
Fahrzeugart:	Pkw	Scheckheftgepflegt:	Nicht gepflegt
Bauform:	Multivan	Anzahl Vorbesitzer	unbekannt

Serien- und Sonderausstattung

Der Abgleich der Serien- und Sonderausstattung des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

SERIENAUSSTATTUNG

3. Bremsleuchte (18900), Ablage-Paket (4706), Airbag Beifahrerseite abschaltbar (26909), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite (26803), Anti-Blockier-System (ABS) (40000), Antriebs-Schlupfregelung (ASR) (70303), Antriebsart: Frontantrieb (70600), Audiosystem Beat (Radio/Cassette) (24116), Fensterheber elektrisch vorn (35001), Getriebe 5-Gang (75005), Gurtstraffer (37300), Heckscheibenwischer (19300), Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter (29108), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz (39307), Karosserie: 5-türig (10005), Klimaanlage (28900), Kopf-Airbag-System (26901), Kopfstützen hinten (3-fach) (34807), Kopfstützen vorn (34801), Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial) (69502), Leuchtweitenregelung (18205), Motor 1,2 Ltr. - 51 kW 12V (96510), Radstand 2617 mm (71326), Reserverad in Fahrbereifung (68708), Scheibenbremse hinten (40506), Seitenairbag vorn (26903), Seitenschutzleisten (20008), Servolenkung (69800), Sitzbezug / Polsterung: Stoff Roomster (30715), Wegfahrsperre (38105), Wärmeschutzverglasung getönt (22302), Zentralverriegelung (35300)

SONDERAUSSTATTUNG

Ablage-Paket Plus (3314), Sitz vorn links höhenverstellbar (32704), Sitzheizung vorn (29500)

Unterlagen und Zubehör

Fahrzeugschlüssel (2), Zulassungsbescheinigung Teil 1, Bordbuchmappe, Serviceheft

Wartung und Fälligkeiten

POSITION	TERMIN
Nächster Service	0 km / 0 Tag(e)
Nächste HU	05.2026

Räder / Reifen

1. RADSATZ (MONTIERT) FELGE	GRÖSSE RUNFLAT	PROFIL ZUSTAND	DOT
Achse 1			
L Sumitomo (Winter) Stahl	185/60 R 14 82 T	5 mm Gebraucht, gut	2120
R Sumitomo (Winter) Stahl	185/60 R 14 82 T	5 mm Gebraucht, gut	2120
Achse 2			
L Firestone (Winter) Stahl	185/60 R 14 82 T	5 mm Gebraucht, gut	3019
R Firestone (Winter) Stahl	185/60 R 14 82 T	5 mm Gebraucht, gut	3019

Fehlteile

POSITIONEN

Hutablage

Lackmessung

Lackwert Gesamtkarosserie:

von 105,00 µm bis 175,00 µm

Untersuchungsergebnis:

Das Fahrzeug wurde in seinen Lackwerten über die gesamte Karosserie untersucht. Folgende Lackwerte zeigen in Ihrer Wertigkeit bedenkliche Werte eines reparierten Vorschadens auf.

Einzelmessungen

POSITION	DICKE	BESCHREIBUNG
Seitenwand hinten links	212,00 µm	Es sind Spuren einer Nachlackierung erkennbar.
Seitenwand hinten rechts	317,00 µm	Es sind Spuren einer Nachlackierung erkennbar.
Tür hinten rechts	324,00 µm	Es sind Spuren einer Nachlackierung erkennbar.


Feststellungen

Die Karosserie und der Innenraum weisen alters- und laufeleistungsbedingte Abnutzungen (Kratzer, Flecken, Dellen usw.) auf. Im Rahmen der Fahrzeuguntersuchung wurde der Fehlerspeicher ausgelesen. Dabei wurden Fehler in der Fahrzeugelektronik festgestellt. Wir empfehlen eine ausführliche Fahrzeugdiagnose. An der Karosserie sind teilweise Roststellen vorhanden. Das Fahrzeug weist teilweise Steinschläge auf. Der Fahrzeuglack weist teilweise Kratzspuren auf.

NR.	BEZEICHNUNG	BESCHÄDIGUNGSART / REPARATUR
1	Lenkrad	Abschürfung
2	Sitz vorne links / Sitzbezug oberhalb	Gerissen
3	Tür vorne rechts / Fangband	Beschädigt
4	Motorraum / Dämmmatte	Gerissen
5	Motorraum	Ölfeucht
6	Karosserie	Kratzer / Abschürfungen
7	Karosserie	Korrosion
8	Außenspiegel links	Nicht Sach- und fachgerecht
9	Tür vorne links	Delle
10	Karosserie H L	Unfallschaden
11	Stoßfänger hinten	Abschürfung
12	Seitenwand hinten rechts	Abschürfung
13	Tür hinten rechts	Dellen
14	Außenspiegel rechts	Nicht Sach- und fachgerecht
15	Karosserie vorne	Unfallschaden
16	4x Felgen	Korrosion
17	Abgasanlage / Endschalldämpfer	Fehlt
18	Hinterachse	Korrosion
19	Abgasanlage	Korrosion
20	Elektrisches System	El. Fehler


Übersichtsbilder

Bild 1

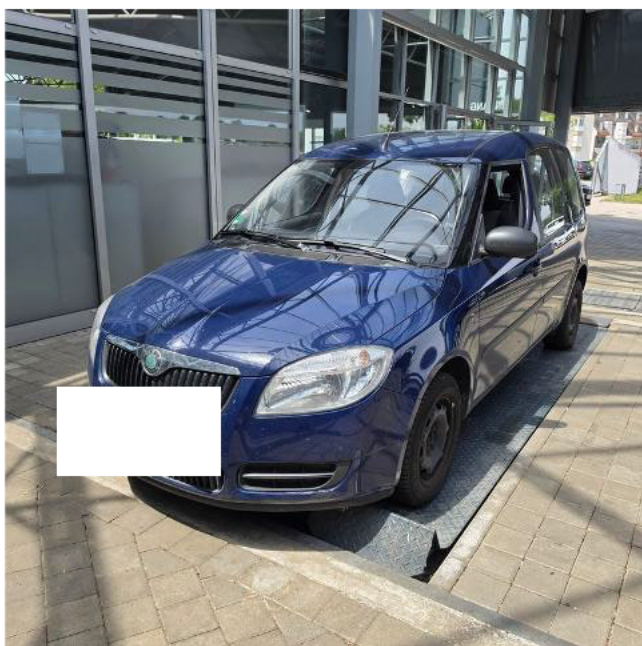

Übersichtsbild vorne links

Bild 2

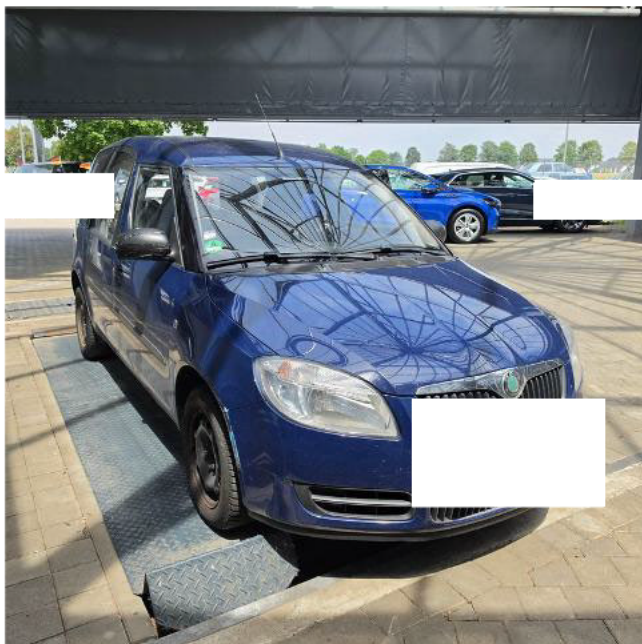

Übersichtsbild vorne rechts

Bild 3




Übersichtsbild hinten rechts

Bild 4



Übersichtsbild hinten links

Bild 5

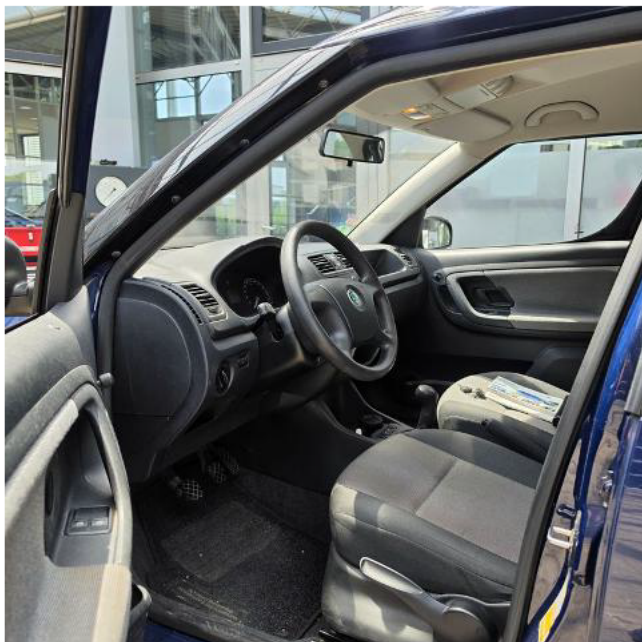

Übersichtsbild Innenraum

Bild 6



Bild 7




Bild 8



Bild 9



Bild 10

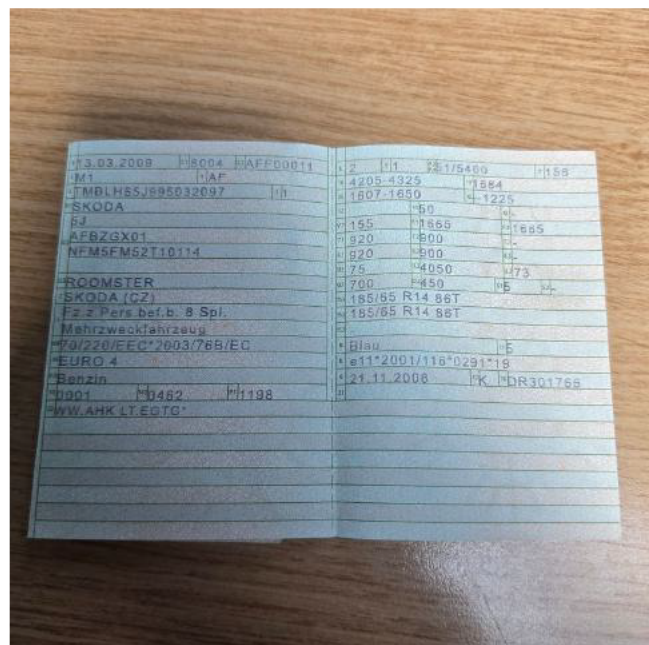

Sonstiges

Bild 11



Sonstiges

Bild 12

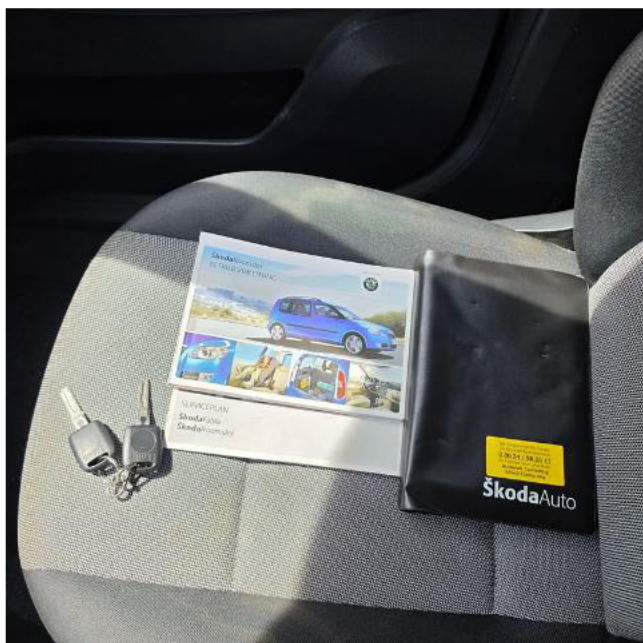


Bild 13



Bild 14



Bild 19

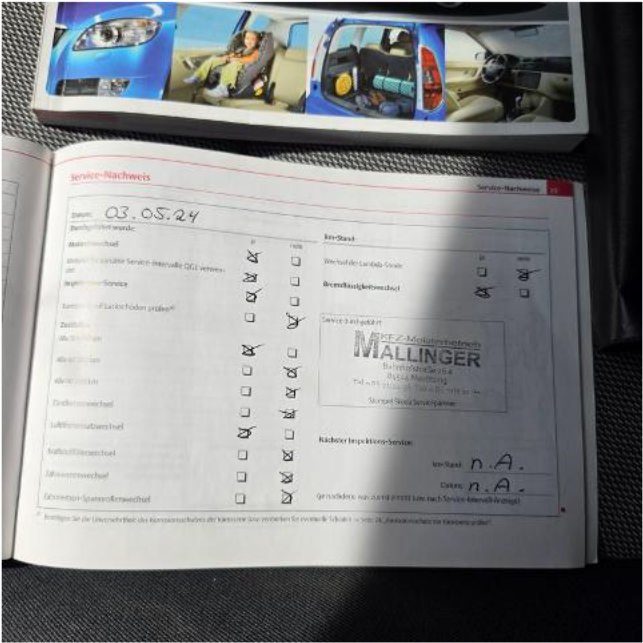


Bild 20



Sonstiges

Bild 21



Fahrzeug stark verschmutzt

Bild 22



Bilder Feststellungen

Bild 23



Nr.: 1

Bauteil: Lenkrad

Beschädigungsart:

Abschürfung

Reparaturweg:

Bild 24



Bild 25



Nr.: 2

Bauteil: Sitz vorne links /
Sitzbezug oberhalb


Beschädigungsart: Gerissen

Reparaturweg:

Bild 26



Bild 27

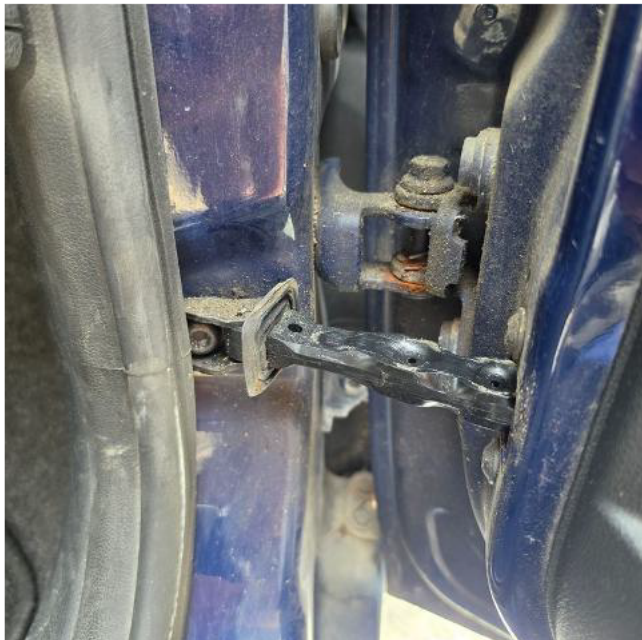

Nr.: 3

Bauteil: Tür vorne rechts /
Fangband

Beschädigungsart: Beschädigt

Reparaturweg:

Bild 28



Nr.: 4

Bauteil: Motorraum /
Dämmmatte

Beschädigungsart: Gerissen

Reparaturweg:

Bild 29



Bild 30



Nr.: 5

Bauteil: Motorraum

Beschädigungsart: Ölfeucht

Reparaturweg:

Bild 31




Bild 32



Bild 33



Bild 34

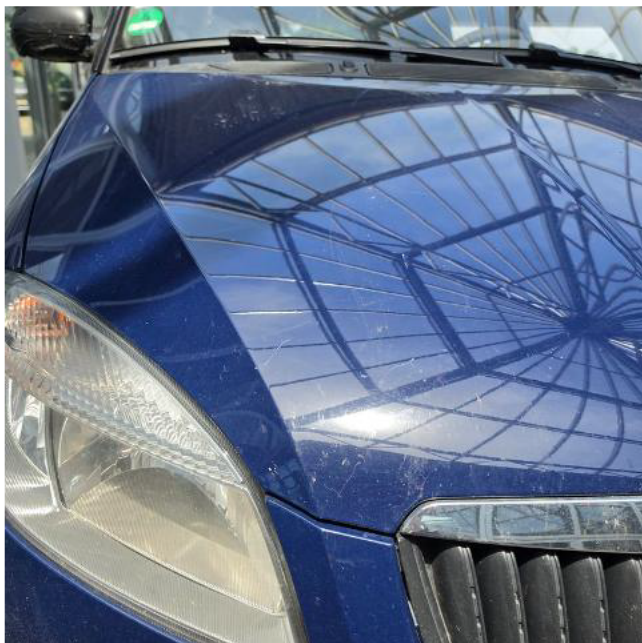

Nr.: 6

Bauteil: Karosserie

Beschädigungsart: Kratzer /
Abschürfungen

Reparaturweg:

Bild 35



Bild 36



Bild 37



Bild 38



Bild 39



Bild 40



Bild 41



Bild 42



Bild 43

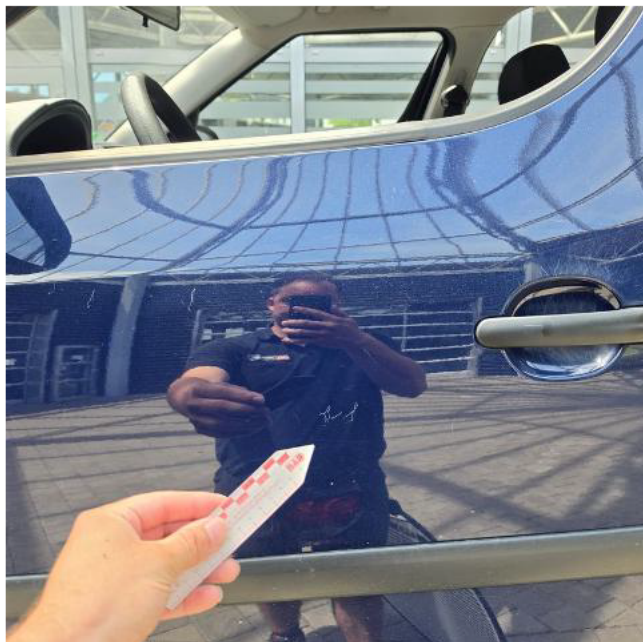


Bild 44



Bild 45



Bild 46

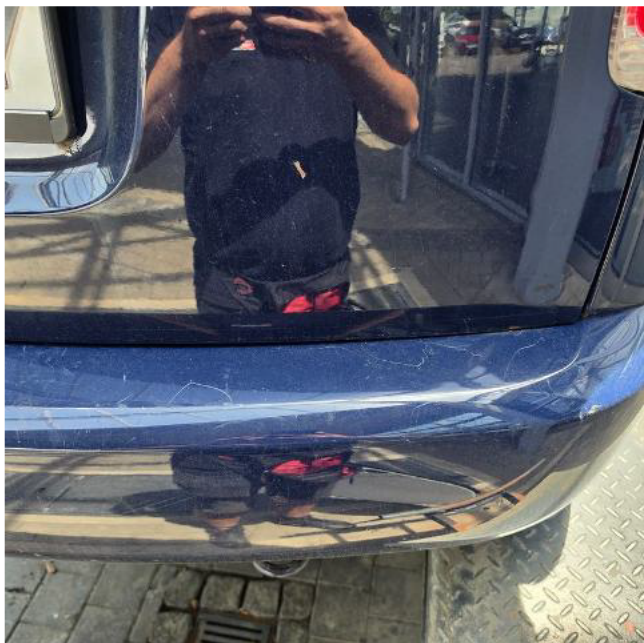


Bild 47



Bild 48



Bild 49



Bild 50



Bild 51



Bild 52



Nr.: 7

Bauteil: Karosserie

Beschädigungsart: Korrosion

Reparaturweg:

Bild 53

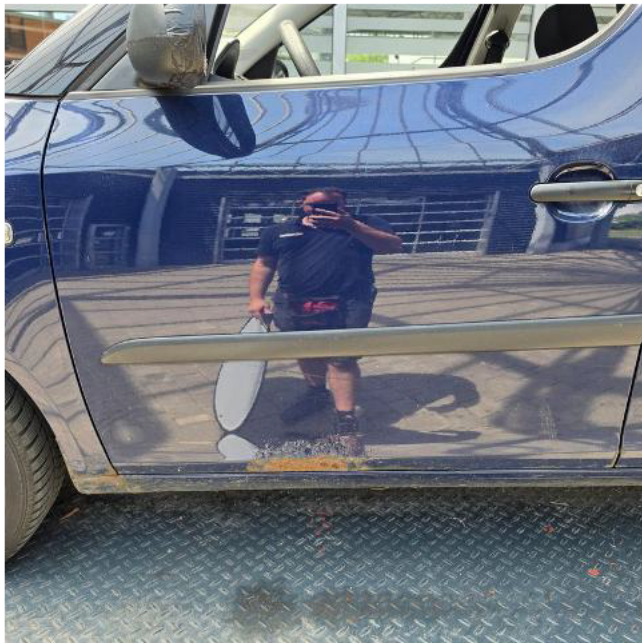


Bild 54



Bild 55

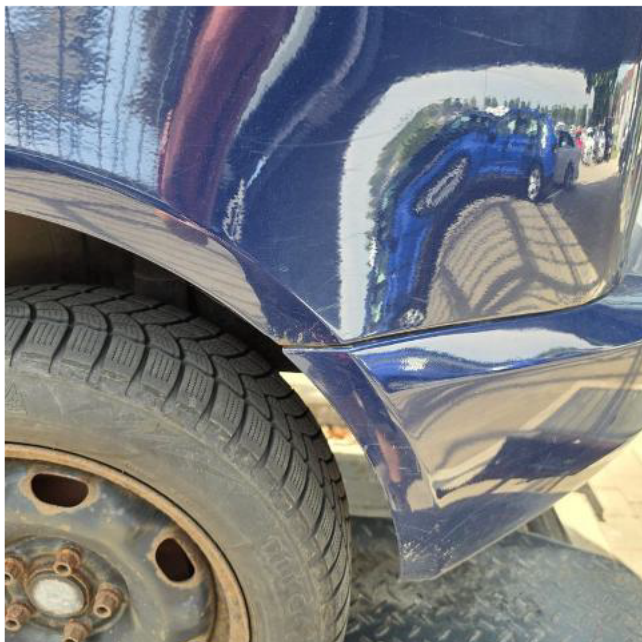


Bild 56

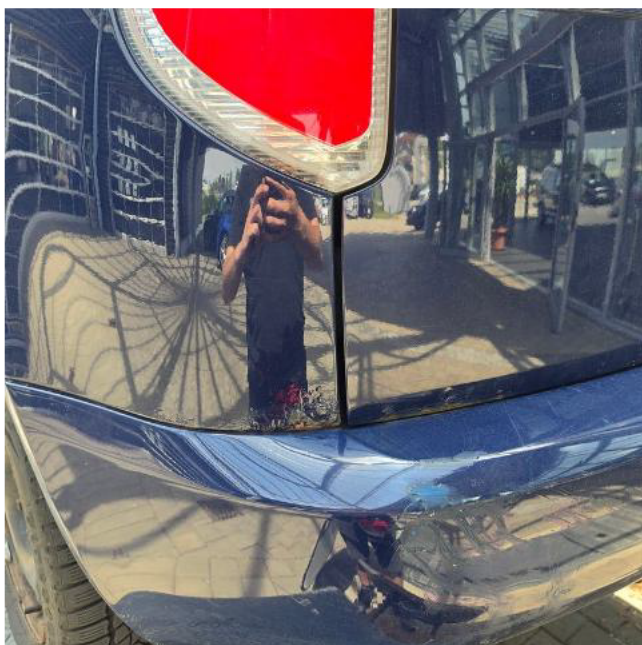


Bild 57



Bild 58

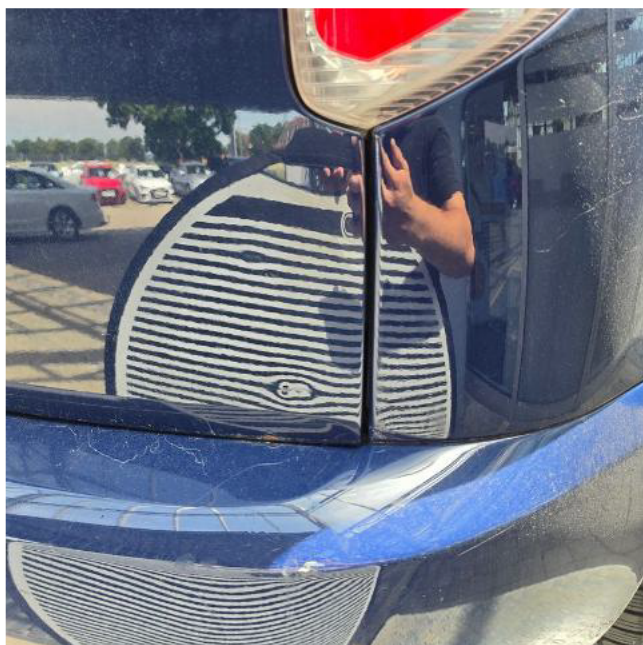


Bild 59

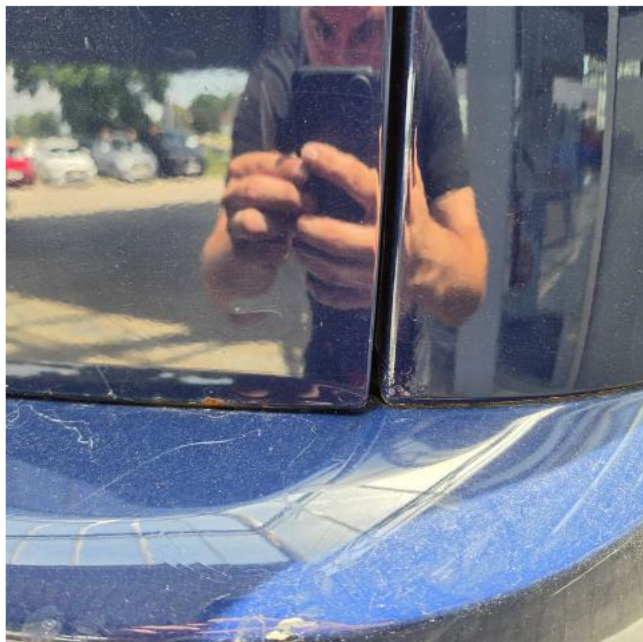


Bild 60



Bild 61



Bild 62



Bild 63



Bild 64



Nr.: 8

Bauteil: Außenspiegel links

Beschädigungsart: Nicht Sach-
und fachgerecht

Reparaturweg:

Bild 65



Bild 66



Nr.: 9

Bauteil: Tür vorne links

Beschädigungsart: Delle

Reparaturweg:

Bild 67



Nr.: 10
Bauteil: Karosserie H L
Beschädigungsart:
Unfallschaden
Reparaturweg:

Bild 68



Bild 69



Bild 70




Bild 71



Bild 72



Bild 73

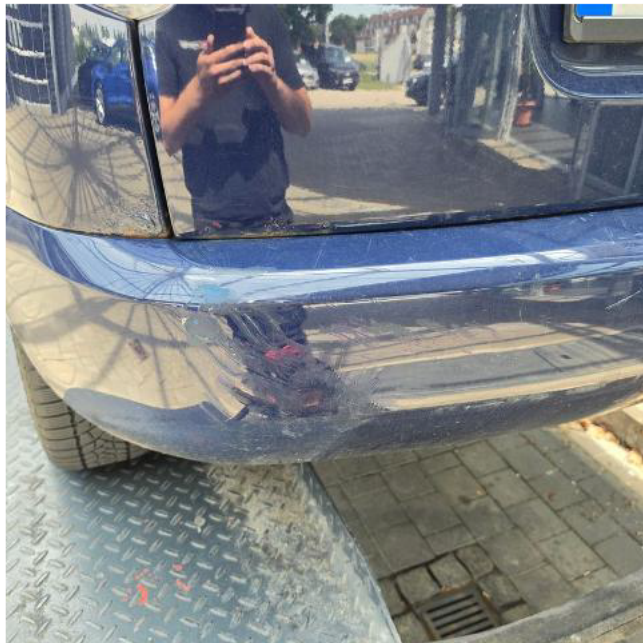

Nr.: 11

Bauteil: Stoßfänger hinten

Beschädigungsart:

Abschürfung

Reparaturweg:

Bild 74



Bild 75



Bild 76



Nr.: 12

Bauteil: Seitenwand hinten
rechts

Beschädigungsart:

Abschürfung

Reparaturweg:

Bild 77

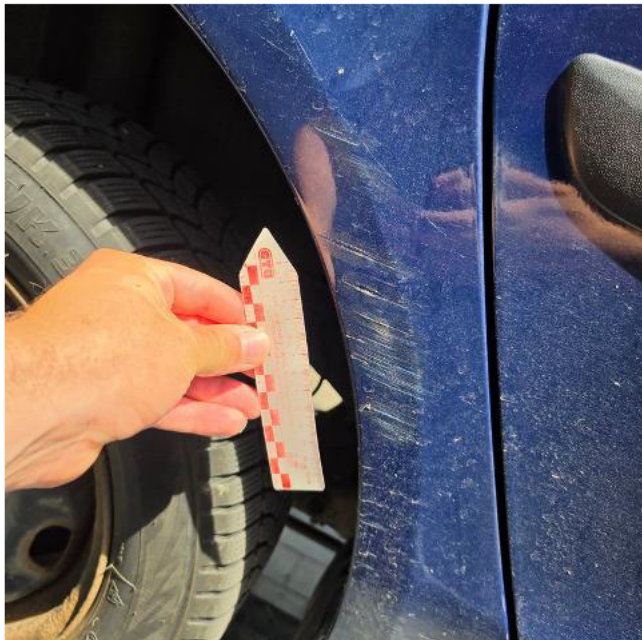


Bild 78



Nr.: 13

Bauteil: Tür hinten rechts

Beschädigungsart: Dellen

Reparaturweg:

Bild 79



Nr.: 14

Bauteil: Außenspiegel rechts

Beschädigungsart: Nicht Sach-
und fachgerecht

Reparaturweg:

Bild 80



Bild 81



Nr.: 15

Bauteil: Karosserie vorne

Beschädigungsart:

Unfallschaden

Reparaturweg:

Bild 82



Bild 83

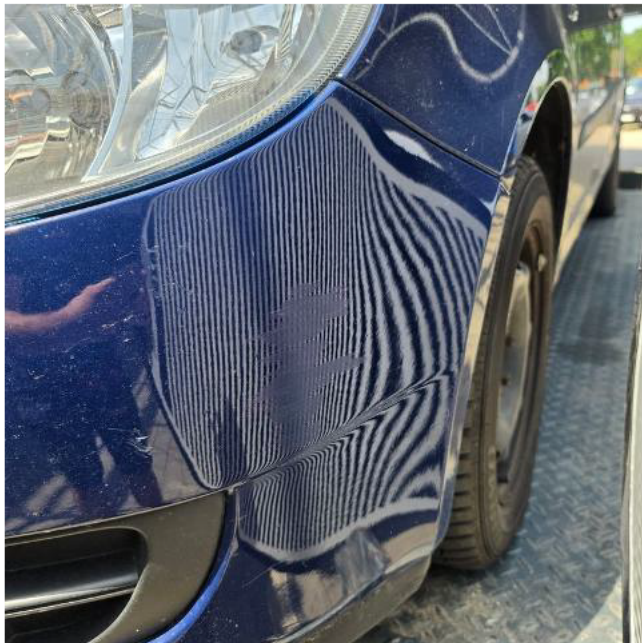


Bild 84



Bild 85



Bild 86



Bild 87



Bild 88



Nr.: 16

Bauteil: 4x Felgen

Beschädigungsart: Korrosion

Reparaturweg:

Bild 89




Bild 90



Bild 91



Bild 92

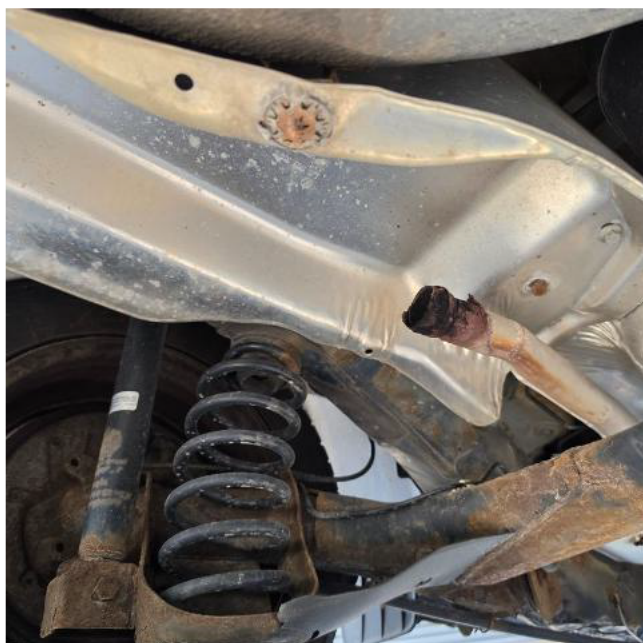

Nr.: 17

Bauteil: Abgasanlage /

Endschalldämpfer


Beschädigungsart: Fehlt

Reparaturweg:

Bild 93



Bild 94

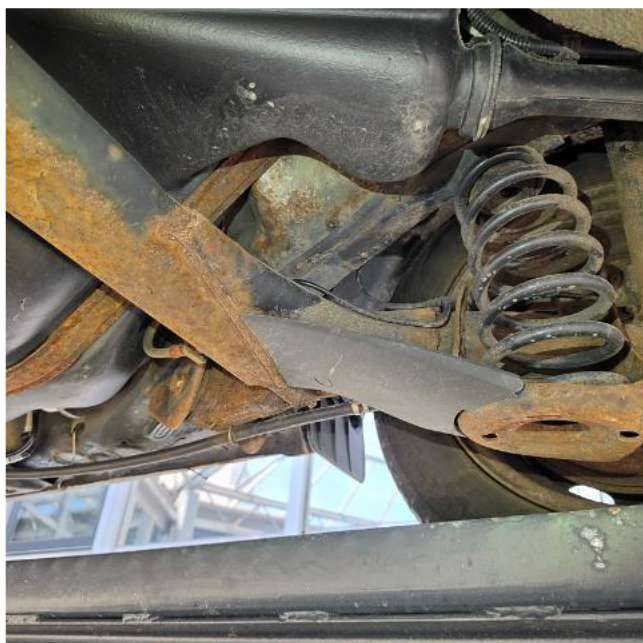

Nr.: 18

Bauteil: Hinterachse

Beschädigungsart: Korrosion

Reparaturweg:

Bild 95

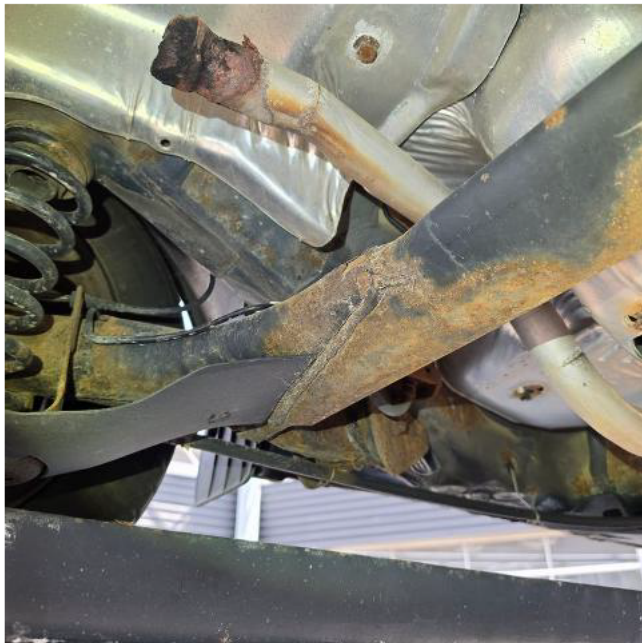


Bild 96



Nr.: 19

Bauteil: Abgasanlage

Beschädigungsart: Korrosion

Reparaturweg:

Bild 97



Bilder Lackmessung

Bild 98



Seitenwand hinten links: 212µm

Bild 99



Seitenwand hinten rechts:
317µm

Bild 100



Tür hinten rechts: 324µm

