

Expertise

Hersteller: Mercedes-Benz

Modell: Sprinter

FIN: W1V9106231P510003

Verkaufsgutachten



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Mercedes-Benz Sprinter

Fahrgestellnummer W1V9106231P510003

Laufleistung (abgelesen) 41.750 km

Erstzulassung 03.11.2022

Anzahl Halter unbekannt

Nächste HU (Bericht lag nicht vor) 11/2026

Leistung / Hubraum 110 kw / 1.950 ccm

Kraftstoffart / Zylinder Diesel / 4

Getriebe / Anzahl Gänge Automatik /

Antriebsart Frontantrieb

Fahrzeugart Transporter

Farbe / Farbcode Silber Metallic

Türen / Sitze 4 / 3

Polsterart Stoff

Polsterfarbe Anthrazit-Schwarz

Nutzungsart Carsharing

Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / unvollständig	Restlauf bis Service	162 Tag(e)
Schlüssel ist/soll	4 / 4	FZG-Dokumente	ZB#1+2 (B+S) lagen nicht vor
Vorschaden / Unfall	Keine Feststellbar	Nachlackierung	Keine Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz	Hubmittel / Grube	nein
Probefahrt	nicht durchgeführt	Motorlauf	durchgeführt
HSN/TSN	2222 / BFF 06775		
Abgasnorm	EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III, N2	Feinstaubplakette	
zul. Gesamtgewicht	3.000 kg	Leergewicht	
Maße	5932 x 2020 x 2638		

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	225/65 R16 112R	Ganzjahresreifen auf Stahl	Sonstige	5mm / 5mm
2)	225/65 R16 112R	Ganzjahresreifen auf Stahl	Sonstige	9mm / 5mm

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

Ausstattung

Ausstattung

- Radio DAB
- Klimaanlage
- Ohne Navigationsgerät

Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) nicht vor.
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Kotflügel links	Kotflügel links - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)	0,00 €	0,00 €
2	Tür vorn links	Tür - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
3	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)	0,00 €	0,00 €
4	Schweller links	Schweller - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
5	Stoßfänger vorn	Schutzleiste links - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
6	Zusatzleuchte	Leuchtmittel - gebrochen / gerissen - erneuern	0,00 €	0,00 €
7	Heckklappe/-tür	Hecktür links - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
8	Heckklappe/-tür	Hecktür links - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
9	Heckklappe/-tür	Scharnier - verkratzt / verschürft - lackieren	0,00 €	0,00 €
10	Heckleuchte	Heckleuchte rechts - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
11	Seitenwand rechts	Schutzleiste - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
12	Seitenwand rechts	Schutzleiste - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
13	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)	0,00 €	0,00 €
14	Schweller rechts	Schweller - verformt - erneuern	0,00 €	0,00 €
15	Schiebetür rechts	Schutzleiste - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
16	Schweller rechts	Schweller - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
17	Tür vorn rechts	Tür - verformt - instandsetzen/lackieren (S3)	0,00 €	0,00 €
18	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle(n) - instandsetzen und lackieren	0,00 €	0,00 €
19	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - instandsetzen lt. Kalkulation	0,00 €	0,00 €
20	Schiebetür rechts	Schiebetür - verformt - erneuern	0,00 €	0,00 €
21	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
22	Heckklappe/-tür	Verkl. Hecktür Sperrholz unten - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
23	Heckklappe/-tür	Verkl. Hecktür Sperrholz unten - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
24	Heckklappe/-tür	Dichtung - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
25	Seitenwand links	Innenverkleidung - fehlt - erneuern	0,00 €	0,00 €
26	Verkleidungen/ Abdeckungen	Laderaumverkleidung links - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
27	Verkleidungen/ Abdeckungen	Laderaumverkleidung rechts - gebrochen / gerissen - erneuern	0,00 €	0,00 €
28	Schiebetür rechts	Türdichtung - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
29	Verkleidungen/ Abdeckungen	Dachverkleidung Mitte - entspricht nicht den Herstellervorgaben - instandsetzen und lackieren	0,00 €	0,00 €
30	Karosserie	D-Säule links - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)	0,00 €	0,00 €
Summe (netto)			0,00 €	0,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Seitenwand links	Radlauf - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
2	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
Summe (netto)			0,00 €	0,00 €

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Beschreibung	Rep.-kosten	Minderwert
Unterlagen - Bordbuchmappe	0,00 €	0,00 €
Summe (netto)	0,00 €	0,00 €

Lackschichtdickenmessung

Dachholm links	111 µm	Dachholm rechts	112 µm
Heckklappe/-tür	96 µm	Kotflügel links	130 µm
Kotflügel rechts	122 µm	Motorhaube	118 µm
Seitenwand links	119 µm	Seitenwand rechts	104 µm
Tür hinten rechts	110 µm	Tür vorne links	129 µm
Tür vorne rechts	121 µm		

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
(Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Bemerkungen

Dieses Gutachten dient ausschließlich der dokumentarischen Beschreibung des zum Zeitpunkt der Besichtigung festgestellten Fahrzeugzustands. Es stellt keine vollständige Schadenkalkulation, Reparaturempfehlung oder Marktwernermittlung dar.

Die Begutachtung erfolgte ohne Demontage von Bauteilen und beschränkt sich auf eine visuelle Prüfung. Verdeckte oder weitergehende Schäden können nicht ausgeschlossen werden.



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten

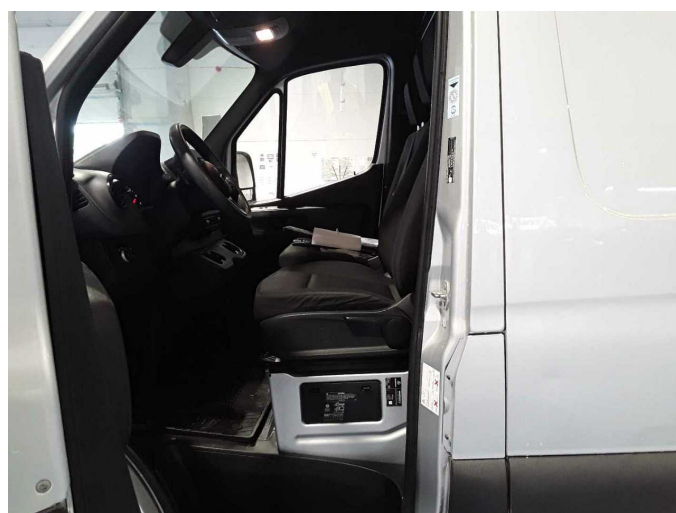


Abbildung 6: Innenraum vorne

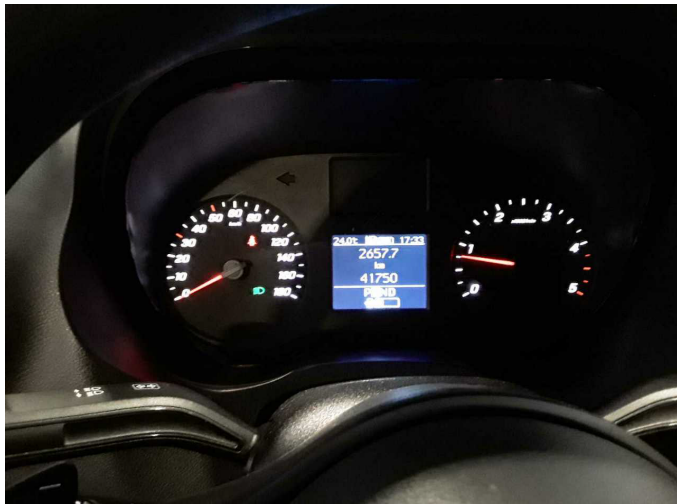


Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Kombiinstrument

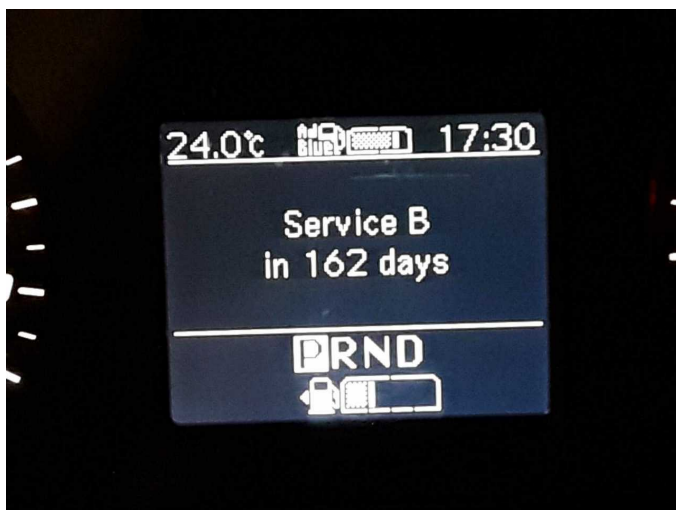


Abbildung 9: Dokumente

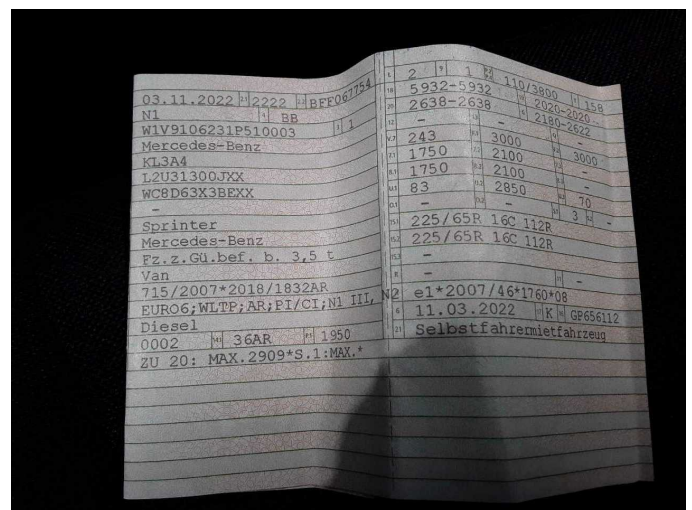


Abbildung 10: Dokumente

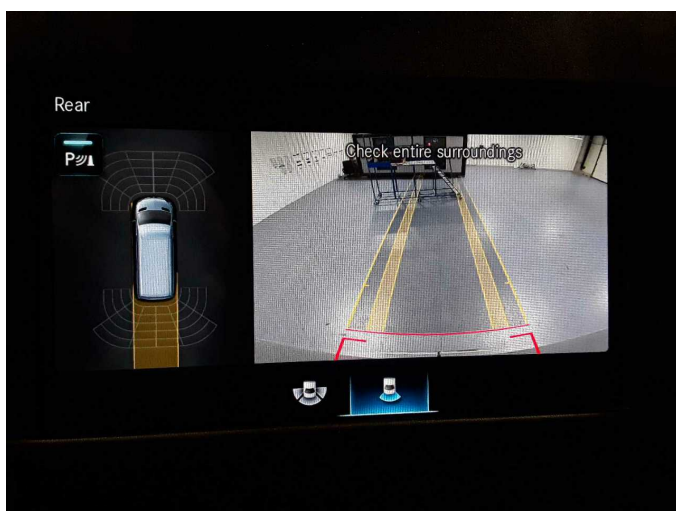


Abbildung 11: Dokumente

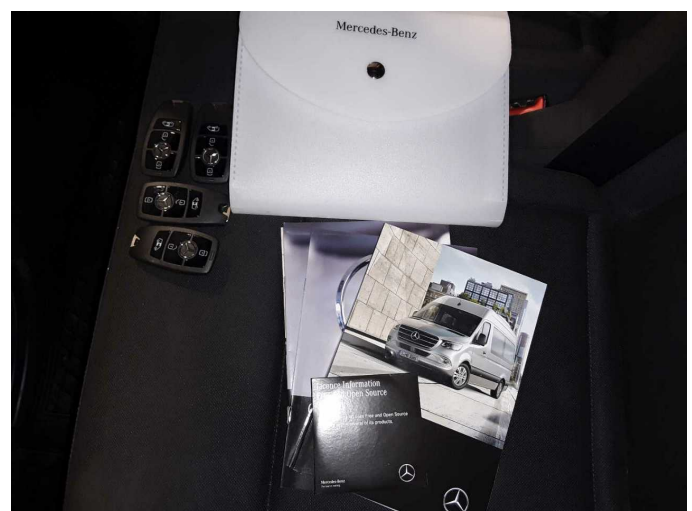


Abbildung 12: Dokumente

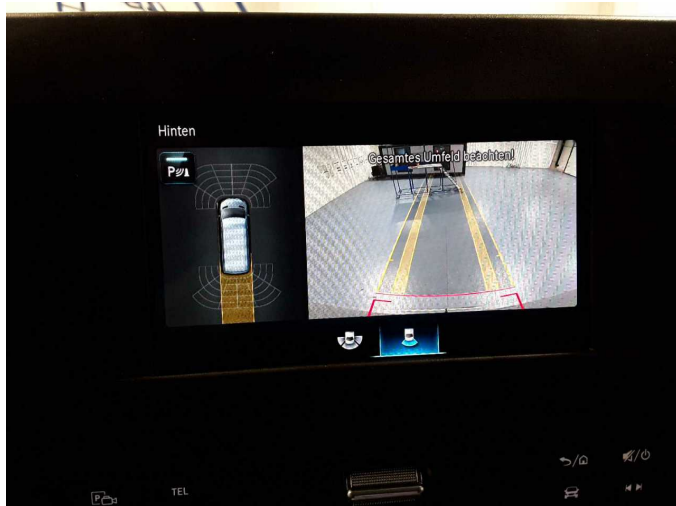


Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges

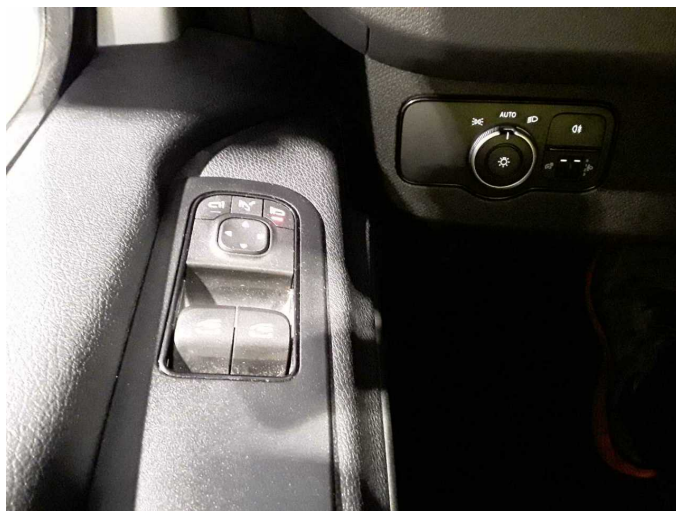


Abbildung 15: Sonstiges

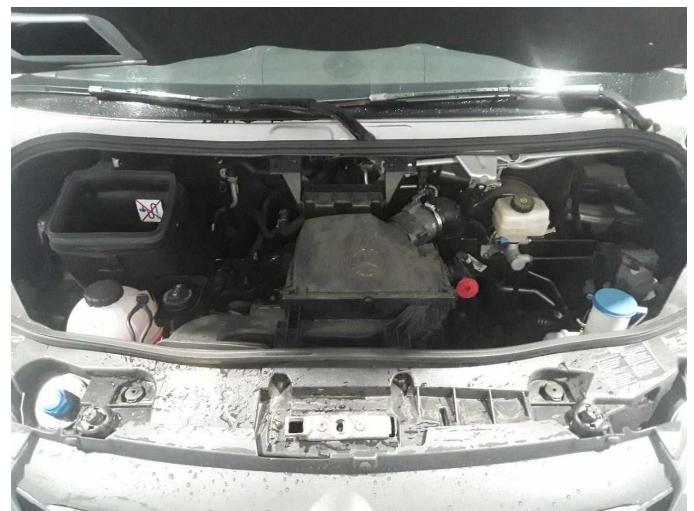


Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges




Beschädigung 1: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)




Beschädigung 1: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 2: Tür vorn links: Tür - beschädigt - erneuern

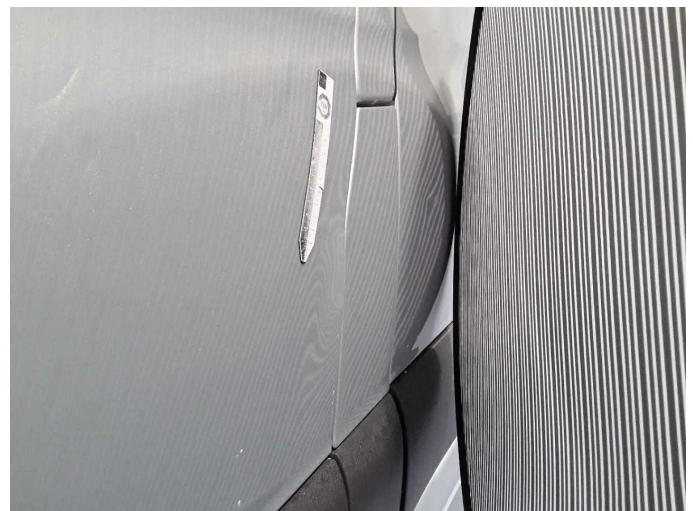

Beschädigung 2: Tür vorn links: Tür - beschädigt - erneuern

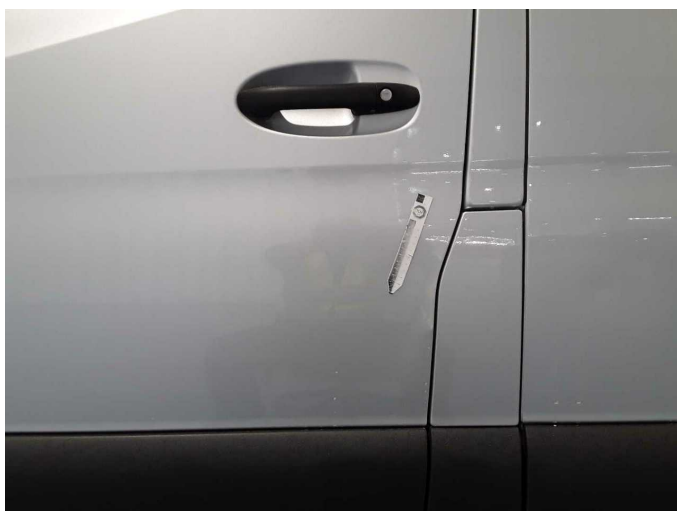


Beschädigung 2: Tür vorn links: Tür - beschädigt - erneuern



Beschädigung 3: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 3: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)

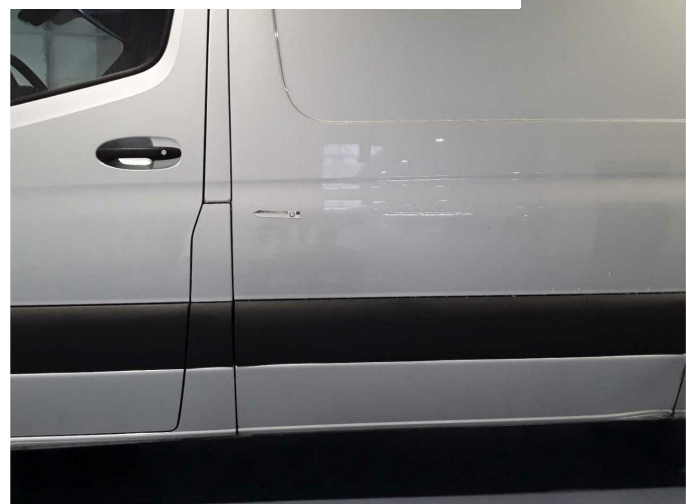

Beschädigung 3: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 4: Schweller links: Schweller - beschädigt - erneuern



Beschädigung 4: Schweller links: Schweller - beschädigt - erneuern



Beschädigung 4: Schweller links: Schweller - beschädigt - erneuern



Beschädigung 4: Schweller links: Schweller - beschädigt - erneuern




Beschädigung 4: Schweller links: Schweller - beschädigt - erneuern



Beschädigung 4: Schweller links: Schweller - beschädigt - erneuern




Beschädigung 5: Stossfänger vorn: Schutzleiste links - beschädigt - erneuern

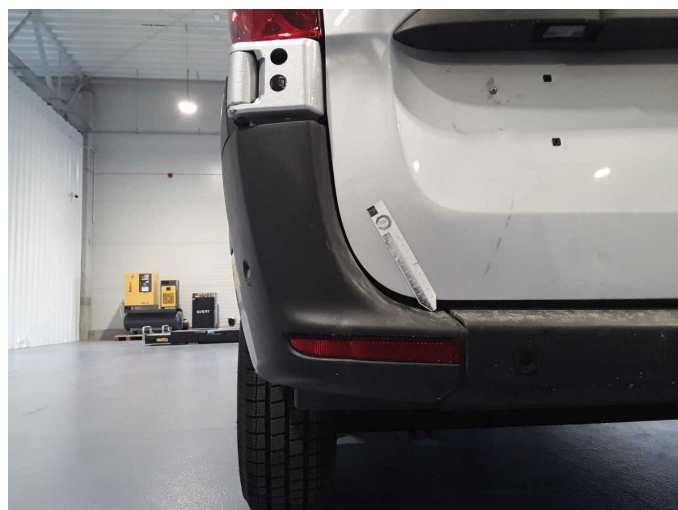


Beschädigung 5: Stossfänger vorn: Schutzleiste links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 6: Zusatzleuchte: Leuchtmittel - gebrochen / gerissen - erneuern

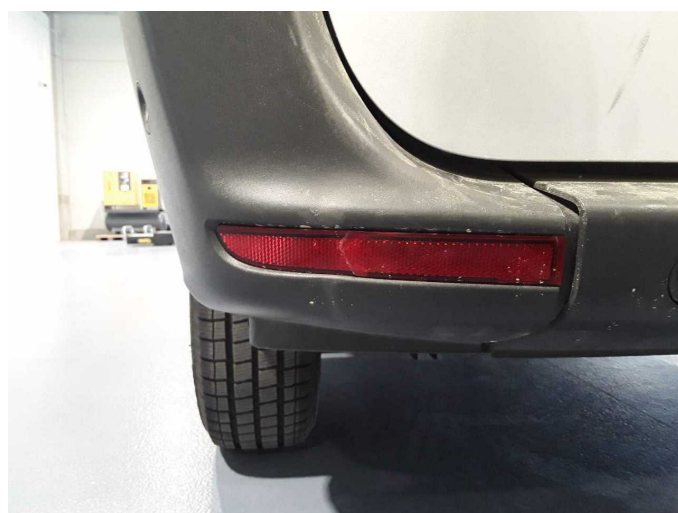

Beschädigung 6: Zusatzleuchte: Leuchtmittel - gebrochen / gerissen - erneuern

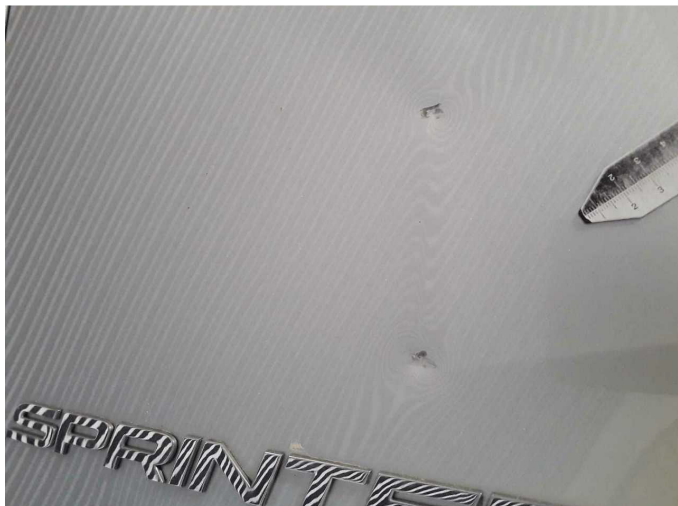

Beschädigung 8: Heckklappe/-tür: Hecktür links - beschädigt - erneuern




Beschädigung 8: Heckklappe/-tür: Hecktür links - beschädigt - erneuern




Beschädigung 8: Heckklappe/-tür: Hecktür links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 9: Heckklappe/-tür: Scharnier - verkratzt / verschürft - lackieren

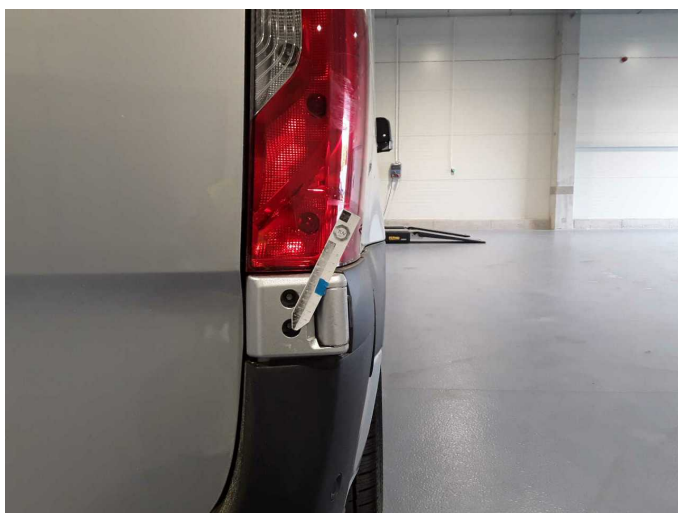

Beschädigung 9: Heckklappe/-tür: Scharnier - verkratzt / verschürft - lackieren

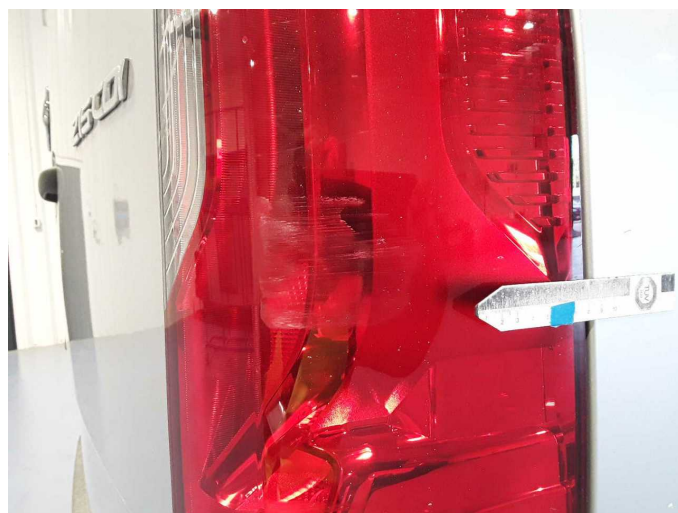

Beschädigung 10: Heckleuchte: Heckleuchte rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 10: Heckleuchte: Heckleuchte rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 11: Seitenwand rechts: Schutzleiste - beschädigt - erneuern



Beschädigung 11: Seitenwand rechts: Schutzleiste - beschädigt - erneuern



Beschädigung 12: Seitenwand rechts: Schutzleiste - beschädigt - erneuern



Beschädigung 12: Seitenwand rechts: Schutzleiste - beschädigt - erneuern



Beschädigung 12: Seitenwand rechts: Schutzleiste - beschädigt - erneuern



Beschädigung 13: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 13: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)




Beschädigung 13: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 13: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 14: Schweller rechts: Schweller - verformt - erneuern

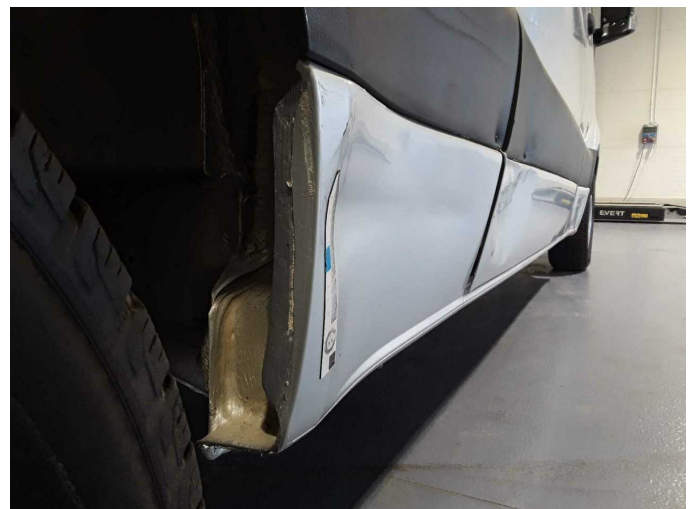

Beschädigung 14: Schweller rechts: Schweller - verformt - erneuern



Beschädigung 14: Schweller rechts: Schweller - verformt - erneuern



Beschädigung 15: Schiebetür rechts: Schutzleiste - beschädigt - erneuern



Beschädigung 15: Schiebetür rechts: Schutzleiste - beschädigt - erneuern



Beschädigung 15: Schiebetür rechts: Schutzleiste - beschädigt - erneuern



Beschädigung 16: Schweller rechts: Schweller - beschädigt - erneuern



Beschädigung 16: Schweller rechts: Schweller - beschädigt - erneuern



Beschädigung 16: Schweller rechts: Schweller - beschädigt - erneuern




Beschädigung 17: Tür vorn rechts: Tür - verformt - instandsetzen/ lackieren (S3)




Beschädigung 17: Tür vorn rechts: Tür - verformt - instandsetzen/ lackieren (S3)



Beschädigung 17: Tür vorn rechts: Tür - verformt - instandsetzen/ lackieren (S3)

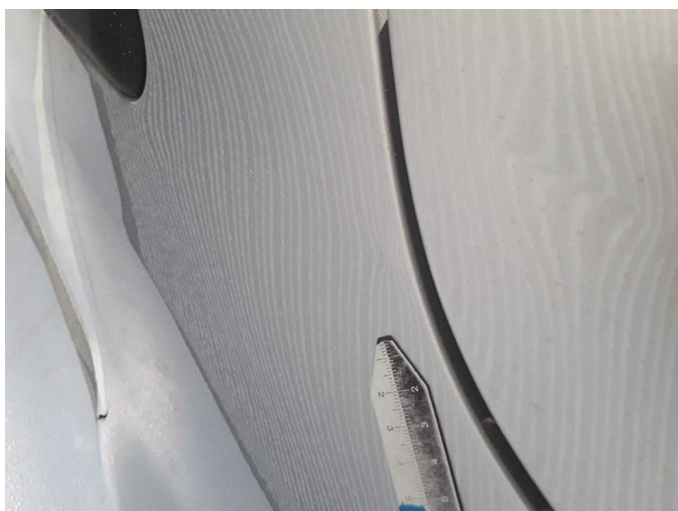


Beschädigung 18: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

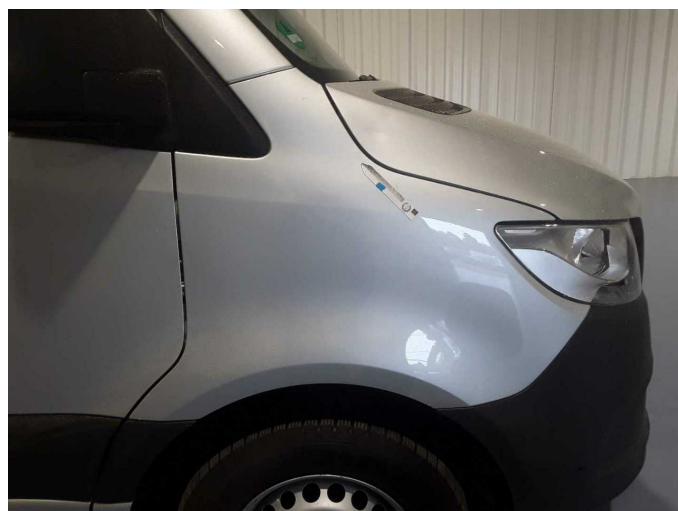

Beschädigung 18: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 19: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - instandsetzen lt. Kalkulation

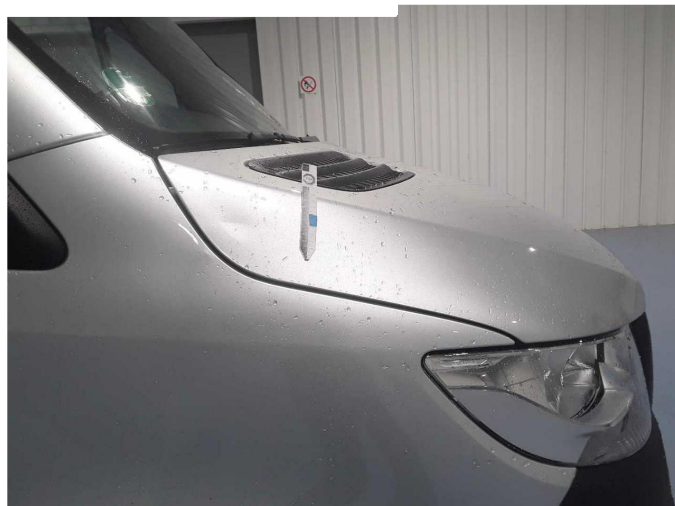

Beschädigung 19: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - instandsetzen lt. Kalkulation



Beschädigung 20: Schiebetür rechts: Schiebetür - verformt - erneuern



Beschädigung 20: Schiebetür rechts: Schiebetür - verformt - erneuern



Beschädigung 20: Schiebetür rechts: Schiebetür - verformt - erneuern



Beschädigung 20: Schiebetür rechts: Schiebetür - verformt - erneuern



Beschädigung 21: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 21: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 21: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - beschädigt - erneuern




Beschädigung 21: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 21: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - beschädigt - erneuern




Beschädigung 21: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - beschädigt - erneuern

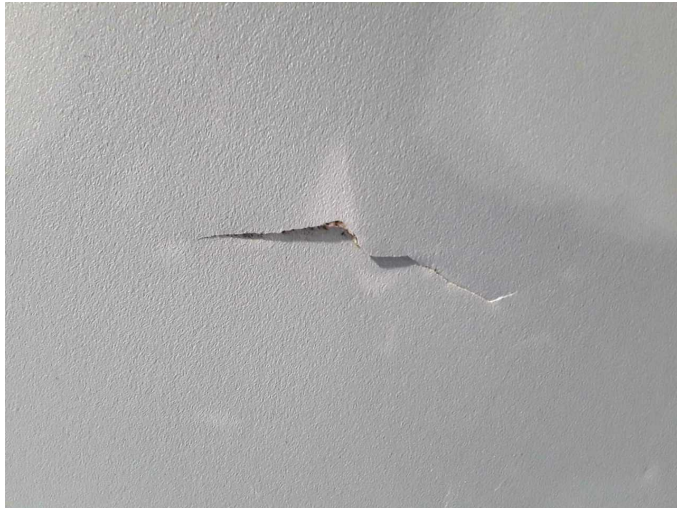

Beschädigung 22: Heckklappe/-tür: Verkl. Hecktür Sperrholz unten - beschädigt - erneuern



Beschädigung 22: Heckklappe/-tür: Verkl. Hecktür Sperrholz unten - beschädigt - erneuern

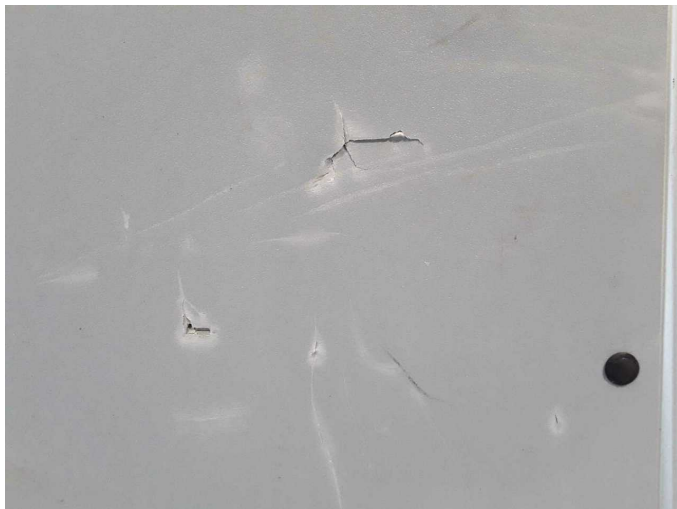

Beschädigung 23: Heckklappe/-tür: Verkl. Hecktür Sperrholz unten - beschädigt - erneuern



Beschädigung 23: Heckklappe/-tür: Verkl. Hecktür Sperrholz unten - beschädigt - erneuern



Beschädigung 24: Heckklappe/-tür: Dichtung - beschädigt - erneuern



Beschädigung 24: Heckklappe/-tür: Dichtung - beschädigt - erneuern



Beschädigung 24: Heckklappe/-tür: Dichtung - beschädigt - erneuern



Beschädigung 24: Heckklappe/-tür: Dichtung - beschädigt - erneuern



Beschädigung 25: Seitenwand links: Innenverkleidung - fehlt - erneuern



Beschädigung 26: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 26: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 26: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 26: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 26: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 26: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung links - beschädigt - erneuern




Beschädigung 27: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 27: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 27: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung rechts - gebrochen / gerissen - erneuern

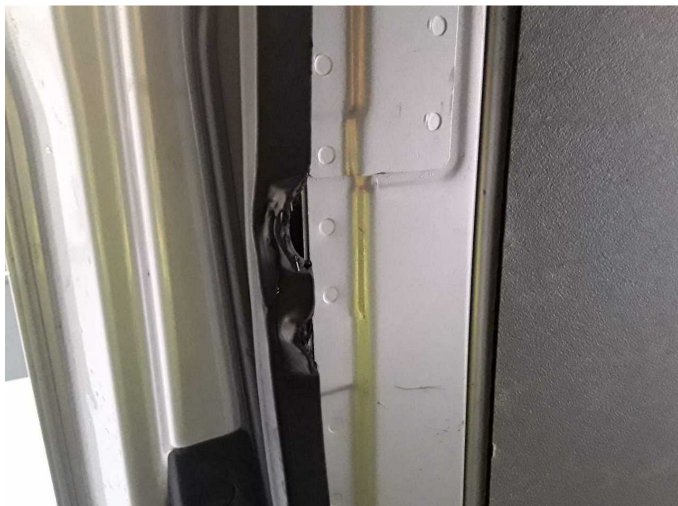

Beschädigung 28: Schiebetür rechts: Türdichtung - beschädigt - erneuern



Beschädigung 29: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachverkleidung Mitte - entspricht nicht den Herstellervorgaben - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 29: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachverkleidung Mitte - entspricht nicht den Herstellervorgaben - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 30: Karosserie: D-Säule links - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 30: Karosserie: D-Säule links - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)




Gebrauchsspur 1: Seitenwand links: Radlauf - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Seitenwand links: Radlauf - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - kein Abzug

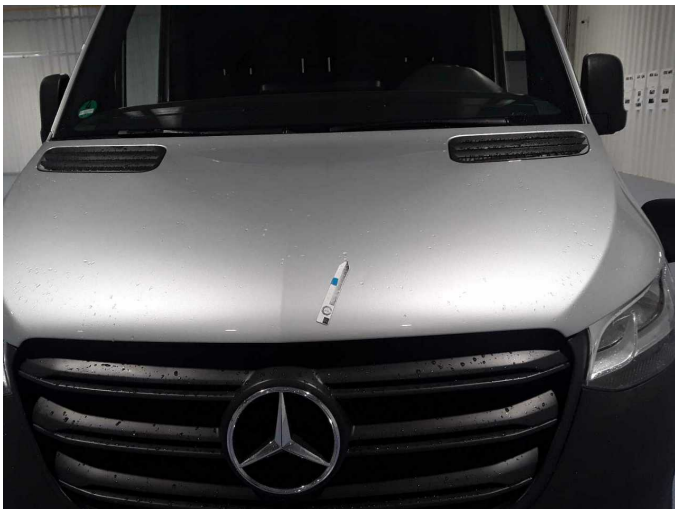

Gebrauchsspur 2: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - kein Abzug



Dachholm links: 111 µm



Dachholm links: 111 µm



Dachholm rechts: 112 µm



Dachholm rechts: 112 μm



Heckklappe/-tür: 96 μm



Heckklappe/-tür: 96 μm



Heckklappe/-tür: 96 μm



Heckklappe/-tür: 96 μm



Kotflügel links: 130 μm



Kotflügel links: 130 µm



Kotflügel rechts: 122 µm



Kotflügel rechts: 122 µm



Motorhaube: 118 µm



Motorhaube: 118 µm



Seitenwand links: 119 µm



Seitenwand links: 119 µm



Seitenwand rechts: 104 µm



Seitenwand rechts: 104 µm



Tür hinten rechts: 110 µm



Tür hinten rechts: 110 µm



Tür vorne links: 129 µm



Tür vorne links: 129 µm



Tür vorne rechts: 121 µm



Tür vorne rechts: 121 µm