

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare

Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert):	-	Wh/km
Elektrische Reichweite:	-	km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): **e2 29**

3.2. Gesamteinsparung von CO₂-Emissionen durch Ökoinnovation(en):

3.2.1. Einsparungen durch NEZF

Benzin / Diesel	-	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

Benzin / Diesel	1.3	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen,

gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

Benzin / Diesel WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Niedrig	184	8.2
Mittel	149	6.6
Hoch	131	5.8
Höchstwert	165	7.3
Kombiniert	154	6.8
Gewichtet, kombiniert	-	-
Gas	CO ₂ -Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
WLTP-Werte	-	-
Niedrig	-	-
Mittel	-	-
Hoch	-	-
Höchstwert	-	-
Kombiniert	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare

Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU)

2017/1151

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	-	Wh/km
Elektrische Reichweite	-	km
Elektrische Reichweite innerorts	-	Km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (ECAC, weighted)	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	-	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	-	km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen: technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)

zu Nr. 7: ww. 1880;

zu Nr. 35: 205/60 R16 92U auf 6.50JX16/

ET47;

zu Nr. 35: 205/55 R17 92U auf 7.00JX17/

ET50;

zu Nr. 41: ww. 3/1.1.1 // 4/1.1.2 // 4/1.2.1 //

4/2.1.1 // 5/2.2.1 // 5/1.2.2 // 5/2.1.2 //

6/2.2.2;

Die Verwendung der optionalen Reifen kann zu Abweichungen von den offiziellen Werten für Kraftstoffverbrauch und CO₂-Ausstoß führen

Vermerke des Herstellers:

weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung

Job- PA-Nummer 0040XVCP

Haendler Code DE0509

Motorkennzeichnung 10TMAG00

Motorseriennummer 22105

KFZ-Brief wurde erstellt



EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge



W0VERHNS3NJ762898

046CC0135985



www.PS-Team.de

Der Unterzeichner Georg Bednarek bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

- 0.1. Fabrikmarke: **OPEL**
- 0.2. Typ: **E**
Variante: **R**
Version: **HNS3-A14400**
- 0.2.1. Handelsbezeichnung(en): **Combo Life**
- 0.2.3 Kennungen:
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: **IP-HNS ATN86440-W0V-0**
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: **AT-HNS 0400-VR3-0**
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: **2-W0V-EQ**
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: **RL MP22ATN83050-VR3-0**
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie: **-**
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung: **-**
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: **EV-HN E2VD 6400-VR3-0**
- 0.4. Fahrzeugklasse: **M1**
- 0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
**Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main**
- 0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
an der rechten B-Säule, geklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
im Motorraum rechts
- 0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
W0VERHNS3NJ762898
- 0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs:
26.09.2022

mit dem in der am **10.06.2022** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0622*18** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit **Rechtsverkehr** in denen **metrische** Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und **metrische** Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Rüsselsheim **18.10.2022**
Ort Datum

 **Manager
Vehicle
Certification**

Unterschrift Position

1. Anzahl der Achsen: **2**
und Räder: **4**
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):
1; Achse 1
- 3.1. Spezifiziere wie das Fahrzeug ist:
nicht automatisiert
4. Radstand: **2785** mm
- 4.1. Achsabstände:
1 - 2: **2785** mm
5. Länge: **4403** mm
6. Breite: **1848** mm
7. Höhe: **1796** mm
13. Masse in fahrbereitem Zustand: **1485** kg
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: **1598** kg
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: **2090** kg
- 16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:
1: **1200** kg
2: **1260** kg
- 16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: **3290** kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines
18.1. Deichselanhängers: **-** kg
18.3. Zentralachsanhängers: **1200** kg
18.4. ungebremsten Anhängers: **740** kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: **74** kg
20. Hersteller der Antriebsmaschine:
PSA
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:
HN05
22. Arbeitsverfahren:
Fremdzündung / 4-Takt
23. Reiner Elektroantrieb: **nein**
23.1. Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug: **-**
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: **3 ; in Reihe**
25. Hubraum: **1199** cm³
26. Kraftstoff:
Benzin
26.1. **Einstoff**
27. Höchstleistung
27.1. Höchste Nennleistung: **96.00** kW bei: **5500** min⁻¹ (Verbrennungsmotor)
27.3. Höchste Nennleistung: **-** kW (Elektromotor)
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung: **-** kW (Elektromotor)

28. Getriebe (Typ): **automatisch**
- 28.1. Übersetzungsverhältnisse:
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang
0.1972 0.3365 0.5128 0.6804 0.8126
6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang
1.0 1.2373 1.4872 -
- 28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes: **0.2459**
- 28.1.2. Übersetzungen des Achsgetriebes:
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang
0.0557 0.0951 0.1449 0.1922 0.2296
6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang
0.2825 0.3496 0.4202 -
29. Höchstgeschwindigkeit: **200** km/h
30. Spurweite:
1: **1553** mm
2: **1567** mm
35. Reifen/Radkombination:
Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:
1: **205/60 R16 92 H 6.5Jx16 ET47**
2: **205/60 R16 92 H 6.5Jx16 ET47**
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:
-
38. Code des Aufbaus:
AF Mehrzweckfahrzeug
40. Farbe des Fahrzeugs:
blau
41. Anzahl und Anordnung der Türen:
5 ; 2 links, 2 rechts, 1 hinten
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):
5
- 42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):
-
- 42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:
-
46. Standgeräusch: **75.00** dB(A)
bei der Drehzahl: **3750** min⁻¹
Fahrgeräusch: **67.00** dB(A)
Abgasnorm: **EURO 6 AP**
- 47.1 Parameter für die Emissionsprüfung
47.1.1 Prüfmasse: **1677** kg
47.1.2 Querschnittsfläche: **0.908** m²
47.1.2.1 Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: **-** cm³

- 47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0. f₀: **95.1** N
47.1.3.1. f₁: **0.078** N/(km/h)
47.1.3.2. f₂: **0.04388** N/(km/h)²
- 47.2 Fahrzyklus **3b**
- 47.2.1 Fahrzyklusklasse: **-**
- 47.2.2 Miniaturisierungsfaktor (fdsc): **-**
- 47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: **-**
48. Abgasverhalten: **715/2007*2018/1832AP**
- 1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kWh]
- | | Benzin / Diesel | Gas | Andere (siehe 26.) | |
|---------------|-----------------|-----|--------------------|----------------------|
| CO | 587.5 | - | - | mg/km |
| THC | 24.0 | - | - | mg/km |
| NMHC | 22.0 | - | - | mg/km |
| NOx | 35.2 | - | - | mg/km |
| THC+NOx | - | - | - | mg/km |
| NH3 | - | - | - | ppm |
| Partikelmasse | 0.89 | - | - | mg/km |
| Partikelzahl | 4.63 | - | - | 10 ¹¹ /km |
- 2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)
- | | Benzin / Diesel | Gas | Andere (siehe 26.) | |
|---------------|-----------------|-----|--------------------|----------------------|
| CO | - | - | - | mg/kWh |
| NOx | - | - | - | mg/kWh |
| NMHC | - | - | - | mg/kWh |
| THC | - | - | - | mg/kWh |
| CH4 | - | - | - | mg/kWh |
| NH3 | - | - | - | ppm |
| Partikelmasse | - | - | - | mg/kWh |
| Partikelzahl | - | - | - | 10 ¹¹ /km |
- 48.1. Rauch **-** m⁻¹
- 48.2. Angegebene höchste RDE-Werte
- | | NOx [mg/km] | Partikelzahl [10 ¹¹ /km] |
|---------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Vollständige RDE-Fahrt | 60 | 6 |
| Innerstädtische RDE-Fahrt | 60 | 6 |
49. CO₂-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen
- | Benzin / Diesel NEFZ-Werte | CO ₂ -Emissionen [g/km] | Kraftstoffverbrauch [l/100km] |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Innerorts | - | - |
| Außerorts | - | - |
| Kombiniert | - | - |
| Gewichtet, kombiniert | - | - |
- | Gas NEFZ-Werte | CO ₂ -Emissionen [g/km] | Kraftstoffverbrauch [l/100km] | [m ³ /100km] |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Innerorts | - | - | - |
| Außerorts | - | - | - |
| Kombiniert | - | - | - |
- Abweichungsfaktor **-**
Differenzierungsfaktor **-**



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links

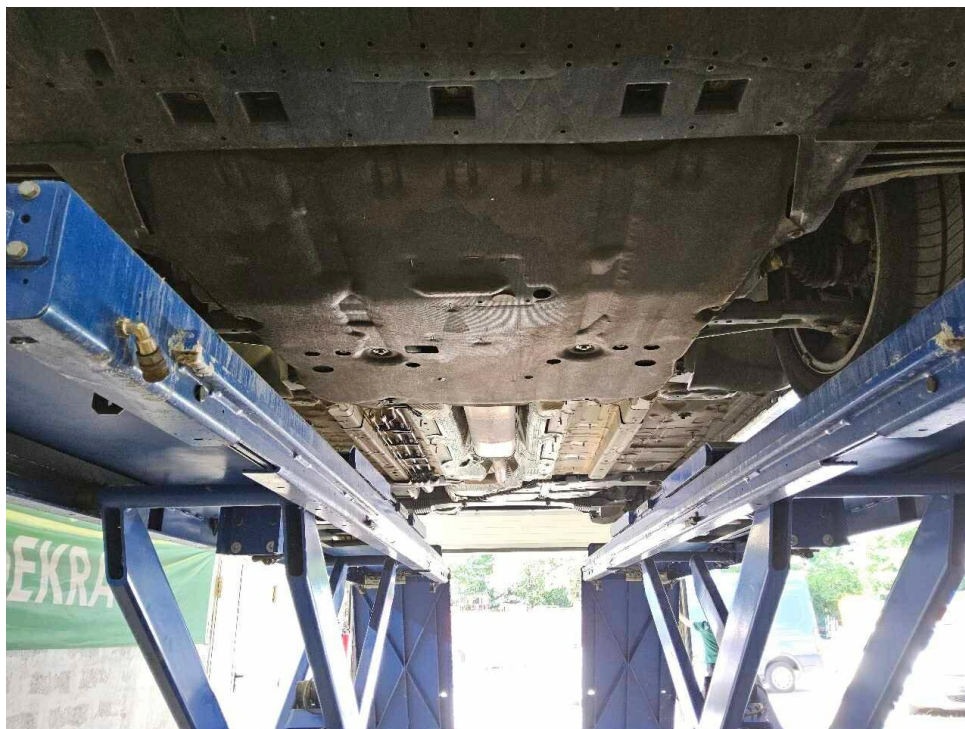


Bild 5 : Fahrzeugunterseite
Archiv 5



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel

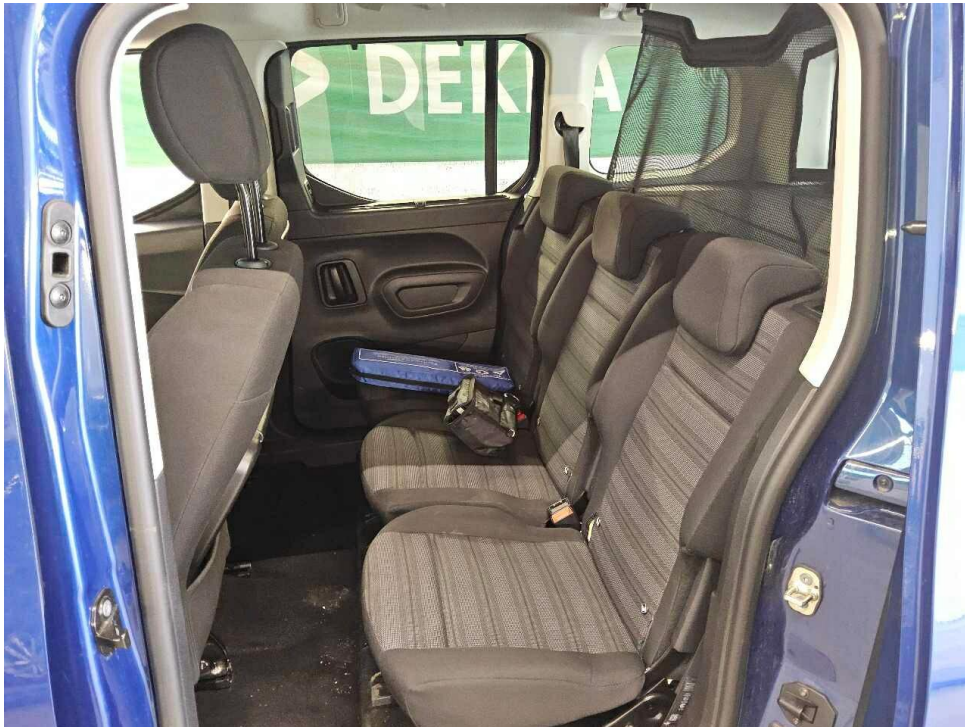


Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

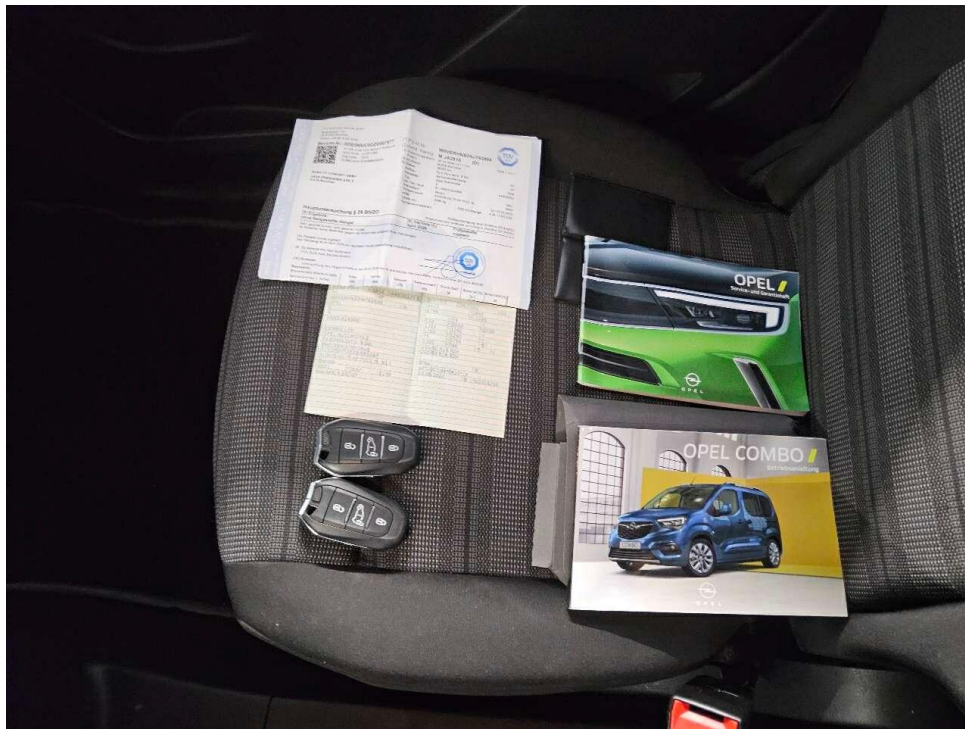


Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

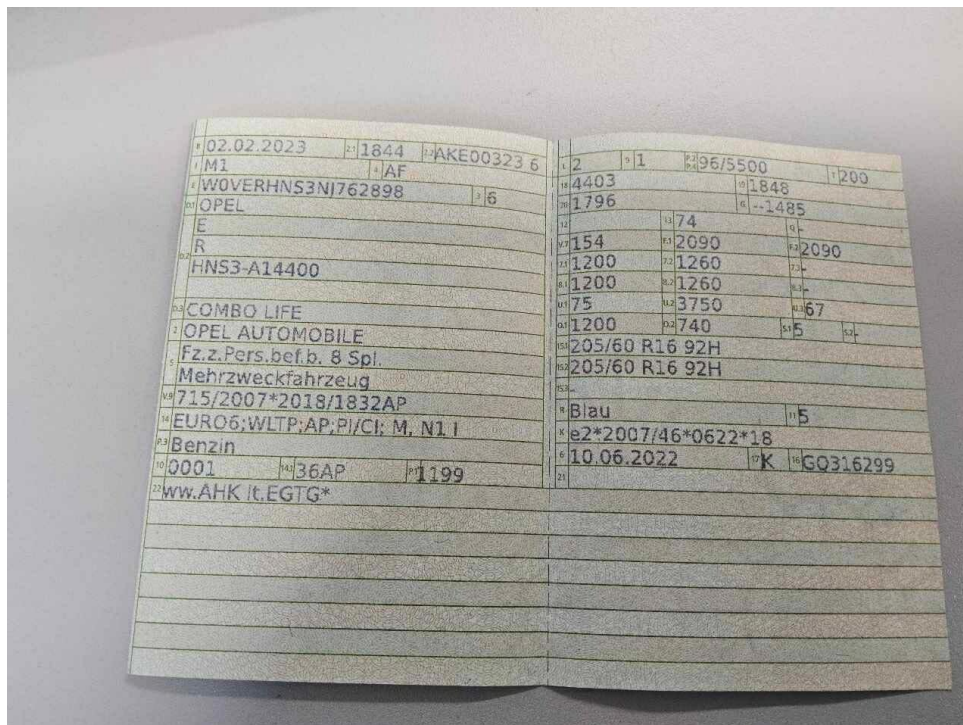


Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

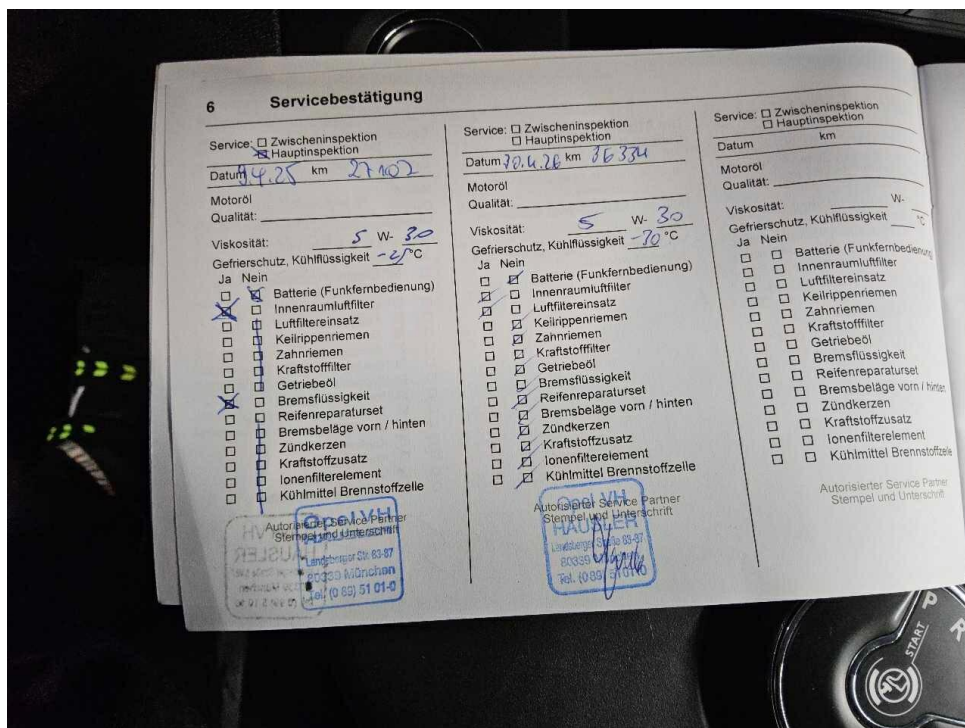


Bild 13 : Wartungsnachweis

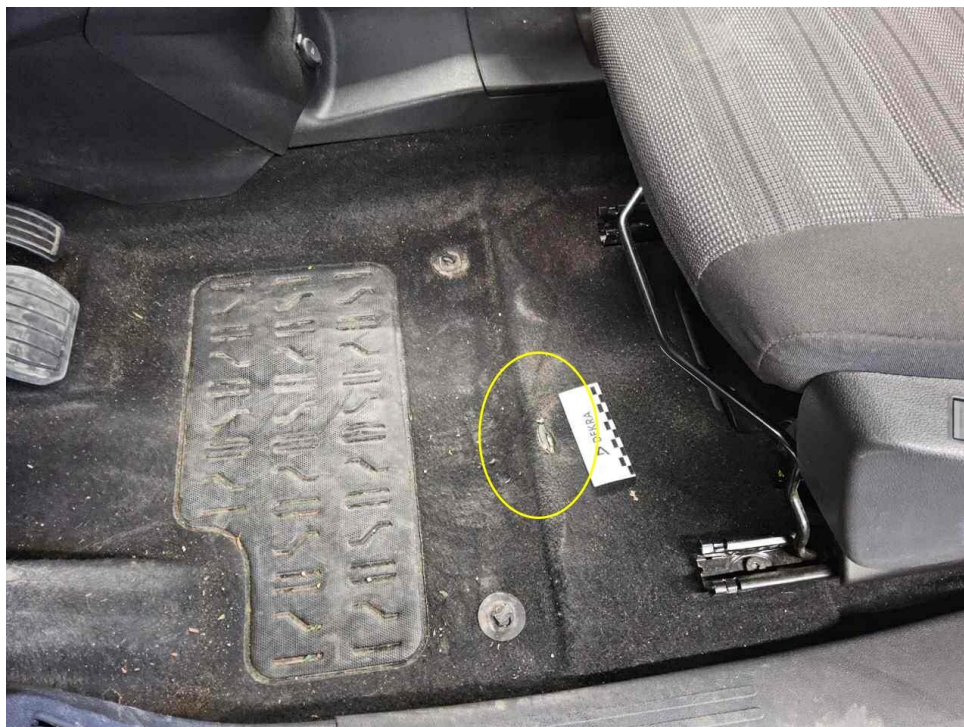


Bild 14 : Bodenbelag vorne, gerissen, smart repair



Bild 15 : Bodenbelag vorne, gerissen, smart repair

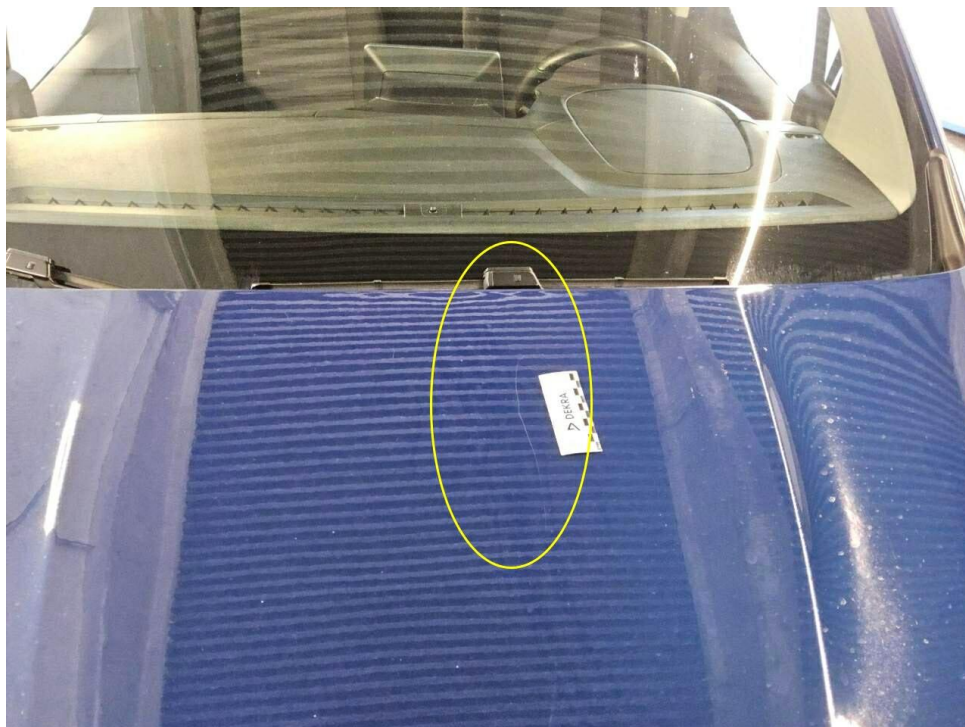


Bild 16 : Motorhaube Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau

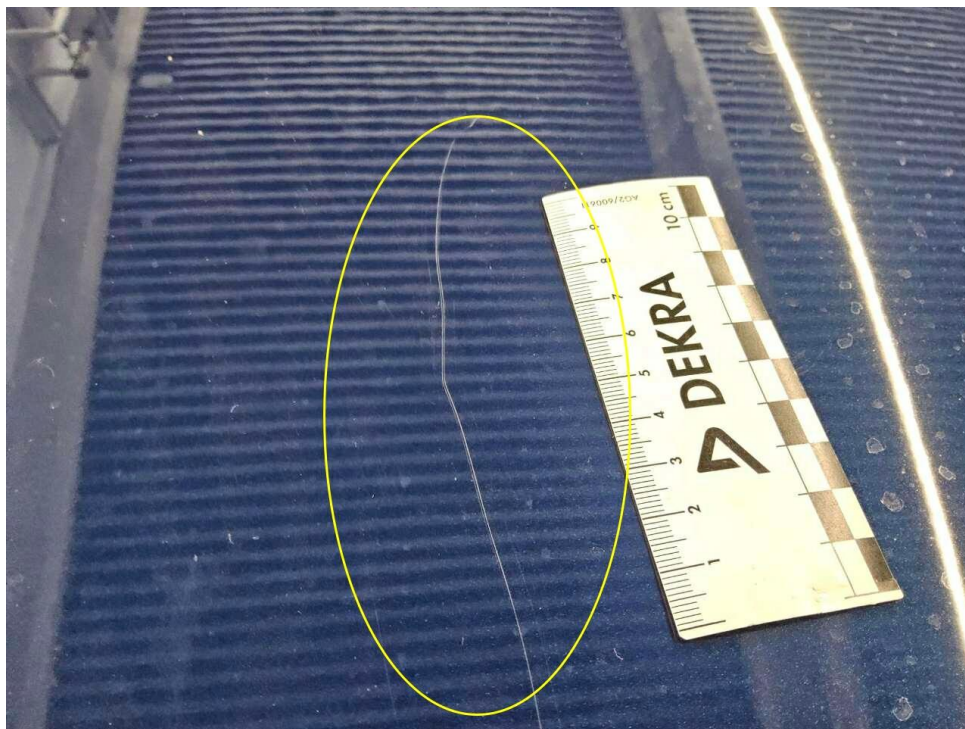


Bild 17 : Motorhaube Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau

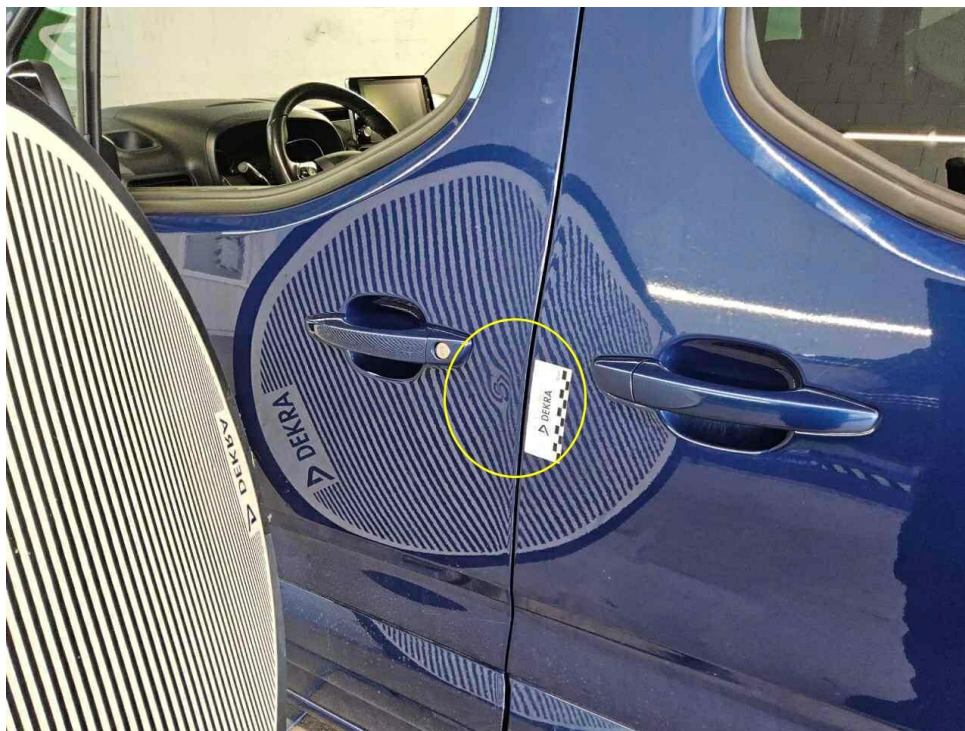


Bild 18 : Tür vorne links, eingedellt, drücken



Bild 19 : Tür vorne links, eingedellt, drücken

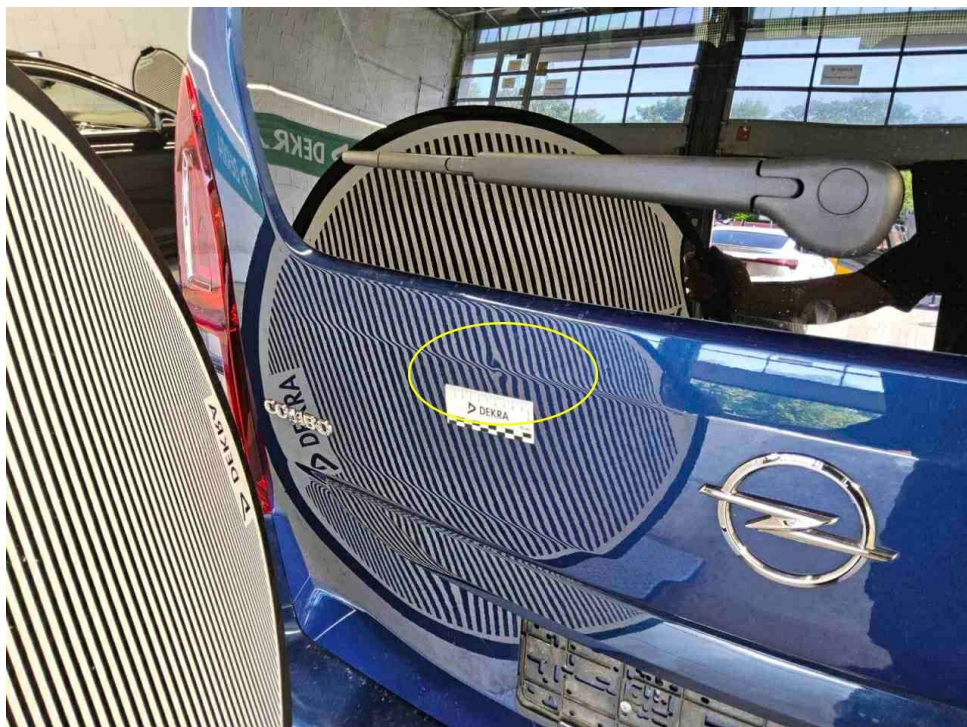


Bild 20 : Heckklappe, eingedellt, drücken

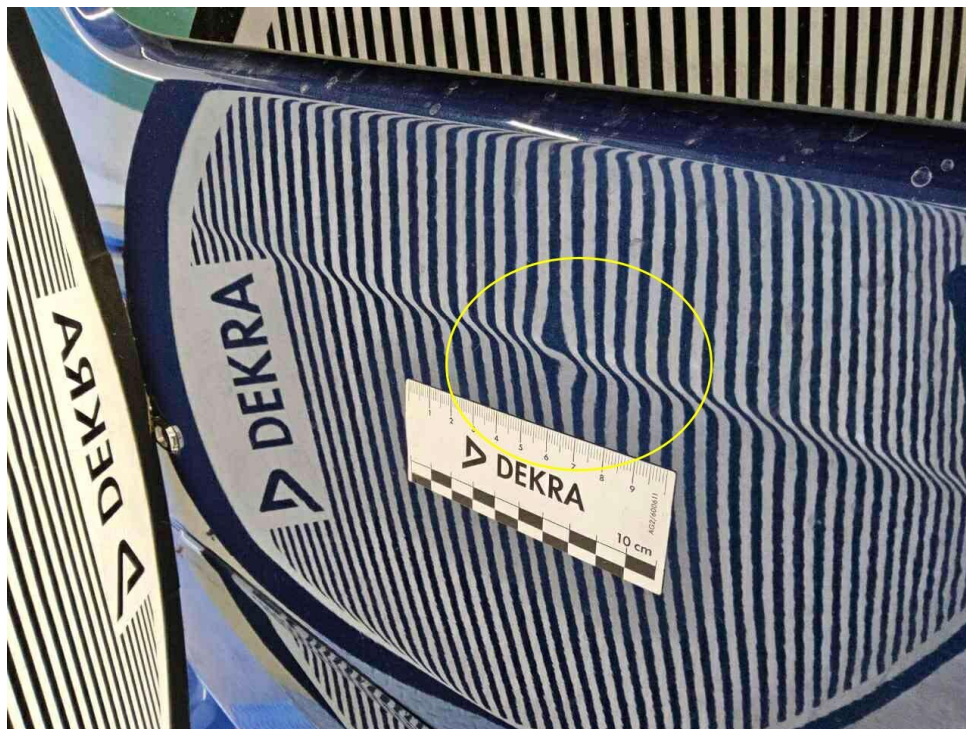


Bild 21 : Heckklappe, eingedellt, drücken

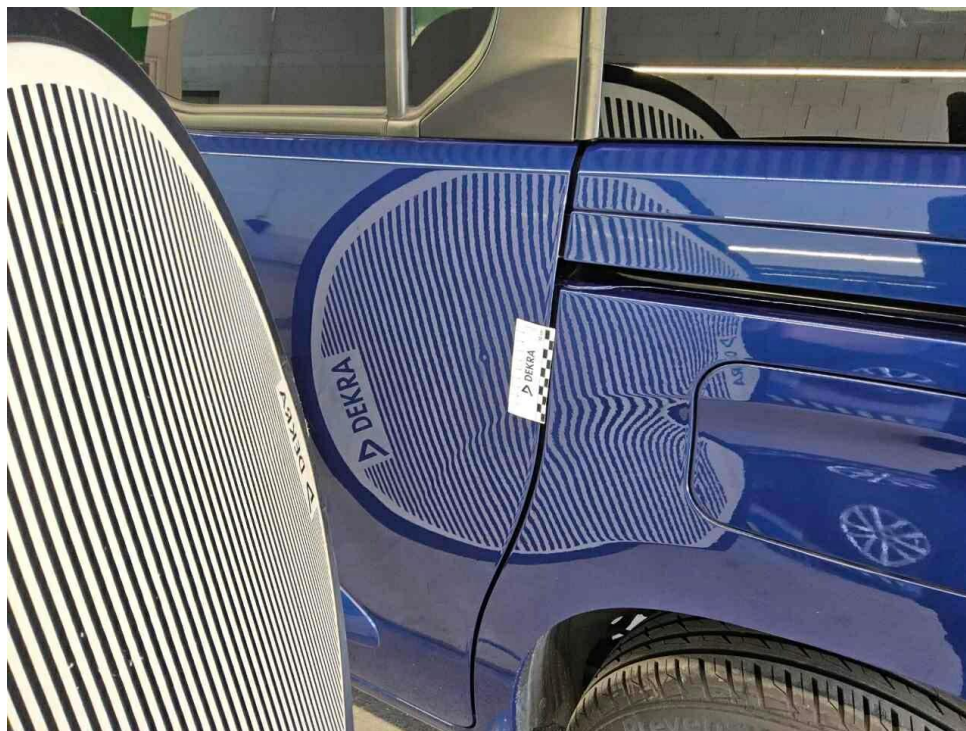


Bild 22 : Tür hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur

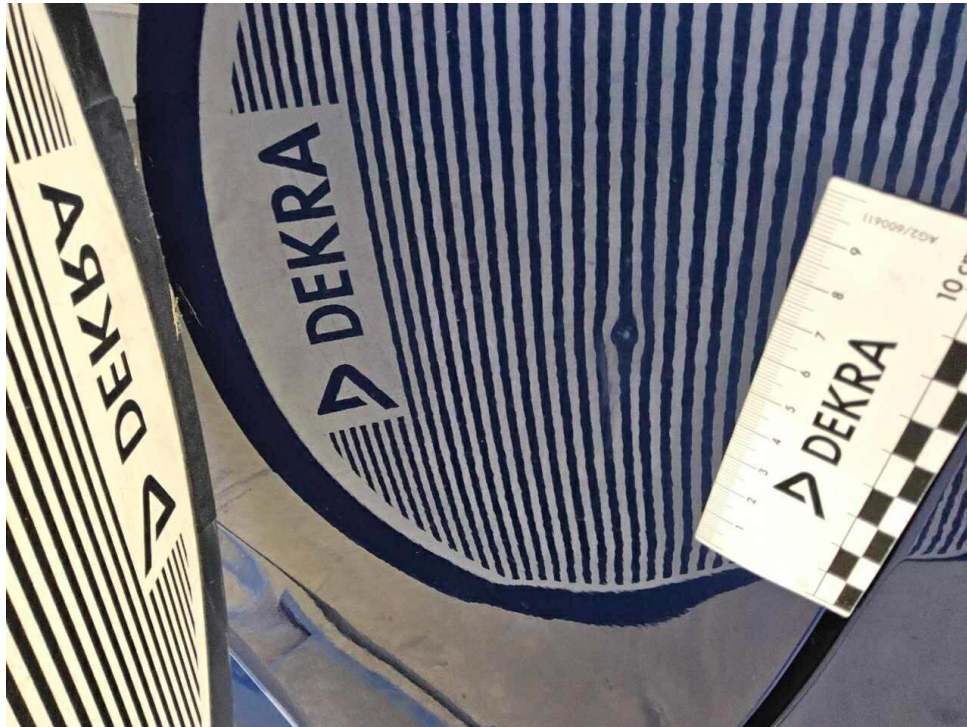


Bild 23 : Tür hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 24 : Laderaumabdeckung, Halterung gebrochen



Bild 25 : Laderaumabdeckung, Halterung gebrochen



Bild 26 : LM Felge vorne rechts verschrammt



Bild 27 : LM Felge hinten rechts verschrammt



Bild 28 : LM Felge hinten links verschrammt



Bild 29 : Schaden Stoßfänger vorne

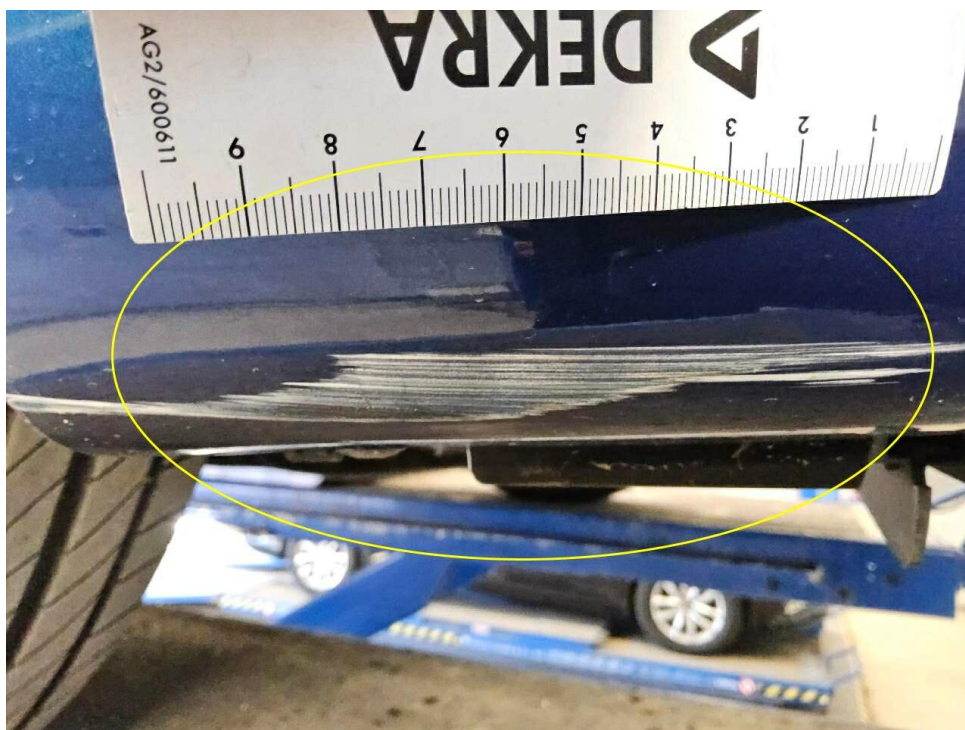


Bild 30 : Schaden Stoßfänger vorne



Bild 31 : Schaden Stoßfänger vorne

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 5313569
Hersteller Opel
Model Combo / Combo Life
Variante Ultimate 1.2 Direct Injection Turbo
Listenpreis 28.823,52
VIN W0VERHNS3NJ762898
Erstzulassungsdatum 1.2.2023
Kennzeichen M JA3510

Schadensfälle der int. Belegnummer: 5313569

09.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024112760	12.08.2024	Beifahrerseite Außenspiegel Beifahrerseite Tür vorne	3.879,07
2024112761	27.08.2024		
2024112762	27.08.2024		
2026100803	03.06.2023	Beifahrerseite Seitenteil hinten Beifahrerseite Tür hinten	3.394,43
2026100804	04.01.2026	Stoßfänger vorne rechts	4.438,76

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
23.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 102 µm bis 219 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
Türe vorne rechts, Türe hinten rechts. Keine genaue Angabe zur Schadenshöhe und Umfang.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	02.02.2023	Letzte Zulassung	02.02.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Opel
Typ / Verkaufsbez.	Combo Life E (2018->) / Combo Life 1.2 Turbo Ultimate (EURO 6d)	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W0VERHNS3NJ762898	HSN / TSN	1844 / AKE
DAT Europa-Code®	016501170800003	DAT Marktindex	DE002 6338
Km-Stand abgelesen	39636	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	96	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Blau / GBT	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Primacy 4	S / O	4 mm
2 links	205 / 60 R 16 96 V	Narauto / Prevensys4	S / O	8 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 V	Narauto / Prevensys4	S / O	8 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 18.07.2027			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Audiobedienung am Lenkrad, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar, Außenspiegel schwarz hochglänzend, Bordcomputer, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachreling silber, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Traktionskontrolle, Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist), Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistent-System: Spurhalteassistent, Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung, Farbdisplay (3,5 Zoll), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion, Feststellbremse elektrisch, Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen), Heckklappe mit separat zu öffnendem Fenster, Heckwischanlage und Heckscheibenheizung, Info-Display (Farbdisplay, 10 Zoll), Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System, Kältemittel R 1234 YF, LM-Felgen 6,5x16 (7-Speichen), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion, Motor 1,2 Ltr. - 96 kW, Motor 1,2 Ltr. - 96 kW KAT (F 12 XHT / LES) EB2ADTS, Opel Connect, Otto-Partikelfilter (OPF), Radstand 2785 mm, Reifen 205/60 R16 ..H, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schiebetür links mit Fenster elektr. betätigt, Schiebetür rechts mit Fenster elektr. betätigt, Seitenairbag vorn, Seitenschutzleisten Wagenfarbe, Sicht-Paket, Steuer-AV Opel, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Wartung: normale Einsatzbedingungen, Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
33922	2.Sitzreihe, Einzelsitze klappbar (3 Sitzplätze)
26010	Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
41165	Fahrassistent-System: Totwinkel-Assistent
27605	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
1502	Innenraum-Paket
25800	Parkpilotsystem vorn und hinten
29500	Sitzheizung vorn

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
 letzte Wartung: am 20.04.2026 bei Kilometerstand 36.334
 bis Wartung verbleiben: 16.680 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

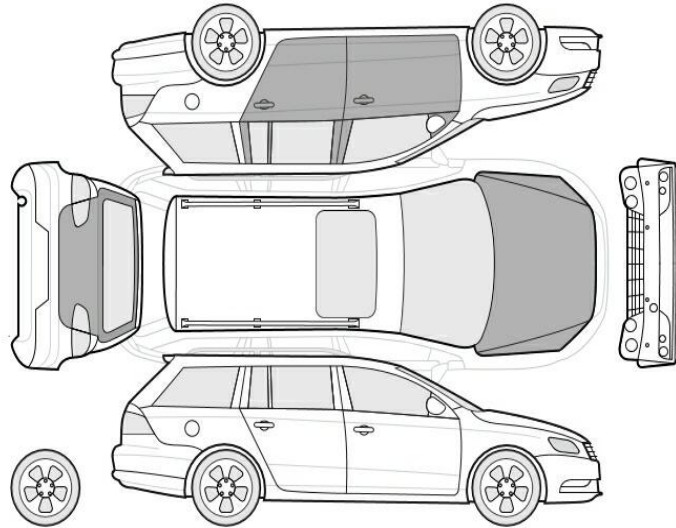

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Laderaumabdeckung, Halterung gebrochen, erneuern (Bild 24, 25)
2. LM Felge vorne rechts verschrammt, smart repair (Bild 26)
3. LM Felge hinten rechts verschrammt, smart repair (Bild 27)
4. LM Felge hinten links verschrammt, smart repair (Bild 28)
5. Schaden Stoßfänger vorne, lackieren mit Lackaufbau (Bild 29, 30, 31)
6. Heckklappe, eingedellt, drücken (Bild 20, 21)
7. Tür vorne links, eingedellt, drücken (Bild 18, 19)
8. Motorhaube Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16, 17)
9. Bodenbelag vorne, gerissen, smart repair (Bild 14, 15)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 22, 23)