



Zustandsbericht

Protokollnummer: 45716040
Auftrags-Nr / Referenz: 12055276
Besichtigungsdatum: 15.05.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Opel Zafira Life 2.0 D M Aut. Elegance		
Kennzeichen	DD-GW 8065	Fahrgestellnummer	VXEVEEHZ7NZ025287
Erstzulassung	27.04.2022	Laufleistung (abgelesen)	64.484 km
HSN/TSN	3003 / BBA 00345	Kraftstoffart / Zylinder	Diesel / 4
Fahrzeugart	PKW Kombi	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N...	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	Grau Metallic	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	130 kW / 1.997 ccm	Nächste HU	05/2026
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / unvollständig	Restlauf bis Service	47.580 km
Letzte Wartung	07/2024 bei 32.568 km	Polsterart	Leder
Vorschaden	Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.800 kg
Dokumente	ZB I / II vorhanden (Kopie)	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	8 / 5
Vertragsnummer	12055276	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/55 R17 101V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 5mm	n.i.O.
2	225/55 R17 101V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Abblendlicht automatisch
Ablagefächer - Ablagefach in der Mittelkonsole, vorn - Ablagegalerie über Frontscheibe, geschlossen - Ablagefach in den vorderen Türen, geeignet für 1,5-Liter Getränkeflaschen - Handschuhfach geschlossen, gekühlt und beleuchtet - Handschuhfach, unten, geschlossen - Ablagefach auf Armaturentafel, Beifahrerseite, geschlossen
Airbag für Fahrer- und Beifahrerseite - Beifahrerairbag deaktivierbar
Airbag: Kopfairbags, Fahrer und Beifahrer
Airbag: Vorhangairbags, in der 2. und 3. Sitzreihe
Anti-Blockier-System (ABS) mit Kurvenbremskontrolle (CBC) und Bremsassistent
Automatische Aktivierung des Warnblinkers und Entriegelung der Türen nach Auslösung von Airbag oder Gurtstraffer
Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar
Außenspiegelgehäuse in Schwarz
Berg-Anfahr-Assistent
Bordcomputer

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Bremsleuchte, dritte
Dachhimmel mit 3 Leseleuchten und Ambientelicht inkl. 6 Belüftungsdüsen im Fond
Dieselpartikelfilter
Drehzahlmesser
Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP - Plus)
Fenster: Fenster, Fahrerseite in der 2. Sitzreihe, feststehend
Fensterheber, elektrisch vorn mit Tippfunktion
Fußmatten, in allen Sitzreihen
Gepäckraumabdeckung
Getriebe: 8-Stufen Automatikgetriebe
Handbremse, elektrisch
Head-Up Display Projiziert auf Wunsch Geschwindigkeit, Einstellungen vom intelligenten Geschwindigkeitsregler und -begrenzer, Verkehrsschilder mit Geschwindigkeitsbegrenzungen und deren Aufhebung, Frontkollisionswarnungen sowie Navigationsinformationen in den direkten Sichtbereich des Fahrers.
Heckklappe verglast, mit Heckscheibenwischer und -heizung sowie separat öffnendem Fenster
Innenraumbeleuchtung - 1. Sitzreihe 3 LED-Leuchten - 2. und 3. Sitzreihe 2 LED-Leuchten - Gurtbefestigungsindikator
Innenspiegel, automatisch abblendbar
Innenspiegel, zusätzlich, für Innenraumüberwachung
Kindersicherung, elektrisch
Klimaanlage: Zusatzklimaanlage, hinten
Klimaautomatik: Zwei-Zonen-Klimatisierungsautomatik vorn, mit Partikel- und GeruchsfILTER - Umluftschaltung manuell - Automatische Luftverteilung - Sonnenstandssensor - Aktivkohlefilter
Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad, unten abgeflacht
Leuchtweitenregulierung, manuell
Navigationssystem: Multimedia Navi Pro mit 7"Touchsc.-Farbdisplay, Sprachst. für Audio, Telef., Navi Aut. Musikererkennung bei Audiogeräten mit USB-Anschluss Bluetooth-Audiostreaming Freisprecheinrichtung via Bluetooth-Schnit. Anzeige von Telefonbuch und Ruflisten Darstellungen von Bildern per USB-Schnit. Navi.sys. mit integ. Speicher Straßenkarte Europa Kartendarstellung in 3-D Dyn. Routenführung TMC-Meldungen Smartphone-Integration via Apple CarPlay und Android Auto 1 USB-Schnittstelle 8 Lautsprecher Head-Up Display
Nebelscheinwerfer
Nebelschlussleuchten mit Rückfahrscheinwerfern
Paket: Fahrer-Assistenz-Paket 1 - Fernlichtassistent - Müdigkeitswarner - Solar Reflect -Windschutzscheibe - Spurassistent - Verkehrsschildassistent mit intelligentem Geschwindigkeitsregler
Paket: Fahrer-Assistenz-Paket 2 - Semiadaptiver Geschwindigkeitsregler und -begrenzer - Frontkollisionswarner - Instrumente, 3,5.-Farb-Fahrerinfodisplay - Notbremsassistent - Solar Reflect-Windschutzscheibe
Panorama-Glasdach mit 2 separaten Fenstern, manuell abdeckbar
Panorama-Rückfahrkamera 180° Darstellung des Bereichs hinter dem Fahrzeug bis zu 180 Grad, inkl. Lenkleitlinien, bei eingelegtem Rückwärtsgang im Farbdisplay des Infotainment -Systems
Parkpilot, vorn und hinten mit akustischem Warnsignal beim Vorwärts- und Rückwärtseinparken - Toter-Winkel-Warner
Quickheat Schnellheizsystem
Radio: Digitaler Radioempfang DAB+ Digital Audio Broadcasting
Radiozubehör: Soundsystem für bessere Audioqualität: - 10 Lautsprecher - Verstärker und Subwoofer unter dem Fahrersitz
Regensensor
Reifen-Reparatur-Set inkl. Reifendichtmittel und 12-Volt-Kompressor (ohne Wagenheber)
Reifendruck-Warnung
Räder: Leichtmetallräder in BiColor, 7J x 17 Reifen 225/55 R17 101

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Schiebetürleiste mit Abdeckung, in Wagenfarbe
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem Keyless Open & Start
Seitenaufprallschutz
Seitenschutzleisten in Wagenfarbe
Servolenkung
Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen - Gurtkraftbegrenzer, vorn - Doppelte Gurtstraffer, vorn - Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte, vorn
Sicherheitslenksäule, höhen- und längseinstellbar
Sitze: 8 Sitzplätze in Leder, Claudia Schwarz - Komfort-Fahrersitz: 6-fach elektrisch einstellbar, mit Lendenwirbelstütze, Armlehne, Massagefunktion und Sitzheizung - Komfort-Beifahrersitz: 4 -fach elektrisch einstellbar, mit Lendenwirbelstütze, Armlehne, Massagefunktion und Sitzheizung - Sitzbank in der 2. Sitzreihe, im Verhältnis 1/3 zu 2/3 umklappbar und ISOFIX -Vorrüstung - Sitzbank in der 3. Sitzreihe, im Verhältnis 1/3 zu 2/3 umklappbar und ISOFIX -Vorr. - Schienensystem für die 2. und 3. Sitzreihe - Kopfstützen, höhenverstellbar
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
Solar Protect-Wärmeschutzverglasung im Fond extra stark getönt
Sonnenblenden Fahrer- und Beifahrerseite inkl. Make-Up-Spiegeln
Sonnenrollos in der 2. Sitzreihe
Steckdose, 12 Volt, in der 2. Sitzreihe
Steckdose, 12V
Steckdose: 220/230V, in der zweiten Sitzreihe unter dem Beifahrersitz
Traction Control (TC) Plus - Traktionskontrolle mit Motor- und Bremsengriff
Tür: Elektrische Schiebetür, Fahrer- und Beifahrerseite - mit Öffnungssensor, mit Sensorsteuerung
Türaußengriffe, in Chrom
Türeinstiegsleiste, beleuchtet
Wegfahrsperre
Xenon-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
Zündschlüssel (2), beide klappbar - 3-Knopf-Funkzündschlüssel

Sonderausstattung

Bezeichnung
Anhängerzugvorrichtung, abnehmbar
Gepäckraumtrenn-Netz vertikal hinter der letzten Sitzreihe
Lackierung: Metallic
Standheizung Webasto programmierbar mit Fernbedienung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Fahrzeugdach	Antennenstab - Marderschaden - erneuern
2	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - Smart Repair
3	Verkleidungen/Abdeckungen	A-Säule rechts Verkleidung innen - beschädigt - erneuern
4	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair
5	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle(n) - Smart Repair
6	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - Smart Repair
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
8	Rad/Reifen	Reifen vorn links - gebrochen / gerissen - erneuern
9	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair
10	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - erneuern
11	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair
12	Schiebetür rechts	Schiebetür - Delle / Lackschaden - Smart Repair
13	Schweller links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
14	Sonstiges	Fahrzeug - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren
15	Schiebetür links	Zierleiste - verkratzt / verschürft - erneuern
16	Tür vorn links	Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - erneuern
17	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - Delle(n) - Smart Repair
18	Unterlagen	Serviceheft (Intervall überzogen, fällig nach 24 Monaten) - entspricht nicht den Leasingvorgaben - Wertminderung
19	Schweller rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
20	Schiebetür links	Schiebetür mit Glasscheibe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
21	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Abrieb
2	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Tirefit Füllmittel
Interieur - Hutablage
Summe (netto)

Unfallschäden

Nr.	Schadenort	Wertminderung
1	Front	

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Die Durchführung einer Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Die notwendigen Aufwendungen für die Instandsetzung sind im Gutachten aufgeführt bzw. werden ggf. in einer separat beiliegenden Reparaturkalkulation detailliert dargestellt.
- Eine ggf. angefallene merkantile Wertminderung wurde dem Sachverständigen nicht bekannt gegeben und findet daher in diesem Produkt keine Berücksichtigung.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

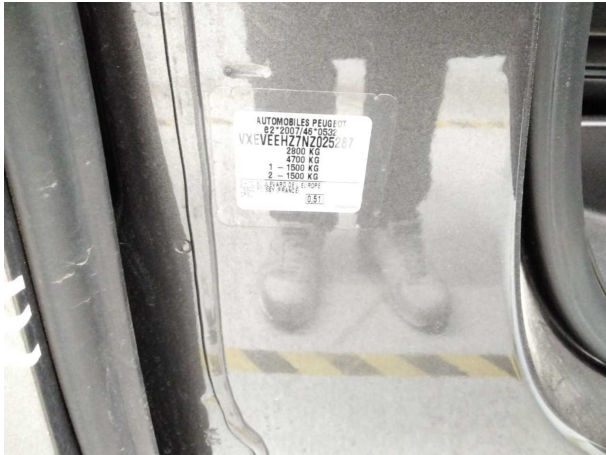


Abbildung 7: FIN

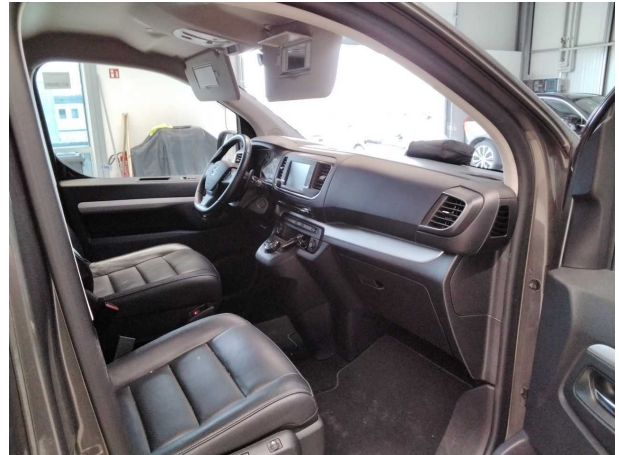


Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument

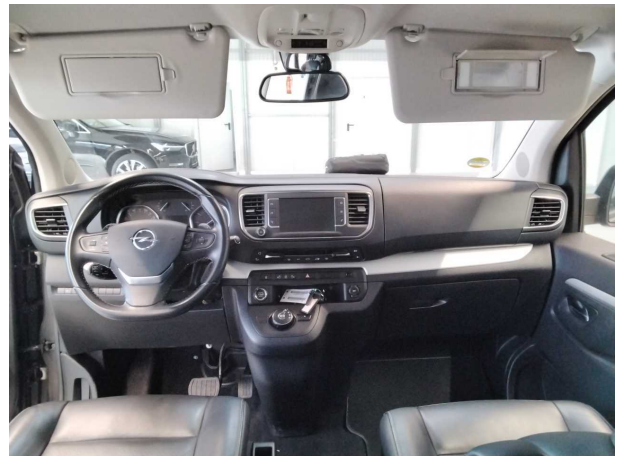


Abbildung 10: Instrumententafel



Abbildung 11: Innenraum hinten

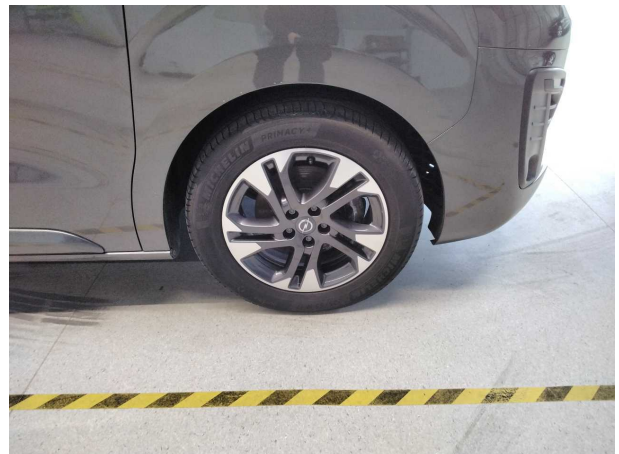


Abbildung 12: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Ladebuchse/Tankstutzen

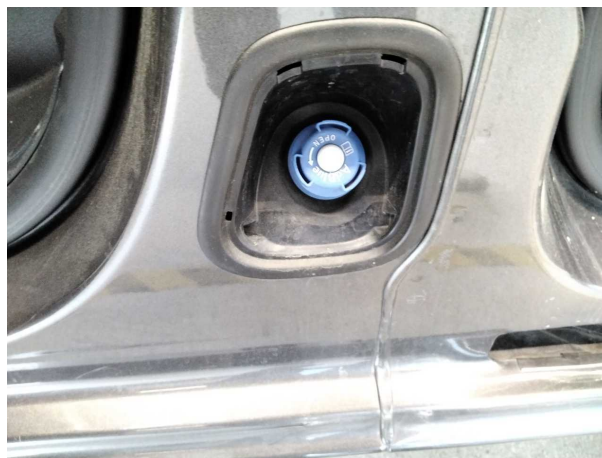


Abbildung 14: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigungsfotos

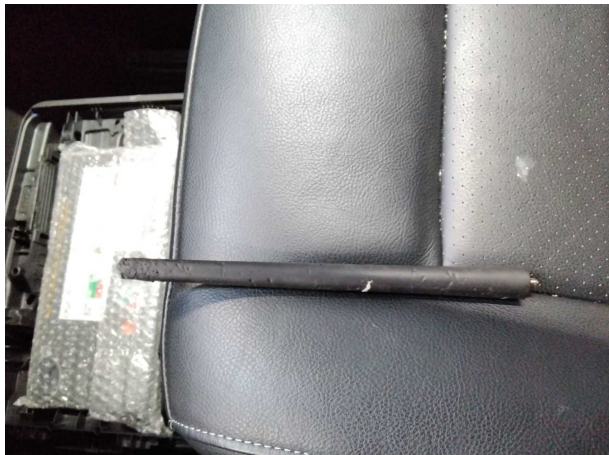

Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Antennenstab - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: A-Säule rechts Verkleidung innen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair

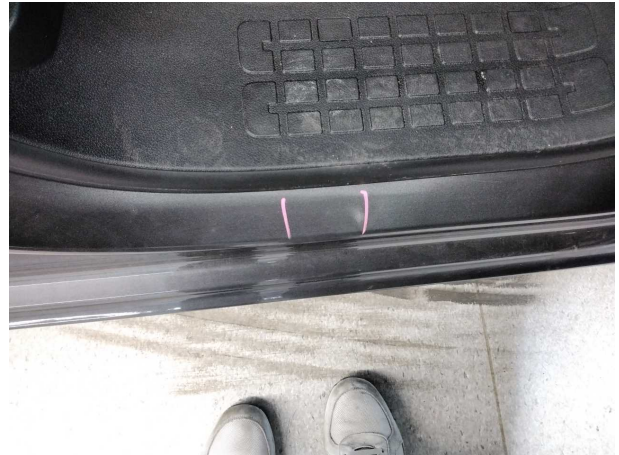

Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair

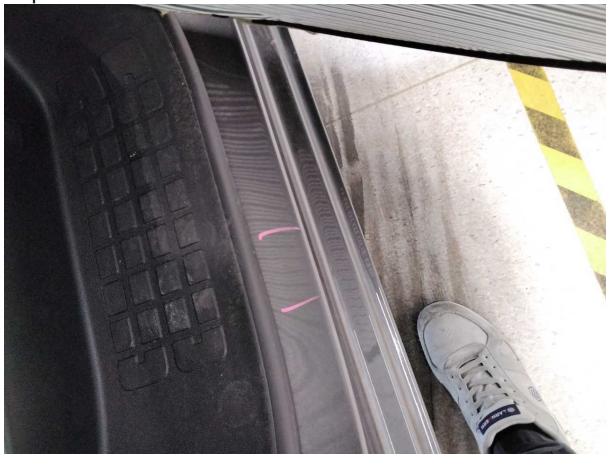


Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - Smart Repair

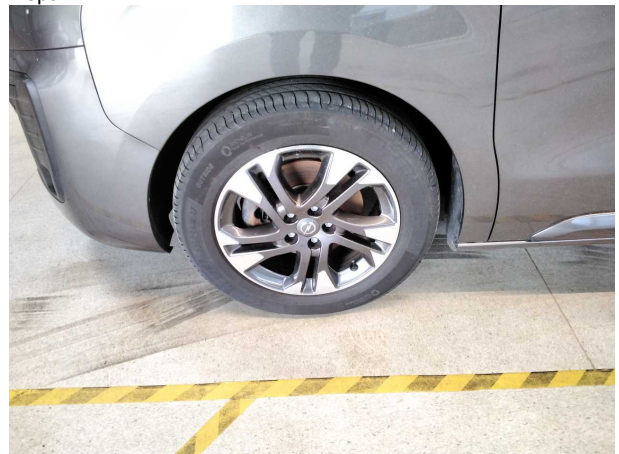

Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt...
verschürft - Wertminderung

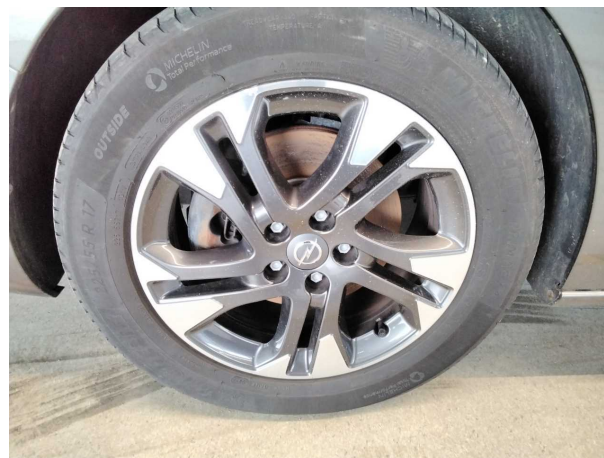

Beschädigung #8: Rad/Reifen: Reifen vorn links - gebrochen /
gerissen - erneuern



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Reifen vorn links - gebrochen /
gerissen - erneuern

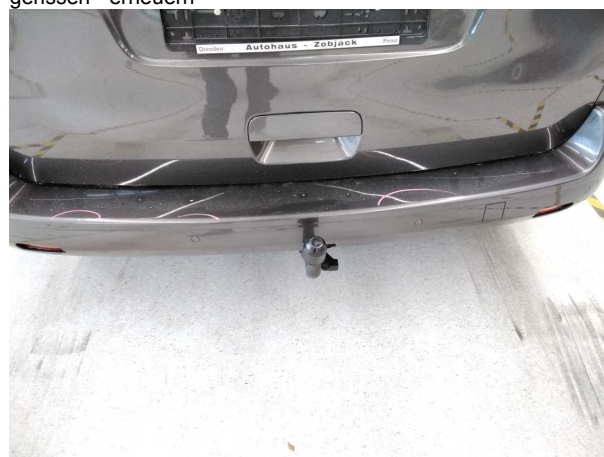

Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer -
Smart Repair



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer -
Smart Repair


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #11: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair

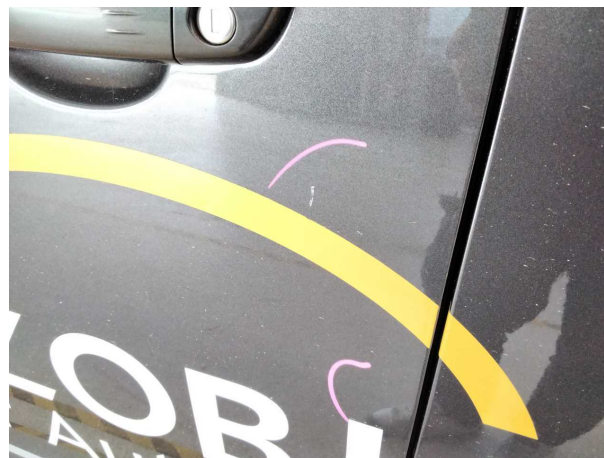


Beschädigung #11: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #11: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #12: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - Smart Repair

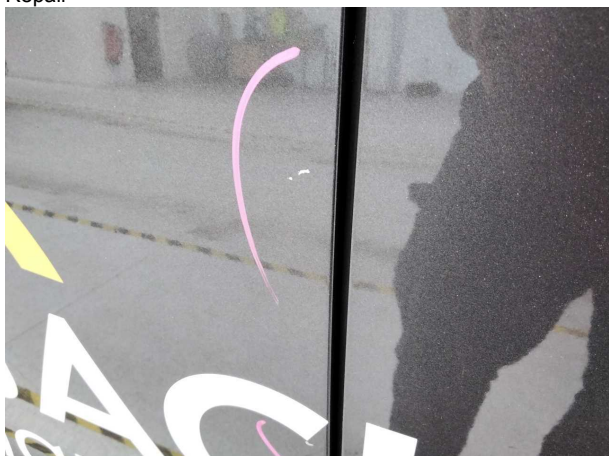

Beschädigung #12: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - Smart Repair

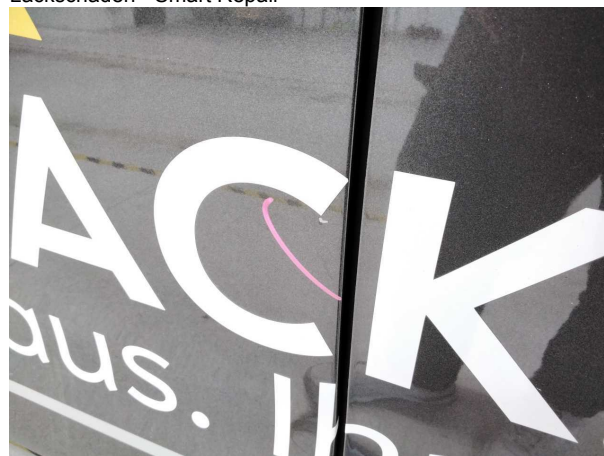

Beschädigung #12: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #12: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #13: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschad... - Smart Repair



Beschädigung #13: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #13: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschad... - Smart Repair



Beschädigung #14: Sonstiges: Fahrzeug - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #14: Sonstiges: Fahrzeug - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #15: Schiebetür links: Zierleiste - verkratzt / verschürft... erneuern

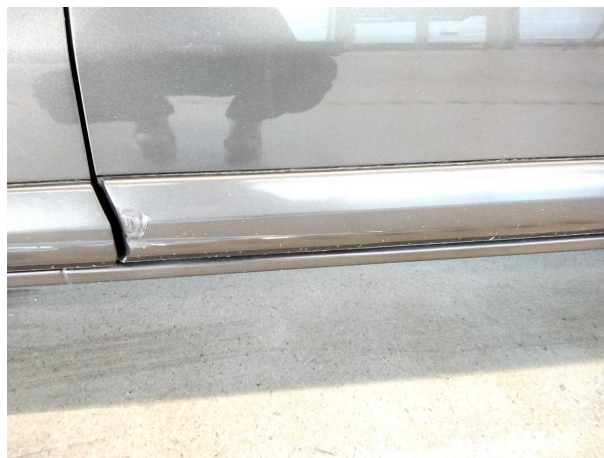

Beschädigung #15: Schiebetür links: Zierleiste - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #15: Schiebetür links: Zierleiste - verkratzt / verschürft... erneuern



Beschädigung #16: Tür vorn links: Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #16: Tür vorn links: Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - erneuern

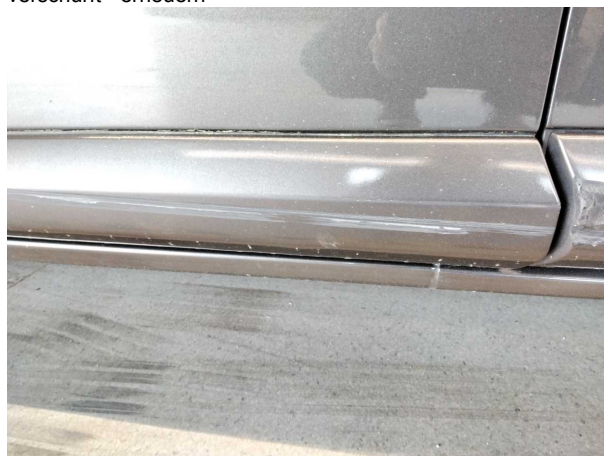

Beschädigung #16: Tür vorn links: Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #17: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle(n) - Sm...
Repair



Beschädigung #17: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle(n) - Sm...
Repair

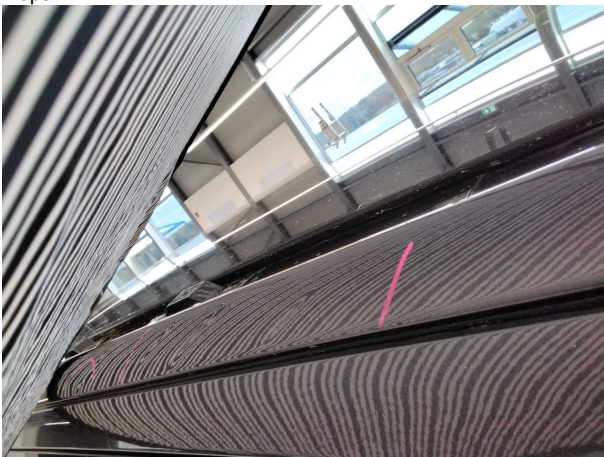


Beschädigung #17: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle(n) - Sm...
Repair



Beschädigung #17: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle(n) -
Smart Repair



Beschädigung #17: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle(n) -
Smart Repair

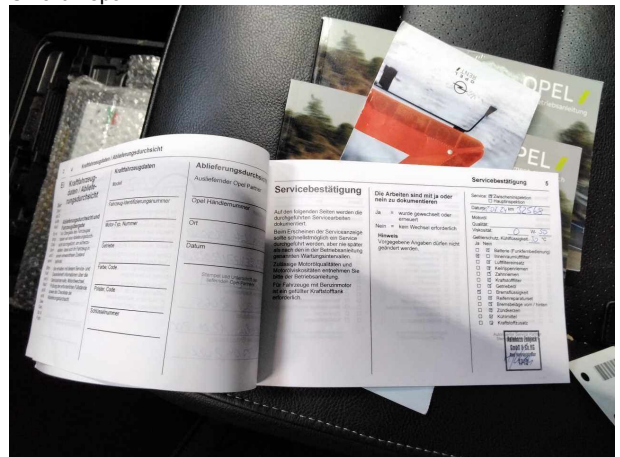

Beschädigung #18: Unterlagen: Serviceheft (Intervall überzogen,
fällig nach 24 Monaten) - entspricht nicht den Leasingvorgaben -

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #19: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #19: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #19: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

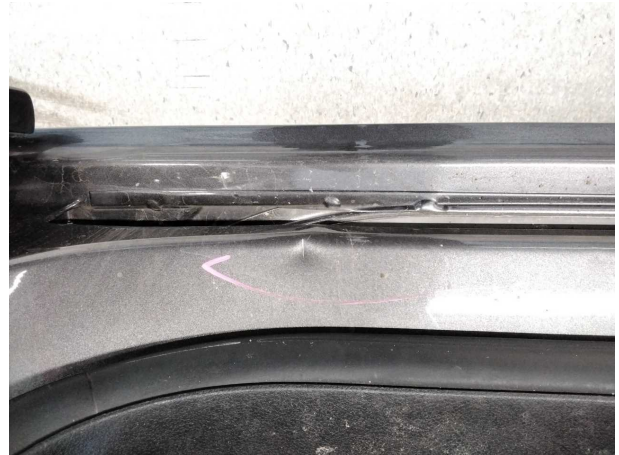

Beschädigung #19: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

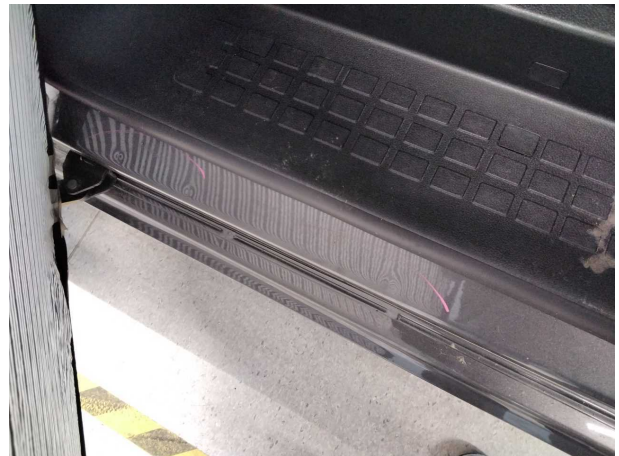

Beschädigung #19: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #20: Schiebetür links: Schiebetür mit Glasscheibe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #20: Schiebetür links: Schiebetür mit Glasscheibe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

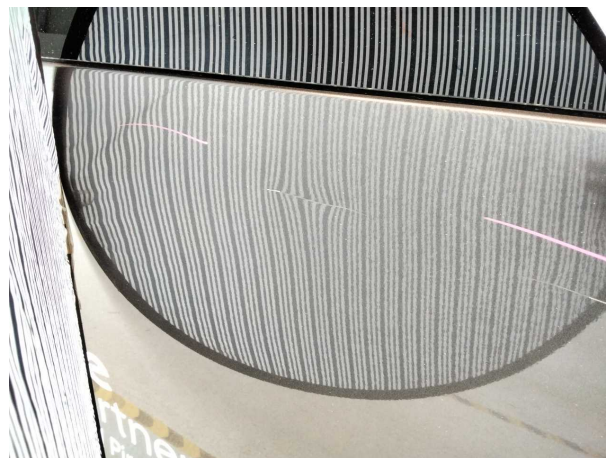

Beschädigung #20: Schiebetür links: Schiebetür mit Glasscheibe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #21: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

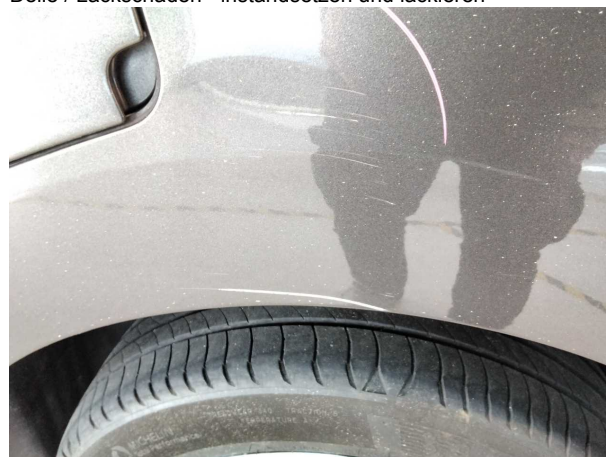

Beschädigung #21: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #21: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #21: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #21: Seitenwand links: Seitenwand - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Unfallfotos



Unfall 1: Front

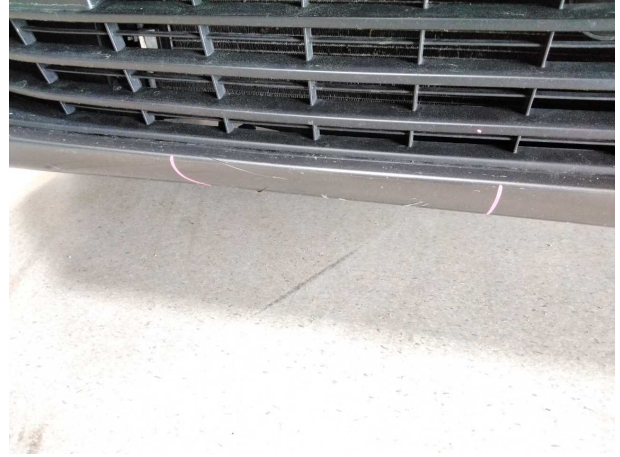

Unfall 1: Front



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front