

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10288426
vom: 24.03.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002373565
Besichtigt am: 24.03.2026 13:43
Berichts-Nr: 10288426
FIN: VSSZZZKJ8PR079669

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10288426
vom: 24.03.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Arona
HSN / TSN:	7593 / ANR
Erstzulassungsdatum:	29.03.2023
Laufleistung:	42.810 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Nevada" Weiss
Farbe Dach:	Mitternachtsschwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.138 mm
Fahrzeughöhe:	1.552 mm
Fahrzeugbreite:	1.780 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.700 kg
Radstand:	2.566 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titansschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Nicht vorhanden
Wartungsnachweis:	Unvollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	11.100 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10288426
vom: 24.03.2026

» Fahrzeugausstattung

"Vision Plus"-Paket: Parklenkassistent mit Rückfahrkamera	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
2 Leseleuchten vorn	Digitaler Radioempfang
4 Türen	Drehstromgenerator 140 A
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4-Zyl.-Benzinmotor 1,5 l/110 kW TSI Grundmotor: TJ7, "TSI"	Dreip.-Automatikgurte vorn,mit Gurt- klemmer ohne Höheneinstellung
6 Lautsprecher (passiv)	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Ebener Ladeboden hinten
Abdeckungen für Leichtmetallräder	ECO-Funktion
Abgasendrohr zweiflutig	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --
Abgaskonzept, EU6 AP	Einton-Signalhorn
Abwicklung Serie	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Embleme
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Ambientelicht Ausführung 1	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Antenne für AM/FM Empfang, Diversity	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Armaturentafel Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Federbereich 32 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aufnahmeverrichtung im Kofferraum	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel links, konvex	Fernlichtassistent
Außenspiegel rechts, konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell- /beheizbar	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegelgehäuse lackiert	Frei konfigurierbares Kombiinstrument
Ausströmer	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Ausströmerpaket in Neutralgrau	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Frontantrieb
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Berganfahrassistent	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Besondere Innengeräuschkämpfung	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)
Bordwerkzeug	Getönte Seitenscheiben
Chrom-Paket	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon	Handbremshebelgriff in Leder
Dachreling, blank	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dämpfung hinten	Heckspoiler
Dämpfung vorn	Hinterachse "Standard"
Datenträger für EU, integriert	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Dekor-Einlagen	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10288426
vom: 24.03.2026

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne besondere Farbausstattung
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Interieurpaket: Doppelter Boden, Schublade unter dem re. Sitz, Staufach unter dem li. Sitz, Mittelarmlehne vorn	Ohne CD-Wechsler/CD-Player
Kältemittel R1234yf	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Kartenmaterial (Mapcare) (Europa)	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Feuerlöscher
Keine Aktionsausführung	Ohne Fußmatten
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Individualeinbau
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kopfstützen vorn	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Nebelscheinwerfer
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ledersportmultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Sonderspezifikationen
LED-Kennzeichenbeleuchtung	Ohne Spurwechselassistent
Leichtmetallräder 6 1/2J x 17	Ohne Überführungsausrüstung
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Leuchtwertenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Linkslenker	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Multifunktionskamera	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf. 1)	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mittelarmlehne vorn	Optionsinfotainment (MIB3)
Modul Boden hinten Ausführung 1	Pan-European-eCall
MPV	Pannen-Set
Müdigkeitserkennung	Parklenkassistent
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Preisnachlass-Paket
Navigationsgerät-High	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Navigationssystem	Radstand
Nebelschlussleuchte	Rechtsverkehr
Nicht Heissland	Regionscode " ECE " für Radio
Nichtraucherausführung	Reifen 205/55 R17 91V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Normalausführung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Normalluftfilter	Reifendruckkontrolle
Normalsitze vorn	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne 2. Batterie	Safe & Driving XL (für Navigationssystem)
Ohne alternativ-Antriebssystem	SBBR-Leuchte in LED-Technik
Ohne Anhängervorrichtung	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Applikationen	Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10288426
vom: 24.03.2026

Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schriftzugsatz
Schubladen unter den Vordersitzen
SEAT "Full LED"
SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet (Online-Infotainment)
SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Seitenschutzleiste
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sonder-Lackierung
Sonderpreis
Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Spurhalteassistent plus Stauassistent
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Steuerung (werksintern)
Stoßfänger Komfort, mit Chromleiste
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home Funktion manuell
Top-Sport-Ausstattung
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Typzeichen und Firmenemblem
Überhang hinten, kurz
Variante
Version Standard plus
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Werksinterne Steuerung Selbstabholer
Winterpaket
Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne Safesicherung
Zierleisten blank

Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10288426
vom: 24.03.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Kleber			Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	6,0 mm
Kleber			Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	6,0 mm
Kleber			Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	6,0 mm
Kleber			Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10288426
vom: 24.03.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
2	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
3	Ladekante	Kratzer	Smart Repair
4	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Heckspoiler	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartungsheft	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10288426
vom: 24.03.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10288426
vom: 24.03.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKJ8PR079669

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10288426
vom: 24.03.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 10288426
 vom: 24.03.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

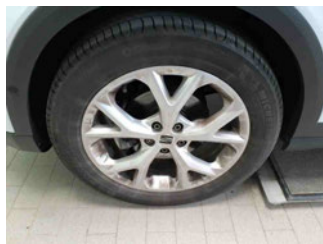


Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links

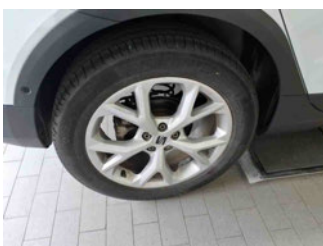

Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10288426
vom: 24.03.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

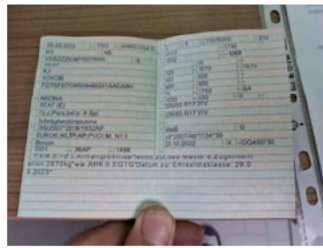


Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

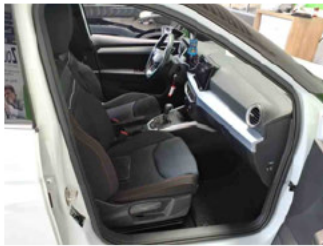

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



2 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken

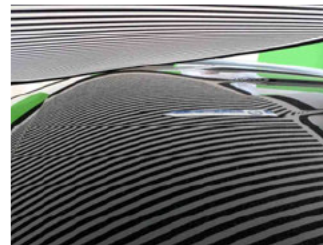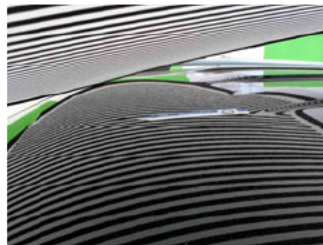

3 - Ladekante - Kratzer - Smart Repair






Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10288426
vom: 24.03.2026

4 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken

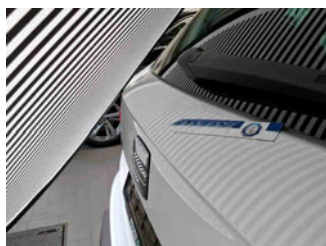

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Heckspoiler - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Wartungsheft - Fehlt - Ersetzen

