

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A., Niederlassung
Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss
Besichtigung 31.03.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 210 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Dach

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen ein merkantiler Minderwert angesetzt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	14.12.2022	Letzte Zulassung	20.03.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Renault
Typ / Verkaufsbez.	Kangoo III Rapid (03.2021->) / Kangoo III Rapid E-TECH Start (11kW AC)Open Sesame	Aufbauart	Transporter
Türen	4	Sitzplätze	2
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1RFK00570194969	Maße Länge/Breite/Höhe	4488 / 1859 / 1812 (mm)
Achsen / angetr. Achsen	2 / 1	Radstand (mm)	2716
zul. Gesamtmasse	2230 kg	HSN / TSN	3333 / BPS
DAT Europa-Code®	017201680370001	DAT Marktindex	DE001 6330
Km-Stand abgelesen	17702	Nächste HU §29 StVZO	03 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	1 / Elektromotor
Leistung (kW)	51	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 1
Felgen	Stahl mit Radzierblende	Farbe	Weiß / Uni / OQNG
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 96 H	Michelin / Cross Climate 3	A / O	4 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 H	Michelin / Cross Climate 3	A / O	4 mm
2 links	205 / 60 R 16 96 H	Michelin / Cross Climate 3	A / O	5 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 H	Michelin / Cross Climate 3	A / O	5 mm
Pannenset				
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 1-K-Klebeset - SP-Kit, Airbag Fahrerseite, Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel elektr. verstellbar, Außenspiegel schwarz, Außentemperaturanzeige, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Elektromotor 90 kW (cont. 51 kW), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fensterheber elektrisch vorn, Getriebe für Elektrofahrzeug, Handschuhfach, Heckflügeltüren ohne Verglasung, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Karosserie/Aufbau: Kasten, Kombiinstrument analog, Kombiinstrument digital (4,2 Zoll), Kältemittel R 1234 YF, Ladekabel mit Typ2/Typ2 (Mode 3), Laderaumtrennwand (VARIO), Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Licht- und Regensensor, Mittelkonsole mit Ablagefach, Radiovorbereitung, 2 Lautsprecher und Dachantenne, Radstand 2716 mm, Reifen-Reparaturkit, Schiebetür rechts ohne Fenster, Schnellladefunktion 11 kW (AC), Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts umklappbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sonnenblenden mit Spiegel, Stahlfelgen 6x15, Steckdose (12V-Anschluß), Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steuer-AV KANGOO RAPID, Tagfahrlicht LED, Türdichtungen mit Staubschutz, Türgriffe außen schwarz, Verzurrösen im Koffer-/Laderaumboden, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
26802	Airbag Beifahrerseite
25806	Einparkhilfe hinten
37901	Innenspiegel mit Abblendautomatik
27699	Kunststoffboden im Koffer-/Laderaum
39804	Rückfahrkamera
26903	Seitenairbag vorn
39104	Verzurrösen im Laderaum seitlich

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: fehlt

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. kein Nachweis über die Inspektion, erneuern (Bild 11, 12)
2. Bremsflüssigkeit ist fällig, erneuern (Bild 11, 12)
3. Motorraum hat Marderspuren, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 13, 14)
4. Motorraumabdeckung ist gerissen, erneuern (Bild 15)
5. Sitzbezug vorne links ist verkratzt, smart repair (Bild 17)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Kotflügel vorne links hat eine Delle (Bild 16)
Tür hinten rechts hat eine Delle (Bild 18, 19)

Minderwert merkantil

Merkantil geschätzt (steuerneutral)



Bild 1 : Diagonal von vorn links



Bild 2 : Diagonal von vorn rechts



Bild 3 : Diagonal von hinten rechts



Bild 4 : Diagonal von hinten links



Bild 5 : Innenraum vorne



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Kilometerstand



Bild 9 : Unterboden



Bild 10 : Ladekabel

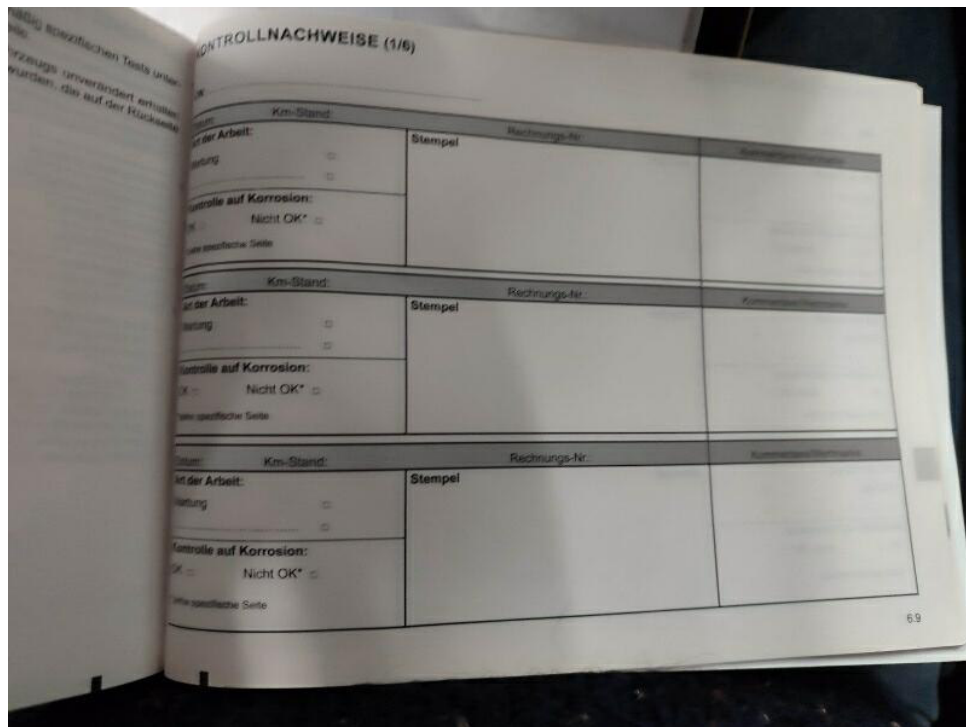


Bild 11 : Bremsflüssigkeit ist fällig
kein Nachweis über die Inspektion

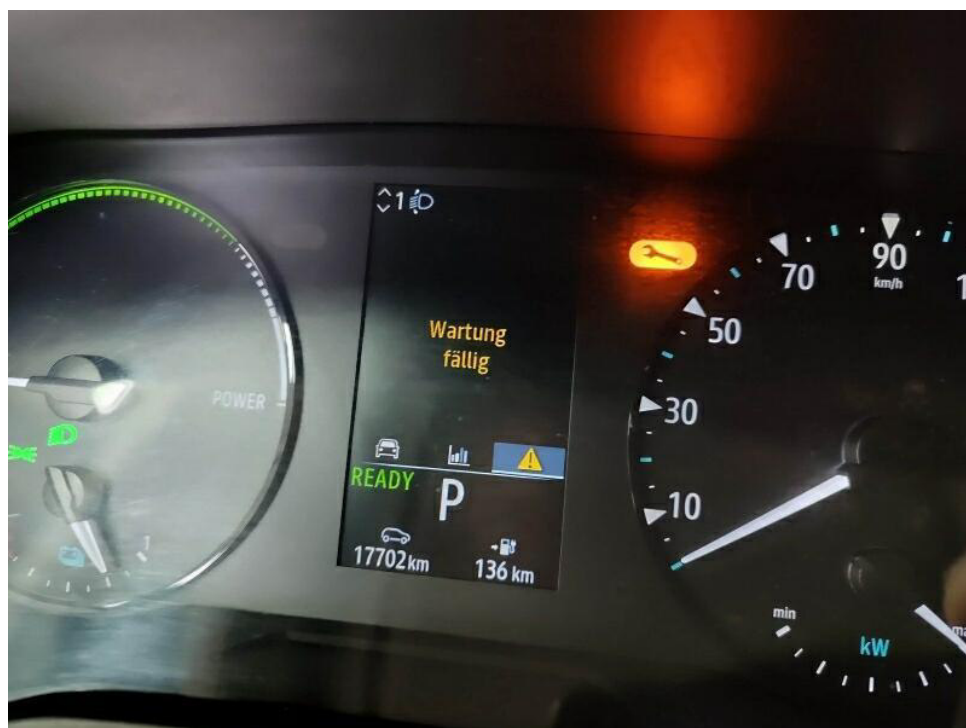


Bild 12 : kein Nachweis über die Inspektion
Bremsflüssigkeit ist fällig



Bild 13 : Motorraum hat Marderspuren



Bild 14 : Motorraum hat Marderspuren



Bild 15 : Motorraumabdeckung ist gerissen



Bild 16 : Kotflügel vorne links hat eine Delle



Bild 17 : Sitzbezug vorne links ist verkratzt



Bild 18 : Tür hinten rechts hat eine Delle



Bild 19 : Tür hinten rechts hat eine Delle