

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002395778
Besichtigt am: 17.04.2026 15:18
Berichts-Nr: 10464491
FIN: WVVZZZCD1RW849242



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Golf
HSN / TSN:	0603 / COK
Erstzulassungsdatum:	28.03.2024
Laufleistung:	89.000 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Grenadillschwarz Metallic
Farbe Dach:	Grenadillschwarz Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.498 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz/Soul-Schwarz/Schwarz/ Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket

12-V-Steckdose im Gepäckraum

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W

3 Kopfstützen hinten

4 Leichtmetallräder "Bergamo" 7,5 J x 18in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht

4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l

4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l eTSI, 110 kW

6+1 Lautsprecher

7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF

Abbiege- und Schlechtwetterlicht

Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambientebeleuchtung 30-farbig

App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Auslieferung auf Winterreifen

Außen-Sound Standard

Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 380A (59Ah) EFB+

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne nicht umklappbar

Bergamo 7,5 J x 18 in Schwarz / glanzgedreht, Reifen 225/40 R 18

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug und Wagenheber

Car2X

Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern

Chromleiste an den Seitenfenstern unten

Dachhimmel

Dachreling silber eloxiert

Dämpfung hinten, Basis 1

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen "New Brushed Dark Metal" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn

Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ200

Doppelton-Signalhorn

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich

Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit

Elektronische Differenzialsperre XDS

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

ergoActive-Fahrersitz mit elektrischer Einstellung, Memory-Funktion und verschiebbarer Oberschenkelauflage

Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-

Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fernentriegelung für Rücksitzlehne

Fernlichtassistent "Light Assist"

Fertigungsablauf Standard

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Fußhebelwerk "Standard"

Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Hybrid-Antriebssystem MHEV

Innenspiegel automatisch abblendend

ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter,
Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer-
und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-
Airbag

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar

LED-Plus-Scheinwerfer

LED-Rückleuchten

Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden
beleuchtet

Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch
einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite

Leuchtweitenregulierung dynamisch

Licht-und-Sicht-Paket inkl. Fernlichtassistent "Light Assist"

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar

Modul Boden hinten Ausführung 4

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming &
Internet"

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose
vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und
Radfahrererkennung

Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung,
Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze

Ohne 2. Batterie

Ohne Alcohol Interlock

Ohne Anhängervorrichtung

Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Feuerlöscher

Ohne Head-Up Display

Ohne Ladekabel

Ohne Leergewichtsbereich

Ohne Mode3 Ladekabel

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-
Standanzeige

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Speedlimiter (LIM)

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne UNECE CS&SU

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne
Funkantenne

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-
Verbund

Radio

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 225/40 R 18

Reifenkontrollanzeige

Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A

Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt
umklappbar, mit Mittelarmlehne

Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-
Sicherung

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren
Rücksitzplätze in Mikrovlies"ArtVelours"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Ausstattung

Sport-Komfortsitze vorn

Sprachbedienung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chromleiste
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variant
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vierlenkerachse
Volldach
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder
"VW Connect" und "VW Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, Winterreifen
205/55 R 16 H
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, Winterreifen
205/55 R 16 H, Radvollblenden

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen	Vorne	Links	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	4,0 mm
Nexen	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	4,0 mm
Nexen	Hinten	Links	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	7,0 mm
Nexen	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	6,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	6,0 mm
Sonstige			Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	7,0 mm
Sonstige			Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2028

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
3	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Heckklappenverkleidung	Deformiert	Ersetzen
5	Tür vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
6	Dachhimmel	Verschmutzt	Reinigen
7	Türgriff außen vorne rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Kofferraumverkleidung rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
7	Kofferraumverkleidung links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
8	Heckklappe	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
9	Tür hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
10	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
11	Dach	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
12	Radzierblende hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
13	Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZCD1RW849242

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

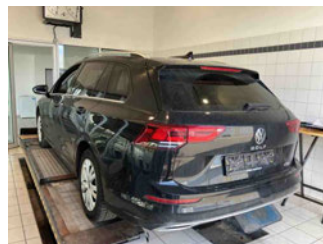
Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos


 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

 Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung

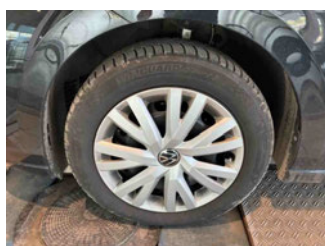
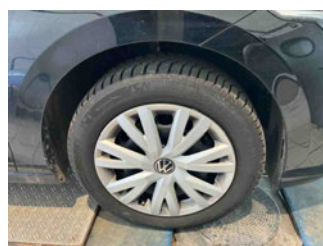
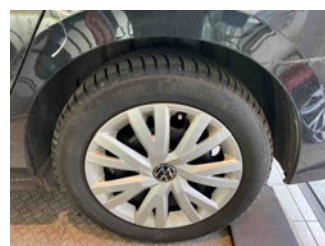
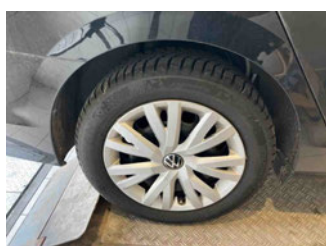

Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts


 Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

 Räder - Rad montiert vorne
links

 Räder - Rad montiert vorne
rechts

 Räder - Rad montiert hinten
links

 Räder - Rad montiert hinten
rechts


Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



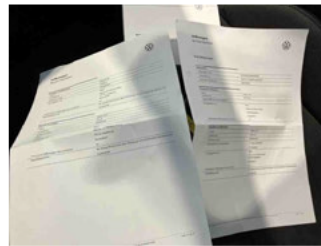
Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

Innenraum - vorne

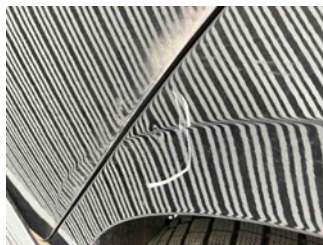
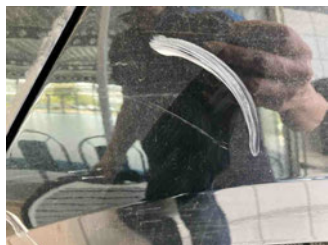


Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum
TirefitInnenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Seitenwand hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)

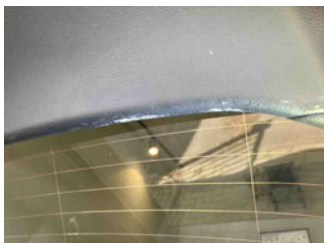
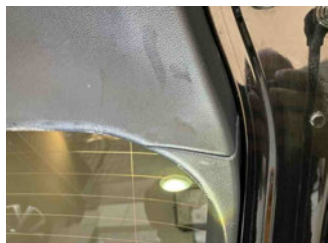


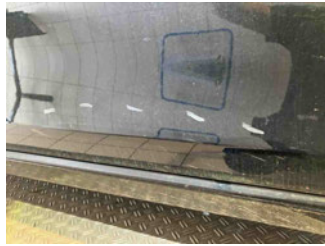
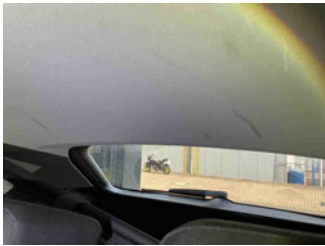
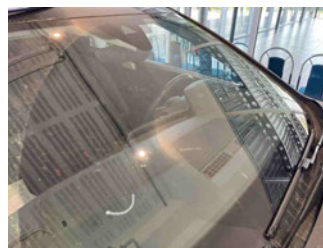
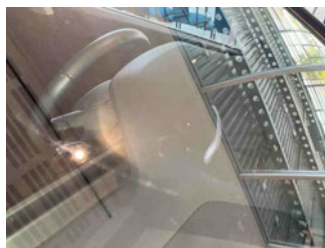
2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren

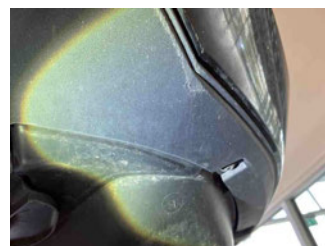
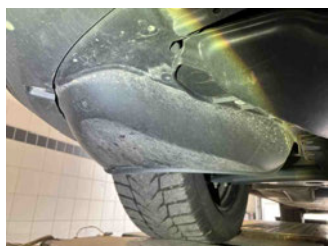
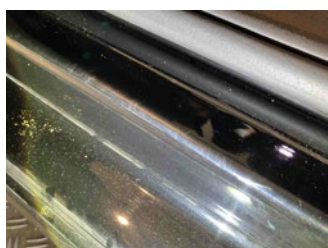


3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Heckklappenverkleidung - Deformiert - Ersetzen

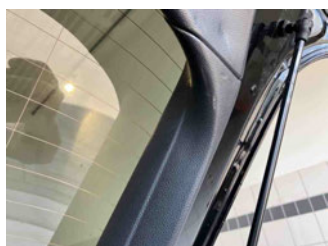


5 - Tür vorne rechts - Kratzer - Smart Repair**6 - Dachhimmel - Verschmutzt - Reinigen****7 - Türgriff außen vorne rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren****GEBRAUCHSSPUREN****1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)****2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)**

3 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)**4 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)****5 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)**

Kommentar

seitlich rechts

**6 - Kofferraumverkleidung rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)****7 - Kofferraumverkleidung links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)**

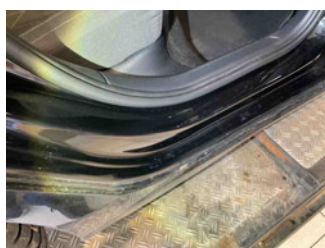
8 - Heckklappe - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



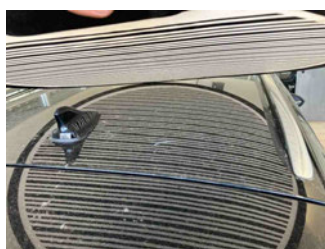
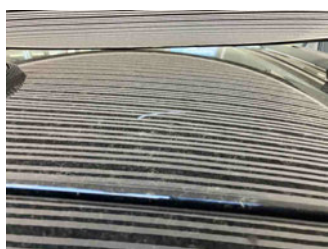
9 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



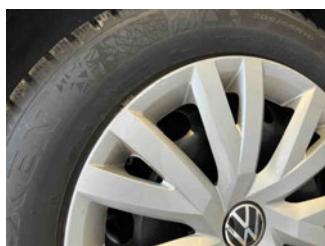
10 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



11 - Dach - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



12 - Radzierblende hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



13 - Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

