

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	KIA EV6 77,4 kWh 239 kW Allradantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	IZ -IQ 0800E	Fahrgestell-Nummer:	KNAC381CPR5613116
Vertrags-Nummer:	73482088	Erstzulassung:	26.08.2024
Internes KZ:	15175403	Kilometer-Stand:	29546
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:**KIA EV6 77,4 kWh 239 kW Allradantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik**

Lackierung: Deep Forest Metallic Polsterung: Dark Lederoptik Schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **47.050,42**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Air-Paket	2.352,94
Assist-Paket	831,93
Comfort-Paket	1.420,17
Dark Lederoptik Schwarz	0,00
Deep Forest Metallic	0,00
Metalliclackierung	823,53
Wärmepumpe	840,34

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **53.319,33**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **63.450,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **63.450,00**

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	KIA EV6 77,4 kWh 239 kW Allradantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	239 / 325	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	185	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,200
Leergewicht (kg):	2090	zul. Gewicht (kg):	2530

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 73482088
Amtliches Kennzeichen: IZ -IQ 0800E
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA EV6 77,4 kWh 239 kW Allradantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 73482088
Amtliches Kennzeichen: IZ -IQ 0800E
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA EV6 77,4 kWh 239 kW Allradantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
Parking 33
85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten für Allane SE



Vorgang	
Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	24.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	14641 Ketzin, Gewerbegebiet Etzin
Besichtigungsdatum	14.07.2026
Referenznummern	0031209933 - 0073482088

Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Kennzeichen	IZ-IQ 800E	Fzg.-Ident.-Nummer	KNAC381CPR5613116
Fabrikat	Kia	1. Zulassung	26.08.2024
Typ	EV6 Basis 4WD	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Reduktionsgetriebe / 1	Farbe	Deep Forest - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	29.551 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 2	Aufbau	Schräghecklimousine, 5 Türer
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	keine Angabe
Motorart	Elektromotor(en) / Elektro	Batteriekapazität	77,40kWh
Dauerleistung	81kW	Max. Leistung	239kW
Ladestecker	Typ II		
Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.			

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	235/55 R19 105V M+S	7 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	235/55 R19 105V M+S	7 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	235/55 R19 105V M+S	6 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	235/55 R19 105V M+S	6 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Serviceheft am 09.03.2026 bei km 26.622.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Kotflügel hinten rechts beschädigt	Ja	
Tür vorne rechts beschädigt	Ja	
Tür hinten rechts beschädigt	Ja	
Seitenwand hinten rechts beschädigt	Ja	

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Unterlagen zur Fälligkeit von HU/AU, sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor.
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt.
2 Hauptschlüssel vorhanden.
Räder-Einlagerungsschein nicht vorhanden / lag nicht vor.
Das Überprüfen von evtl. überzogenen Wartungsintervallen konnte im Rahmen der Qualitätssicherung nicht erfolgen, somit wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.
Der montierte Winterradsatz ist nicht Bestandteil der Fahrzeugausstattung. Die Felgen vorn links und rechts sind verkratzt.

Ausstattung

Sonderausstattung

- | | | | |
|---|----------------------|---|-------------------------|
| ✓ | Air-Paket | ✓ | Assist-Paket |
| ✓ | Comfort-Paket | ✓ | Dark Lederoptik Schwarz |
| ✓ | Deep Forest Metallic | ✓ | Metalliclackierung |
| ✓ | Wärmepumpe | | |

Zustand / Beschädigungen

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Motorhaube, verkratzt, lackieren (Bild 19, Bild 20)	545,88 €	436,70 €
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Tür vorne links Einstieg, verkratzt, Smartrepair (Bild 21, Bild 22)	120,00 €	120,00 €
Tür hinten links Einstieg, verkratzt, Smartrepair (Bild 23, Bild 24)	120,00 €	120,00 €
A- Säule links Blende -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 16, Bild 17, Bild 18)	108,48 €	86,78 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben (Bild 13, Bild 14, Bild 15)	126,00 €	126,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
HU (Hauptunters.) BEV (Allane), kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	89,00 €	89,00 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Satz Sommerreifen auf Original 19" LM-Felgen gem.Ausst., fehlt, ersetzen	3850,00 €	3850,00 €

Untersuchungsergebnis (bezogen auf den angegebenen Schadenkatalog und den Fahrzeugzustand zum Zeitpunkt der Besichtigung, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	4.959,36 €
Überdurchschnittlicher Verschleiß (ÜDV)	4.828,48 €
Händlereinkaufspreis	21.925,00 €
Händlerverkaufspreis	25.225,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Überdurchschnittlicher Verschleiß

Die festgesetzten Beträge für den überdurchschnittlichen Verschleiß entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen. Die Beträge stellen den Wert dar, um den sich der Fahrzeugwert aufgrund der Beschädigung bei der Veräußerung verringert. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 24 Fotos.

Schmohl, Stefan

Der Sachverständige, 16.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.

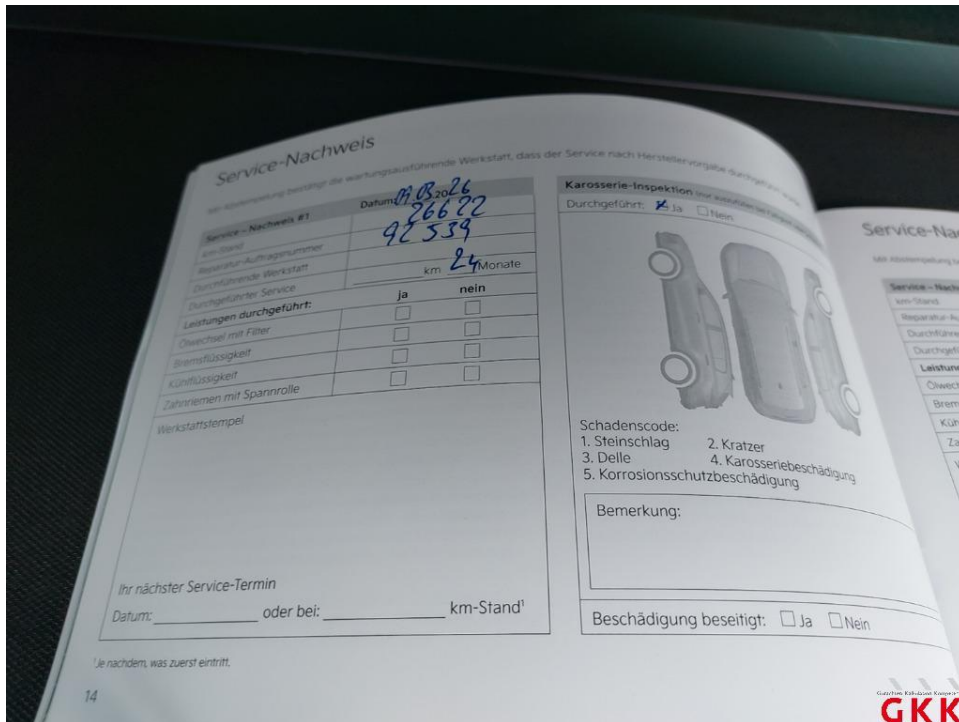


Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 14. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 15. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 16. A- Säule links, Blende -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage

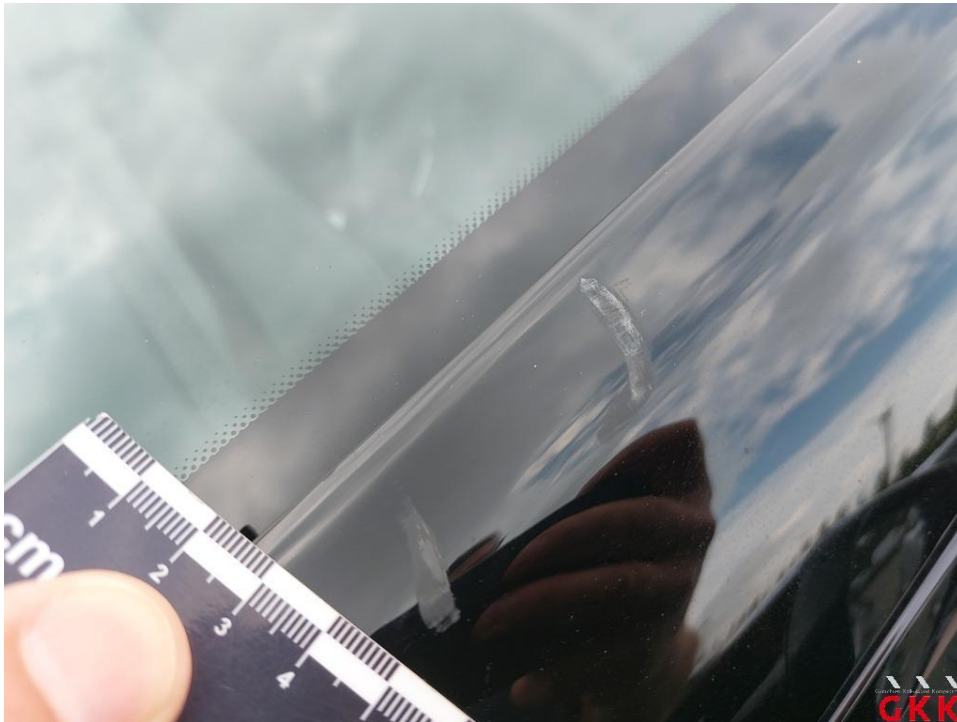


Bild 17. A- Säule links, Blende -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 18. A- Säule links, Blende -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 19. Motorhaube, verkratzt, lackieren



Bild 20. Motorhaube, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 21. Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

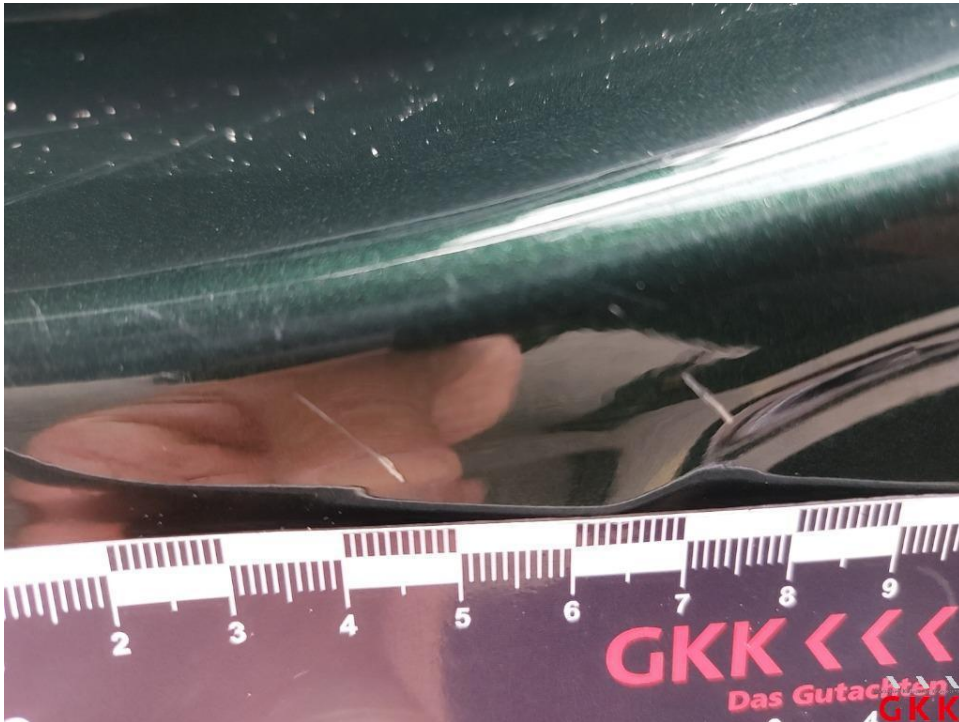


Bild 22. Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 23. Tür hinten links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair



Bild 24. Tür hinten links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair