

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang

Ihr Auftrag vom	09.06.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	10.07.2026
Referenznummern	0002067366

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	U5YPX81HDPL072222		
Fahrzeugart	PKW - SUV / Geländewagen	Farbton / Lackart	Schwarz / Metallic
Hersteller	Kia	Nächste HU	03/2028
Typ / Verkaufsbez.	Sportage GT-Line Plug-in Hybrid 4WD	Laufleistung abgelesen	53.075 km
Erstzulassung	03.04.2023	Emissionsklasse	Euro 6d
Getriebe / Gänge	Automatik / 6	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 2	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Benzin / Elektro	Hubraum / Nennleistung	1.598 ccm / 195 KW
Dauerleistung		Max. Leistung	
Ladestecker		Batteriekapazität	
Antriebsart	Allradantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	235/50 R19 103V	6 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	235/50 R19 103V	6 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	235/50 R19 103V	6 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	235/50 R19 103V	6 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	235/50 R19 103V	5 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	235/50 R19 103V	5 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	235/50 R19 103V	5 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	235/50 R19 103V	5 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✓ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 13.11.2025 bei km 44.000.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Stoßfänger hinten	Ja	
Seitenwand hinten rechts	Ja	
Tür hinten rechts	Ja	

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

6 Lautsprecher	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Ambiente-Beleuchtung
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Allradantrieb
Anzeige für Reifendruck im Display	Reifendruck-Kontrollsystem
Anzeigeeinstrumente Supervision Digital 12,3 Zoll	Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display)
Audiobedienung am Lenkrad	Ausstattung GT-LINE
Außenspiegel elektr. anklappbar	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
Außenspiegel schwarz lackiert	Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Fernlicht
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	DAB-Tuner (Radioempfang digital)
Dachantenne im Haiifischflossen-Design	Dachhimmel schwarz
Dachkonsole mit Leseleuchten	Dachreling
Einparkhilfe hinten	Einparkhilfe vorn
Einschaltautomatik für Fahrlicht	Einstiegsleisten (Aluminium)
Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektromotor 67 kW (Hybridantrieb)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)	Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)	Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX)	Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung und Abbiegefunktion
Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA)	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW)
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)	Fahrassistenz-System: Stauassistent
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)	Fahrmodusschalter
Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt (ECS)	Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn
Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Fensterzierleisten verchromt
Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung	Frontscheibe geräuschkämmend
Fußmatten	Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getriebe Automatik - (6-Stufen)	Heckklappenöffnung elektr.
Heckleuchten LED	Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW)
Induktionsladeschale für Smartphone	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 5-türig
Kindersicherung	Klimaautomatik 3-Zonen
Sensor Scheibenbeschlagerkennung	Kopf-Airbag-System
Kopfstützen hinten verstellbar	Kopfstützen vorn verstellbar
Kühlergrill Klavierlack	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
Lenkrad (Leder, GT-line) mit Multifunktion	Lenkrad heizbar

Serienausstattung

Lenkrad mit Multifunktion	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
LM-Felgen	Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
Mittelarmlehne vorn	Mittelkonsole Klavierlack-Optik
Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect	Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion	Nebelscheinwerfer LED
Otto-Partikelfilter (OPF)	Parkbremse elektrisch
Pedale Aluminium	Radioempfang digital (DAB+)
Radstand 2680 mm	Reifen-Reparaturset
Rückfahrkamera	Rücksitz klappbar (40:20:40)
Rücksitzlehnen neigungsverstellbar	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Scheibenwischer mit Regensensor
Schließ-/Startsystem Smart-Key	Seitenairbag
Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)	Servolenkung elektronisch gesteuert
Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach)
Sitz vorn links höhenverstellbar	Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (8-fach)
Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar	Sitzbelüftung vorn
Sitzbezug / Polsterung: Leder / Kunstleder	Sitzheizung hinten
Sitzheizung vorn	Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	Tagfahrlicht LED
Türgriffe außen Wagenfarbe	Unterfahrschutz hinten
Unterfahrschutz vorn	USB-Anschluss Mittelkonsole
Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite	Wegfahrsperre
Wärmeschutzverglasung	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Fahrassistenz-Paket: DriveWise-Park-Plus	Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)	Monitor für Totwinkel-Assistent
Kamerasystem Around View	Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA)
Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung (Safe Exit Warning, SEW)	Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R)	Metallic-Lackierung

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motorhaube Dämmmatte, beschädigt, ersetzen (Bild 16)	232,79 €	151,31 €
Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach, beschädigt, kalt drücken (Bild 19, Bild 20, Bild 21)	239,28 €	239,28 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 24, Bild 25, Bild 26)	636,27 €	413,58 €
Heckklappe, beschädigt, kalt drücken (Bild 22, Bild 23)	159,52 €	159,52 €
Technik (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motorraum Dämmmatte, beschädigt, ersetzen (Bild 27, Bild 28)	873,10 €	567,52 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fahrzeug außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten (Bild 17, Bild 18)	319,04 €	319,04 €

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	2.460,00 €
Minderwert	1.850,25 €
Händlereinkaufspreis	16.400,00 €
Händlerverkaufspreis	19.025,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 28 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 15.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

Mit Abstempelung bestätigt die wartungsausführende Werkstatt, dass der Service nach Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

Service – Nachweis #3		Datum: 15.11.2025
km-Stand	111000	
Reparatur-Auftragsnummer	67972	
Durchführende Werkstatt	Preckel	
Durchgeführter Service	41800 km 36 Monate	
Leistungen durchgeführt:	ja	nein
Ölwechsel mit Filter	☒	☐
Bremsflüssigkeit	☐	☒
Kühlflüssigkeit	☐	☒
Zahnriemen mit Spannrolle	☐	☒
Werkstattstempel		
Kia Händler und Servicepartner Preckel Automobile GmbH Pinner Str. 40 42579 Heiligenhaus Tel.: 0 20 56 / 98 41 -0 • Fax: -41		
Ihr nächster Service-Termin		
Datum: 15.11.26	oder bei: 59000	km-Stand ¹
¹Je nachdem, was zuerst eintritt.		

16

Karosserie-Inspektion

Durchgeführt: ☒ Ja ☐ Nein



Schadenscode:
 1. Steinschlag 2. Kratzer
 3. Delle 4. Karosserieteile
 5. Korrosionsschutzbeschädigung

Bemerkung:

Beschädigung beseitigt:

GKK

Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15



Bild 16 Motorhaube, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Fahrzeug, außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten



Bild 18 Fahrzeug, außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten

Fotoanlage

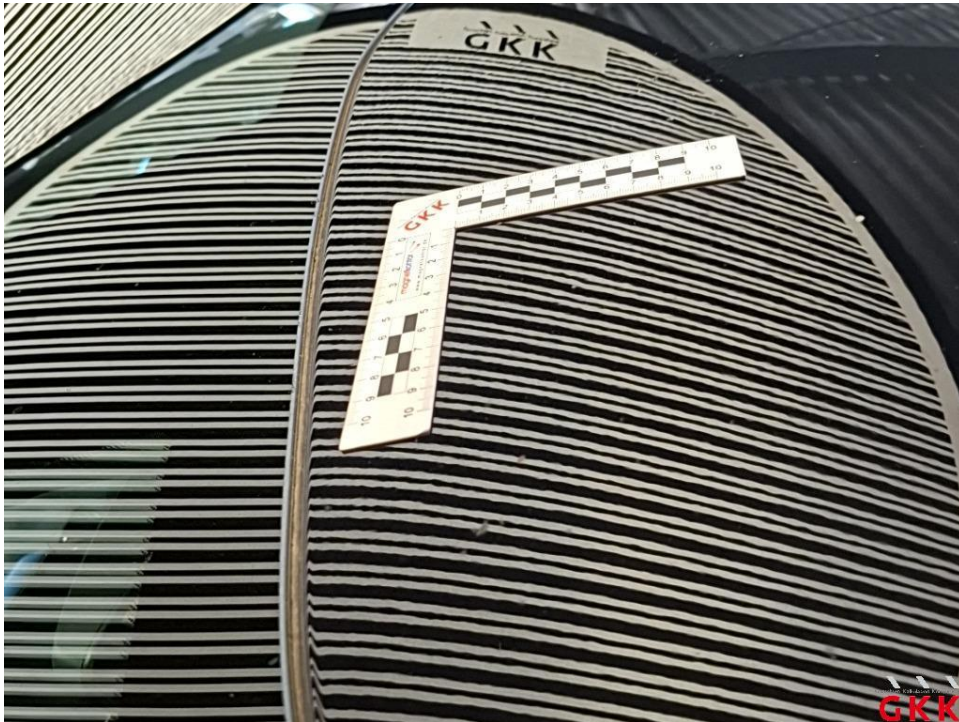


Bild 19 Dach, beschädigt, kalt drücken



Bild 20 Dach, beschädigt, kalt drücken

Fotoanlage

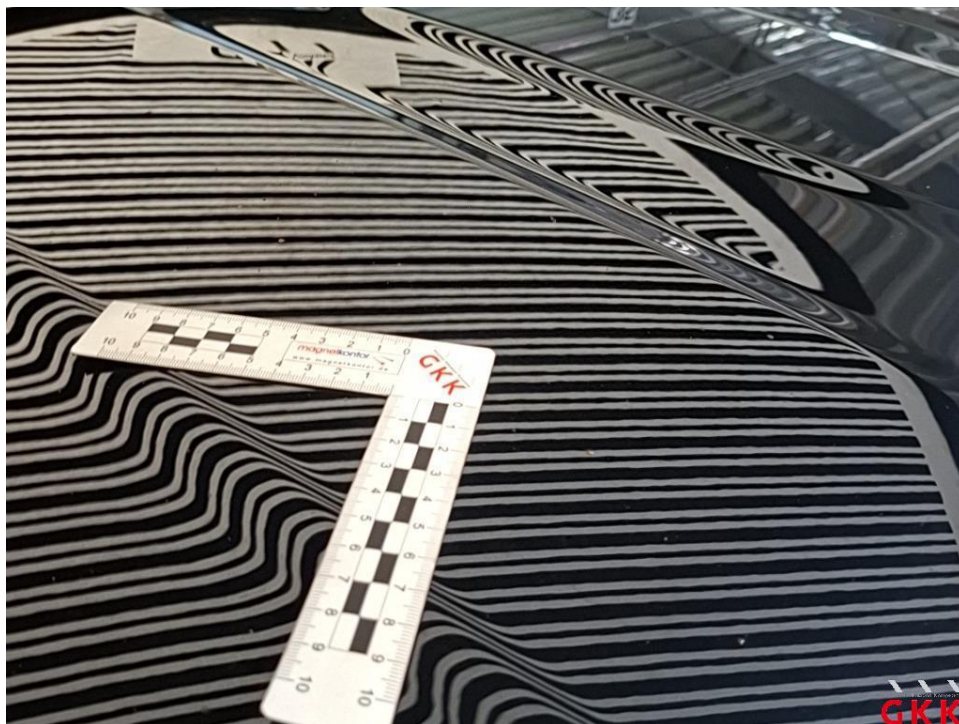


Bild 21 Dach, beschädigt, kalt drücken



Bild 22 Heckklappe, beschädigt, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 23 Heckklappe, beschädigt, kalt drücken



Bild 24 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 25 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 26 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 27 Motorraum, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen



Bild 28 Motorraum, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen