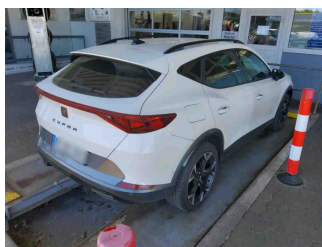


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002430532
Besichtigt am: 30.04.2026 16:38
Berichts-Nr: 10529928
FIN: VSSZZZKM1RR103758

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Cupra
Modell:	Formentor
HSN / TSN:	7593 / ARC
Erstzulassungsdatum:	24.05.2024
Laufleistung:	20.808 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Candy" Weiss
Farbe Dach:	"Candy" Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	1

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	21 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

19"-Leichtmetallräder "Exclusive" 38/3, bearbeitet, in "Sport"-Schwarz matt	Einparkhilfe (Servolenkung)
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Einton-Signalhorn
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A	Embleme
4-Zyl.-Benzinmotor 1,5 l/110 kW TSI Grundmotor: TJ7/N09/T9F, "TSI"	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Entriegelung Hintersitz Standard
Abgasendrohr hinten (Standard)	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Abgaskonzept, EU6 AP	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Abwicklung Serie	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FF-
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ambientelicht Ausführung 2	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fernlichtassistent
Außen-Sound Standard	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Feststellbremse
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegelgehäuse lackiert	FPK-Medium
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Frontantrieb
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	FULL LINK
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußhebelwerk "Standard"
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Bordwerkzeug	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Chrom-Paket	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dachreling, schwarz	Heckspoiler
Dämpfung hinten, Basis 1	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Dämpfung vorn	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dekor-Einlagen	Kältemittel R1234yf
Dekor-Einlagen für Konsole	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Keine Aktionsausführung
Digitaler Radioempfang	Kennzeichenträger vorn (groß)
Drehstromgenerator 140 A	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Drei.-Automatikgurte vorn	Komfort-Sportausstattung Formentor
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kopfstützen hinten (3 Stück)
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	Kopfstützen vorn
Dynamiklenkung	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -	

Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Navigationsgerät
Lautsprecher, vorn und hinten	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
LED-Innenlicht-Paket: Handschuhfach, Fußraum, Ablage und Multicolor-Ambientebeleuchtung umlaufend	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne Sonderspezifikationen
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Steckdose
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Linkslenker	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Trennwand
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Überföhrungsausrüstung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Mittelarmlehne vorn	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
MPV Formentor	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Müdigkeitserkennung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nebelscheinwerfer	Ohne zusätzliche Bereifung
Nebelschlussleuchte	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nicht Heissland	Optionsinfotainment (MIB3)
Nichtraucherausführung	Pan-European-eCall
Normalsitze vorn	Pannen-Set
Ohne 2. Batterie	Parklenkassistent
Ohne alternativ-Antriebssystem	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne Anhängavorrichtung	Radstand
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Rechtsverkehr
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Car2X	Reifen 245/40 R19 94W Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Ohne CD/DVD für Navigation	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Reifendruckkontrolle
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Rückfahrkamera
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Feuerlöscher	Safe & Driving L in Kombination mit Radio
Ohne Fußmatten	Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne Head-Up Display	Scheibenbremsen hinten
Ohne Individualeinbau	Scheibenbremsen vorn
Ohne Kompensor	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Ladekabel	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Ohne Mode3 Ladekabel	

Schwarzer Fahrzeuginnenraum (Dachhimmel)
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
 Sondersteuerung
 Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf
 Sonnenblende und B-Säule
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Spurhalteassistent
 Spurwechselassistent
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standardelektrik
 Standard-Klimazonen
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Sport
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-
 home Funktion automatisch
 Telefonvorbereitung für Handy
 Tür und Seitenverkleidung Teilleder
 Typprüfland Deutschland
 Typzeichen und Firmenemblem
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
 Variables Ladebodenkonzept
 Variante Grundausstattung
 Vier-Lenkerachse
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch
 Werksinterne Steuerung Selbstabholer
 Winterpaket: Sitzheizung vorn
 Zierleisten schwarz

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerspoiler vorne links	Deformiert	Ersetzen
2	Reifen vorne links	Deformiert	Ersetzen
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Spotrepair
4	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
5	Motorhaube Dämmmatte	Beschädigt	Ersetzen
6	Motorhaube Dämmmatte	Beschädigt	Ersetzen
7	Kofferraumboden	Verschmutzt	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKM1RR103758

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(30.04.2026 16:38) Fahrzeughistorie konnte nicht geprüft werden, kein Zugriff.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

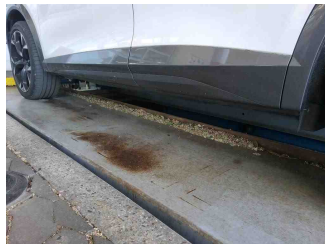

Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts

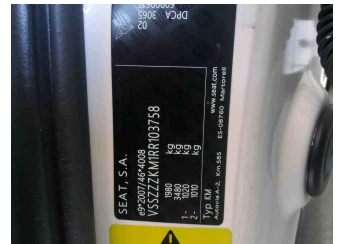

Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

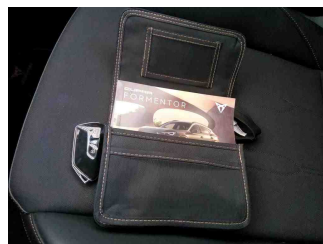

Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10529928
vom: 30.04.2026

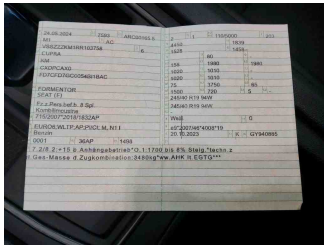


Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

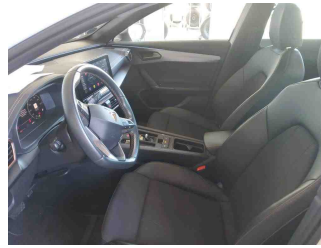

Innenraum - vorne

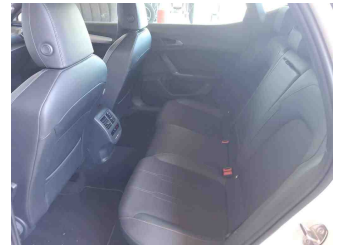


Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan

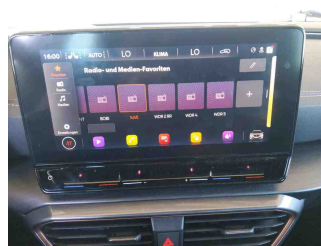


Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Stoßfängerspoiler vorne links - Deformiert - Ersetzen

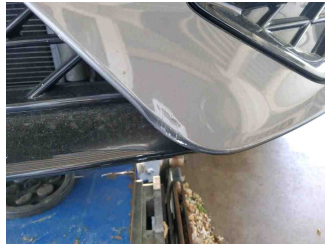

2 - Reifen vorne links - Deformiert - Ersetzen

Kommentar

Schleifspuren/ Materialabtragung an äußerer Flanke. Kostenerweiterung möglich

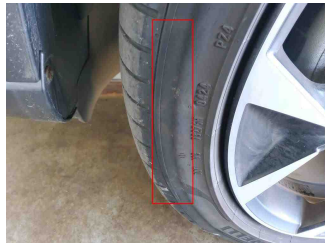

3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Spotrepair



4 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



5 - Motorhaube Dämmmatte - Beschädigt - Ersetzen

Kommentar	Dichtleiste Wasserkasten Tierbiss
-----------	-----------------------------------




6 - Motorhaube Dämmmatte - Beschädigt - Ersetzen

Kommentar	Dämmmaterial Motorraum Tierbiss/ fehlt
-----------	--



7 - Kofferraumboden - Verschmutzt - Reinigen

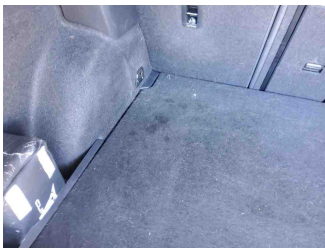

FEHLTEILE

1 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen

