

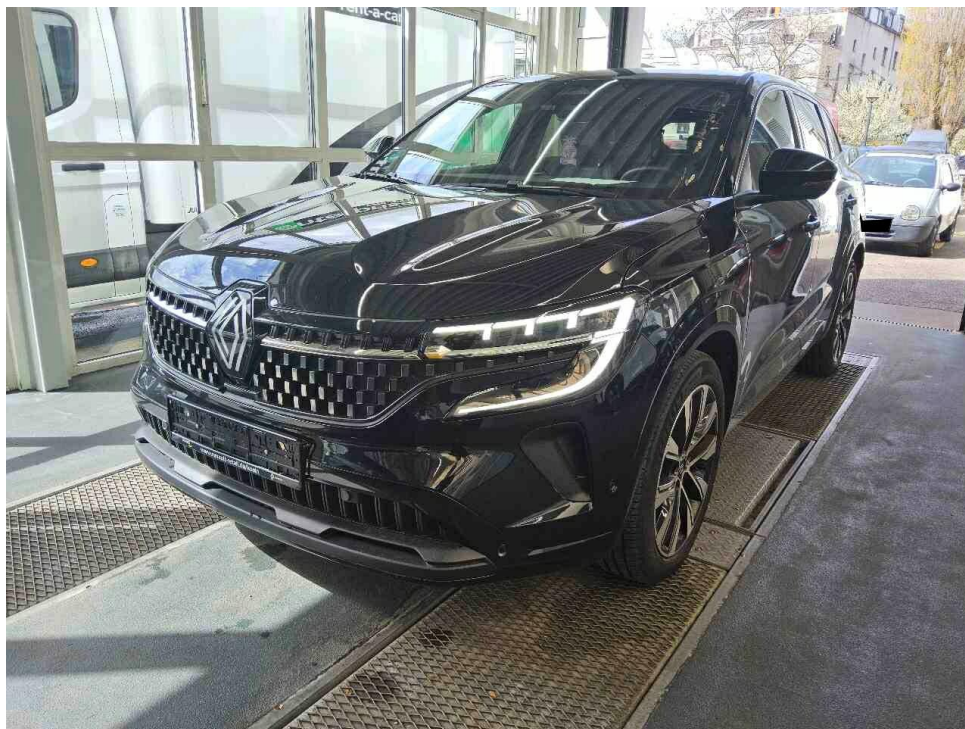


Bild 1 : Diagonal von vorn links



Bild 2 : Diagonal von vorn rechts

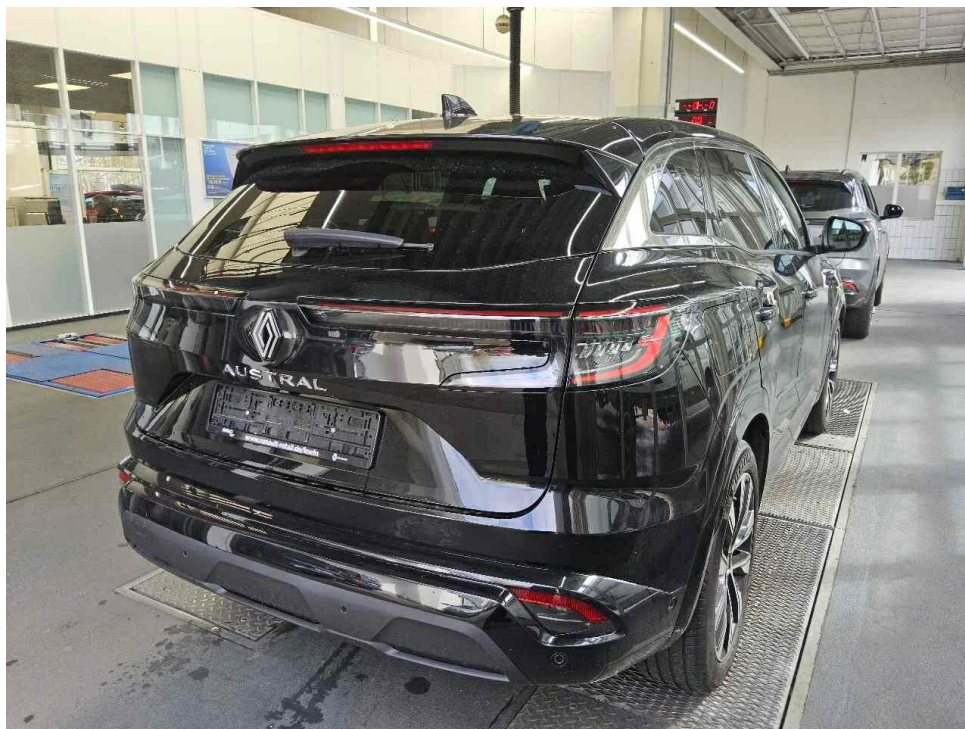


Bild 3 : Diagonal von hinten rechts

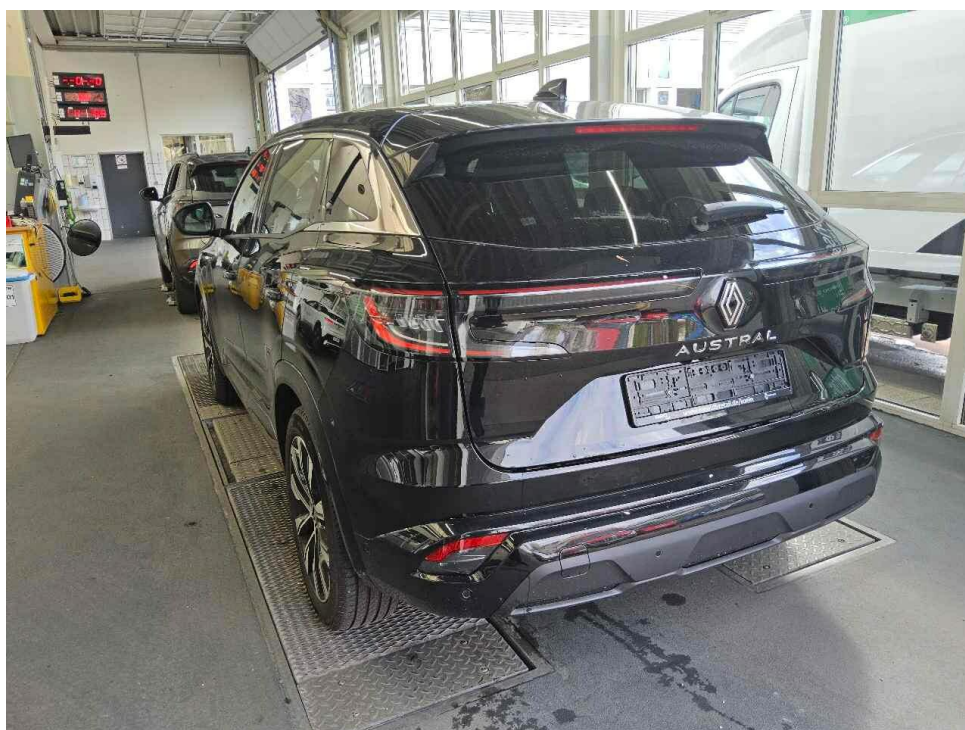


Bild 4 : Diagonal von hinten links



Bild 5 : Innenraum vorne



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Kilometerstand



Bild 7 : Mittelkonsole des Rücksitzes (Radio/Navigation eingeschaltet)

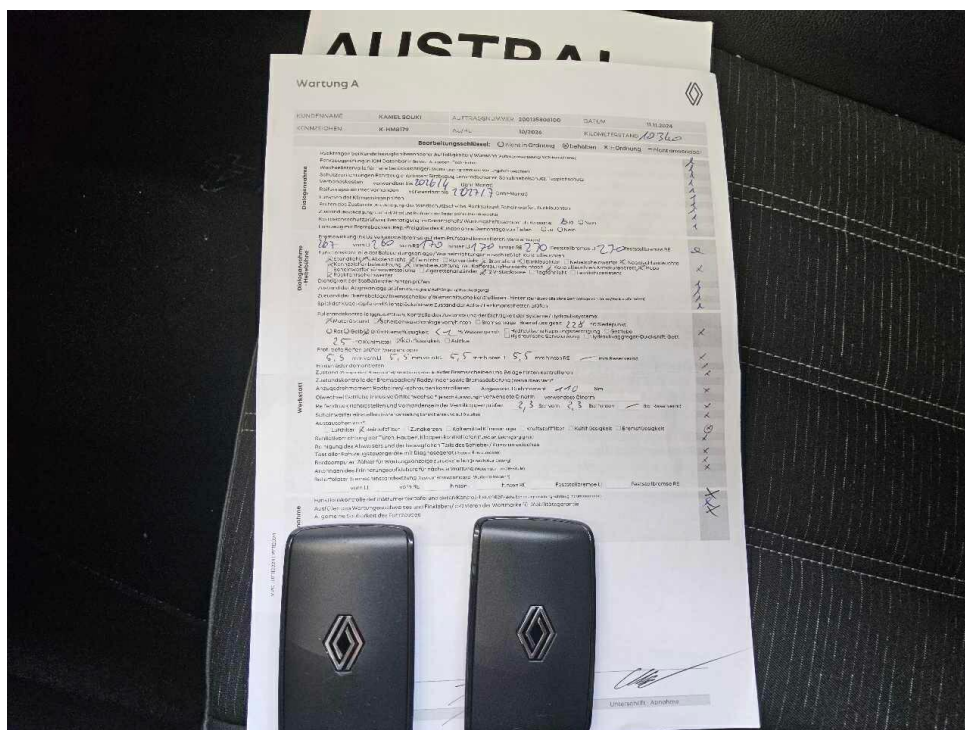


Bild 8 : Alle Fz-Schlüssel, ZLB 1, Letzter Eintrag im Serviceheft



Bild 9 : Unterboden

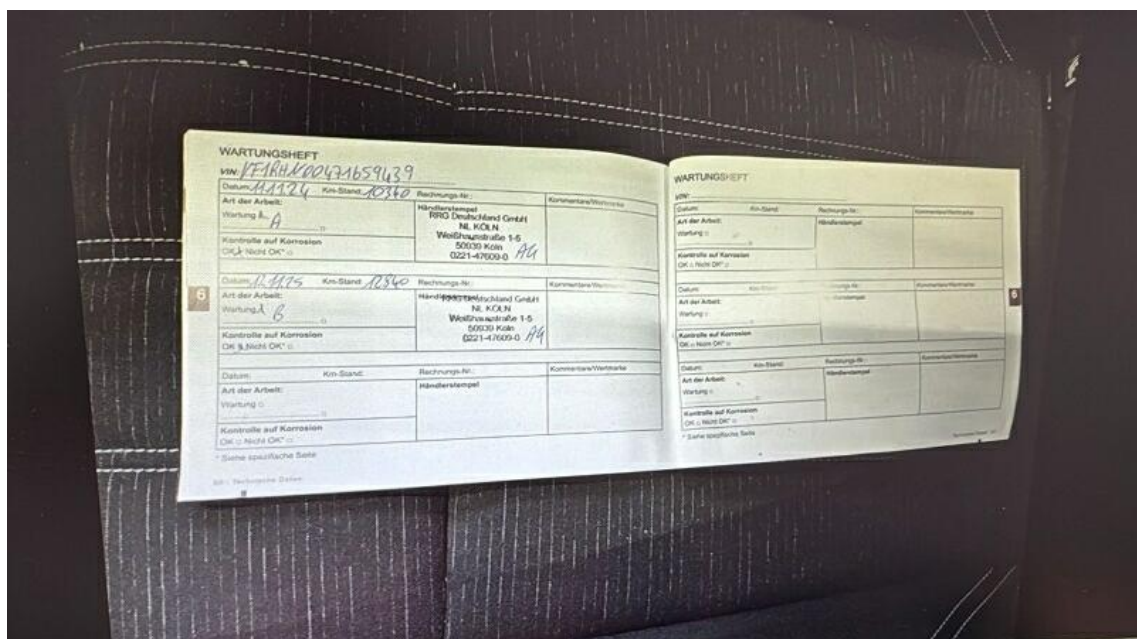


Bild 10 : Letzter eintrag im Serviceheft



Bild 11 : Heckdeckel Lackierung, zerkratzt, lackieren

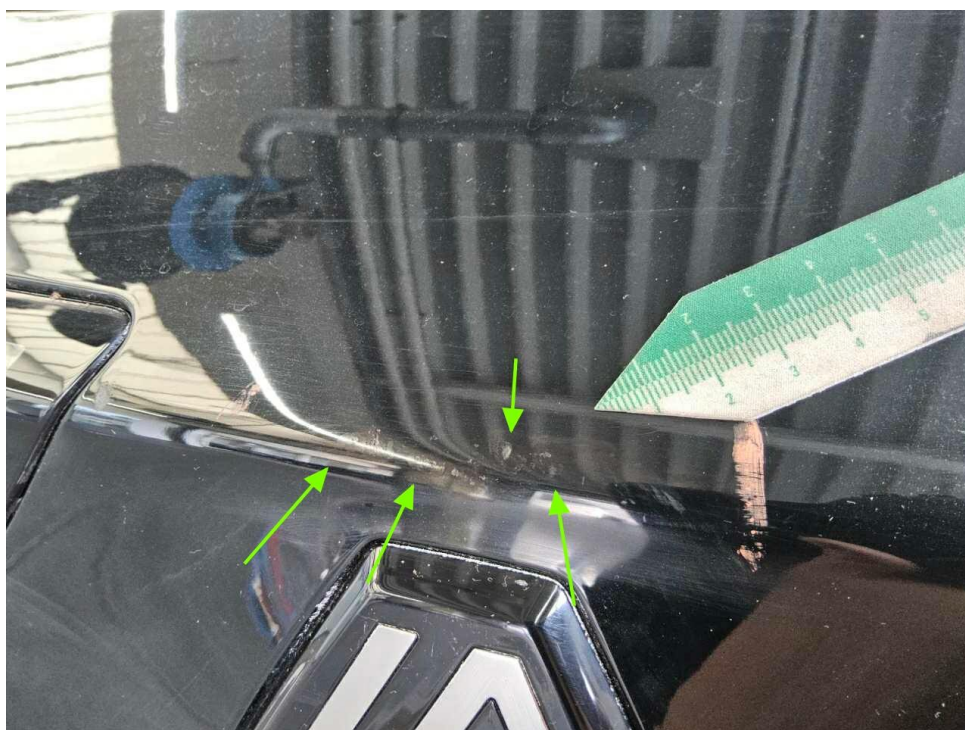


Bild 12 : Heckdeckel Lackierung, zerkratzt, lackieren

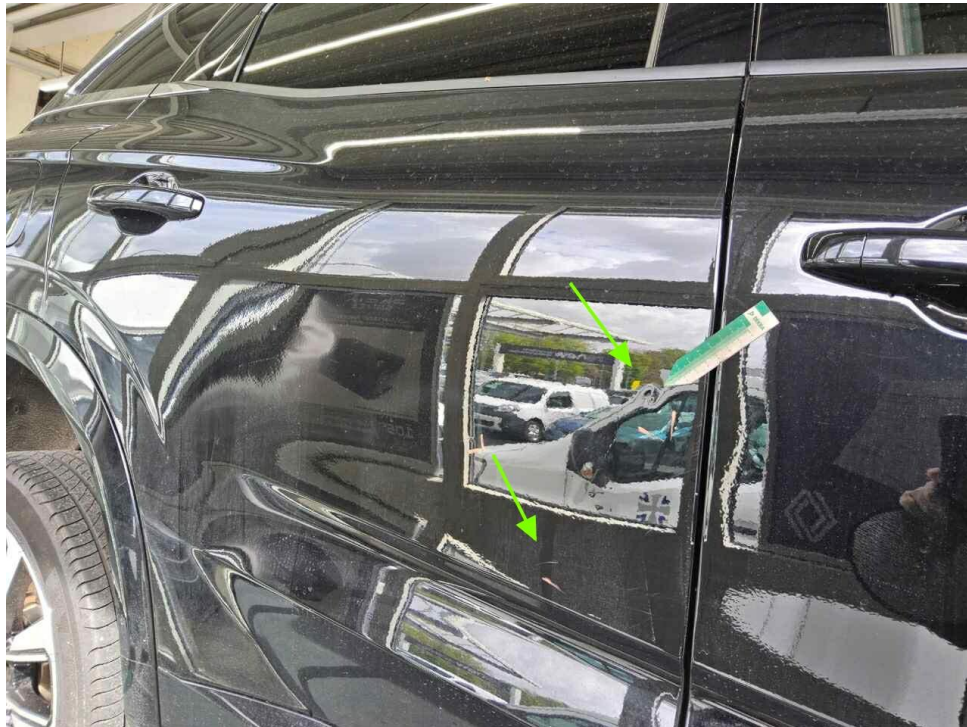


Bild 13 : Tür hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 14 : Tür hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

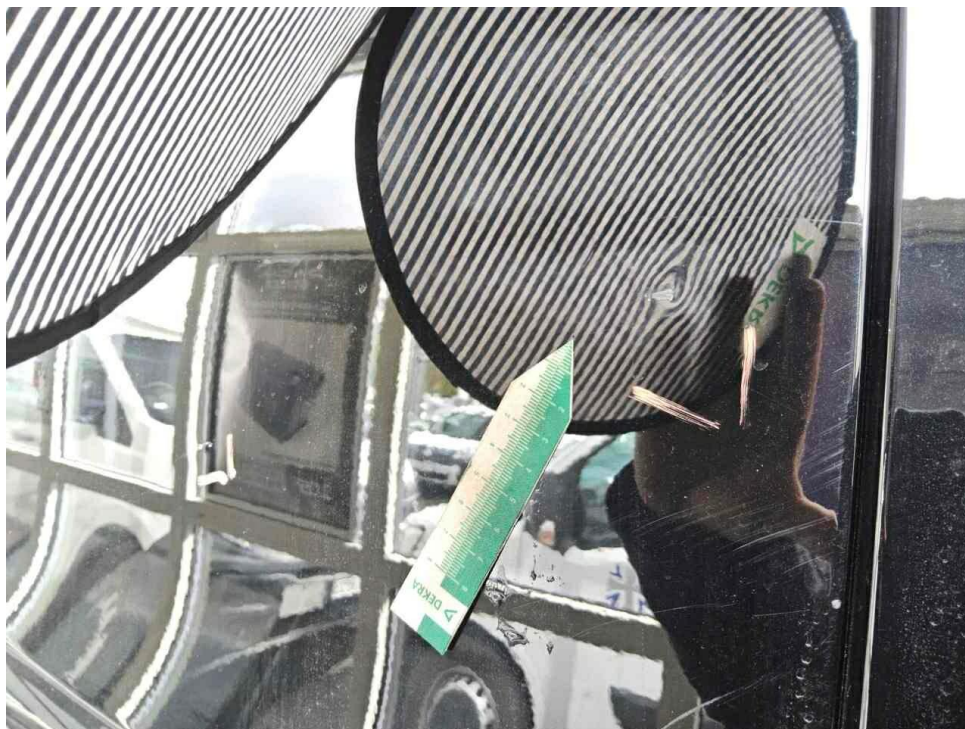


Bild 15 : Tür hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

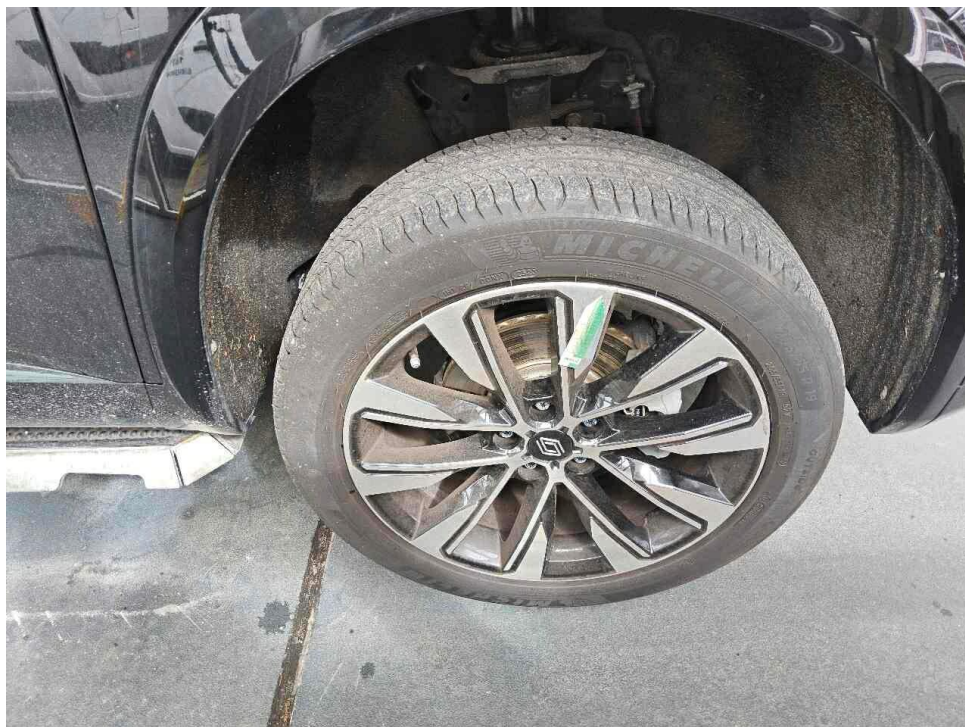


Bild 16 : Glanzgedrehte Felge vorne rechts, zerkratzt



Bild 17 : Glanzgedrehte Felge vorne rechts, zerkratzt

Zustandsbericht ohne Ausstattung

Vorgang

Auftraggeber Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A., Niederlassung
Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss
Besichtigung 31.03.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 141 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Bezugsgrundlage:

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie
Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	17.10.2023	Letzte Zulassung	22.03.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Renault
Typ / Verkaufsbez.	Austral (07.2022->) / Austral 1.3 TCe 160 Mild-Hybrid (EU 6d)	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1RHN00471659439	HSN / TSN	3333 / BPR
DAT Europa-Code®	017201580100001	DAT Marktindex	DE001 6450
Km-Stand abgelesen	13834	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	116	Hubraum (ccm)	1332
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz / Metallic / TEGNE
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 19 97 V	Michelin / E Primacy	S / O	4 mm
rechts	205 / 55 R 19 97 V	Michelin / E Primacy	S / O	4 mm
2 links	205 / 55 R 19 97 V	Michelin / E Primacy	S / O	4 mm
rechts	205 / 55 R 19 97 V	Michelin / E Primacy	S / O	4 mm
Pannenset				


S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
 letzte Wartung: am 11.11.2024 bei Kilometerstand 10.340
 nächste Wartung: am 12.11.2025 bei Kilometerstand 12.840

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

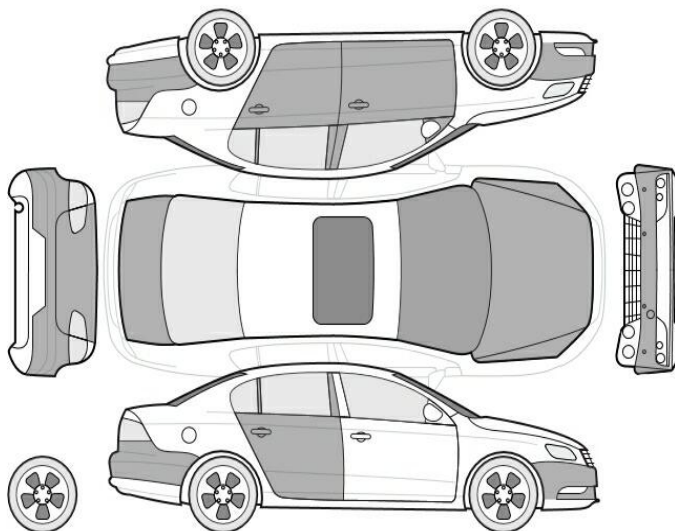

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Glanzgedrehte Felge vorne rechts, zerkratzt, erneuern (Bild 16, 17)
2. Tür hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 13, 14, 15)
3. Heckdeckel Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 11, 12)
4. Tür hinten rechts Einstieg, zerkratzt, smart repair
5. Stoßfänger vorne Lackierung, fleckig, smart repair
6. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair

7. Tür vorne links Einstieg, zerkratzt, smart
repair

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür hinten links Einstieg, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Tür vorne links Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur