

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **BMW 5er-Reihe 530e A Limousine 4-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -KN 0400E	Fahrgestell-Nummer:	WBA11AG050CK85223
Vertrags-Nummer:	20656084	Erstzulassung:	13.06.2022
Internes KZ:	15081883	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

BMW 5er-Reihe 530e A Limousine 4-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW 5er-Reihe 530e A Limousine4-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	215 / 292	Hubraum:	1998
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	39
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	46
Max. Km/h:	235	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,900
Leergewicht (kg):	1910	zul. Gewicht (kg):	2505

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 20656084
Amtliches Kennzeichen: HD -KN 0400E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 5er-Reihe 530e A Limousine4-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
28.05.2026	9059999261	Fremdverschulden	Stosstange hinten mitte	Nein	Nein
26.04.2026	9059994198	Eigenverschulden	Stosstange vorne mitte Parksensor vorne mitte	Nein	Nein
04.08.2025	9059954324	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte	Nein	Nein
01.04.2023	9059850119	Eigenverschulden	Abdeckkappe Abschlepphaken vorne	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 20656084
Amtliches Kennzeichen: HD -KN 0400E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 5er-Reihe 530e A Limousine4-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WBA11AG050CK85223

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	104.710 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	17.000 km
Typ/Modell	530e	HU (Bericht lag nicht vor)	05/2027
Fahrgestellnummer	WBA11AG050CK85223	Leistung / Hubraum	135 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	13.06.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	04/2026, 97.865 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufli	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Bordbuchmappe (Fehlt) - erneuern
2	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
3	Vermessung	Fahrwerk - Fehlstellung - einstellen/justieren
4	Schweller links	Verkleidung - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	elektronische Systeme	Einparkhilfe (Fehlermeldung) - Befund festlegen - Diagnose durchführen
6	2.Radsatz	2 Reifen (außen abgefahren) - verschlissen - erneuern
7	Stoßfänger hinten	Spoiler - verformt - erneuern
8	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - instandsetzen und lackieren
9	Stoßfänger vorn	Stoßfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
10	Verglasung	Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern
11	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren
12	Stoßfänger hinten	Stoßfänger mit Parktronic - verformt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
2	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 97H	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	225/55 R17 97H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 101Y	Hankook	Sommerreifen	0mm - 0mm	n.i.O.	
2	225/55 R17 101Y	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 24.06.2026
Protokollnummer: 46131714
Anlieferungsdatum: 24.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	530e	Laufleistung (abgelesen)	104.710 km
Fahrgestellnummer	WBA11AG050CK85223	Erstzulassung	13.06.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum

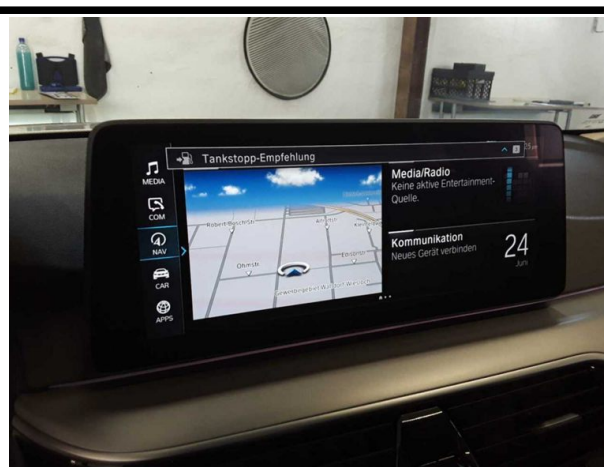


Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges

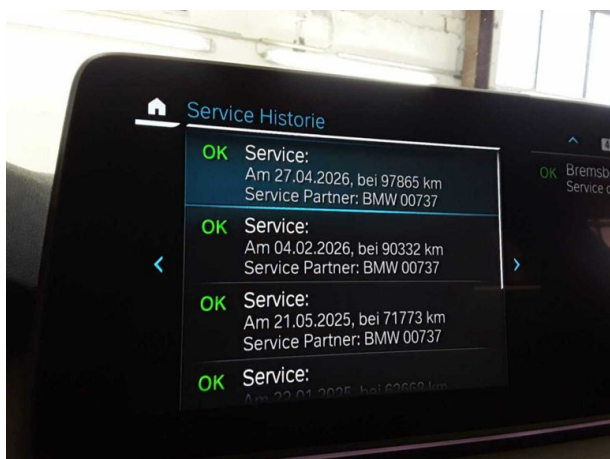


Abbildung 15: Sonstiges

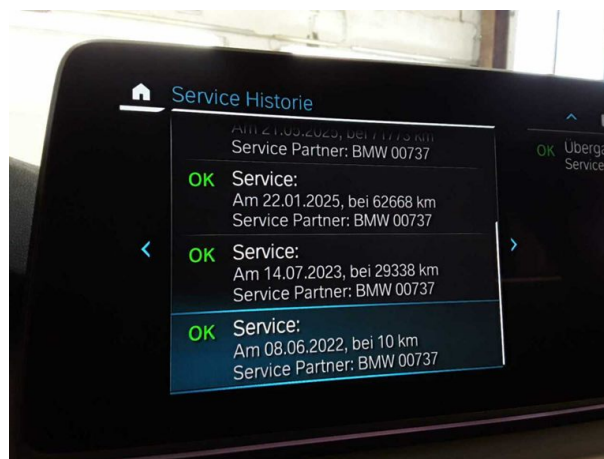


Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges

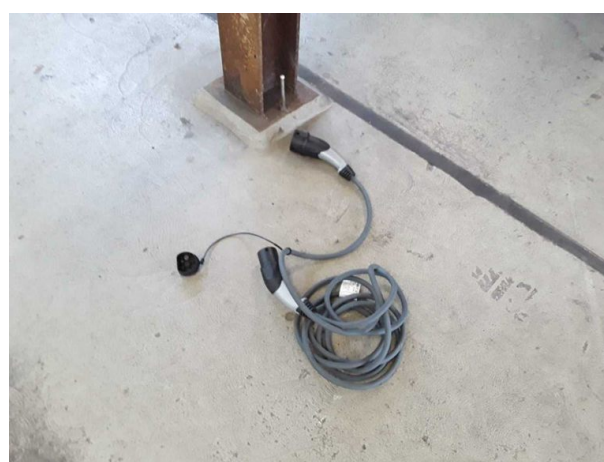


Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

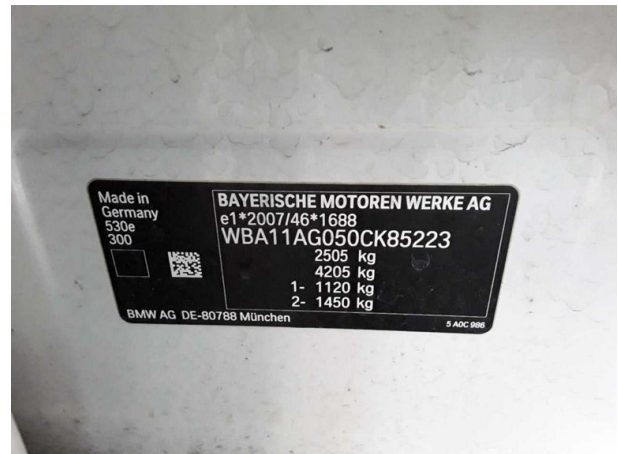


Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #3: Vermessung: Fahrwerk - Fehlstellung - einstellen/justieren



Beschädigung #3: Vermessung: Fahrwerk - Fehlstellung - einstellen/justieren



Beschädigung #4: Schweller links: Verkleidung - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Schweller links: Verkleidung - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #4: Schweller links: Verkleidung - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: elektronische Systeme: Einparkhilfe (Fehlermeldung) - Befund festlegen - Diagnose durchführen



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 2 Reifen (außen abgefahren) -
verschlissen - erneuern

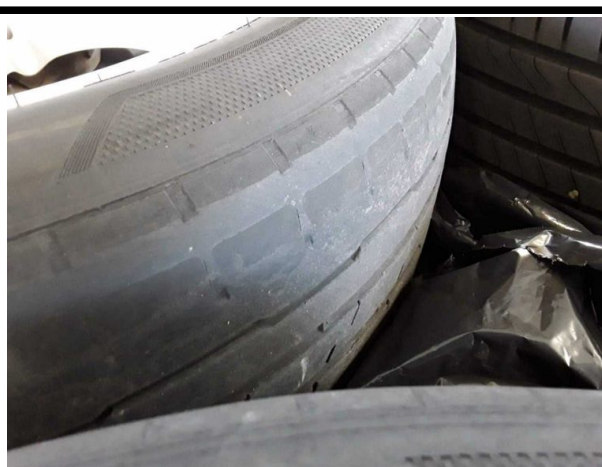

Beschädigung #6: 2.Radsatz: 2 Reifen (außen abgefahren) -
verschlissen - erneuern



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 2 Reifen (außen abgefahren) -
verschlissen - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Spoiler - verformt -
erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Spoiler - verformt -
erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Spoiler - verformt -
erneuern



Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #10: Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #11: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktro...
- verformt - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger mit
Parktronic - verformt - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktro...
- verformt - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger mit
Parktronic - verformt - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktro...
- verformt - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



WBA11AG050CK85223

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	104,710 km
Manufacturer	BMW	Next maintenance in	17,000 km
Type / Model	530e	Main inspection (Report not on hand)	05/2027
Vehicle Identification number	WBA11AG050CK85223	Power / Engine displacement	135 kW / 1,998 ccm
First registration	13 Jun 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	04/2026, 97,865 km	Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Log book (Fehlt) - Replace
2	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
3	Measurement	Undercarriage - Malposition - Set / adjust
4	Sill - left side	Trim - Scratched - Smart repair
5	Electronic systems	Parking assistance (Fehlermeldung) - Specify findings - Perform diagnosis
6	2nd wheel set	2 tyres (außen abgefahren) - Worn - Replace
7	Rear bumper	Spoiler - Deformed - Replace
8	Boot lid / rear door	Boot lid - dent(s) - Repair and paint
9	Front bumper	Bumper with Parktronic - Scratched - Repair and paint
10	Vehicle glazing	Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace
11	Door - front left side	Door - dent(s) - Repair and paint
12	Rear bumper	Bumper with Parktronic - Deformed - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
2	Interior	Interior - Abrasion - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 24 Jun 2026
Protocol number: 46131714
Delivery date: 24 Jun 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/55 R17 97H	Pirelli	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	225/55 R17 97H	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/55 R17 101Y	Hankook	Summer tyres	0mm - 0mm	Not o.k.	
2	225/55 R17 101Y	Pirelli	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 24 Jun 2026
Protocol number: 46131714
Delivery date: 24 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	BMW	Inspection condition	sufficient
Type / Model	530e	Mileage (Read)	104,710 km
Vehicle Identification number	WBA11AG050CK85223	First registration	13 Jun 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.

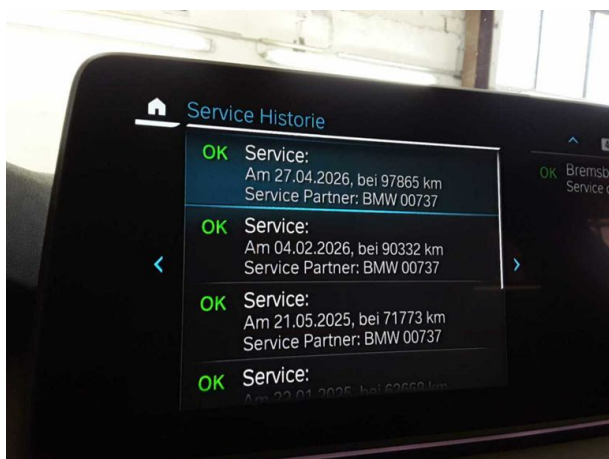


Figure 15: Misc.

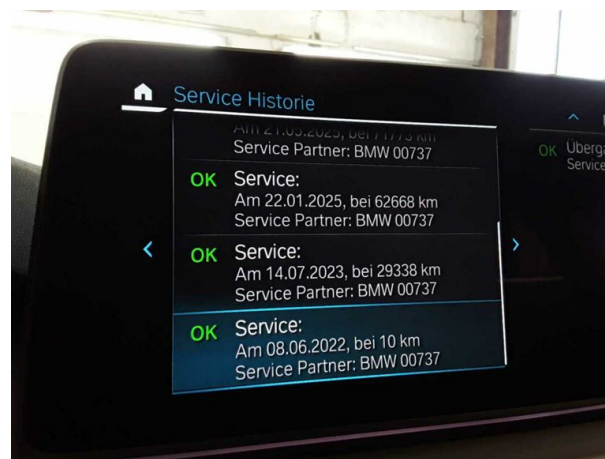


Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.

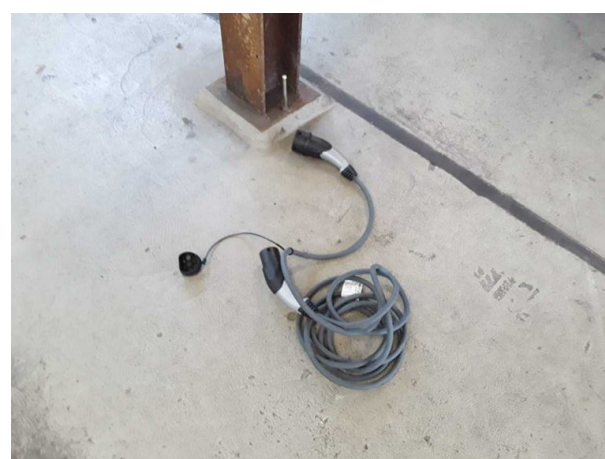


Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.

Pictures of damage



Damage #3: Measurement: Undercarriage - Malposition - Set / adjust



Damage #3: Measurement: Undercarriage - Malposition - Set / adjust



Damage #4: Sill - left side: Trim - Scratched - Smart repair



Damage #4: Sill - left side: Trim - Scratched - Smart repair



Damage #4: Sill - left side: Trim - Scratched - Smart repair



Damage #5: Electronic systems: Parking assistance (Fehlermeldung) - Specify findings - Perform diagnosis



Damage #6: 2nd wheel set: 2 tyres (außen abgefahren) - Worn - Replace



Damage #6: 2nd wheel set: 2 tyres (außen abgefahren) - Worn - Replace



Damage #6: 2nd wheel set: 2 tyres (außen abgefahren) - Worn - Replace



Damage #7: Rear bumper: Spoiler - Deformed - Replace



Damage #7: Rear bumper: Spoiler - Deformed - Replace



Damage #7: Rear bumper: Spoiler - Deformed - Replace



Damage #8: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Repair and paint



Damage #8: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Repair and paint



Damage #8: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Repair and paint



Damage #9: Front bumper: Bumper with Parktronic - Scratch... - Repair and paint



Damage #9: Front bumper: Bumper with Parktronic - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Front bumper: Bumper with Parktronic - Scratch... - Repair and paint



Damage #10: Vehicle glazing: Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace



Damage #10: Vehicle glazing: Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace



Damage #11: Door - front left side: Door - dent(s) - Repair and paint



Damage #11: Door - front left side: Door - dent(s) - Repair and paint



Damage #12: Rear bumper: Bumper with Parktronic - Deformed - Replace



Damage #12: Rear bumper: Bumper with Parktronic - Deformed - Replace

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 24 Jun 2026
Protocol number: 46131714
Delivery date: 24 Jun 2026



Damage #12: Rear bumper: Bumper with Parktronic - Deformed - Replace



Damage #12: Rear bumper: Bumper with Parktronic - Deformed - Replace



Damage #12: Rear bumper: Bumper with Parktronic - Deformed - Replace