

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen BA RH888E **FIN** U5YH5F1AGNL029545

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	15.07.2022	Letzte Zulassung	15.07.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Kia
Type / Verkaufsbez.	Xceed (2019->) / Xceed	Aufbauart	Limousine
	1.6 Plug-in Hybrid Vision (EURO 6d)		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	U5YH5F1AGNL029545	HSN / TSN	2234 / ABE
DAT Europa-Code®	014250870320001	DAT Marktindex	DE002 6288
Km-Stand abgelesen	32655	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2025
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.	Zylinderanzahl	4 /
Leistung (kW)	77	Hubraum (ccm)	1580
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz / Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Bewertung zum Stichtag 01.07.2026 (Besichtigung 01.07.2026)

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen		35.990,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen		2.601,34 EUR
Listenneupreis gesamt		38.591,34 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex		17.306,17 EUR
Bezugsfahrstrecke in km: 50000		
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 32655 / -17345		
Laufleistungskorrektur	+	965,16 EUR
Erstzulassungskorrektur	+	55,18 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung		18.326,51 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+	535,70 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung		18.862,21 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	-	27,50 EUR
Zwischensumme I		18.834,71 EUR
Zwischensumme II		18.834,71 EUR
Reparaturkosten (mit 129,96 EUR MwSt.)	-	813,99 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 2.877,26 EUR MwSt.)		18.025,00 EUR
Handelsspanne (mit 416,29 EUR MwSt.)	-	2.605,00 EUR
Händlereinkaufswert DAT (mit 2.460,97 EUR MwSt.)		15.420,00 EUR

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK
83504	Motor 1,6 Ltr. - 77 kW (System: 104 kW)				
	Hybrid	0,00*			0,00
4220	Drive-Assist-Paket Advanced	401,03*			204,20
1505	Komfort-Paket	390,32*			58,81
11000	Metallic-Lackierung	619,99*			93,40
4415	Navigations-Paket	1.190,00*			179,29
33401	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar	0,00*			0,00
Summe Sonderausstattung		2.601,34			535,70 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto
1. Hauptuntersuchung 07/25 abgelaufen, erneuern	165	100	-165,00
2. Radlaufblende hinten links, verschrammt, erneuern (Bild 12)	83	50.92	-42,26
3. Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, polieren (Bild 9)	31	100	-31,00
4. Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, polieren	31	100	-31,00
5. Tür hinten links, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 10, 11)	677	50.92	-344,73
6. Lackvorbereitung	200	100	-200,00
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	1.187		-813,99 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur

Der Sachverständige
Michael Lamparski

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
Isarstr. 8, 90451 Nürnberg

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Nürnberg
Isarstr. 8
90451 Nürnberg
Telefon 0911 / 9629-6
Fax 0911 / 9629-779
E-Mail nuernberg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Michael Lamparski
Tel. direkt 0911 9629-6
Tel. mobil 015153922312

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

BA RH888E

FIN

U5YH5F1AGNL029545

Vertragsnummer	44496172
Auftragsnummer	ELSRM004858
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	24.06.2026, elektronisch
Besichtigung	01.07.2026 um 15:15 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Nürnberg, Isarstr. 8, 90451 Nürnberg

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 01.07.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	12.957,98 EUR	15.420,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	15.147,06 EUR	18.025,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 24.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 01.07.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 01.07.2026 um 15:15 Uhr durch Herrn Michael Lamparski bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Nürnberg, Isarstr. 8, 90451 Nürnberg, im Beisein von Herrn Reckerth.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 96 µm bis 111 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Helmut Reckerth, Siedlung 3, 96149 Breitengüßbach
Kennzeichen	BA RH888E
Tag der Erstzulassung	15.07.2022
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	15.07.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	07 / 2025
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Kia
Typ / Verkaufsbezeichnung	XCeed (2019->) / Xceed 1.6 Plug-in Hybrid Vision (EURO 6d)
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	2234 / ABE
Fahrzeug-Ident.-Nr.	U5YH5F1AGNL029545
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Schwarz
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Motorart / Zylinderanzahl	4
Leistung / Hubraum	77 kW / 1580 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	32.655

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Energy Saver	S / O	6 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Energy Saver	S / O	6 mm
2 links	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Energy Saver	S / O	5 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Energy Saver	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 06 / 2027			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

6 Lautsprecher, Abbiegelicht, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Umfeldschutz (virtueller Motorsound), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (TCS), Antriebsart: Frontantrieb, Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstellbar, beide, Außenspiegel heizbar, Bi-LED-Scheinwerfer, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsscheiben vorn 16", Chromeinfassung Seitenfenster, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachantenne im Haifischflossen-Design, Dachspoiler, Diebstahl-Warnanlage, Einparkhilfe hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Einstiegsleisten (Aluminium), Elektromotor 59 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenten-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode), Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW), Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz hinten, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Fußmatten, Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT, Getränkehalter, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte, Hybrid 104 kW (Motor 1,6 Ltr. - 77 kW), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kopfstützen vorn verstellbar, Kühlergrill Klavierlack, LM-Felgen 6,5x16, Laderaumboden variabel, Lenkrad (Leder), Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Multifunktion, Luftausströmer im Fond mitte, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn verschiebbar, Nebelscheinwerfer, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Radstand 2650 mm, Reifen 205/60 R16 ..H, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitz klappbar 1/3-2/3, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Schließ-/Startsystem Smart-Key, Seitenairbag, Servolenkung elektronisch gesteuert, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitzheizung vorn, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Stoßfänger

Wagenfarbe, Tagfahrlicht LED, Tagfahrlicht LED hinten, Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll), Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen Chrom-Optik, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, USB-Schnellladeanschluß Mittelkonsole, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperrung, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Drive-Assist-Paket Advanced, Komfort-Paket, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar, Metallic-Lackierung, Motor 1,6 Ltr. - 77 kW (System: 104 kW) Hybrid, Navigations-Paket

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Letzte Wartung erfolgte am 06.08.2025 bei Kilometerstand 18.928.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Hauptuntersuchung 07/25 abgelaufen, erneuern; Radlaufblende hinten links, verschrammt, erneuern (Bild 12); Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, polieren (Bild 9); Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, polieren; Tür hinten links, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 10, 11); Lackvorbereitung;

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Michael Lamparski

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

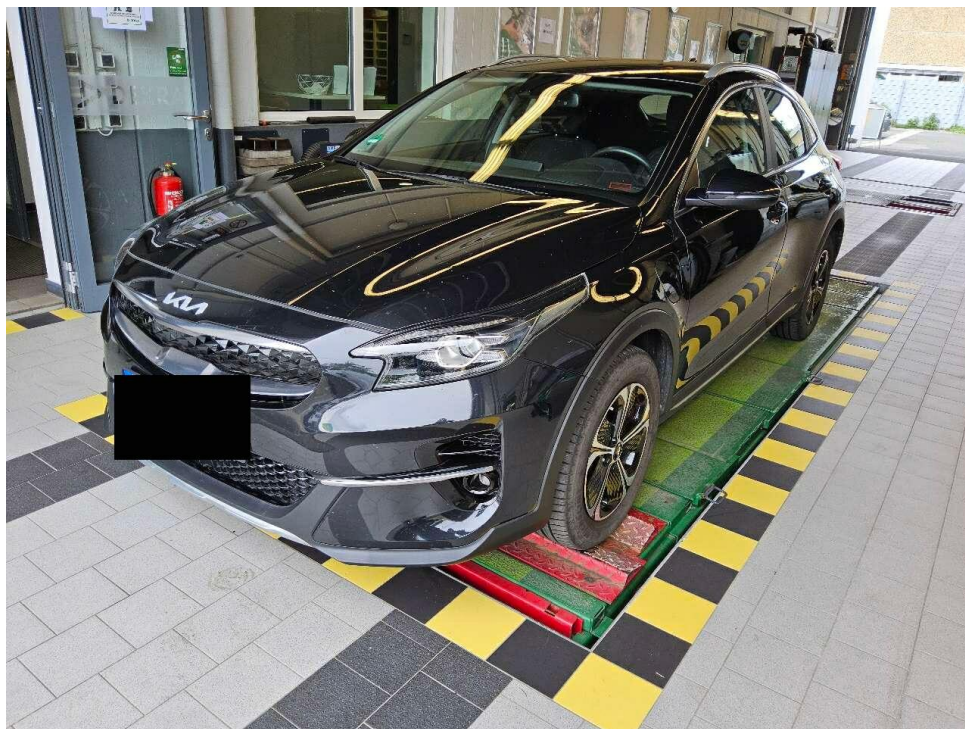


Bild 1 : Diagonal von vorne

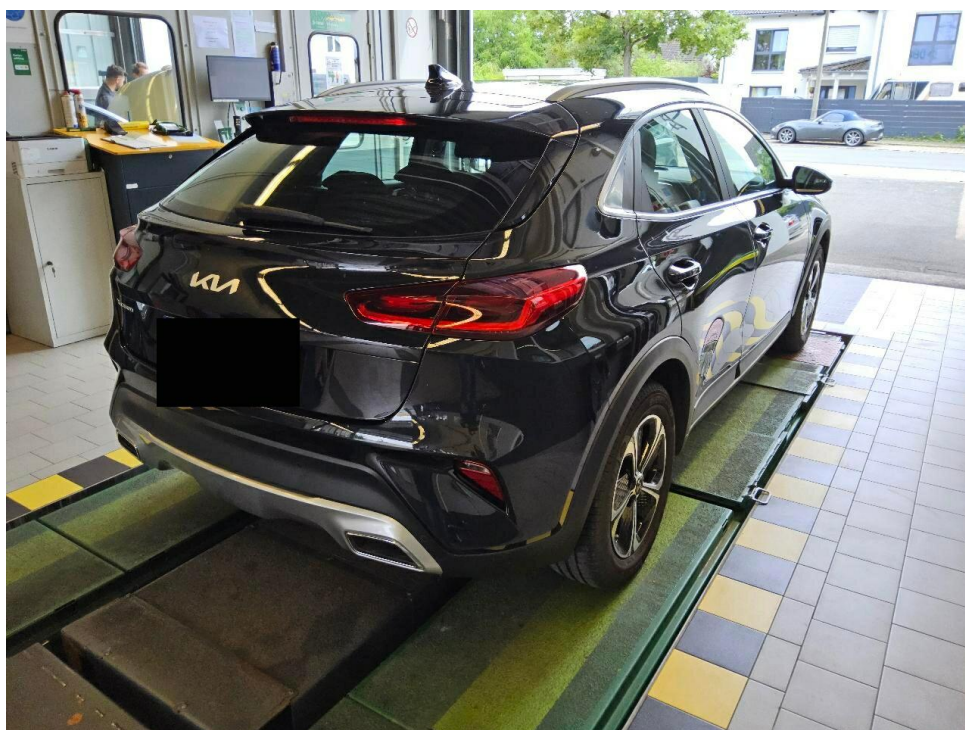


Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür

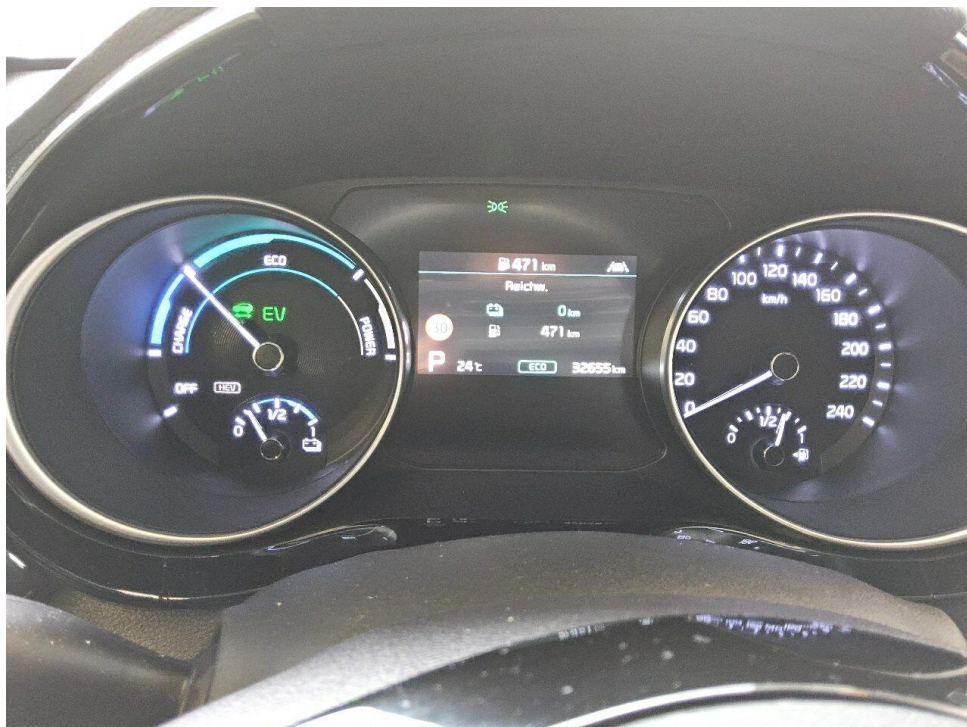


Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD

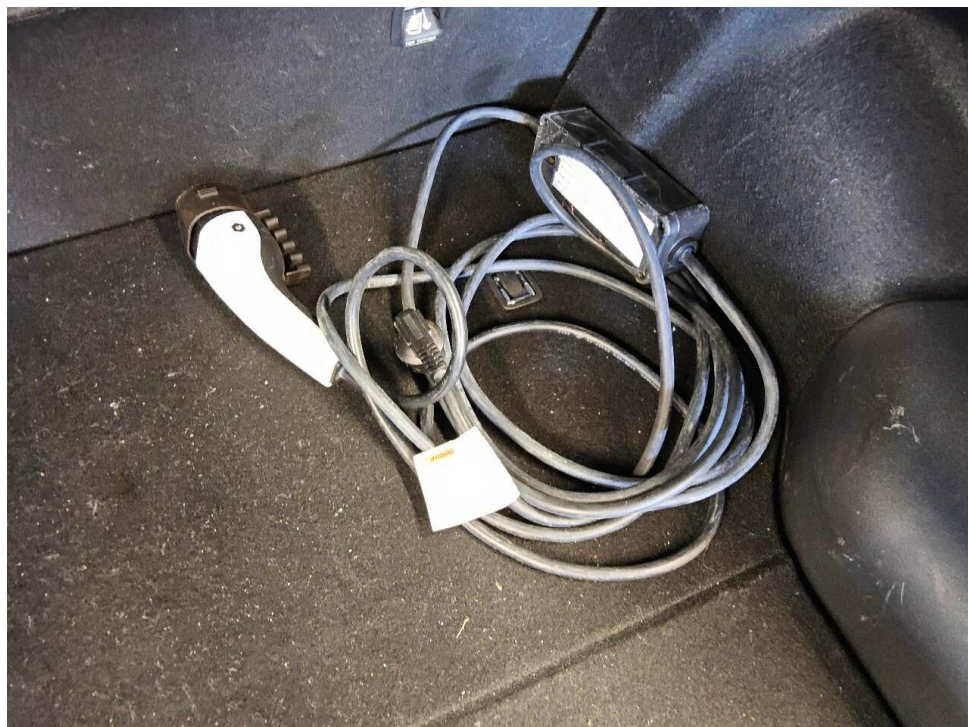


Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug

Service-Nachweis

Mit Abstempelung bestätigt die wartungsausführende Werkstatt, dass der Service nach Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

Service – Nachweis #2	Datum: 23.8.2024
km-Stand	12768
Reparatur-Auftragsnummer	5001497
Durchführende Werkstatt	
Durchgeführter Service	30.000 km 24 Monate
Leistungen durchgeführt:	ja nein
Ölwechsel mit Filter	☒ ☐
Bremsflüssigkeit	☒ ☐
Kühflüssigkeit	☐ ☒
Zahnriemen mit Spannrolle	☐ ☒

Werkstattstempel


FESER & SCHARE
Kia Händler und Servicepartner
Feser Scharf Metropoli GmbH (2849)
Emil-Kemmer-Strasse 23 · 96103 Hallstadt
T. 0951 206774-0 · kia.hallstadt@feser-graf.de
www.feser-graf.de

Ihr nächster Service-Termin
Datum: 23.8.25 oder bei: 27.768 km-Stand¹

¹ Je nachdem, was zuerst eintritt.

Karosserie-Inspektion (nur auszufüllen bei Fälligkeit oder Schaden)

Durchgeführt: ☒ Ja ☐ Nein

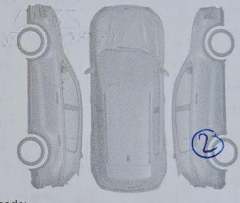

Schadenscode:
1. Steinschlag 2. Kratzer
3. Delle 4. Karosseriebeschädigung
5. Korrosionsschutzbeschädigung

Bemerkung:

Beschädigung beseitigt: ☐ Ja ☒ Nein

15

Bild 7 : Wartungsnachweis

Service-Nachweis

Mit Abstempelung bestätigt die wartungsausführende Werkstatt, dass der Service nach Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

Service – Nachweis #1	Datum: 01.08.2023
km-Stand	6380
Reparatur-Auftragsnummer	
Durchführende Werkstatt	Autohaus Aventi
Durchgeführter Service	15000 km 12 Monate
Leistungen durchgeführt:	ja nein
Ölwechsel mit Filter	☒ ☐
Bremsflüssigkeit	☐ ☒
Kühflüssigkeit	☐ ☒
Zahnriemen mit Spannrolle	☐ ☒

Werkstattstempel


AUTOHAUS aventi
Dörnseestr. 5 · 96052 Bamberg
Tel. (09 51) 33 32-0 · Fax (09 51) 33 32-101

Ihr nächster Service-Termin
Datum: 01.08.24 oder bei: 21380 km-Stand¹

¹ Je nachdem, was zuerst eintritt.

Karosserie-Inspektion (nur auszufüllen bei Fälligkeit oder Schaden)

Durchgeführt: ☒ Ja ☐ Nein

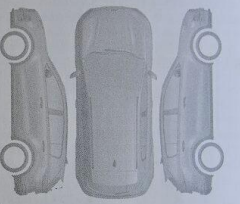

Schadenscode:
1. Steinschlag 2. Kratzer
3. Delle 4. Karosseriebeschädigung
5. Korrosionsschutzbeschädigung

Bemerkung:

Beschädigung beseitigt: ☐ Ja ☐ Nein

14

Bild 8 : Wartungsnachweis



Bild 9 : Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, polieren

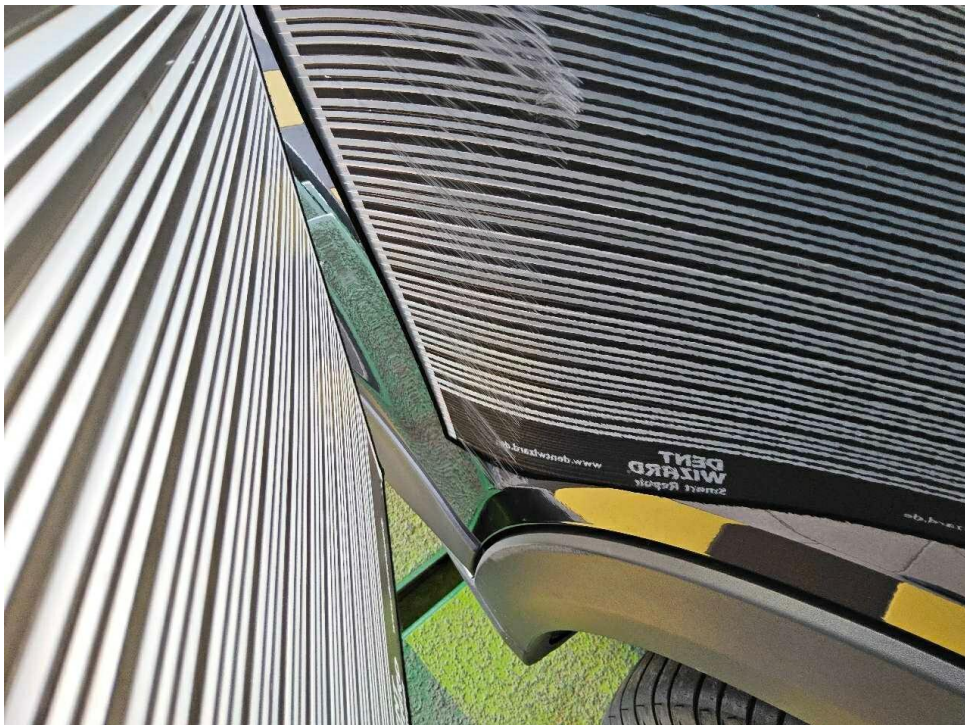


Bild 10 : Tür hinten links, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

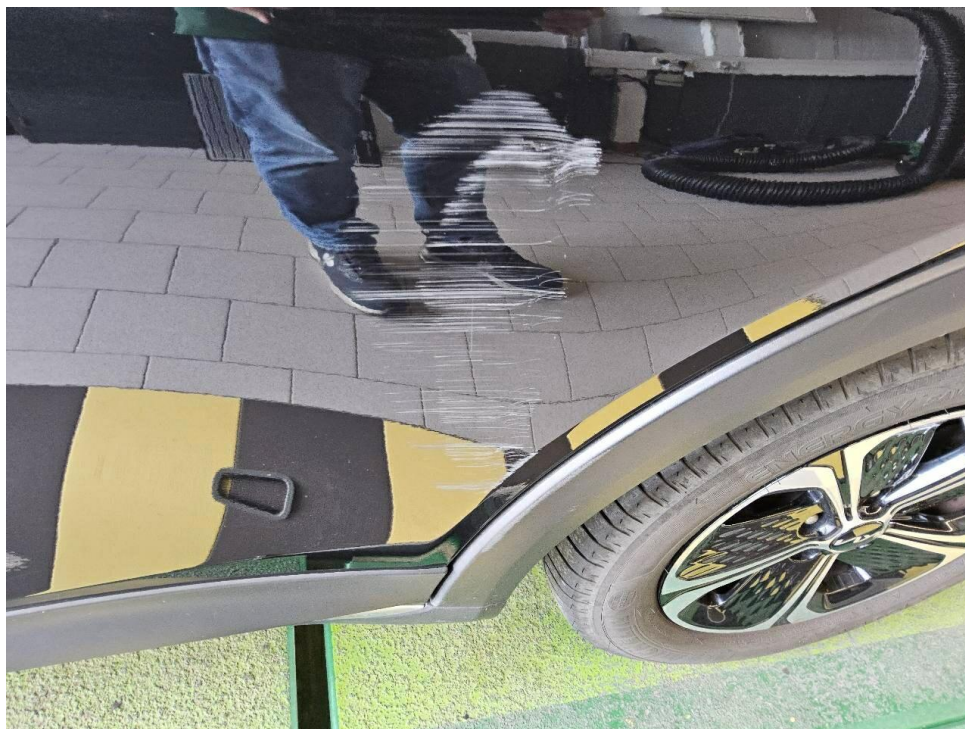


Bild 11 : Tür hinten links, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 12 : Radlaufblende hinten links, verschrammt



Bild 13 : Stoßfänger hinten, Kratzer

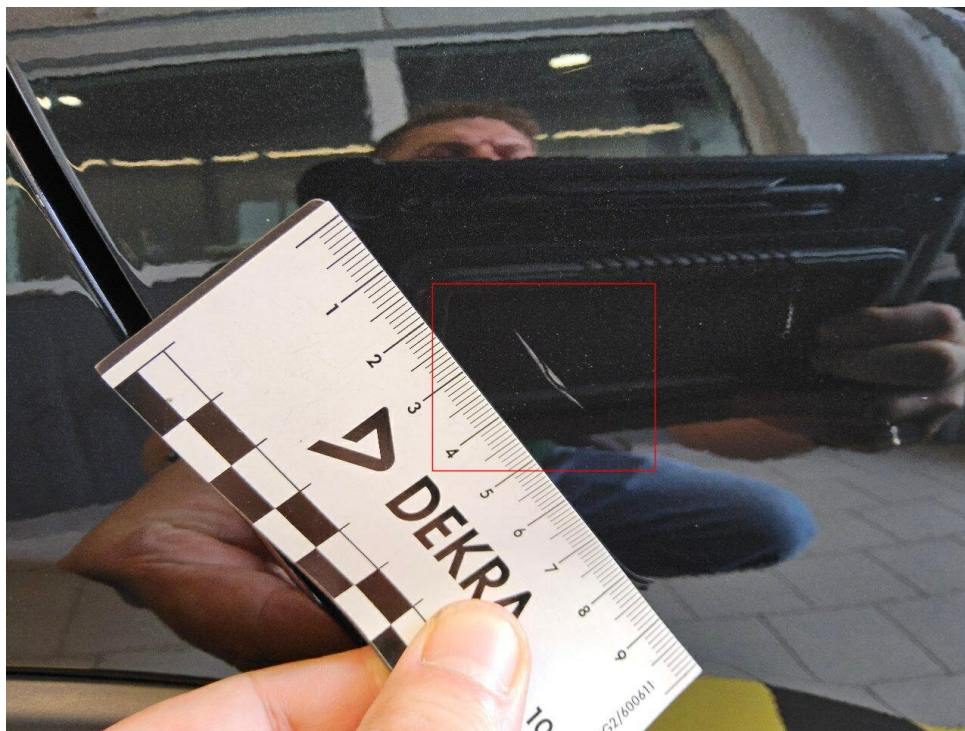


Bild 14 : Tür hinten rechts, Kratzer