

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge,

gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie

Elektrische Reichweite

Elektrische Reichweite innerorts

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite städtisch

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5:

52. Anmerkungen:

Zu 5: min. 4755*

Zu 6: min. 1820*

Zu 7: min. 1444*

Zu 35: A1/A2 225/50 R17 98H


XL M+S, 7Jx17 ET44.5; A1/A2 225/45 R18 95H XL M+S, 7.5Jx18

ET40; A1/A2 225/50 R17 94Y, 7Jx17 ET44.5; A1 225/45 R18 95Y

XL, 7.5Jx18 ET40 / A2 245/40 R18 97Y XL, 8.5Jx18 ET52; A1

225/40 R19 93Y XL, 7.5Jx19 ET40 / A2 255/35 R19 96Y XL

9Jx19 ET58.1*



EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner

Jörg Bartels

Miriam Rückheim

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):

Mercedes-Benz

0.2. Typ:

R205

Variante:

H204T0

Version:

CZAA050A

0.2.1. Handelsbezeichnung:

C 220 d

0.2.3. Bezeichner:

0.2.3.1. Interpolationsfamilie:

IP-2020_6419-W1K-1

0.2.3.2. ATCT Familie:

AT-206_654M_1-W1K-1

0.2.3.3. PEMS Familie:

E1-W1K-DH

0.2.3.4. Roadload Familie:

RL-2020_0051-W1K-1

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:

entfällt

0.2.3.6. Periodische Regenerationsfamilie:

PR-206_654M_20B1-W1K-1

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:

M1

0.4. Fahrzeugklasse:

Mercedes-Benz AG

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

DE-70372 Stuttgart

Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geteilt (C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Unter dem rechten Vordersitz (C2)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstellungsdatum:

06.10.2021

W1K2062041F021875

mit dem in der am

25.06.2021

erteilten Genehmigung

01*2018/058*00017*01

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr

in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät

verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart

(Ort)

06.10.2021

(Datum)

ppa. Bartels

i.v. Rückheim

(Unterschrift)

Leiter Integration Gesamtfahrzeug

(Dienststellung)

(Unterschrift)

Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem

(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4
3. Antriebsachsen	Anzahl: 1	Lage:	Achse 2 (A1)
3.1. Automatisierungsgrad:	nicht automatisiert	gegenseitige Verbindung:	entfällt
4. Radstand:	2865 mm	4.1. Achsabstände 1-2:	- mm
5. Länge:	4793 mm	6. Breite:	1900 mm
Massen		7. Höhe:	1468 mm
13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs:	1790 kg	13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1864 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen			
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:			2400 kg
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1 1120 kg	2 1335 kg	3 - kg
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:			4270 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines			
18.1. Deichselanhängers:	- kg	18.3. Zentralachsanhängers:	1800 kg
18.4. ungebremsten Anhängers:			750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:			75 kg
20. Hersteller der Antriebsmaschine:		MERCEDES-BENZ AG	654820
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:		Selbstzündung/4-Takt (A5)	
22. Arbeitsverfahren:			
23. Reiner Elektroantrieb:	Nein (N)	23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs:	NOVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:			4 in Reihe (A0)
25. Hubraum:	1993 cm³	26. Kraftstoff:	Hydr. Diesel/E (00/10)
26.1. Fahrzeug mit	Motor fuel (A0)	26.2. (nur Zweistoffmotoren):	
27. Höchstleistung	27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor):	147,00kW bei 3600 min⁻¹	
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor):		15,00 kW	
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):		10,00 kW	
28. Getriebetyp:			automatisch
28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer			
4 1.636	5 1.211	6 1.090	7 0.865
8 0.717	9 0.601	2.473	
28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer			
4 -	5 -	6 -	7 -
8 -	9 -	2.42	km/h
Höchstgeschwindigkeit	29. Höchstgeschwindigkeit:		
Achsen und Radaufhängung			
30. Spurweite:	1 1581 mm	2 1604 mm	3 - mm
35. Reifen-/Radkombination/Reifenkategorie:			
Achse 1:	225/45 R18 98V XL	7.5Jx18 ET40	Klasse A C1
Achse 2:	245/40 R18 98V XL	8.5Jx18 ET52	Klasse A C1
Bremsanlage	36. Anhänger-Bremsanschlüsse:		mechanisch (A0)
Aufbau 38. Code des Aufbaus:	(AC)	40. Farbe des Fahrzeugs:	SCHWARZ (9)
41. Anzahl und Anordnung der Türen:		5,2links,2rechts,1hinten (A1)	
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrerplatz):			5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):			-
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:			-
Umweltverträglichkeit			
46. Geräuschpegel		Fahrergeräusch:	66,00 dB(A)
bei der Motordrehzahl	2700 min⁻¹	Standgeräusch:	69,00 dB(A)
47. Abgasnorm:			Euro 6 (AP)

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind:	47.1.1. Prüfmasse	1940	kg					
47.1.2. Stirnfläche:	2.270	m²	47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfällt	cm²				
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten								
47.1.3.0. f0	118.5	N	47.1.3.1. f1	0.437	N/(km/h)	47.1.3.2. f2	0.02944	N/(km/h)²
47.2. Fahrgeschwindigkeit:			47.2.1. Fahrgeschwindigkeit Klasse 1/2/3a/3b:	3b				
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor f0sc:	entfällt		47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein):	nein				
48. Abgasemissionen:			Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:					
				715/2007/2018/1832AP				

1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro 5 oder Euro 6) oder WHSC (EURO VI)		
CO:	62,9	mg/km
NOx:	9,7	mg/km
Partikelmasse:	0,15	mg/km
Partikelzahl:	1,08 * 10⁹	km⁻¹
THC:	-	mg/km
NMHC:	-	mg/km
THC+NOx:	14,0	mg/km
NH3:	-	ppm
48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):		0.5000 m⁻¹
48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:		
Vollständige RDE-Fahrt:	NOx	80 mg/km
Innerstädtische RDE-Fahrt:	NOx	80 mg/km
	Partikelzahl	6 * 10¹¹ km⁻¹
	Partikelzahl	6 * 10¹¹ km⁻¹

49. CO ₂ -Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:			
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen			
CO ₂ -Emissionen NEFZ	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerorts:	155 g/km	- g/km	- g/km
Außerorts:	98 g/km	- g/km	- g/km
Kombiniert:	119 g/km	- g/km	- g/km
Gewichtet, kombiniert:	- g/km	- g/km	- g/km
Abweichungsfaktor	-	Differenzierungsfaktor	-
Kraftstoffverbrauch NEFZ:	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerorts:	6,9 l/100km	- m ³ /100km	- l/100km
Außerorts:	3,7 l/100km	- m ³ /100km	- l/100km
Kombiniert:	4,5 l/100km	- m ³ /100km	- l/100km
Gewichtet, kombiniert:	- l/100km	- m ³ /100km	- l/100km
Abweichungsfaktor	-	Differenzierungsfaktor	-



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite

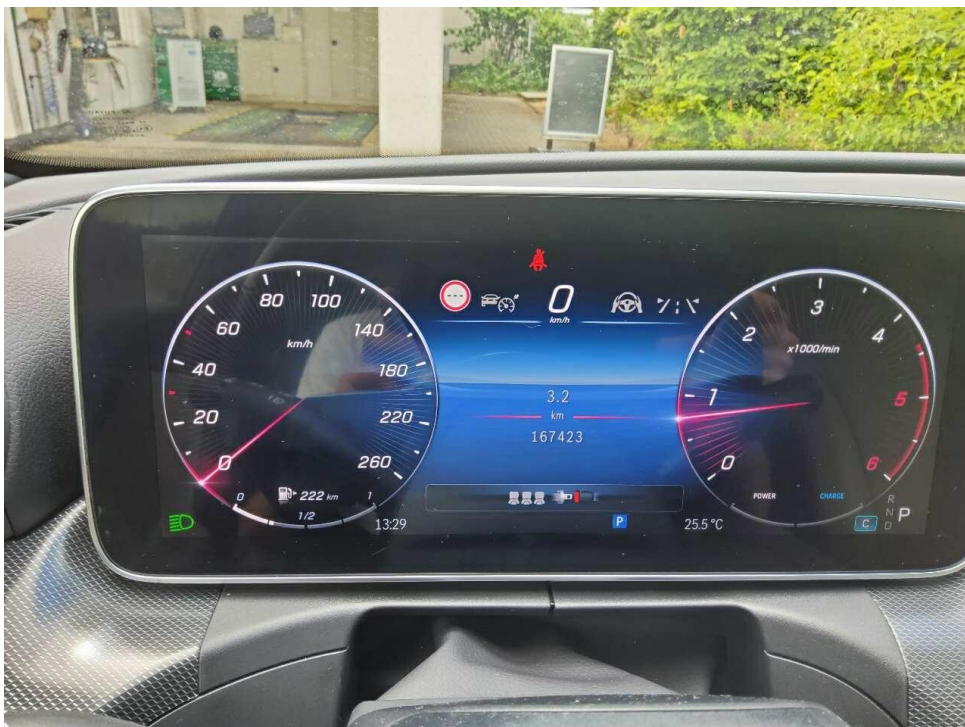


Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

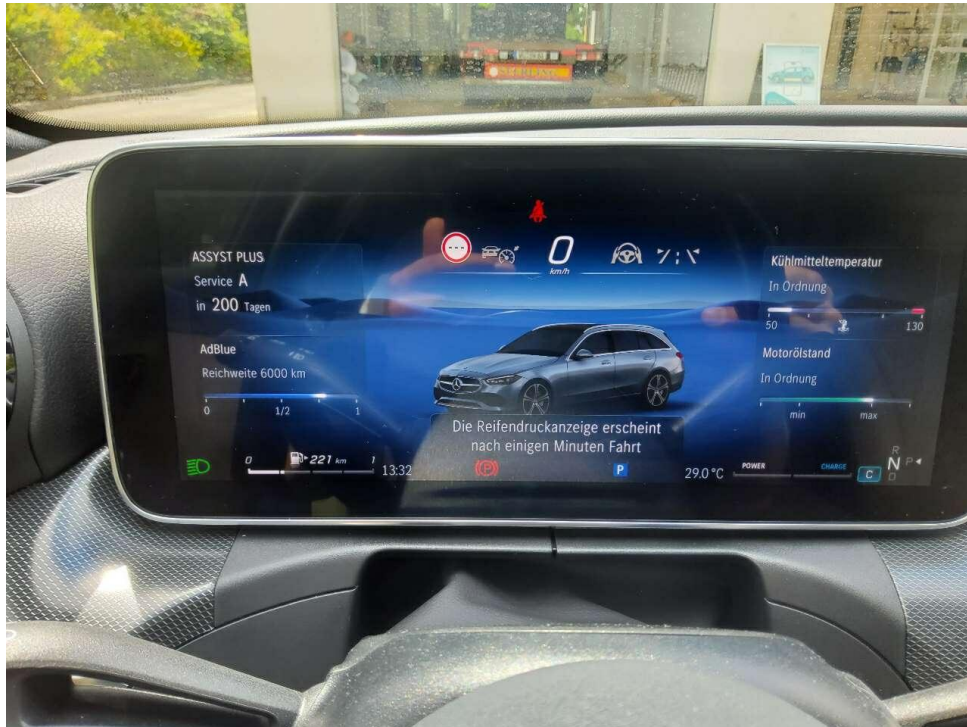


Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank

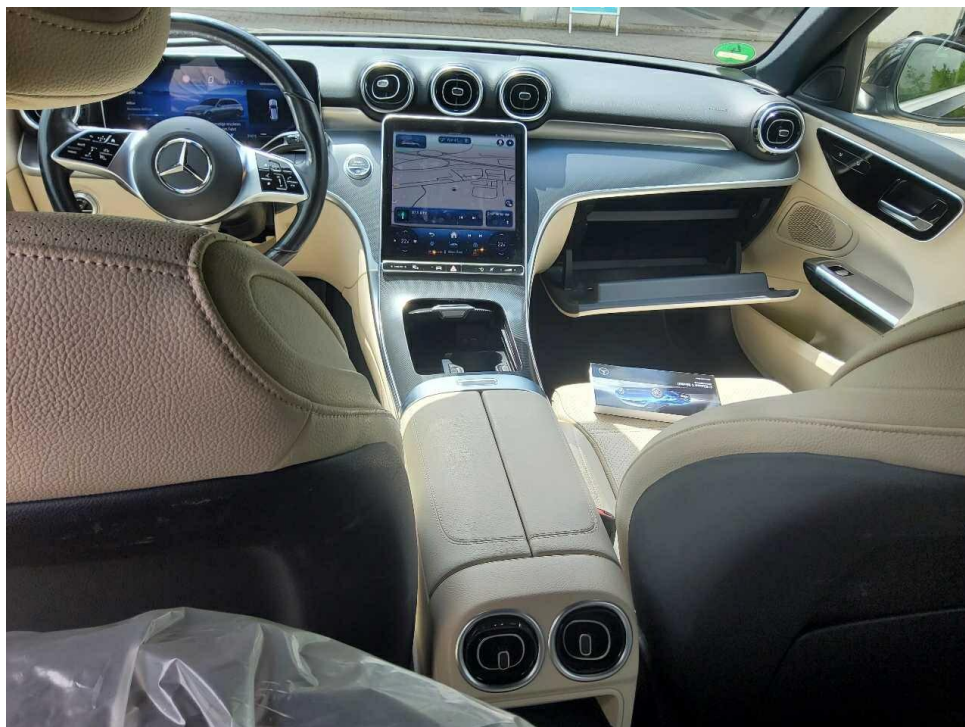


Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

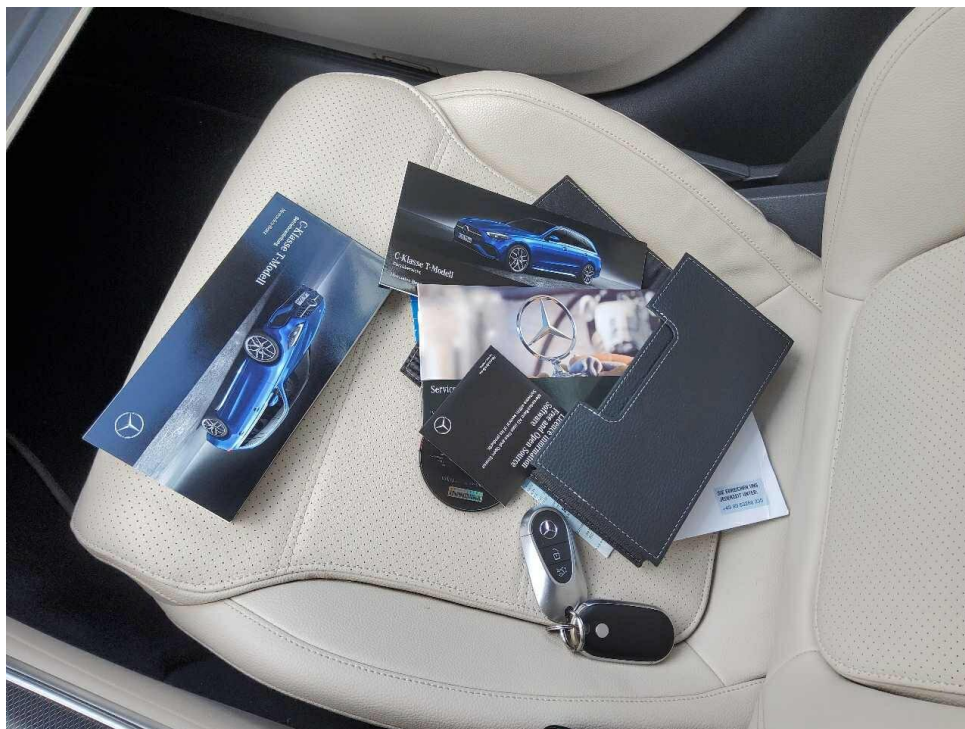


Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

04.02.2022	2222	AYH00049X	2	9	1	147/	3600	242
M1	AC		18			4793		1900
W1K2062041F021875			20			1468		1790
Mercedes-Benz			17			-	75	-
R2CS			19			125	2400	2400
H204T0			21			1120	1335	-
CZAA050A			23			1120	1335	-
C 220 d			25			69	2700	68
Mercedes-Benz			27			1800	750	5
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			29			225/45 R18 095Y XL		-
Kombilimousine			31			245/40 R18 097Y XL		-
715/2007*2018/1832AP			33			-		-
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1			35			schwarz		9
Hybr.Diesel/E			37			e1*2018/858*00017*01		
0010	36AP	1993	39			25.06.2021	K	GF722925
7.2/8.2:+100 b.Anh.Betr.*Fz ist bei werksseitig montie			41			-		
rt.AHK u.ESP m.spez.fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Te								
mpo 100 km/h gem.5.Aend.V0.z.9.Ausn.V0.z.StV0 ausgesta								
ttet*								

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz

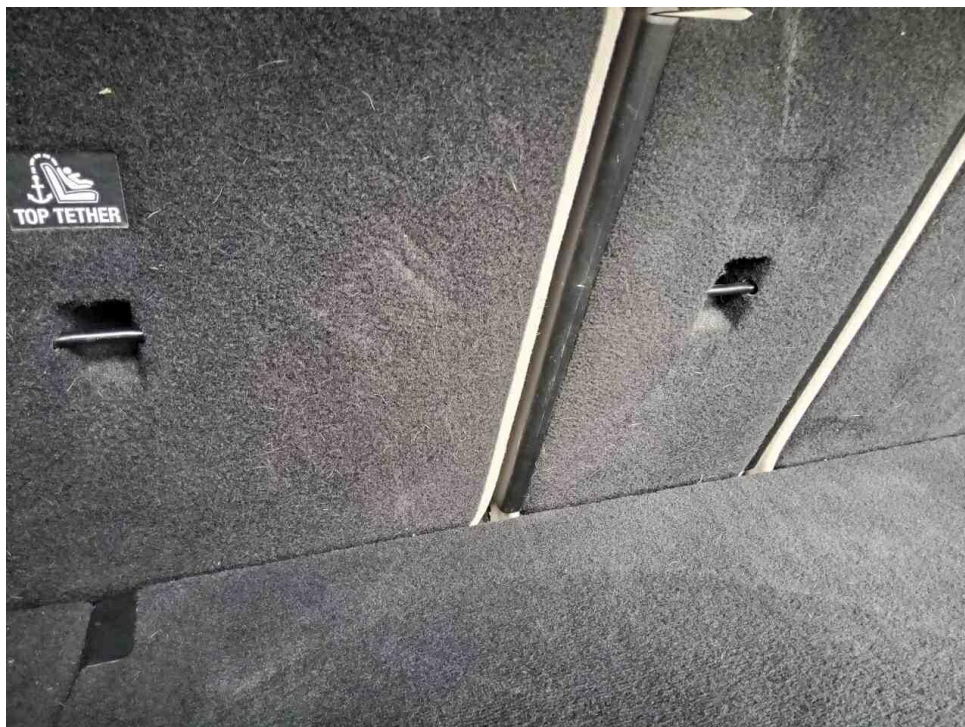


Bild 14 : Laderaum, Tierhaare



Bild 15 : Winterräder, verschrammt



Bild 16 : Winterräder, verschrammt



Bild 17 : Winterräder, verschrammt



Bild 18 : Winterräder, verschrammt



Bild 19 : Winterräder, verschrammt

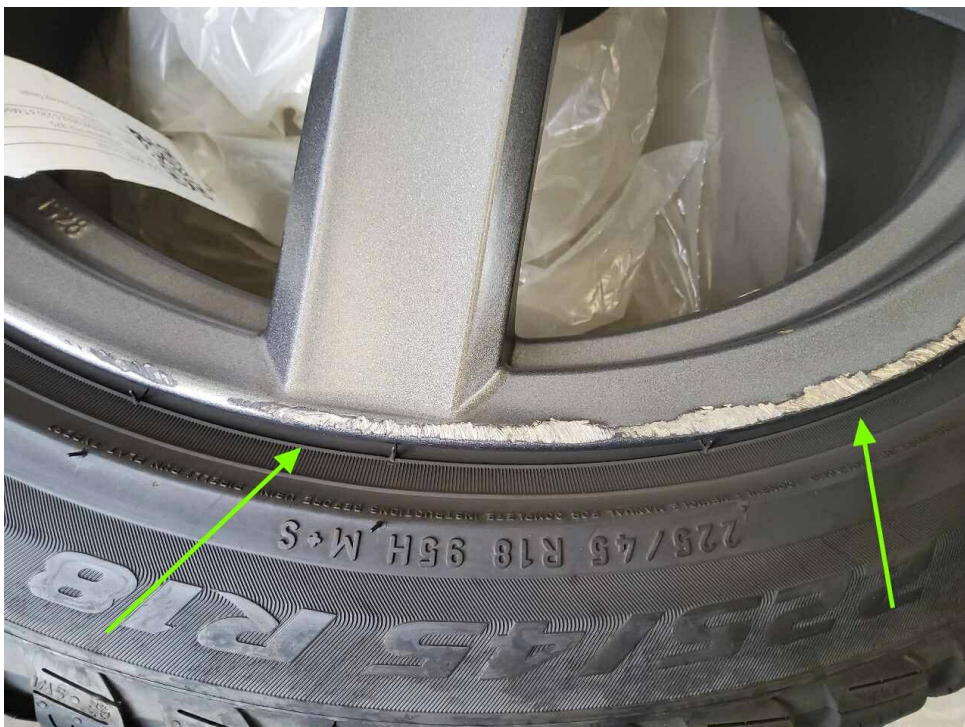


Bild 20 : Winterräder, verschrammt



Bild 21 : Winterräder, verschrammt



Bild 22 : Sitzbezug, Fahrersitz, verschrammt



Bild 23 : Seitenteil hinten rechts Lackierung oberhalb, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 24 : Windschutzscheibe, Steinschlag mit Rißbildung

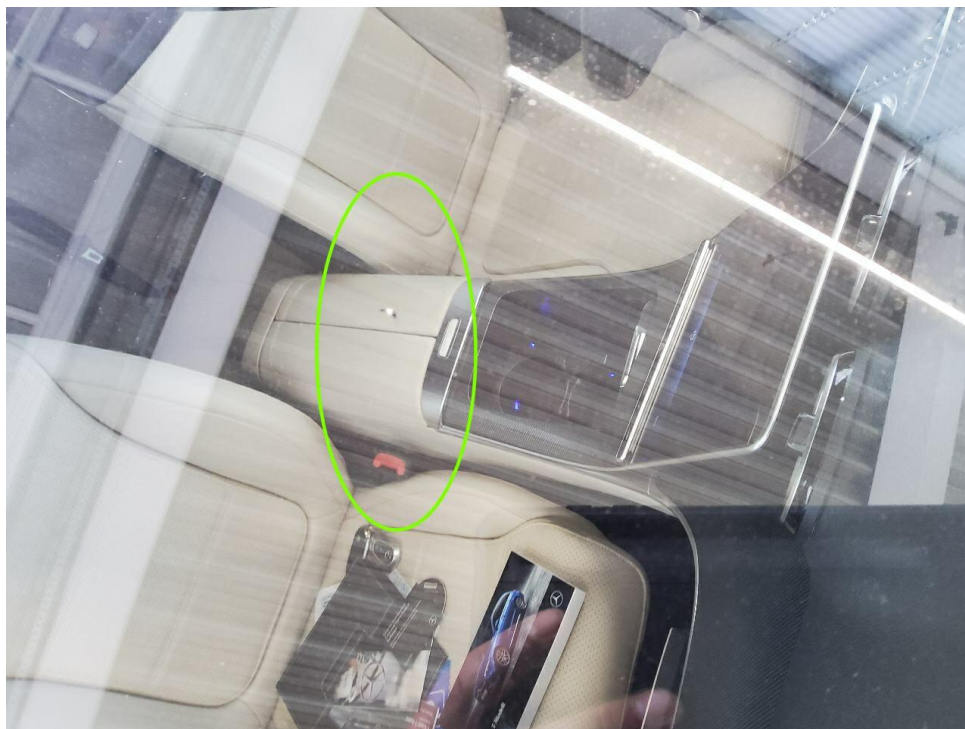


Bild 25 : Windschutzscheibe, Steinschlag mit Rißbildung



Bild 26 : Felge, hinten rechts, Lackierung, zerkratzt (Minderwert)

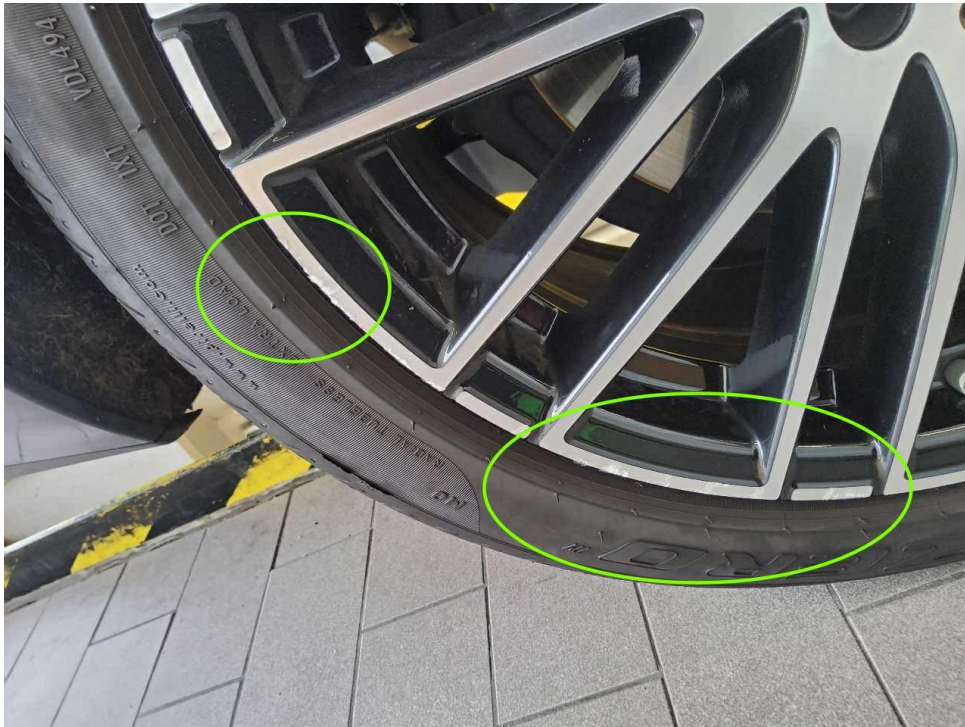


Bild 27 : Felge, hinten rechts, Lackierung, zerkratzt (Minderwert)



Bild 28 : Felge, vorne links, Lackierung, zerkratzt (Minderwert)



Bild 29 : Felge, vorne links, Lackierung, zerkratzt (Minderwert)



Bild 30 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 31 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 32 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 363006
Hersteller Mercedes-Benz
Model C-Class
Variante Avantgarde Line C 220 D MHEV
Listenpreis 53.520,00
VIN W1K2062041F021875
Erstzulassungsdatum 1.2.2022
Kennzeichen E CF4276

Schadensfälle der int. Belegnummer: 363006

17.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2022108984	02.08.2022	Windschutzscheibe gerissen	0,00
2022108399	02.08.2022	Windschutzscheibe gerissen	
2022110633	26.09.2022	Beifahrerseite Kotflügel vorne	
2022112689	08.05.2022	Windschutzscheibe/Reparatur	
2025102442	05.04.2024	Beifahrerseite Tür hinten	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
09.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 130 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	04.02.2022	Letzte Zulassung	04.02.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	MERCEDES-BENZ
Typ / Verkaufsbez.	C 220 d T 9G-TRONIC Avantgarde	Aufbauart	Kombi
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K2062041F021875	HSN / TSN	2222 / AYH
Schlüssel-Nr.	10086793	Km-Stand abgelesen	167423
Nächste HU §29 StVZO	03 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	147
Hubraum (ccm)	1993	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Heckantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 9
Felgen	Leichtmetall	Farbe	SCHWARZ - UNILACK
Polster / Farbe	Leder / Beige		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 18 95 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) MO FSL	S /O	6 mm
rechts	225 / 45 R 18 95 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) MO FSL	S /O	6 mm
2 links	245 / 40 R 18 97 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) MO FSL	S /O	4 mm
rechts	245 / 40 R 18 97 Y	Pirelli / P Zero MO FSL	S /O	6 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 45 R 18 95 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f MOE FSL	W /O /F	5 mm
225 / 45 R 18 95 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f MOE FSL	W /O /F	6 mm
225 / 45 R 18 95 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f MOE FSL	W /O /F	6 mm
225 / 45 R 18 95 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f MOE FSL	W /O /F	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Mittenairbag, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Ambientebeleuchtung mit 64 Lichtfarben, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar, Basisdienste, Bremsassistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Dachreling in poliertem Aluminium, Dieselpartikelfilter, Doppelcupholder vorne, EASY-PACK-Heckklappe, ECO Start-Stopp-Funktion, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch 4fach, Fußmatten Velours, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC, Heckscheibenwischer, Heckstoßfänger in Wagenfarbe, Heibare Heckscheibe, ISOFIX Kindersitzbefestigung mit TopTether im Fond, Innenhimmel Stoff kristallgrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch für die Fondtüren, Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 1 Klimazone, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorn, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Laderaumabdeckung inklusive EASY-PACK Sicherheitsnetz, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole in Schwarz hochglänzend, Paket: AVANTGARDE Exterieur, Paket: Ablage, Paket: Innenraumlichtpaket, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Radiozubehör: Zentral-Display, Reifendruckkontrolle (RDK), Remote Services Plus, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar, Spurhalte-Assistent, aktiv, Tempomat, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperrung elektronisch, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zierelemente Rautenoptik silbergrau

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
293	Airbag: Sidebags im Fond
51U	Innenhimmel Stoff schwarz
580	Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 2 Klimazonen
916	Kraftstoffbehälter mit größerem Inhalt
794	Mittelkonsole Rautenoptik silbergrau
D2I	Paket: Advanced Infotainment-Paket
D2K	Paket: Advanced Komfort-Paket
DB2	Paket: Business (für Avantgarde Exterieur (P15) oder AMG Line Exterieur (P31))
PFB	Paket: Fahrassistent
D1P	Paket: Park
P49	Paket: Spiegelpaket
	Polster: Ledernachbildung ARTICO


853	Polster: Ledernachbildung ARTICO zweifarbig
R86	Radiozubehör: Advanced Soundsystem
7U2	Räder: 45,7 cm (18") Leichtmetallräder im Vielspeichen-Design
399	Sitze: Komfortsitze
872	Sitze: Multikontursitze für Fahrer und Beifahrer
401	Sitze: Sitzheizung im Fond
543	Sitze: Sitzklimatisierung für Fahrer und Beifahrer
899	Sonnenblenden ausziehbar
P82	Telefon-Zubehör: Multifunktions-Telefonie in Verb.m.Infotainment-Paket
260	URBAN GUARD Fahrzeugschutz Plus
851	Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel
840	Wärme- und geräuschdämmendes Akustikglas
	Wärmedämmend dunkel getöntes Glas

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 200 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

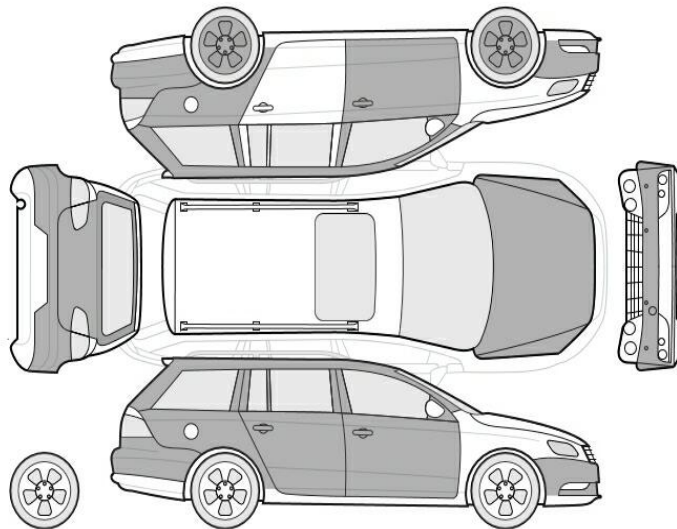

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Winterräder, verschrammt, erneuern (Bild 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)
2. Windschutzscheibe, Steinschlag mit Rißbildung, erneuern (Bild 24, 25)
3. Sitzbezug, Fahrersitz, verschrammt, erneuern (Bild 22)
4. Felge, hinten rechts, Lackierung, zerkratzt (Minderwert) (Bild 26, 27)
5. Felge, vorne links, Lackierung, zerkratzt (Minderwert) (Bild 28, 29)
6. Laderaum, Tierhaare, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 14)

7. Felgenanschlag, (Vermessung),
prüfen und Befund festlegen,
Schadenerweiterung möglich
8. Motorhaube Lackierung, viele
Steinschläge, lackieren mit
Lackaufbau (Bild 30, 31, 32)
9. Seitenteil hinten rechts Lackierung
oberhalb, verschrammt, lackieren mit
Lackaufbau (Bild 23)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Dachrahmen rechts Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Tür vorne rechts Türkante, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Tür hinten rechts Türkante, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Heckklappe, eingedellt, Gebrauchsspur
Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Felge hinten links Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Seitenteil hinten links, eingedellt,
Gebrauchsspur
Tür vorne links Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Dachrahmen links Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Felge vorne links Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur