

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002445278
Besichtigt am:	08.05.2026 10:02
Berichts-Nr:	10572335
FIN:	TMBJH7NP0P7061832

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Superb
HSN / TSN:	8004 / APL
Erstzulassungsdatum:	08.08.2023
Laufleistung:	156.092 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Nightfire blau
Farbe Dach:	<-- Sonderfarbe
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.968 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	1

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	08.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	4.500 KM

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
"KESSY FULL" ohne "SAFE" System	Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
"LIGHT ASSISTANT" ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")	Beheizbare Vorder- und Rücksitze
"PARK ASSIST mit MANOEUVRE ASSIST" - mit aut. Bremse Funktion	Beifahrersitzverstellung vom Fond
"REAR VIEW CAMERA MID"	Berganfahrassistent
"SMART LINK" (drahtlos für Apple)	Betriebserlaubnis Nachtrag
"Virtual Cockpit"	Bordliteratur in Deutsch
12 Volt-Steckdose(n)	Bordwerkzeug
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Umnähung	Business Columbus
2x USB vorne + 2x USB hinten	Chrom-Paket (Ausführung 2)
3 Schlüssel	Chromrahmen um die Seitefenster
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.D	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1 T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C/T1N	DAB - Digitaler Radioempfang
7-Gang-Automatikgetriebe	Dachreling, eloxiert
8 Lautsprecher (passiv)	Dachspoiler
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dämpfung hinten,Basis 1
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dämpfung vorn
Abgaskonzept, EU6 AP	Dekorleiste Argenzo Zebrano mit Chrom und Ambientebeleuchtung
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement	Doppelton-Signalhorn
Aktive Reifenkontrollanzeige	Drehstromgenerator 180 A
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Ambientelicht Ausführung 2	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Anhängerkupplung, schwenkbar	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Anhängerkupplung, schwenkbar	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	-
Assistenz	Einstiegsleisten vorne und hinten
Außen-Sound Standard	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Außenspiegel links, konvex	Fahrerkniesairbag
Außenspiegel mit Memoryfunktion, autom. abblendbar auf Fahrerseite, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ausstattungsstufe - Style	Fertigungsablauf Standard
Automat. Ausfahrbare Scheinwerfer- Reinigungsanlage	Feststellbremse
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Formteilhimmel ungeteilt
Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Batterie 380A (68Ah)	Frontantrieb
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibenheizung
	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
	Fußhebelwerk "Standard"
	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)	Ohne "drive select"
Heckscheibenwischer "AERO"	Ohne 2. Batterie
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Adapter
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Kältemittel R1234yf	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Keine Aktionsausführung	Ohne CD/DVD für Navigation
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Durchladeeinrichtung
Klimakomfortscheibe	Ohne ECO-Funktion
Komfort Plus	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Komfortsitze vorn	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Feuerlöscher
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Fußmatten
Kopfstützen vorn	Ohne Garagentoröffner
Kraftstoffbehälter	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Head-Up Display
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Kindersitz
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Ladeboden
Leergewichtsbereich 1	Ohne Ladedose
Lehnenfernentriegelung aus Kofferraum	Ohne Ladekabel
Leichtmetallräder "STRATOS" 7Jx17"	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Leichtmetallräder "STRATOS" 7Jx17" inkl. Super-Rollwiderstandsoptimierte Reifen	Ohne Schmutzfänger
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leuchtwertenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Linkslenker	Ohne Überführungsausrüstung
Matrix-Beam	Ohne Uhr
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Mit Halter	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mittelarmlehne vorn	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelkonsole	Optionsinfotainment (MIB3)
Motorenstart Standard	Pannen-Set
Navi Columbus + Web radio	Preisstützung
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Radschrauben Standard
Nebelschlussleuchte	Radstand
Netztrennwand	Rechtsverkehr
Nicht Heissland	Regionscode " ECE " für Radio
Nichtraucherausführung	Reifen 215/55 R17 94V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung)
Notrufsystem eCall+	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
Mittelarmlehne

Schalthebelknopf/-Griff in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schriftzugsatz in Grundauführung

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Side Assist

Sitzbezüge in Stoff

Sitzeinstellung elektrisch, für beide Vordersitze, Fahrersitz mit
Memory

Sonder-Lackierung

Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung
und Airbagschild

Sonnenrollo für die Seitenscheiben hinten - mechanisch

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Standard-Klimazonen

Standheizung mit Funkfernbedienung

Standheizung mit Funkfernbedienung

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger in Wagenfarbe

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

TOP LED Rückleuchte

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typprüfstand Deutschland

Variant/Avant

Variante Grundausrüstung

Virtuelles Pedal-Öffnung/Schließung der 5. Türen (nur in der
Kombination mit Spin-elantrieb und Kessy)

Voll LED TOP Scheinwerfer mit Matrix Beam Fernlicht

Funktion inkl. Welcome Effekt

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zus. Warnleuchten (Türbereich)

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Falken	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Falken	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,5 mm
Michelin	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,2 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
2	Stoßfängerverkleidung vorne	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Seitenwand hinten links	Fehlstellung	Instandsetzen + lackieren
4	Rückenlehnenbezug vorne links	Loch	Ersetzen
5	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Lenkrad	Kratzer	Smart Repair Leder
7	Belüftungsdüse hinten mitte	Gebrochen	Ersetzen
8	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
9	Hintere Dachsäulenverkleidung links	Gebrochen	Ersetzen
10	Fußmatten	Loch	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfängerverkleidung hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Dach	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJH7NP0P7061832

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

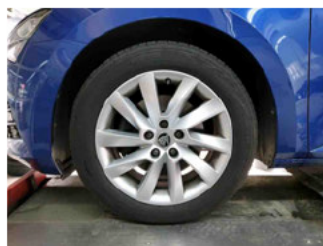


Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts

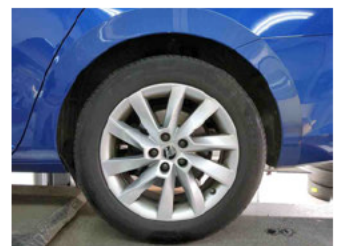

Räder - Rad montiert hinten
links

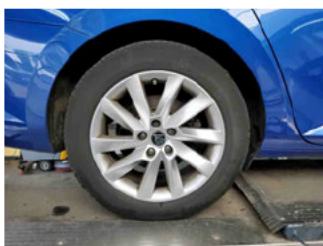


Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

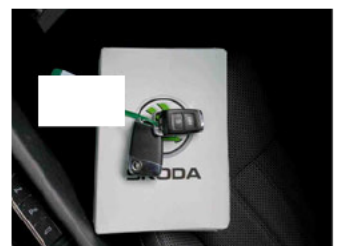


Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

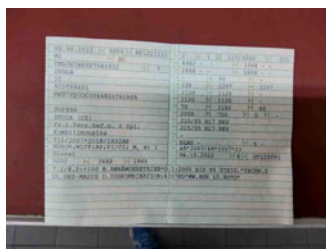

Fahrzeug - abgegebene ZB1

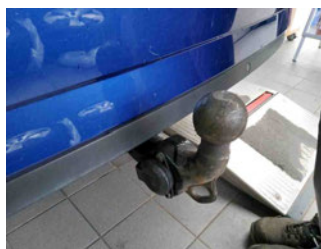

Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Heckklappe - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar

- elektronischer Heckklappendämpfer links gebrochen / Liegt ohne Befestigung im Kofferraum




2 - Stoßfängerverkleidung vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren

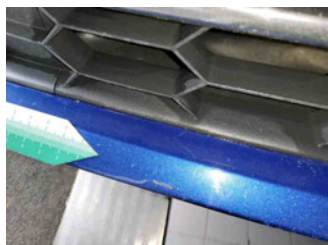

3 - Seitenwand hinten links - Fehlstellung - Instandsetzen + lackieren

Kommentar

- Heckklappendämpfer links Kugelbolzenbefestigungspunkt gebrochen / Heckklappendämpfer hält seine Position nicht / Befestigungspunkt an der Innenseite der linken Seitenwand

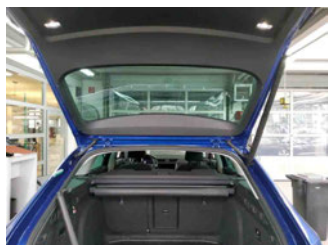


4 - Rückenlehnenbezug vorne links - Loch - Ersetzen



5 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

6 - Lenkrad - Kratzer - Smart Repair Leder

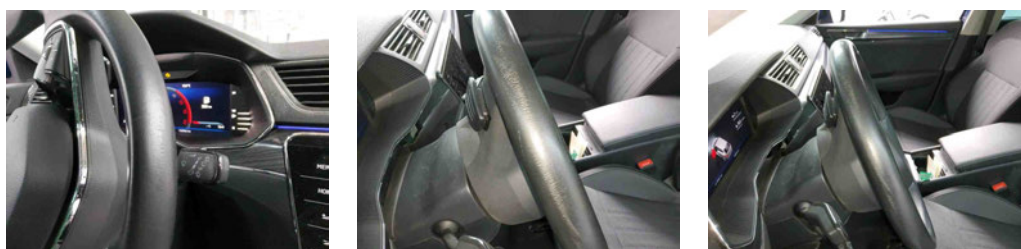


7 - Belüftungsdüse hinten mitte - Gebrochen - Ersetzen



8 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken



9 - Hintere Dachsäulenverkleidung links - Gebrochen - Ersetzen

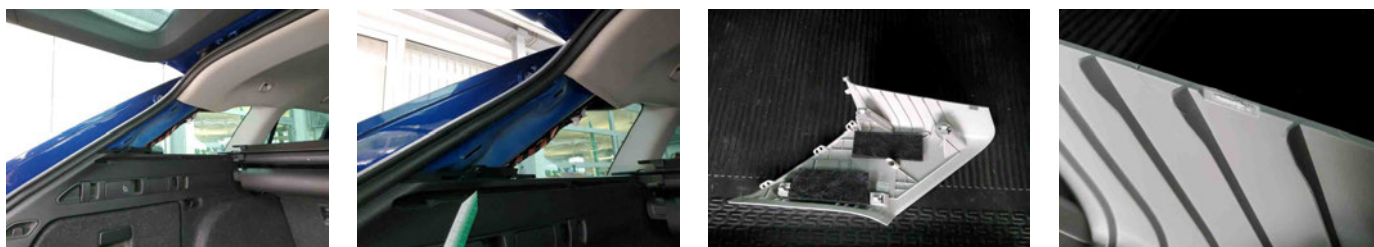

10 - Fußmatten - Loch - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN


1 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Stoßfängerverkleidung hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Dach - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

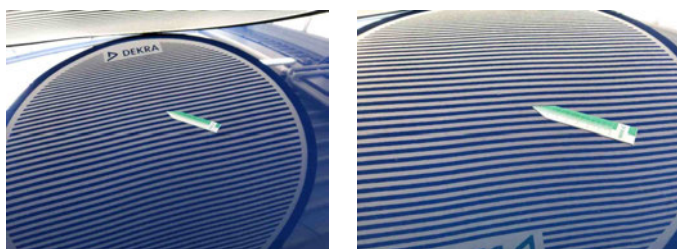

FEHLTEILE

1 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen

