

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	FORD Transit Custom 340 L2H1 2,0EcoBlue 96kW Trend Kastenwagen 4-türig 1995 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Amtliches Kennzeichen:	OD -MX 6527	Fahrgestell-Nummer:	WF0YXXTTGYMG45736
Vertrags-Nummer:	28366077	Erstzulassung:	02.11.2021
Internes KZ:	14923892	Kilometer-Stand:	151306
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:**FORD Transit Custom 340 L2H1 2,0EcoBlue 96kW Trend Kastenwagen 4-türig 1995 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Manuell**

Lackierung: Race Rot

Polsterung: Stoff Ebony

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 34.030,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Airbag, Beifahrerseite	200,00
Audiosystem 17: Ford Audiosystem mit 4"-Multifunktionsdisplay	250,00
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar und anklappbar	120,00
Entfall Vinyl-Bodenverkleidung „Easy Clean“	-75,00
Haltegriff an der B-Säule (Beifahrer-Seite)	50,00
Heckschwungtür ohne Heckscheibe	100,00
Laderaumbeleuchtung LED	125,00
Race Rot	0,00
Rückfahrkamera mit Bildübertragung des rückwärtigen Fahrwegs im Multifunktionsdisplay	300,00
Stoff Ebony	0,00
1 Satz Winterkomplettäder über Sixt	0,00
Beklebung Minimax: Ford Transit Custom	103,60
Sortimo: 2x Ölwanne zu 30039750	375,00
Sortimo: Montage Sondereinbau 30039750	795,60
Sortimo: Sondereinb. Aggreg. Ford Trans.	2.489,80
Wollnikom: GPS inkl. Einbau / LZ 48-60	650,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

1 Satz Winterkomplettäder über Sixt	0,00
Sortimo: 2x Ölwanne zu 30039750	375,00
Sortimo: Montage Sondereinbau 30039750	795,60
Sortimo: Sondereinb. Aggreg. Ford Trans.	2.489,80

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 39.514,00**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 47.021,66**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 47.021,66

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	FORD Transit Custom 340 L2H1 2,0EcoBlue 96kW Trend Kastenwagen4-türig 1995 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	96 / 130	Hubraum:	1995
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	201
durchschn. Verbrauch/100 Km:	8,0000	Tankinhalt:	70
Max. Km/h:	160	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	2137	zul. Gewicht (kg):	3400

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 28366077
Amtliches Kennzeichen: OD -MX 6527
Übersicht erstellt am: 03.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Transit Custom 340 L2H1 2,0EcoBlue 96kW Trend Kastenwagen4-türig 1995 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
04.12.2025	9059993280	Eigenverschulden	Stossstange hinten Beifahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Ja	Nein
08.01.2025	9059937544	Eigenverschulden	Stossstange hinten Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Koffer hinten unten Beifahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden) Radkappe hinten Beifahrerseite Kratzer	Ja	Nein
16.12.2024	9059938684	Eigenverschulden	Stossstange vorne mitte Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 28366077
Amtliches Kennzeichen: OD -MX 6527
Übersicht erstellt am: 03.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Transit Custom 340 L2H1 2,0EcoBlue 96kW Trend Kastenwagen4-türig 1995 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
17.03.2023	44364	Wartungszusatzumfänge
17.03.2023	44364	Inspektion und Wartung
16.11.2023	64509	TÜV/AU (MwSt-frei)
16.11.2023	64509	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
08.07.2024	87173	Wartungszusatzumfänge
08.07.2024	87173	Inspektion und Wartung
08.07.2024	87173	Bremsflüssigkeitswechsel
11.11.2025	121660	TÜV/AU (MwSt-frei)
11.11.2025	121660	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
18.12.2025	126083	Inspektion und Wartung
18.12.2025	126083	Bremsflüssigkeitswechsel
09.01.2026	128027	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht

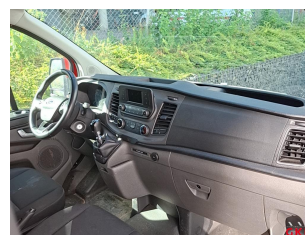

Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	14.07.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	90471 Nürnberg, Thomas-Mann-Str. 50
Besichtigungsdatum	21.07.2026
Referenznummern	0031222629 - 0028366077

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	OD-MX 6527	Fzg.-Ident.-Nummer	WF0YXXTTGYMG45736
Fabrikat	Ford	1. Zulassung	02.11.2021
Typ	Transit Custom 340 L2H1 2,0EcoBlue Kastenwagen	Fahrzeugart	Transporter
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Race-Rot - 2-Schicht uni
Laufleistung abgelesen	151.191 km	Sitzplätze	3
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Van, 4 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	11/2027
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.995 ccm / 96 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:

Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R16C 109/107T	6 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R16C 109/107T	6 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R16C 109/107T	4 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R16C 109/107T	4 mm
Reservebereifung: ohne					

Beiliegende Räder:

Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Stahlrad	Uniroyal	215/65 R16C 109/107R	6 mm
Rad 2	Winterreifen	Stahlrad	Uniroyal	215/65 R16C 109/107R	6 mm
Rad 3	Winterreifen	Stahlrad	Uniroyal	215/65 R16C 109/107R	4 mm
Rad 4	Winterreifen	Stahlrad	Uniroyal	215/65 R16C 109/107R	4 mm

Allgemeines / Zustand

✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Serviceheft am 12.12.2025 bei km 126.083.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Stoßfänger hinten beschädigt	Ja	
Stoßfänger vorne beschädigt	Ja	

Anmerkungen

Unfallschaden: keine festgestellt

Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt.
2 Hauptschlüssel vorhanden.

Das Fahrzeug weist innen und außen alters-, nutzungs- und lauffleistungsanaloge Gebrauchsspuren auf.

Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| ✓ Airbag, Beifahrerseite | ✓ Audiosystem 17: Ford Audiosystem mit 4"-Multifunktionsdisplay |
| ✓ Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar und anklappbar | ✓ Entfall Vinyl-Bodenverkleidung „Easy Clean“ - |
| ✓ Haltegriff an der B-Säule (Beifahrer-Seite) | ✓ Heckschwingtür ohne Heckscheibe |
| ✓ Laderaumbeleuchtung LED | ✓ Race Rot |
| ✓ Rückfahrkamera mit Bildübertragung des rückwärtigen Fahrwegs im Multifunktionsdisplay | ✓ Stoff Ebony |
| ✓ 1 Satz Winterkomplettäder über Sixt | ✓ Sortimo: 2x Ölwanne zu |
| ✓ Sortimo: Montage Sondereinbau | ✓ Sortimo: Sondereinb. Aggreg. Ford Trans |
| ✓ Beklebung Minimax: Ford Transit Custom | ✓ Wollnikom: GPS inkl. Einbau / LZ 48- |

Zustand / Beschädigungen

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Motorhaube, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken (Bild 15, Bild 16, Bild 17)	105,00 €	105,00 €
Fahrerhaus Bodenbelag, beschädigt, ersetzen (Bild 28, Bild 29)	421,96 €	421,96 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Tür vorne rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair (Bild 24, Bild 25)	52,50 €	52,50 €
Spiegelgehäuse rechts Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 26, Bild 27)	199,17 €	89,63 €
Schiebetür rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair (Bild 22, Bild 23)	105,00 €	105,00 €
Kotflügel vorne rechts Schmutzfänger, fehlt, ersetzen (Bild 38)	87,92 €	87,92 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 35, Bild 36, Bild 37)	906,03 €	465,46 €
Heckklappe innen, beschädigt, Smartrepair (Bild 18, Bild 19)	105,00 €	105,00 €
Heckklappe Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen (Bild 20, Bild 21)	137,82 €	137,82 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Reifen 2 x beiliegend, Untermaß, ersetzen (Bild 12, Bild 13, Bild 14)	276,86 €	124,59 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben (Bild 32, Bild 33, Bild 34)	105,00 €	105,00 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Trennwand, verkratzt, Smartrepair (Bild 30, Bild 31)	105,00 €	105,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 277,02 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Untersuchungsergebnis (bezogen auf den angegebenen Schadenkatalog und den Fahrzeugzustand zum Zeitpunkt der Besichtigung, Angaben ohne MwSt.)

Reparaturkosten	2.607,26 €
Überdurchschnittlicher Verschleiß (ÜDV)	1.904,88 €

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Überdurchschnittlicher Verschleiß

Die festgesetzten Beträge für den überdurchschnittlichen Verschleiß entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen. Die Beträge stellen den Wert dar, um den sich der Fahrzeugwert aufgrund der Beschädigung bei der Veräußerung verringert. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 38 Fotos.

Großmann, Michael

Der Sachverständige, 22.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage

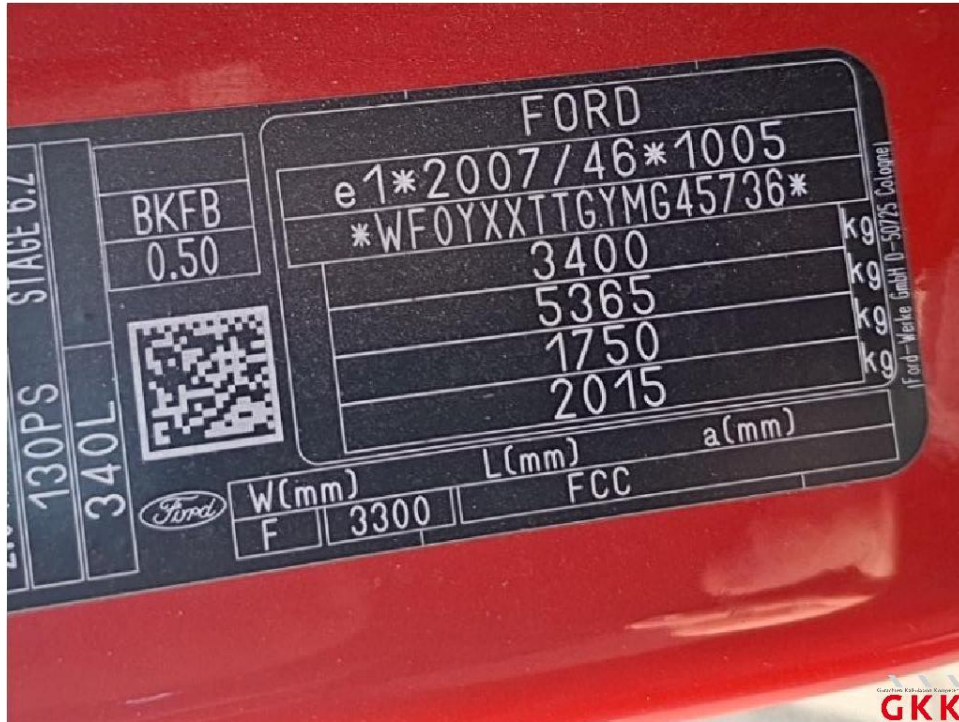


Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.

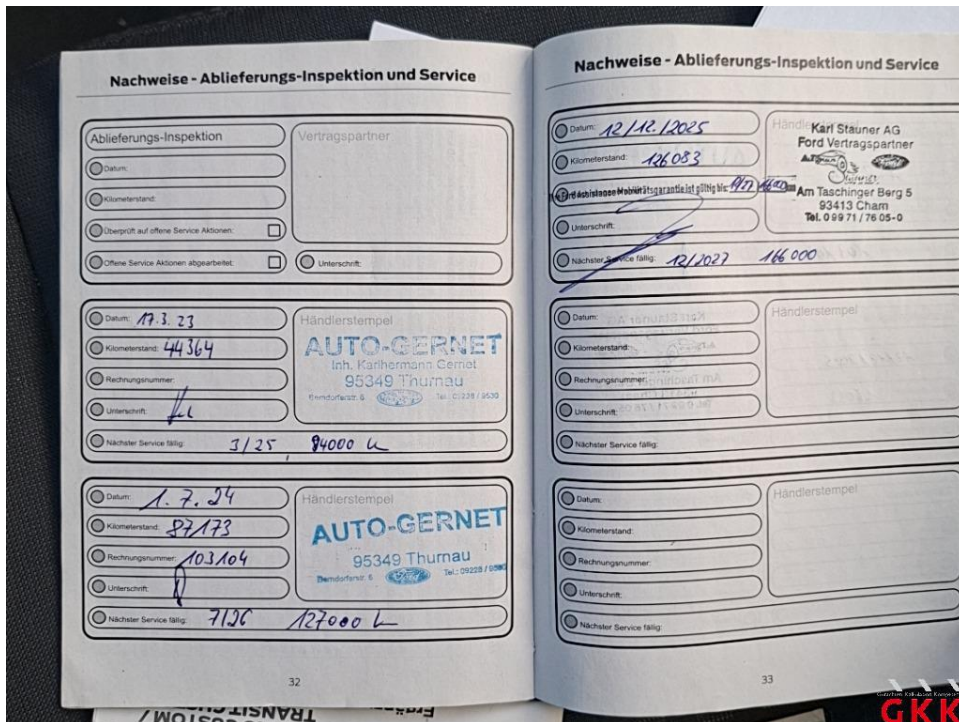


Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12. Reifen, 2 x beiliegend, Untermaß, ersetzen

Fotoanlage



Bild 13. Reifen, 2 x beiliegend, Untermaß, ersetzen



Bild 14. Reifen, 2 x beiliegend, Untermaß, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15. Motorhaube, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 16. Motorhaube, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage

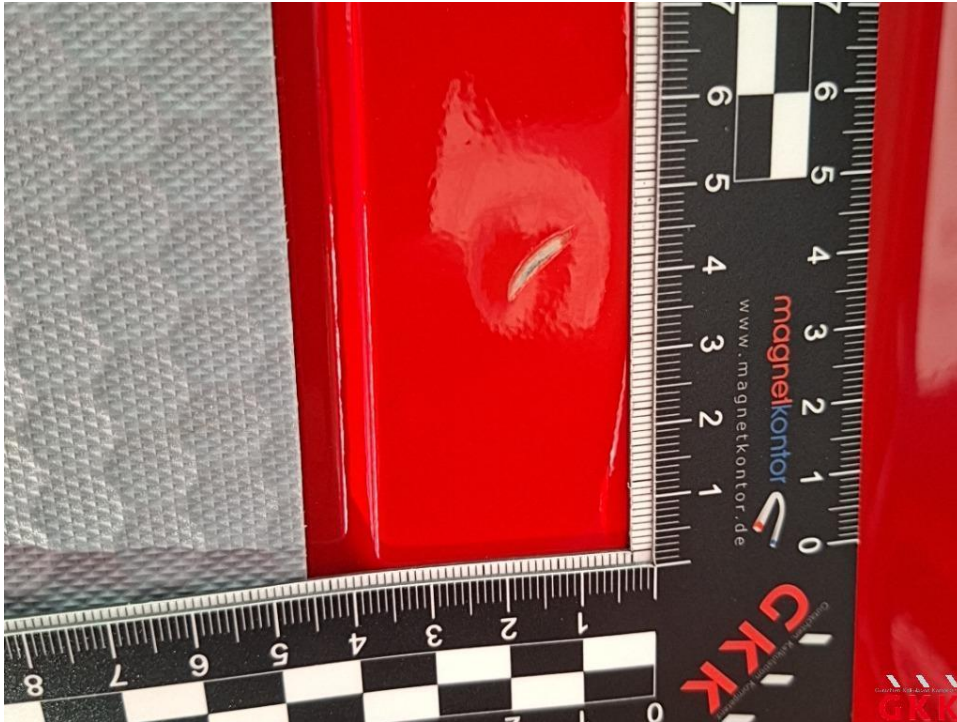


Bild 17. Motorhaube, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 18. Heckklappe, innen, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 19. Heckklappe, innen, beschädigt, Smartrepair

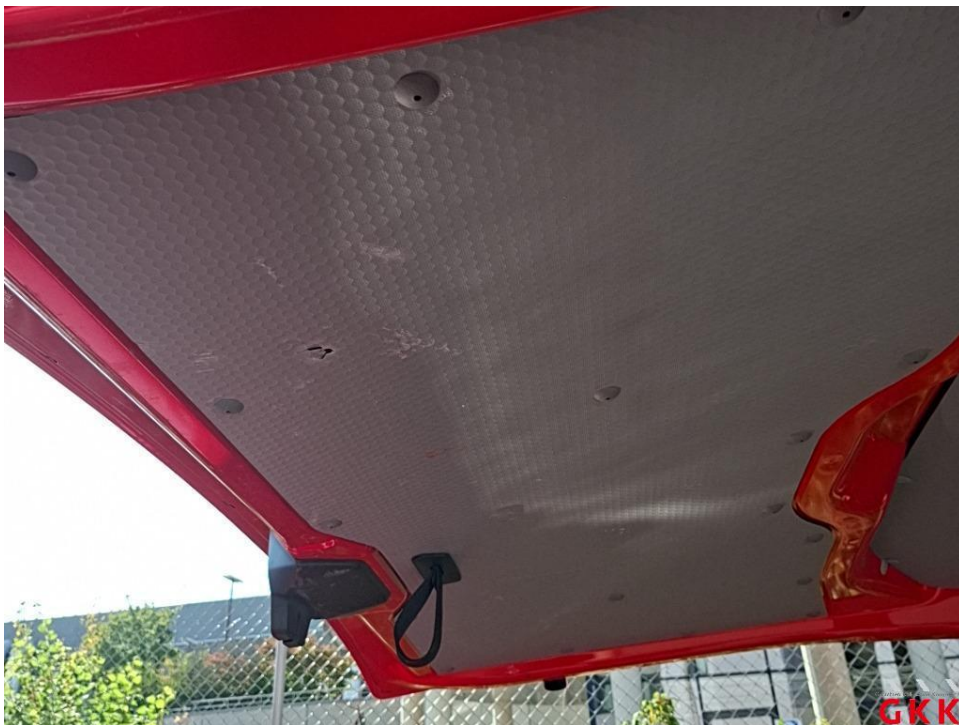


Bild 20. Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage

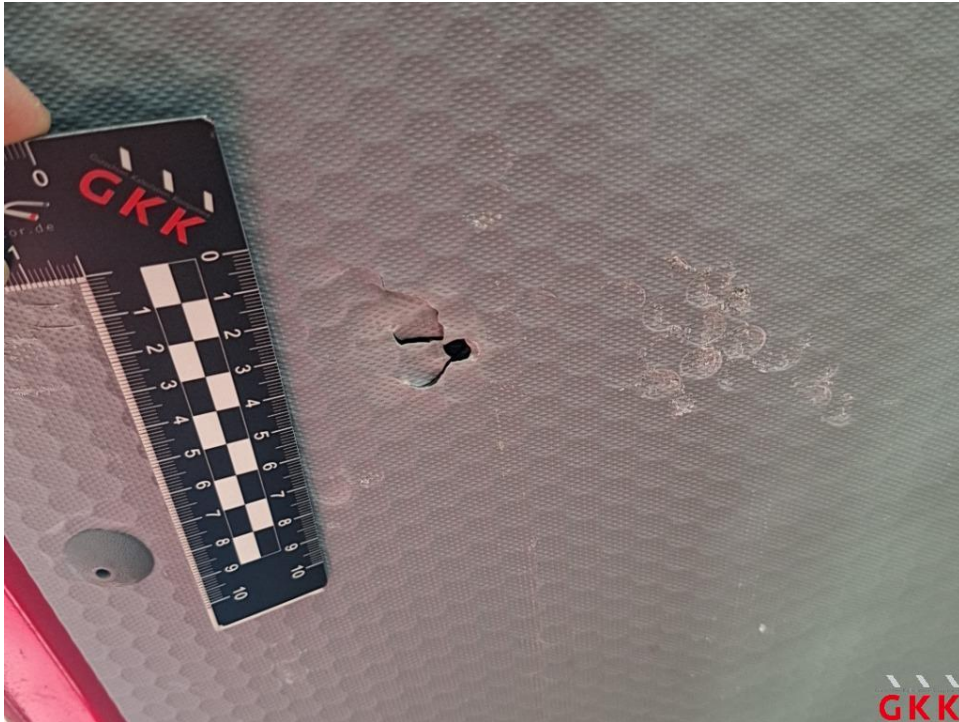


Bild 21. Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 22. Schiebetür rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair

Fotoanlage

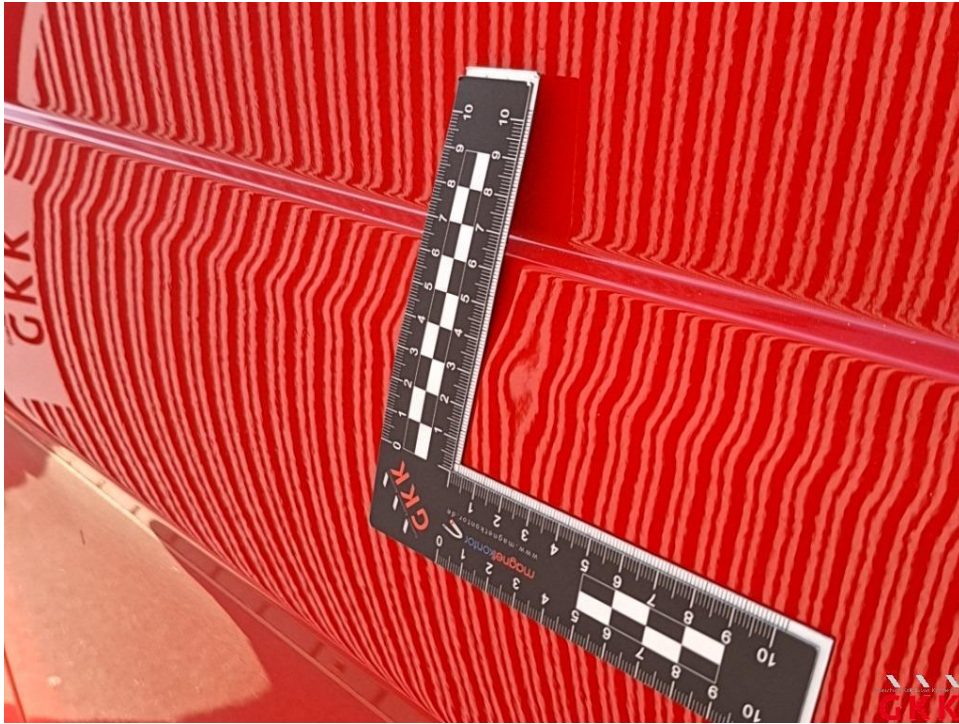


Bild 23. Schiebetür rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair



Bild 24. Tür vorne rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 25. Tür vorne rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair



Bild 26. Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 27. Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren

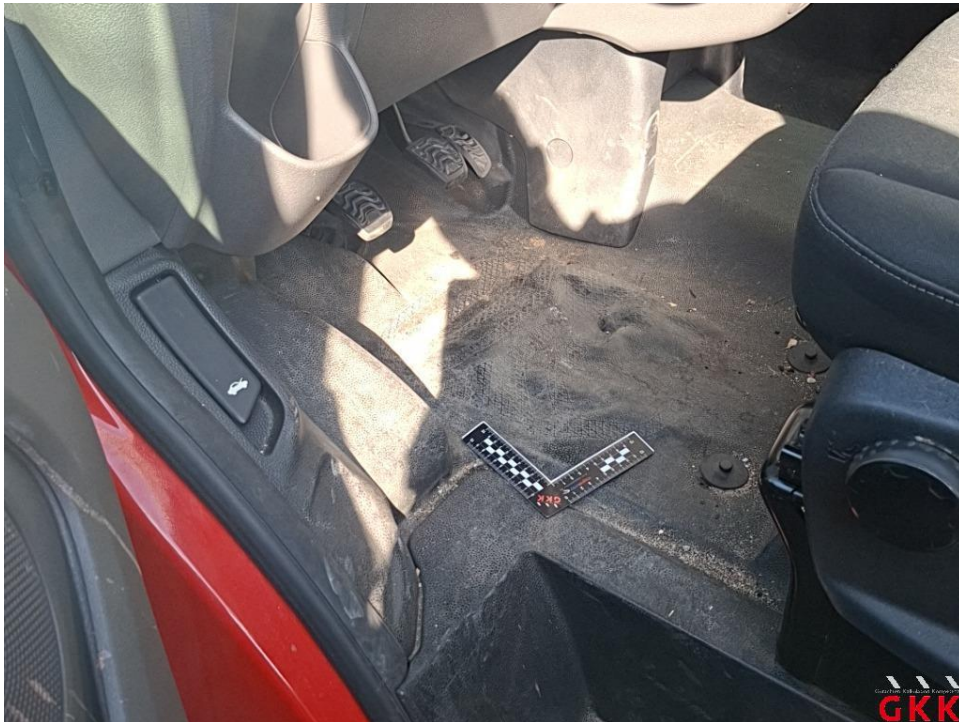


Bild 28. Fahrerhaus, Bodenbelag, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29. Fahrerhaus, Bodenbelag, beschädigt, ersetzen



Bild 30. Trennwand, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 31. Trennwand, verkratzt, Smartrepair



Bild 32. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 33. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 34. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 35. Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 36. Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 37. Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 38. Kotflügel vorne rechts, Schmutzfänger, fehlt, ersetzen