

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002566248
Besichtigt am:	22.07.2026 10:44
Berichts-Nr:	11049767
FIN:	VSSZZZKM9PR101740



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Cupra
Modell:	Formentor
HSN / TSN:	7593 / ARH
Erstzulassungsdatum:	29.06.2023
Laufleistung:	105.011 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Candy" Weiss
Farbe Dach:	"Candy" Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ400" -- Fahrzeugteile -
4 Zyl. Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
4-Zyl.-Benzinmotor 1,4 l/110 kW Hybrid TSI, Systemleistung 180 kW Grundmotor: TH8/T9D, eHybrid	Einton-Signalhorn
6-Gang-Automatikgetriebe A6	Elektrisch einstellbare Motorsport- Schalensitze in Stoff, Schwarz mit Memory-Funktion (inklusive Winterpaket)
Abgaskonzept, EU6 AP	Embleme
Abwicklung Serie	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 180KW Aggr. 0ED.B / 0EK.A
Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ambientelicht Ausführung 2	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FF-
Angehobener Ladeboden hinten	Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fernlichtassistent
Auspark- und Spurwechselassistent und Ausstiegswarner	Fertigungsablauf Standard
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung (Ausführung 1)	Feststellbremse
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegel mit Memoryfunktion elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	FPK-Medium
Außenspiegelgehäuse lackiert	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Frontantrieb
Batterie 380A (59Ah) EFB+	FULL LINK
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußhebelwerk
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung
Bordliteratur in Deutsch	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Bordwerkzeug	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Chrom-Paket	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Heckspoiler
Dachreling, schwarz	Hybrid-Antriebssystem PHEV
Dämpfung hinten, Sportausführung	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dämpfung vorn	Kabel für Wechselstrom-Ladestation (16 A) (Mode 3)
Datenträger für EU, integriert	Kältemittel R1234yf
DC/DC Wandler 3,0 KW	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dekor-Einlagen	Keine Aktionsausführung
Dekor-Einlagen für Konsole	Kennzeichenträger vorn (groß)
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Digitaler Radioempfang	Klimakomfortscheibe
Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	
Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer ohne Höheneinstellung	

Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Kompensor Ausf. 1	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
Kopfstütze für Vordersitz	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Sonderspezifikationen
Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)	Ohne Steckdose
Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Lautsprecher, vorn und hinten	Ohne Trennwand
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Überführungsausrüstung
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für linke Vordersitzlehne	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne zus. Geräuschkämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Linkslenker	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mit Multifunktionskamera	Optionsinfotainment (MIB3) (Ausführung2)
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Pan-European-eCall
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Pannens-Set
Mit Verkehrszeichenerkennung	Parklenkassistent
Mittelarmlehne vorn	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Modul Boden hinten Ausführung 1	Radstand
MPV Formentor	Rechtsverkehr
Müdigkeitserkennung	Regionscode " ECE " für Radio
Navigationsgerät-High	Reifen 245/40 R19 94W
Nebelscheinwerfer	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nebelschlussleuchte	Reifendruckkontrolle
Nicht Heissland	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Nichtraucherausführung	Safe & Driving XL (für Navigationssystem)
Ohne Anhängervorrichtung	Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Scheibenbremsen hinten
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenbremsen vorn
Ohne Car2X	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
Ohne Feuerlöscher	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Ohne Fußmatten	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Ohne Head-Up Display	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Individualeinbau	Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic) mit Lenkhubeinschränkung
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzeinstellung, links elektrisch mit Memory, rechts mechan. höheneinstellbar
 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
 Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sportausstattung CUPRA Formentor VZ
 Sportsitze vorn
 Sprachsteuerung
 Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standardelektrik
 Standard-Klimazonen
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Sport
 Supersportlenkrad mit Bediensatelliten
 Supersportlenkrad mit Tiptronic, beheizbar
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch
 Tür und Seitenverkleidung Teilleder
 Typprüfland Deutschland
 Typzeichen und Firmenemblem
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
 Variante Grundausstattung
 Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
 Vier-Lenkerachse
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch
 Werksinterne Steuerung Selbstabholer
 Zierleisten schwarz

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Uniroyal	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 98 Y	5,0 mm
Uniroyal	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 98 Y	5,0 mm
Barum	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 98 Y	3,0 mm
Barum	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 98 Y	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2029

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Rückenlehnenbezug vorne links	Riss	Ersetzen
2	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Smart Repair
3	Karosserie	Anhaftung	Reinigen
4	Alufelge glanzgedreht hinten links	Kratzer	Optische Wertminderung
5	Motorhaube Dämmmatte	Loch	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kofferraumabdeckung (Rollo)	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKM9PR101740

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(22.07.2026 10:43) Fahrzeugschein verbleibt bei autohaus

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

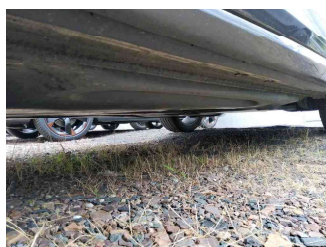


Seitenansicht - Schweller links

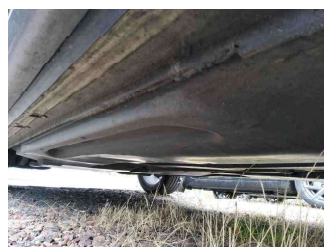


Seitenansicht - Schweller rechts

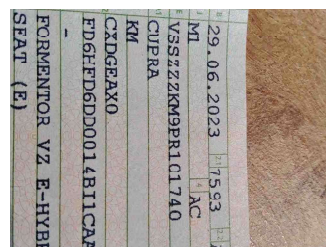

Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

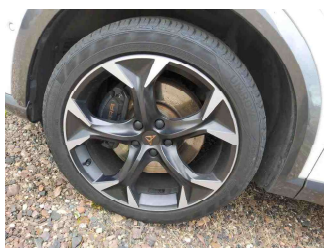

Räder - Rad montiert vorne
links

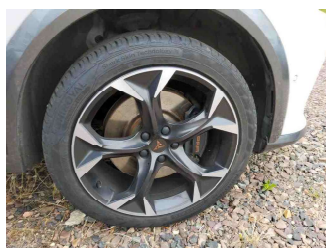

Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

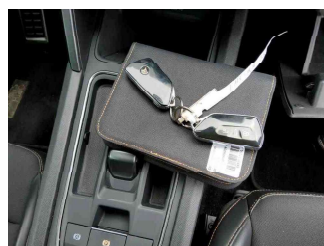


Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

Zustandsbericht
- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11049767
vom: 22.07.2026

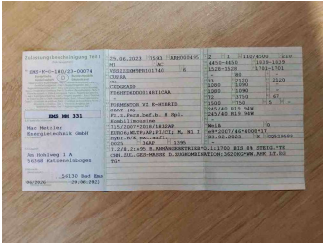

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

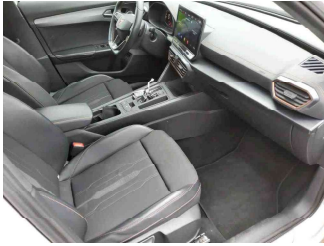


Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

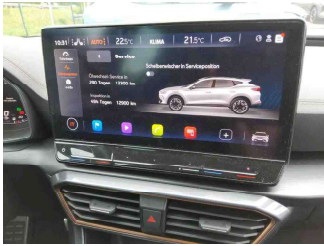

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Rückenlehnenbezug vorne links - Riss - Ersetzen



2 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Smart Repair



3 - Karosserie - Anhaftung - Reinigen

Kommentar

Gesamtes Fahrzeug mit starkem Flugrost beaufschlagt



4 - Alufelge glanzgedreht hinten links - Kratzer - Optische Wertminderung



5 - Motorhaube Dämmmatte - Loch - Ersetzen



FEHLTEILE

1 - Kofferraumabdeckung (Rollo) - Fehlt - Ersetzen

