



KMHKR81CPNU060802

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	76.115 km
Hersteller	Hyundai	Restlauf bis Service	
Typ/Modell	IONIQ5	HU (Bericht lag vor)	03/2028
Fahrgestellnummer	KMHKR81CPNU060802	Leistung / Hubraum	76 kW
Erstzulassung	02.06.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	03/2024, 35.470 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	2 Reifen - verschlissen - kein Abzug
2	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
3	Interieur	Innenraum (stark) - verschmutzt - reinigen
4	Kotflügel rechts	Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Tür hinten links	Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Instrumententafel	Kontrollleuchte (RDKS leuchtet) - Befund festlegen - befunden ggf. instandsetzen
7	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
8	Tür hinten links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
9	Tür vorn rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
10	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sitz vorn	Sitzbezug links - Abrieb - kein Abzug
2	Schweller links	Einstieg - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Tür hinten rechts, fachgerecht ausgeführt



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 105W	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	235/55 R19 105W	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 105H	Pirelli	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	235/55 R19 105H	Pirelli	Winterreifen	3mm - 3mm	n.i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					07/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 02.07.2026
Protokollnummer: 46301946
Anlieferungsdatum: 02.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Hyundai	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	IONIQ5	Laufleistung (abgelesen)	76.115 km
Fahrgestellnummer	KMHKR81CPNU060802	Erstzulassung	02.06.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum

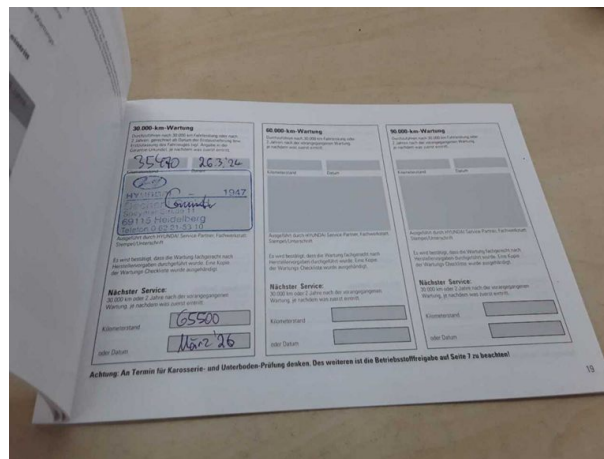


Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

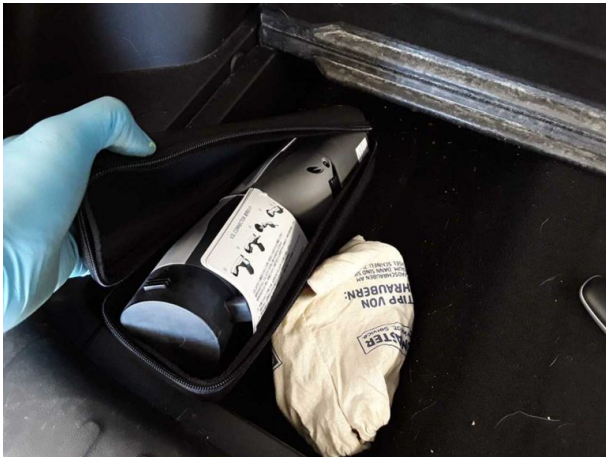


Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 02.07.2026
Protokollnummer: 46301946
Anlieferungsdatum: 02.07.2026



Abbildung 25: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - kein Abzug



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - kein Abzug



Beschädigung #3: Interieur: Innenraum (stark) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #3: Interieur: Innenraum (stark) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #3: Interieur: Innenraum (stark) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #4: Kotflügel rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Kotflügel rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Kotflügel rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Tür hinten links: Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Tür hinten links: Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Instrumententafel: Kontrollleuchte (RDKS leuchtet) - Befund festlegen - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

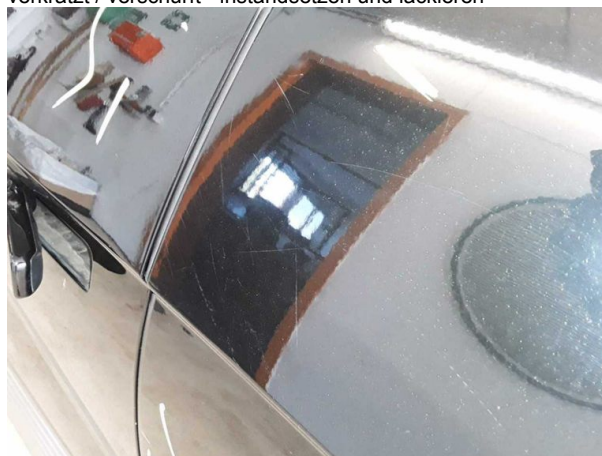

Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschade... instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

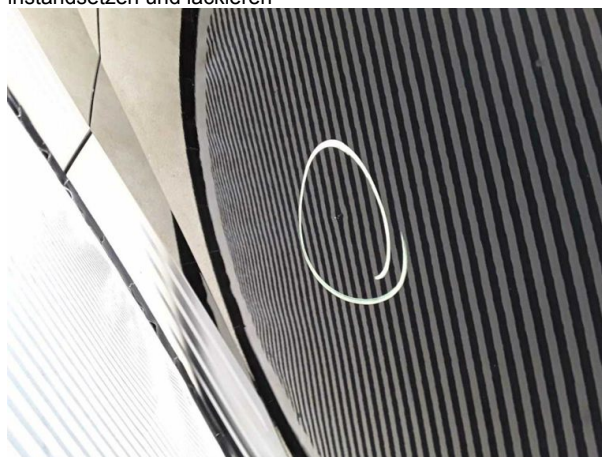

Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschade... instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft... instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Tür hinten rechts



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



KMHKR81CPNU060802

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	76,115 km
Manufacturer	Hyundai	Next maintenance in	
Type / Model	IONIQ5	Main inspection (Report on hand)	03/2028
Vehicle Identification number	KMHKR81CPNU060802	Power / Engine displacement	76 kW
First registration	2 Jun 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	03/2024, 35,470 km	Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	2nd wheel set	2 tyres - Worn - No deduction
2	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
3	Interior	Interior (stark) - Soiled - Clean
4	Mudguard - right side	Wheel well extension - Scratched - Smart repair
5	Door - rear left side	Brightware - lower - Scratched - Smart repair
6	Instrument panel	Indicator light (RDKS leuchtet) - Specify findings - Diagnosed and repair if necessary
7	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
8	Door - rear left side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
9	Door - front right side	Door - Scratched - Repair and paint
10	Boot lid / rear door	Boot lid - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Seat - front	Seat cover - left side - Abrasion - No deduction
2	Sill - left side	Sill - Scratched - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
1	Door - rear right side, Professionally carried out



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R19 105W	Michelin	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	235/55 R19 105W	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R19 105H	Pirelli	Winter tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	235/55 R19 105H	Pirelli	Winter tyres	3mm - 3mm	Not o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					07/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Jul 2026
Protocol number: 46301946
Delivery date: 2 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Hyundai	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	IONIQ5	Mileage (Read)	76,115 km
Vehicle Identification number	KMHKR81CPNU060802	First registration	2 Jun 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Jul 2026
Protocol number: 46301946
Delivery date: 2 Jul 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior

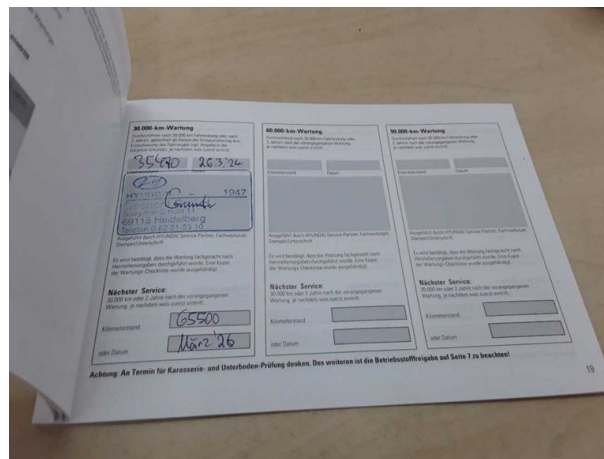


Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.

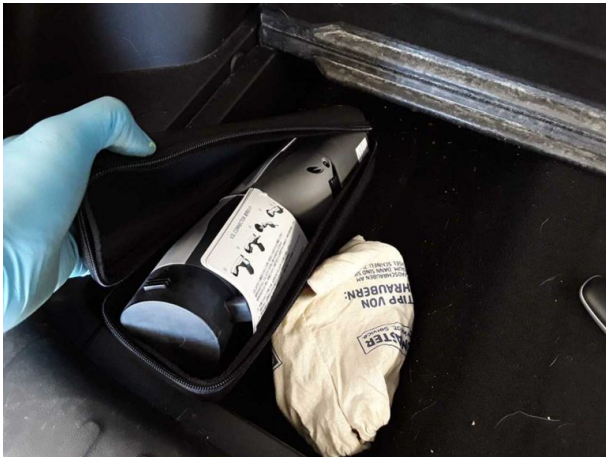


Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.



Figure 24: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Jul 2026
Protocol number: 46301946
Delivery date: 2 Jul 2026



Figure 25: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: 2nd wheel set: 2 tyres - Worn - No deduction



Damage #1: 2nd wheel set: 2 tyres - Worn - No deduction



Damage #3: Interior: Interior (stark) - Soiled - Clean



Damage #3: Interior: Interior (stark) - Soiled - Clean



Damage #3: Interior: Interior (stark) - Soiled - Clean



Damage #4: Mudguard - right side: Wheel well extension - Scratched - Smart repair



Damage #4: Mudguard - right side: Wheel well extension - Scratched - Smart repair



Damage #4: Mudguard - right side: Wheel well extension - Scratched - Smart repair



Damage #5: Door - rear left side: Brightware - lower - Scratched - Smart repair



Damage #5: Door - rear left side: Brightware - lower - Scratched - Smart repair



Damage #6: Instrument panel: Indicator light (RDKS leuchtet) - Specify findings - Diagnosed and repair if necessary



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #8: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

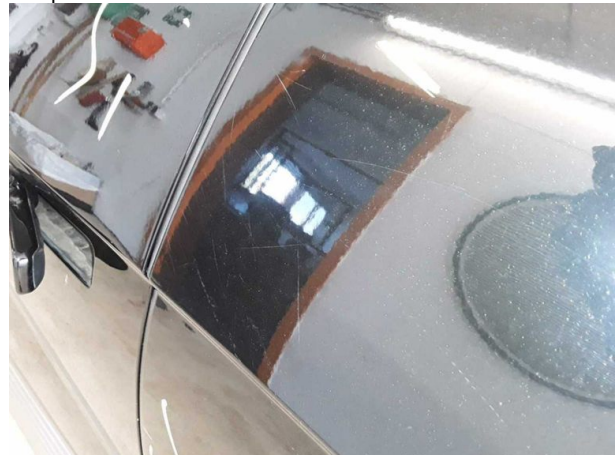

Damage #8: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #8: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

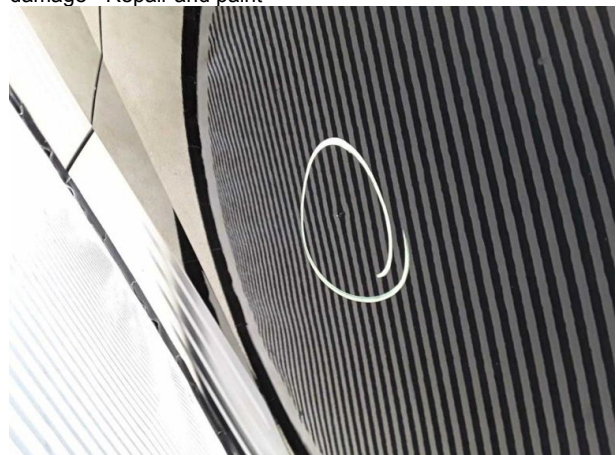

Damage #8: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #9: Door - front right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Door - front right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Repair and paint

Pictures of repainting



Repainting 1: Door - rear right side

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: HYUNDAI IONIQ 5 72,6 kWh 225 kW Allradantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm
306 PS / 225 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -DS 0440E	Fahrgestell-Nummer:	KMHKR81CPNU060802
Vertrags-Nummer:	78673081	Erstzulassung:	02.06.2022
Internes KZ:	15051604	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

HYUNDAI IONIQ 5 72,6 kWh 225 kW Allradantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 306 PS / 225 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI IONIQ 5 72,6 kWh 225 kW Allradantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 306 PS / 225 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	225 / 306	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	185	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,200
Leergewicht (kg):	2095	zul. Gewicht (kg):	2540

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 78673081
Amtliches Kennzeichen: HD -DS 0440E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI IONIQ 5 72,6 kWh 225 kW Allradantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 306 PS / 225 KW Elektrisch
Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
10.03.2023	9059841878	Eigenverschulden	Tür hinten Beifahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 78673081
Amtliches Kennzeichen: HD -DS 0440E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**HYUNDAI IONIQ 5 72,6 kWh 225 kW Allradantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 306 PS / 225 KW Elektrisch
Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer