

NOx:		26.9	mg/km
THC + NOx:		54.3	mg/km
Partikelmasse:		0.52	mg/km
Partikelzahl:		5.48	*10 ⁹ /km ³
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):		0.380	m ⁻¹
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte			
Komplette RDE-Fahrt:	NOx:	80.0	mg/km
Partikel (Anzahl):		6.0	*10 ¹¹ /km ³
Städtische RDE-Fahrt:	NOx:	80.0	mg/km
Partikel (Anzahl):		6.0	*10 ¹¹ /km ³
49. CO ₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:			
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen			
NEFZ-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Innerorts:	- g/km	- l/100km	
Außerorts:	- g/km	- l/100km	
Kombiniert:	- g/km	- l/100km	
Gewichtet, kombiniert:	- g/km	- l/100km	
Abweichungsfaktor:		-	
Differenzierungsfaktor:		-	
2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert):		- Wh/km	
Elektrische Reichweite		- km	
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:		ja	
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)		e24 29 37	
3.2 Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch Ökoinnovationen			
Benzin/Diesel			
3.2.1 Einsparungen durch NEFZ:		- g/km	
3.2.2 Einsparungen durch WLTP:		1.84 g/km	
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß (EU) 2017/1151			
WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	235 g/km	9.0 l/100km	
Mittel	199 g/km	7.6 l/100km	
Hoch	177 g/km	6.8 l/100km	
Höchstwert	212 g/km	8.1 l/100km	
Kombiniert	202 g/km	7.7 l/100km	
Gewichtet, kombiniert	- g/km	- l/100km	
5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge, gemäß (EU) 2017/1151			
5.1 Vollelektrische Fahrzeuge			
Stromverbrauch		- Wh/km	

Elektrische Reichweite	- km
Elektrische Reichweite innerorts	- km
5.2 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge	
Stromverbrauch (ECAC, gewichtet)	- Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	- km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	- km
Sonstiges	
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:	
52. Anmerkungen:	

Zu Nr. 16.2: *225 Achse 2 bei Antriebsbetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 255/55 R18 109H M+S 8 1/2Jx18 ET44* 1/2: 255/55 R18 109W 8 1/2Jx18 ET44* 1/2: 265/50 R19 110H M+S 9Jx19 ET38* 1/2: 265/50 R19 110W 9Jx19 ET38* 1: 275/35 R22 104Y 9 1/2Jx22 ET37 2: 315/30 R22 107Y 10 1/2Jx22 ET43* 1: 275/40 R21 107Y M+S 9 1/2Jx2: ET37 2: 315/35 R21 111V M+S 10 1/2Jx21 ET43* 1: 275/40 R21 107Y 9 1/2Jx21 ET37 2: 315/35 R21 111Y 10 1/2Jx21 ET43* 1/2: 275/45 R20 110V M+S 9Jx20 ET35* 1: 275/45 R20 110Y 9Jx20 ET35 2: 305/40 R20 112Y 10 1/2Jx20 ET40* Zu Nr. 35: bei Bereifung größer 18 Zoll entsprechende Radabdeckung erforderlich*

Bayerische Motoren Werke
 Aktiengesellschaft
BMW AG
 046CC0135102

 www.PS-Team.de
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
 (vollständige Fahrzeuge)



Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden
(Ort und Datum)
(Verwaltungsbehörde)
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)
(Vermerke des Herstellers)
HSN 0005 ASN 018725 VVS 018725 TSN CXI
DE 00 033251 WBACV410109N76893 1822230



Der Unterzeichner:
Bernhard Kuhn

bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1 Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):
BMW

0.2 Typ:
G5X

Variante:
CV41

Version:
IAA500LA

0.2.1 Handelsbezeichnung:
X5 xDrive25d

0.2.3 Kennungen:
IP-0000757-WBA-1

0.2.3.1 Interpolationsfamilie:
AT-0000021-WBA-1

0.2.3.2 ATCT-Familie:
24-WBA-D30

0.2.3.3 PEMS-Familie:
RL-0100574-WBA-1

0.2.3.4 Fahrwiderstandsfamilie:
-

0.2.3.5 Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
-

0.2.3.6 Familie mit periodischer Regenerierung:
PR-0000009-WBA-1

0.2.3.7 Verdunstungsprüffamilie:
-

0.4 Fahrzeugklasse:
M1G

0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der linken oder rechten A-, B-, C-Säule, eingenietet ww. geklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer
im Motorraum rechts

0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WBACV410109N76693

0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs: 2022-08-25

mit dem in der am
erteilten Genehmigung
e1*2007/46*1918*14

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4

3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):
2 Achse 1/2 Verteilergetriebe nicht automatisiert

3.1 Das Fahrzeug ist:

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2975 mm

5. Länge: 4922 mm

6. Breite: 2004 mm

7. Höhe: 1745 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand: 2145 kg

13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 2225 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand: 2820 kg

16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Achse 1: 1285 kg
Achse 2: 1610 kg

16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 5520 kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines:
18.3 Zentralachsanhängers: 2700 kg

18.4 Ungebremsen Anhänger: 750 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 140 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller des Motors: Bayer. Mot. Werke AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: B47D20B

22. Arbeitsverfahren: Selbstzündung/4-Takt

23. Reiner Elektrobetrieb: Nein

23.1 Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: -

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4; in Reihe

25. Hubraum: 1995 cm³

26. Kraftstoff: Diesel 26.1 Mono fuel

27. Höchstleistung

27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor): 170.00 kW bei 4400 min⁻¹

27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor): - kW

27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor): - kW

28. Getriebe (Typ): automatisch

28.1 Übersetzungsverhältnisse

1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang

5.25 3.36 2.172 1.72 1.316 1.0 0.822 0.64

28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes 3.385

Seite 2

Leiter Vertrieb
(Dienststellung)

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes

1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: 222 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1. 1678 mm 2. 1698 mm

35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:

1: 275/45 R20 110 Y 9.0Jx20/ET35 B C1

2: 305/40 R20 112 Y 10.5Jx20/ET40 B C1

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -

Aufbau

38. Code des Aufbaus: AC

40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 4; 2 links, 2 rechts

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel:

Standgeräusch: 75.10 dB(A)

bei Motordrehzahl: 3300 min⁻¹

Fahrgeräusch: 70.00 dB(A)

47. Abgasnorm: Euro 6 AP

47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}

47.1.1 Prüfmasse: 2305 kg

47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0 f₀ 251.8 N

47.1.3.1 f₁ -0.278 N/(km/h)

47.1.3.2 f₂ 0.05193 N/(km/h)²

47.2 Fahrzyklus

47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b

47.2.2 Miniaturisierungsfaktor: 0

47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: nein

48. Abgasemissionen:

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2018/1832AP

1.2 Prüfverfahren Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) - Benz in/Diesel

CO: 196.9 mg/km

THC: mg/km

NMHC: mg/km

Seite 3

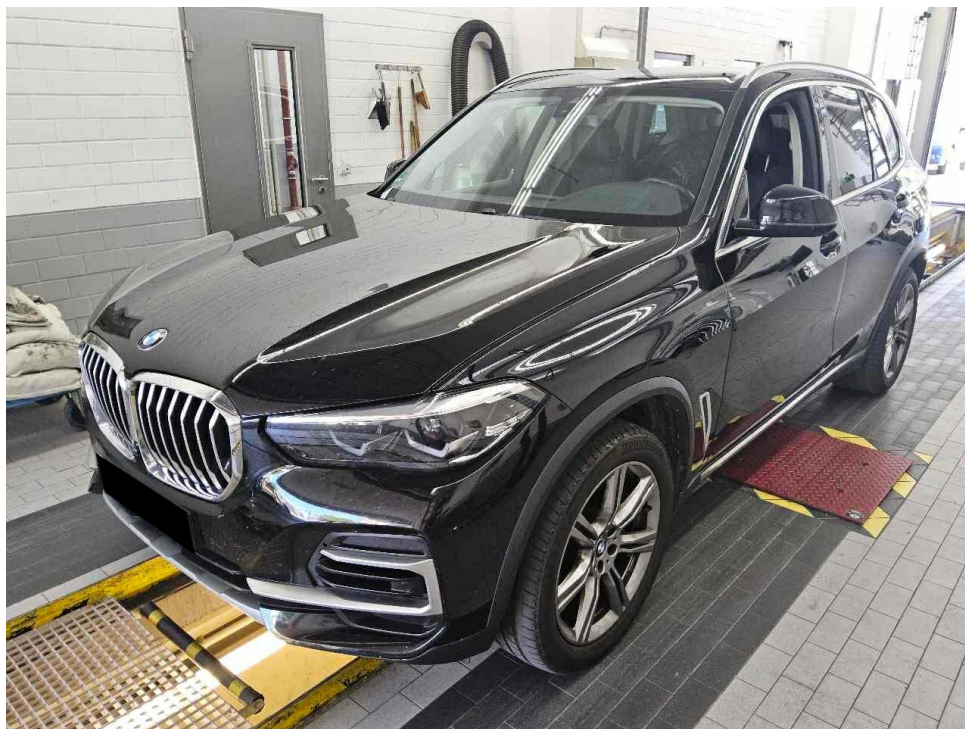


Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts

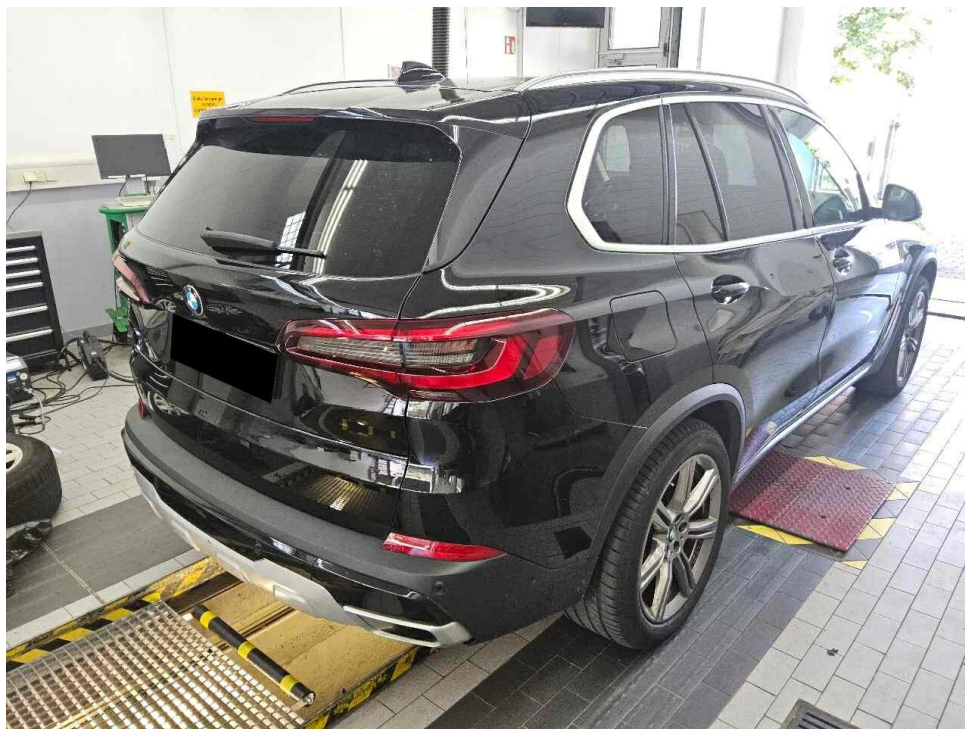


Bild 3 : Diagonal hinten rechts

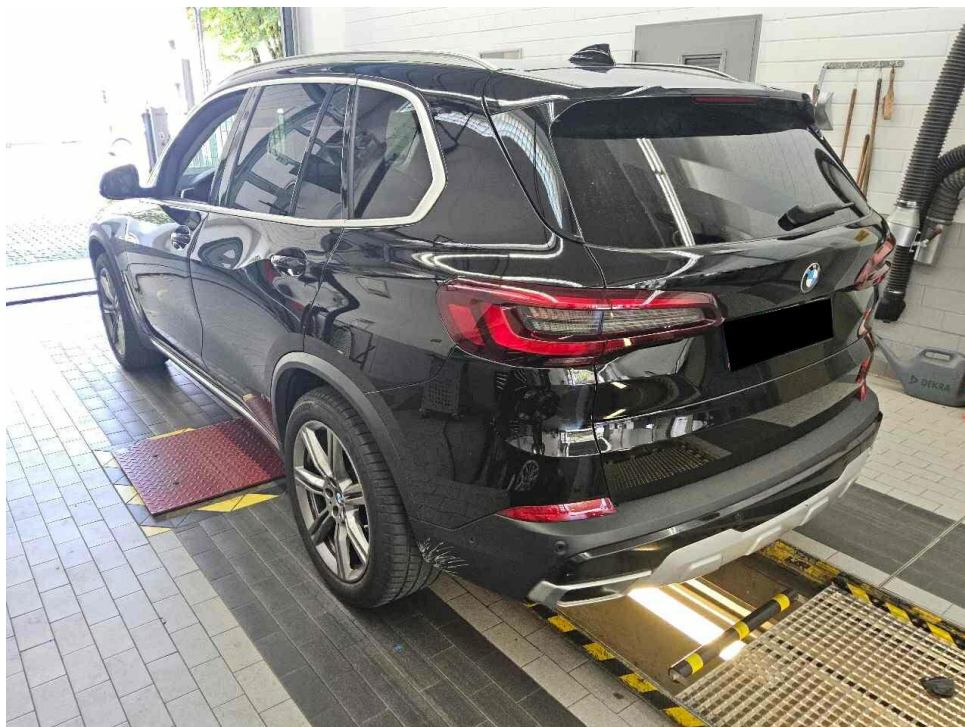


Bild 4 : Diagonal hinten links

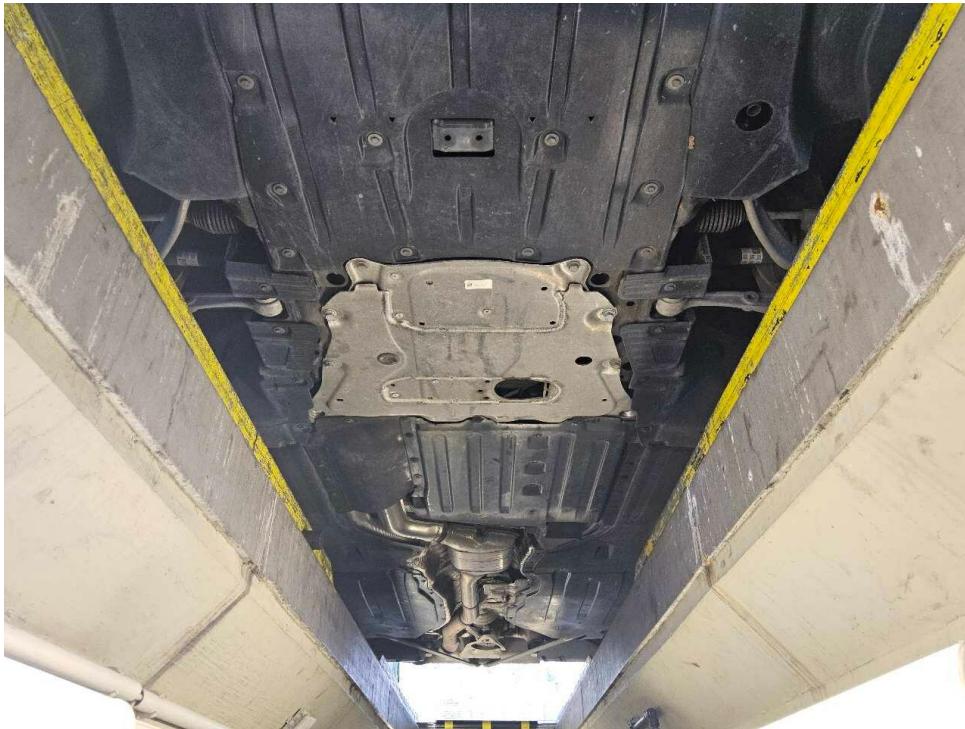


Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

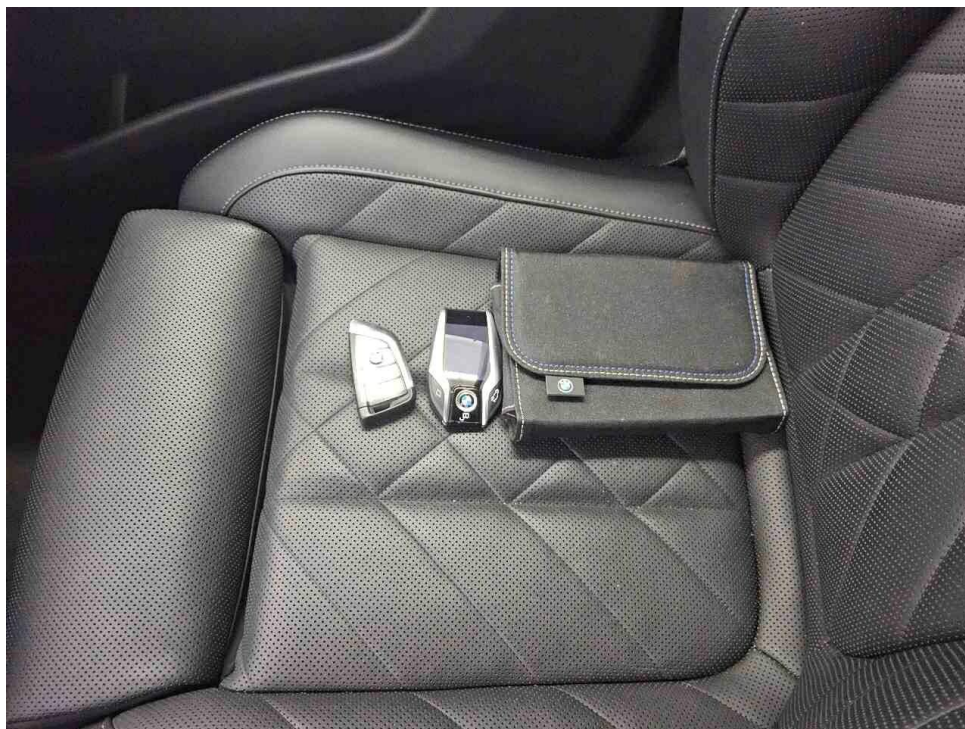


Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

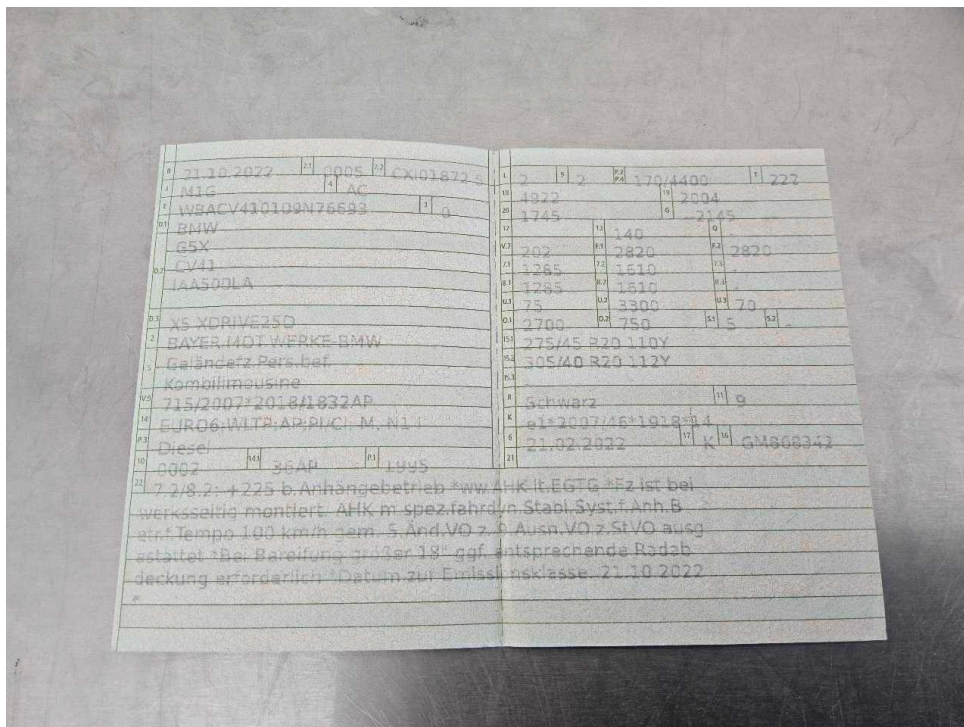


Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz

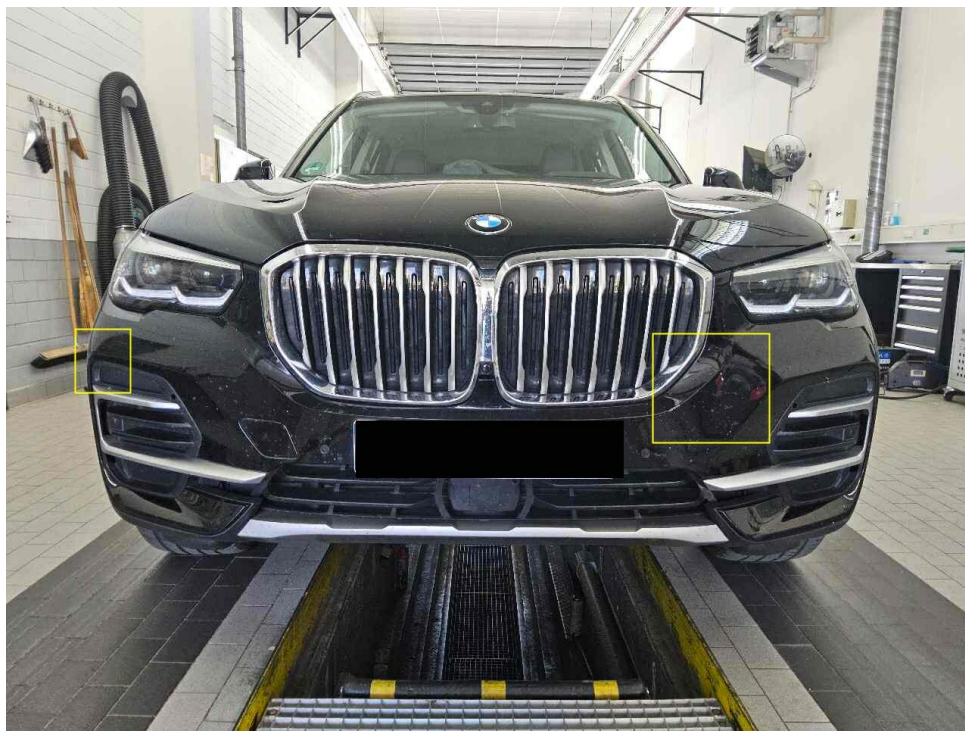


Bild 14 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

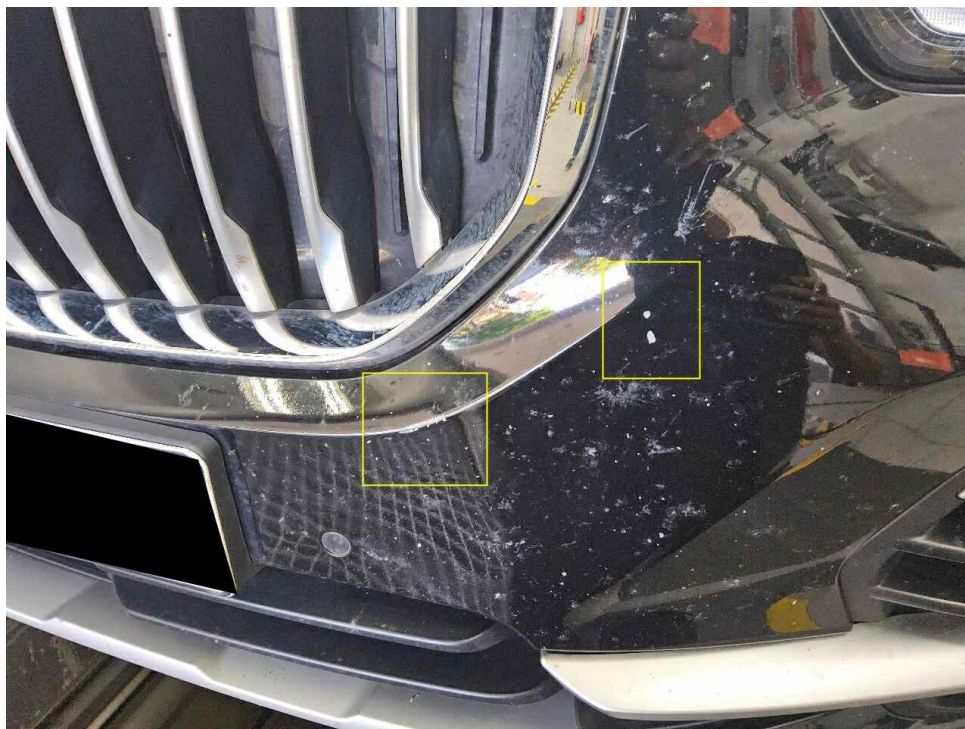


Bild 15 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Motorhaube, Steinschlag



Bild 19 : Motorhaube, Steinschlag



Bild 20 : Frontscheibe, Steinschlag



Bild 21 : Frontscheibe, Steinschlag

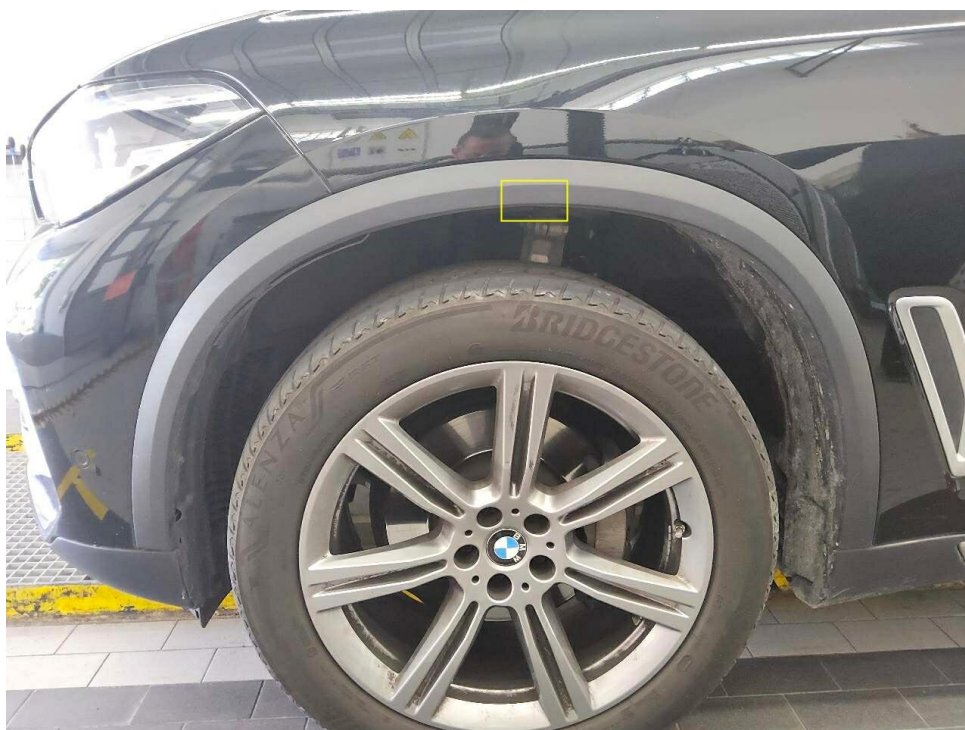


Bild 22 : Kotflügel vorne links Verbreiterung, eingedellt

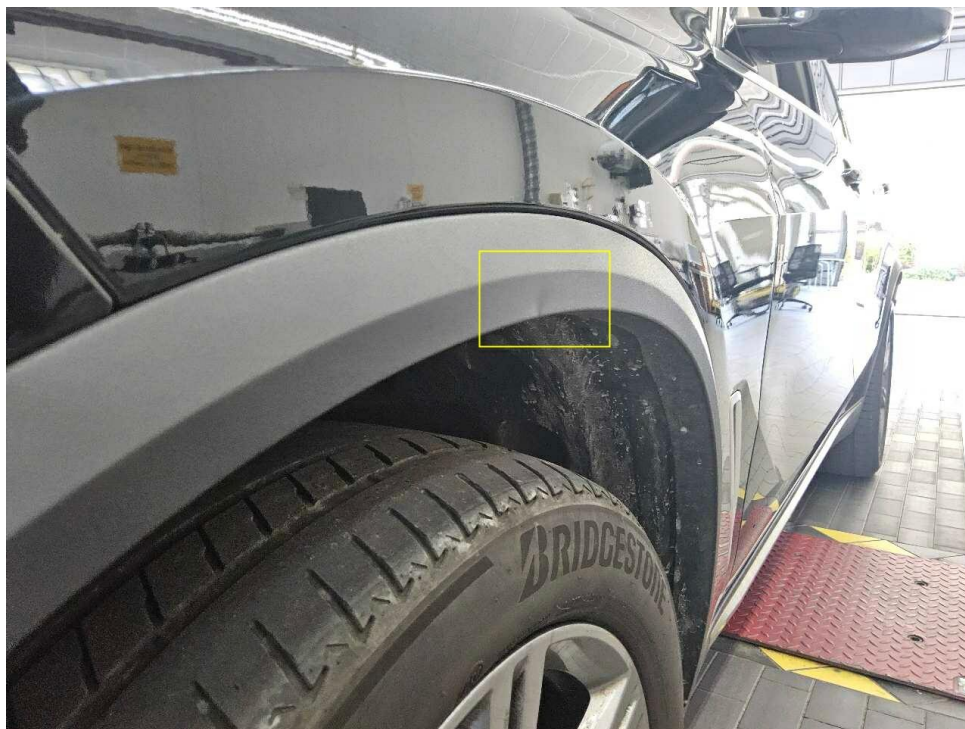


Bild 23 : Kotflügel vorne links Verbreiterung, eingedellt



Bild 24 : Tür vorne links Kante, zerkratzt

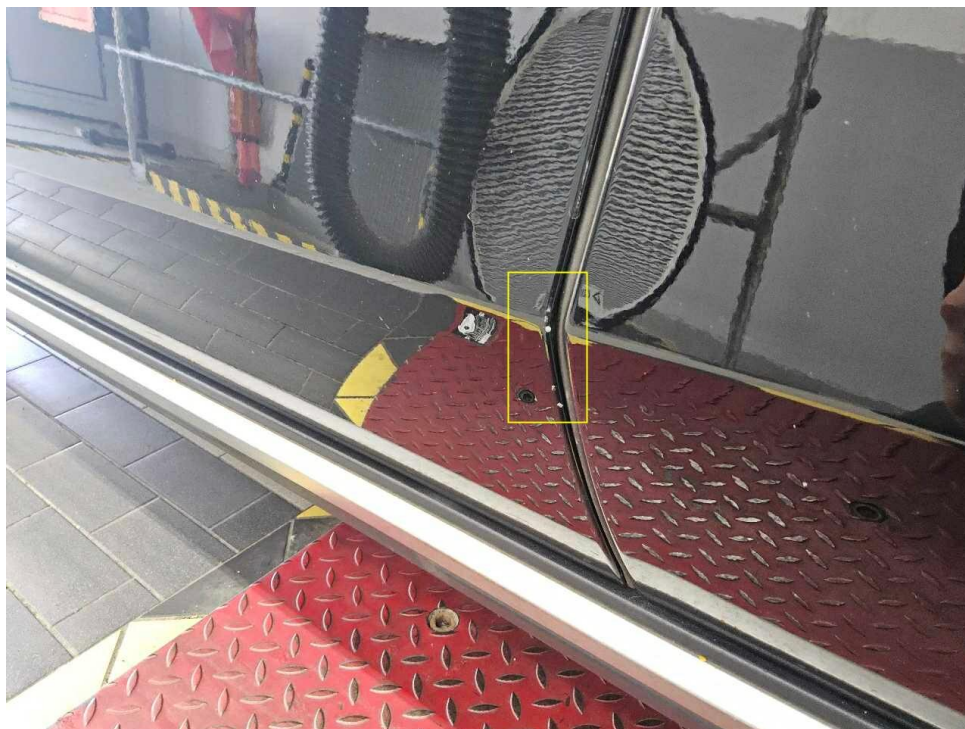


Bild 25 : Tür vorne links Kante, zerkratzt



Bild 26 : Tür vorne rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 27 : Tür vorne rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 28 : Tür vorne rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

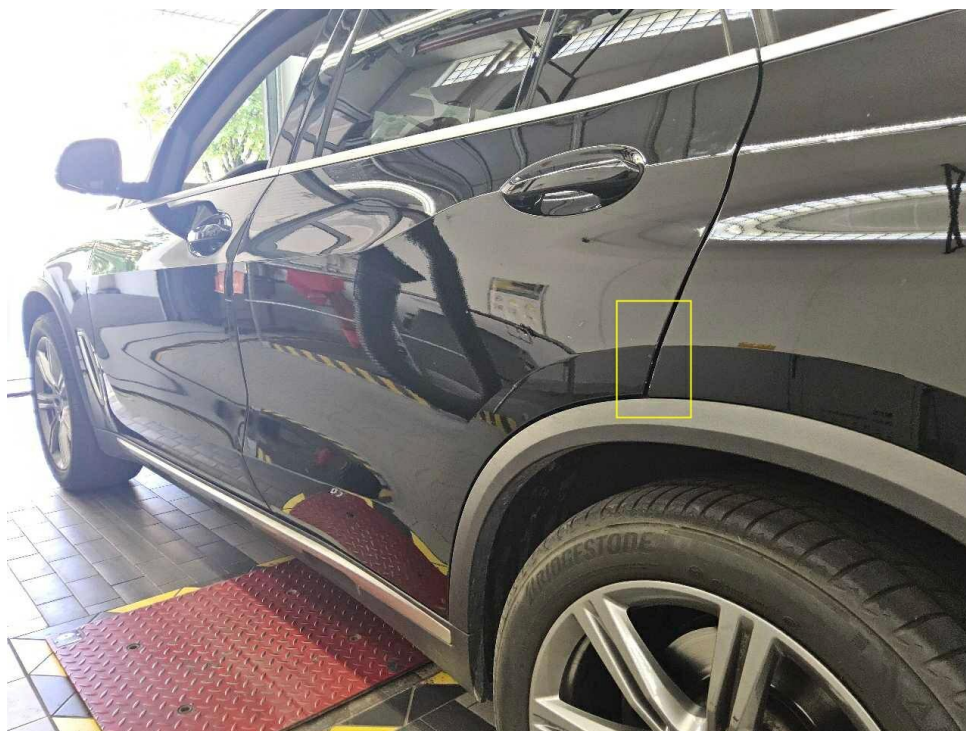


Bild 29 : Tür hinten links Kante, zerkratzt

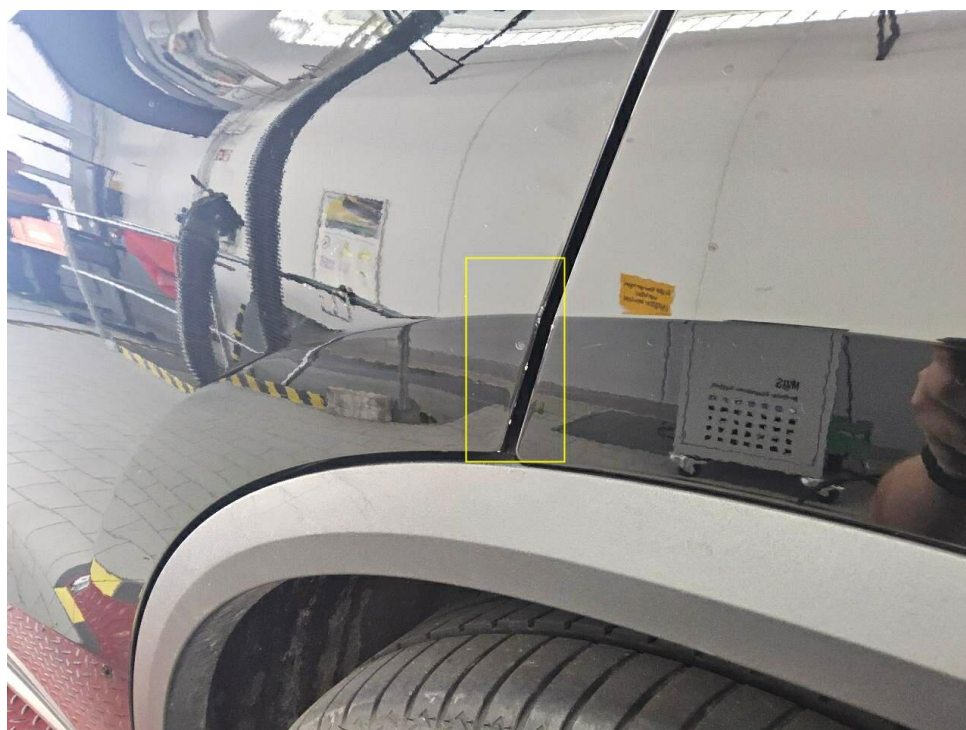


Bild 30 : Tür hinten links Kante, zerkratzt



Bild 31 : Stoßfänger hinten Zierleiste / Blende unten / Stoßfängerecke hinten rechts / Seitenteil hinten rechts, zerkratzt / eingedellt



Bild 32 : Stoßfänger hinten Zierleiste / Blende unten / Stoßfängerecke hinten rechts / Seitenteil hinten rechts, zerkratzt / eingedellt



Bild 33 : Heckklappe unten, zerkratzt

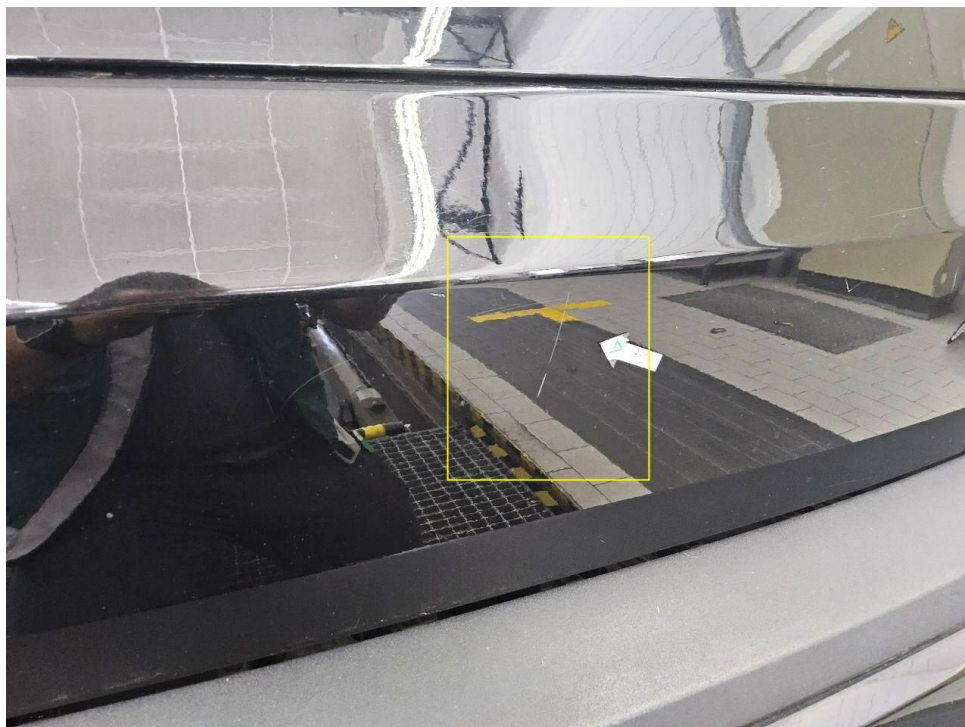


Bild 34 : Heckklappe unten, zerkratzt



Bild 35 : Stoßfänger hinten Zierleiste / Blende unten / Stoßfängerecke hinten rechts / Seitenteil hinten rechts, zerkratzt / eingedellt



Bild 36 : Stoßfänger hinten Zierleiste / Blende unten / Stoßfängerecke hinten rechts / Seitenteil hinten rechts, zerkratzt / eingedellt



Bild 37 : Stoßfänger hinten Zierleiste / Blende unten / Stoßfängerecke hinten rechts / Seitenteil hinten rechts, zerkratzt / eingedellt

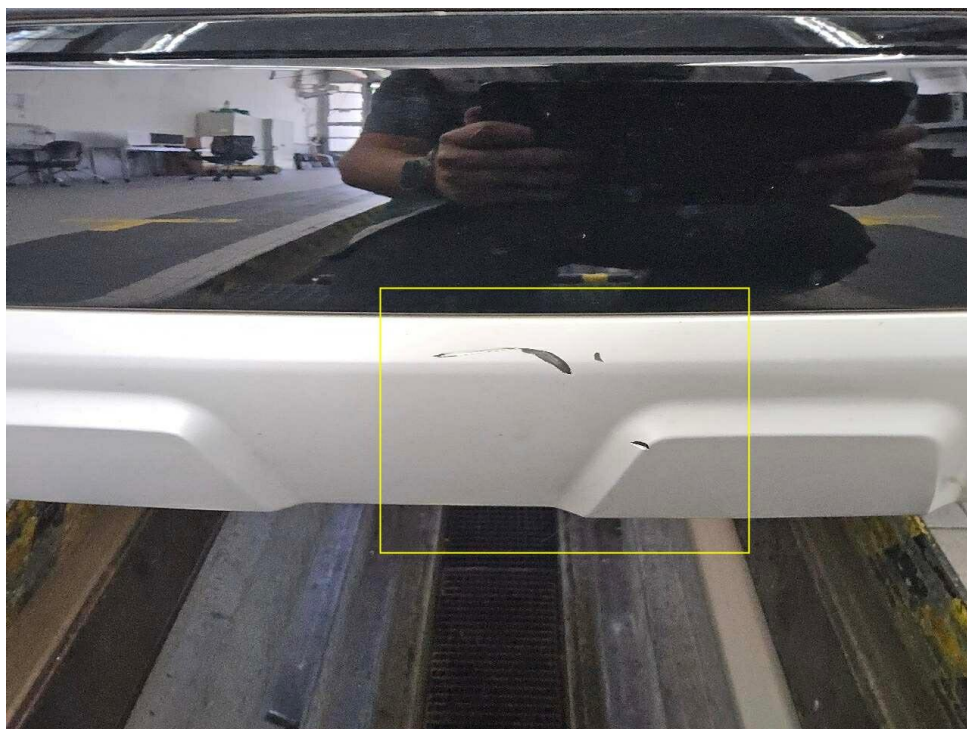


Bild 38 : Stoßfänger hinten Zierleiste / Blende unten / Stoßfängerecke hinten rechts / Seitenteil hinten rechts, zerkratzt / eingedellt



Bild 39 : Stoßfänger hinten Zierleiste / Blende unten / Stoßfängerecke hinten rechts / Seitenteil hinten rechts, zerkratzt / eingedellt



Bild 40 : Stoßfänger hinten Zierleiste / Blende unten / Stoßfängerecke hinten rechts / Seitenteil hinten rechts, zerkratzt / eingedellt



Bild 41 : Außenspiegelverkleidung rechts Blinkleuchte, gerissen



Bild 42 : Außenspiegelverkleidung rechts Blinkleuchte, gerissen

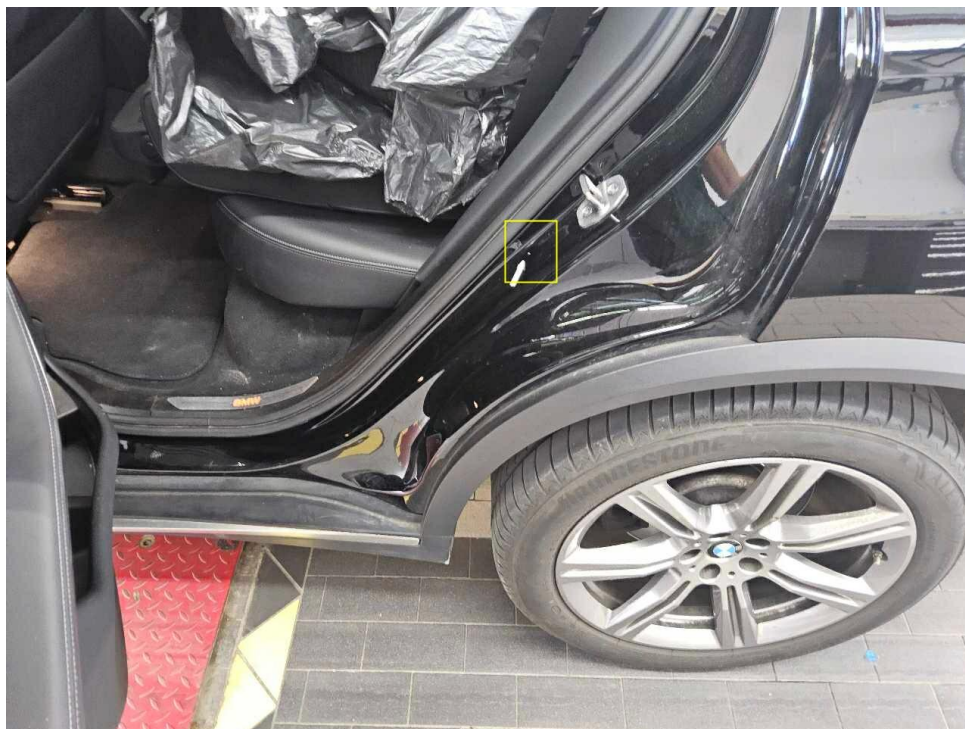


Bild 43 : Tür hinten links Einstieg, zerkratzt



Bild 44 : Tür hinten links Einstieg, zerkratzt



Bild 45 : Tür hinten rechts Einstieg, zerkratzt



Bild 46 : Tür hinten rechts Einstieg, zerkratzt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 384306
Hersteller BMW
Model X5
Variante xLine 25 d
Listenpreis 67.857,15
VIN WBACV410109N76693
Erstzulassungsdatum 1.10.2022
Kennzeichen M FR1098

Schadensfälle der int. Belegnummer: 384306

17.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024115861	30.09.2024	Windschutzscheibe gerissen	1.156,22
2026109609	16.06.2026	Beifahrerseite Seitenteil hinten Beifahrerseite Tür hinten Fahrerseite Seitenteil hinten Fahrerseite Tür hinten Stoßfänger hinten	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber: Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung: 18.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 155 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	21.10.2022	Letzte Zulassung	21.10.2022
Hersteller	BMW	Marke	BMW
Typ / Verkaufsbez.	X5 xDrive25d xLine	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBACV410109N76693	Achsen / anetr. Achsen	2 / 2
Radstand (mm)	2975	zul. Gesamtmasse	2820 kg
HSN / TSN	0005 / CXI	Schlüssel-Nr.	10136750
Km-Stand abgelesen	116189	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	170	Hubraum (ccm)	1995
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Schwarz uni (668) / Uni
Polster / Farbe	Leder / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	275 / 45 R 20 110 Y	Bridgestone / Alenza 001 RFT * FSL	S /O /F	5 mm
rechts	275 / 45 R 20 110 Y	Bridgestone / Alenza 001 RFT * FSL	S /O /F	5 mm
2 links	305 / 40 R 20 112 Y	Bridgestone / Alenza 001 RFT * FSL	S /O /F	4 mm
rechts	305 / 40 R 20 112 Y	Bridgestone / Alenza 001 RFT * FSL	S /O /F	4 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
265 / 50 R 19 110 H	Continental / WinterContact TS 860 S SSR *	W /O /F	7 mm
265 / 50 R 19 110 H	Continental / WinterContact TS 860 S SSR *	W /O /F	7 mm
265 / 50 R 19 110 H	Continental / WinterContact TS 860 S SSR *	W /O /F	7 mm
265 / 50 R 19 110 H	Continental / WinterContact TS 860 S SSR *	W /O /F	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard Plus, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Knieairbag, Airbag: Kopfairbag für 1. und 2. Sitzreihe, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Alarmanlage, Allradantrieb xDrive, Ambientes Licht, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten, Armauflagen vorne und hinten, Auspuffendrohre mit Chromblenden, links und rechts, Auto Start-/Stop Funktion, Außentemperaturanzeige, BMW Individual Exterieur Line Aluminium satiniert, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Dachreling Aluminium satiniert, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dynamische Stabilitäts Control (DSC), inkl. Dynamic Traction Control (DTC), Einstiegsleisten mit BMW Schriftzug, Favoritentasten, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibenwaschdüsen beheizt, Fußmatten in Velours, Gepäckraumtrennnetz, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Getriebe: 8-Gang-Automatic Getriebe Steptronic, Heckklappe zweiteilig, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Instrumententafel in Sensatec, Intelligenter Notruf inkl. TeleServices und BMW Unfallhilfe, Interieurleisten Aluminium Mesheffect dunkel, Klimaautomatik mit 2,5-Zonenregelung und erweiterten Umfängen, Kopfstützen (5), vorn und hinten, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, Lenksäulenlängsverstellung elektrisch, Mittelarmlehne im Fond, Modellspezifische Ausstattung "xLine", Navigationssystem: BMW Live Cockpit Professional, 12,3" Touch Display, Paket: Connected Package Professional, Paket: Erweitertes Außenspiegelpaket, Park Distance Control (PDC), vorn und hinten, Parkbremse, elektromechanisch, Parking Assistant Kamera- und ultraschallbasiertes Parkassistentensystem, Personal Profile, Polster: Sensafin dekorgestept, Radio BMW Professional mit 6 Lautsprechern, Radiozubehör: DAB-Tuner, Radiozubehör: USB-Anschluss, Regensensor mit automatischer Fahrlichtsteuerung, Räder: 19" Leichtmetallräder V-Speiche 735, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar und 40:20:40 teilbar, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sitzverstellung, elektrisch, mit Memory, Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Steckdosen (12V), Teleservices, Warndreieck, Wegfahrsperre, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, Zentralverriegelung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
3AC	Anhängerkupplung
3DS	BMW Display Key
320	Entfall Modellschriftzug Polster: Sensafin dekorgestept (Silverstone)
676	Radiozubehör: HiFi Lautsprechersystem
1TA	Räder: 20" Leichtmetallräder Sternspeiche 736 Ferricgrau mit Mischbereifung und Notlaufeigenschaften
536	Standheizung
420	Verglasung: Sonnenschutzverglasung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
 letzte Wartung: am 18.08.2025 bei Kilometerstand 98.128
 bis Wartung verbleiben: 7.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

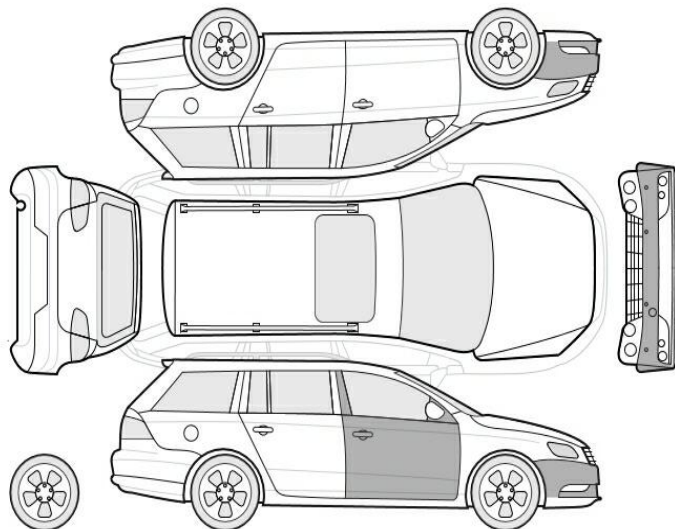

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Heckklappe unten, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 33, 34)
2. Außenspiegelverkleidung rechts Blinkleuchte, gerissen, erneuern (Bild 41, 42)
3. Stoßfänger hinten Zierleiste / Blende unten / Stoßfängerecke hinten rechts / Seitenteil hinten rechts, zerkratzt / eingedellt, instandsetzen (Bild 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40)
4. Tür vorne rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 26, 27, 28)

5. Stoßfänger vorne Lackierung,
zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau
(Bild 14, 15, 16, 17)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag, (Bild 20, 21)
Motorhaube, Steinschlag, (Bild 18, 19)
Tür hinten links Einstieg, zerkratzt, (Bild 43, 44)
Tür hinten rechts Einstieg, zerkratzt, (Bild 45, 46)
Kotflügel vorne links Verbreiterung, eingedellt, (Bild 22, 23)
Tür vorne links Kante, zerkratzt, (Bild 24, 25)
Tür hinten links Kante, zerkratzt, (Bild 29, 30)