

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002411571
Besichtigt am:	15.04.2026 11:36
Berichts-Nr:	10427208
FIN:	VSSZZZ5F6R6518430

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Ateca
HSN / TSN:	7593 / ATC
Erstzulassungsdatum:	15.01.2024
Laufleistung:	25.954 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Bila" Weiss
Farbe Dach:	"Bila" Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Kunstleder und Alcantara
Interieurfarbe:	Soul/Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	648 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Dynamiklenkung
4 Türen	ECO-Funktion
4 Zyl. Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ 200" -- Fahrzeugteile --
4-Zyl.-Benzinmotor 1,5 l/110 kW TSI Grundmotor: TJ7/N09/T9F, TSI	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Einton-Signalhorn
8 Lautsprecher (passiv)	Elektrische Heckklappe
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Abgaskonzept, EU6 AP	Embleme
Abwicklung Serie	Entriegelung Hintersitz Standard
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS-Deaktivierung	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Ambientelicht Ausführung 2	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-
Armaturentafel Standard	Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außen-Sound Standard	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fernlichtassistent
Außenspiegel links, konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel rechts, konvex	Feststellbremse
Außenspiegelgehäuse lackiert	Formteilhimmel ungeteilt
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Betriebsspannung 12 V	Fußhebelwerk
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Bordwerkzeug	Gepäckraumauskleidung Komfort mit Serviceklappe/Steckdeckel
Bremsbelagverschleißkontrolle	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Brillen-Ablage/Halter	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Dachreling, schwarz	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk	Heckspoiler
Dämpfung vorn	Hinterachse "Standard"
Datenträger für EU, integriert	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Digitaler Radioempfang	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Drehstromgenerator 140 A	Kältemittel R1234yf
Drei.-Automatikgurte vorn	Kategorie 0
Dreip.-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	Keine Aktionsausführung

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Ladeboden
Kopfstützen vorn	Ohne Ladedose
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Ladekabel
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Sonderspezifikationen
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Stabilisator hinten
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne Steckdose
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Trennwand
Linkslenker	Ohne Überführungsausrüstung
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne UNECE CS&SU
Make-up-Spiegel links, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic, Front und Heck)	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Ohne zus.Warnleuchten
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mittelarmlehne vorn	Ohne zusätzliche Bereifung
Modul Boden hinten Ausführung 7	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
MPV Ateca 5-Türer	Optionsinfotainment (MIB3)
Müdigkeitserkennung	Pannen-Set
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Parklenkassistent
Navigationsgerät-High	Privater Notruf
Nebelscheinwerfer	Radabdeckung Mitte
Nebelschlussleuchte	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Nicht Heissland	Radstand
Nichtraucherausführung	Rechtsverkehr
Ohne alternativ-Antriebssystem	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Alu/Chrom-Paket	Reifen 235/40 R19 96Y xl
Ohne Anhängervorrichtung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Reifendruckkontrolle
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Safe & Driving XL (in Kombination mit Navigationssystem)
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Schalthebelknopf Sport
Ohne Feuerlöscher	Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne Fußmatten	Scheibenbremsen hinten
Ohne Handbremshebelgriff	Scheibenbremsen vorn
Ohne Individualeinbau	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schriftzugsatz in Grundausrüstung
 -SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servoschließung Heckklappe
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Gewebe
 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sportausstattung CUPRA
 Sportsitze vorn
 Sprachsteuerung
 Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent
 Spurwechselassistent
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Staufach unter den Vordersitze(n)
 Stoßfänger in Wagenfarbe
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home
 Funktion manuell
 Telefonvorbereitung für Handy
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfland Deutschland
 Typzeichen und Firmenemblem
 Variante Grundausrüstung
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperrung elektronisch
 Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung
 Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
 Zierleisten schwarz
 Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen
 Schweller
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 W	7,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 W	7,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 W	7,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 W	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 07.2027**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht hinten links	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
2	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
3	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
4	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Smart Repair
7	Fensterzierleiste vorne links	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
8	Fensterzierleiste vorne rechts	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube Dämmmatte	Beschädigt	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Tür hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 6.409,21
Summe (ohne MwSt.):				€ 6.409,21

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZ5F6R6518430

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts

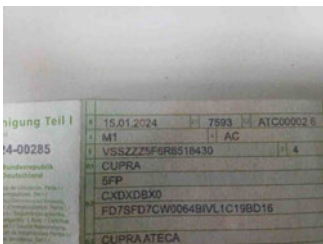

Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge glanzgedreht hinten links - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden



2 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden



3 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren (teilweise)



4 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken



6 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Smart Repair



7 - Fensterzierleiste vorne links - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen



8 - Fensterzierleiste vorne rechts - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube Dämmmatte - Beschädigt - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Tür hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

