

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002459772
Besichtigt am: 22.05.2026 11:28
Berichts-Nr: 10657380
FIN: WVGZZZE2ZPE051115



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 4
HSN / TSN:	0603 / CLQ
Erstzulassungsdatum:	15.05.2023
Laufleistung:	35.887 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Grenadillschwarz Metallic
Farbe Dach:	Grenadillschwarz Metallic
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz - Platinum Grey/Platinum Grey - Soul-Schwarz/Schwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	341 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)	Einfassung des Infotainment-Displays und der zentralen Bedienelemente in Schwarz
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Einton-Signalhorn
3 Kopfstützen hinten	Elektrische Luftzusatzheizung
3D-LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte	Elektro-Motor Aggr.0EH.A
4 Leichtmetallräder "Hamar" 8 J x 19 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Elektro-Motor Systemleistung 150KW Grundmotor ist: N06/N07
6+1 Lautsprecher	Embleme
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Abdeckungen für Leichtmetallräder	e-Sound
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Exterieur Style "Silver"
Ambientebeleuchtung 10-farbig	Fahrersitz mit Höheneinstellung
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrprofilauswahl
Armaturentafel Standard	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Armlehne für Vordersitze	Fahrzeugklassen-Differenzierung -11A-
Assistenzpaket	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar	Fertigungsablauf Emden
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschedämmend
Außenspiegelgehäuse	Gepäckraumboden
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Batterie 320Ah (49Ah)	Getriebe Übersetzung 12,976
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hamar 8 J x 19 in Schwarz / glanzgedreht, 235/55 R 19 vorn / 255/50 R 19 hinten
Betriebsspannung 12 V	Heckantrieb
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Bordwerkzeug und Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel	Hinterachsgewicht Standard
Car2X	Hochvolt-Batterie 82 kWh (brutto)
CCS-Ladedose	Infotainment-Paket
Dachleiste und Dachpfosten hinten in Silver	Innenspiegel automatisch abblendend
Dachreling silber eloxiert	IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung, Schlechtwetterlicht, Begrüßungsfunktion
Dämpfung hinten,Basis 1	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Dämpfung vorn	Kältemittel R1234yf
DC/DC Wandler 3,0 KW	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Design-Paket	Keine Aktionsausführung
Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Digitaler Radioempfang DAB+	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Standklimatisierung und 2-Zonen-Temperaturregelung
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10	Komfortpaket
Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer	Kurzheck

Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A	Plattformgruppenklasse 2
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Pro
Leergewichtsbereich Standard	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet	Radio "Ready 2 Discover"
Linkslenker	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Rechtsverkehr
Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie	Regensensor
Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung	Regionscode " ECE " für Radio
Mittelkonsole variabel, mit wechselbaren Einsätzen für Becherhalter und Ablagefächer	Reifen 235/55 R 19 vorn, Reifen 255/50 R 19 hinten
Modellpflege KW 45	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Müdigkeitserkennung	Reifenkontrollanzeige
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung	Rückfahrkamera "Rear View"
Navigationssystem "Discover Pro"	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Netzladekabel für Haushalts-Steckdose	Scheibenbremsen vorn
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access", mit Safe-Sicherung
o.b.Abgas	Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der Heckklappe
Ohne Anhängervorrichtung	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne Fast Lane Modell	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Feuerlöscher	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Matrix"
Ohne Fußmatten	Softwareverbund Ausführung 10
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Head-Up Display	Sprachbedienung
Ohne kombinierte Längs- und Querverführung	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Stabilisator hinten
Ohne Parkassistent / Garagenpilot	Stabilisator vorn
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige	Standard-Klimazonen
Ohne Spurwechselassistent	Stoßfänger in Wagenfarbe
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent	Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Trennwand	Trommelbremsen hinten
Ohne UNECE CS&SU	Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	Typprüfstand Deutschland
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Ohne Zusatz-/Standheizung	Umweltbonus
Ohne zusätzliche Bereifung	UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Online-Update-Fähigkeit ab ID.Software 2.1	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Parkassistent "Park Assist Plus" inkl. Einparkhilfe	Verkehrszeichenerkennung
Pedale in Edelstahl, im "Play/Pause"-Design	Vordersitze beheizbar

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Zellmodul B

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Stahl	235/55 R 19 101 T	6,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	235/55 R 19 101 T	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Aluminium	255/50 R 19 103 T	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	255/50 R 19 103 T	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook			Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 T	5,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 T	5,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 T	5,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 T	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Fehlfunktion	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
2	Stoßfängerzierblende vorne	Deformiert	Ersetzen
3	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
4	Seitenwand hinten links	Kratzer	Smart Repair
5	Heckklappe	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Reifen	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZE2ZPE051115

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

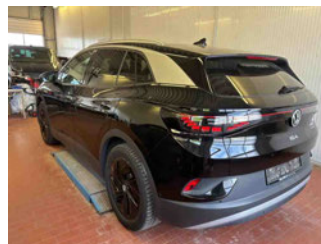

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

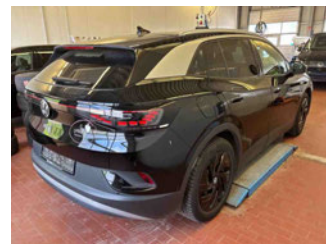

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

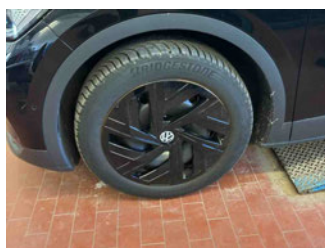

Räder - Rad montiert vorne
links

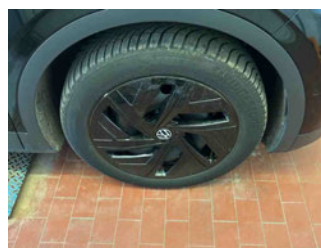

Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10657380
vom: 22.05.2026



Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Innenraum - Kofferraum

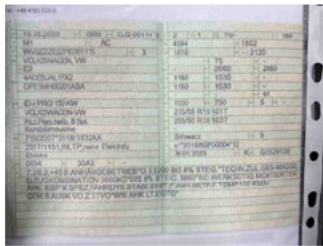

Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Ladeequipment

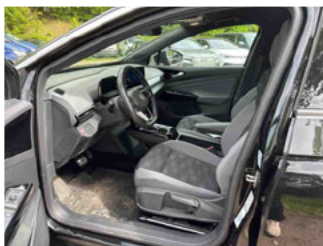Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

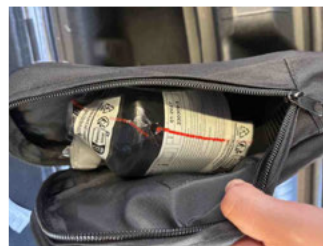Räder - Haltbarkeitsdatum
TirefitInnenraum -
Navigationsgerät/Radio

Batteriezertifikat

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Fehlfunktion - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich
 Schadensenerweiterung möglich

Kommentar

Fehler : Dynamisches Kurvenfahrlicht




2 - Stoßfängerzierblende vorne - Deformiert - Ersetzen




3 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken

Kommentar


2x

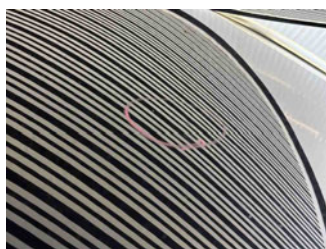

4 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Smart Repair

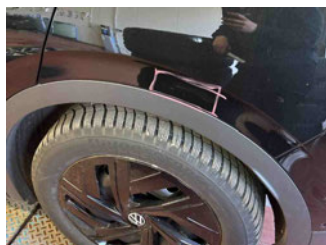

5 - Heckklappe - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen

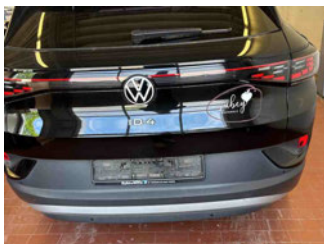

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Reifen - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Keine Winterräder ab Werk (sind montiert) . Original Sommerräder liegen im Fahrzeug . Original Reifengröße für die VA erfasst . Für Hinterachse lautet die Größe 255/50 r19 103 T

