

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002432568
Besichtigt am: 05.05.2026 08:02
Berichts-Nr: 10543252
FIN: WVVZZZE10RP022782



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 3
HSN / TSN:	0603 / CKV
Erstzulassungsdatum:	26.04.2024
Laufleistung:	27.718 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mondsteingrau
Farbe Dach:	Schwarz
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau Melange - Soul-Schwarz/Soul-Schwarz/Schwarz/Soul-Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)	E-Mobilitäts-Bonus
12-V-Steckdose im Gepäckraum	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
3 Rücksitze, Rücksitzelehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne, Durchlademöglichkeit, 2 Becherhalter	e-Sound
4 Leichtmetallräder "Wellington" 7,5 J x 19 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Fahrprofilauswahl
4+1 Lautsprecher	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -10A-
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fernlichtassistent "Light Assist"
Airstop®-Ganzjahresreifen 215/50 R 19	Fertigungsablauf Standard
Aktionsprämie	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend
Ambientebeleuchtung 10-farbig	Gepäckraumboden
App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Geschwindigkeitsregelanlage; Vorbereitet für spätere Freischaltung: Automatische Distanzregelung ACC
Armaturentafel Standard	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Armlehne für Vordersitze	Getriebe Übersetzung 11,530
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Heckantrieb
Außenspiegelgehäuse	Hinterachsgewicht Standard
Batterie 320A (49Ah)	Hochvolt-Batterie 62 kWh (brutto)
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Innenspiegel automatisch abblendend
Betriebserlaubnis Nachtrag	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kältemittel R1234yf
Bordwerkzeug	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Car2X	Keine Aktionsausführung
CCS-Ladedose	Klimaanlage "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und Standklimatisierung
Dachleiste sowie Lufteinlass und Schweller in Kontrastfarben	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Dämpfung hinten, Basis 1	Kurzheck
Dämpfung vorn	Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A
DC/DC Wandler 3,0 KW	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Digitaler Radioempfang DAB+	LED-Rückleuchten
Diversity-Antenne für FM-Empfang	LED-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung
Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10/T3U	Leergewichtsbereich Standard
Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer	Linkslenker
Einfassung des Infotainment-Displays und der zentralen Bedienelemente in Schwarz	Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich	Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie
Einton-Signalhorn	Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung
Elektrische Luftzusatzheizung	Mittelkonsole mit beleuchtetem Ablagefach mit Rollo, 2 Becherhalter
Elektro-Motor Aggr.0EH.A	Müdigkeitserkennung
Elektro-Motor Systemleistung 150KW Grundmotor ist: N06/N07/TB7/T3D	

Multifunktionslenkrad mit Touch-Bedienung
 Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung
 Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstausslieferung,
 Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze
 o.b.Abgas

Ohne Ambientebeleuchtung außen

Ohne Anhängervorrichtung

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dekorfolien/Embleme

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Fast Lane Modell

Ohne Fußmatten

Ohne Head-Up Display

Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

Ohne Ladekabel

Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen

Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen
 Transportschutzmaßnahmen

Ohne Parkassistent / Garagenpilot

Ohne Sitzheizung

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Stadt / Kreuzungsassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne UNECE CS&SU

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Pedale in Edelstahl, im "Play/Pause"-Design

Plattformgruppenklasse 1

Pro

Radio "Ready 2 Discover Max"

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifenkontrollanzeige

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Scheibenwischer-Intervallschaltung

Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-
 Sicherung

Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
 geregelt

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren
 Rücksitzplätze in Stoff

Softwareverbund Ausführung 12

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachbedienung

Spurhalteassistent "Lane Assist"

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Stoßfänger Standard

Telefonschnittstelle

Trommelbremsen hinten

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typprüfstand Deutschland

Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Volldach

Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion
 "Discover Pro"

Vorbereitet für We Connect (Plus) oder VW Connect (Plus);
 Online-Update- Fähigkeit (außer für Sonderumbauten)

Vordersitze mit Höheneinstellung

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wegfahrsperre elektronisch

Wellington 7,5 J x 19 in Schwarz / glanzgedreht, Airstop®-
 Ganzjahresreifen 215/50 R 19

Zellmodul A

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/50 R 19 93 T	5,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/50 R 19 93 T	5,0 mm
Continental	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/50 R 19 93 T	5,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/50 R 19 93 T	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne rechts	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Kotflügel vorne rechts	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
5	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
6	Alufelge glanzgedreht hinten links	Kratzer	Optische Wertminderung
7	Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	Smart Repair
8	Seitenwand hinten rechts	Chemische Verunreinigung	Chemische Reinigung

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	244,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	245,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	215,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	260,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZE10RP022782

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

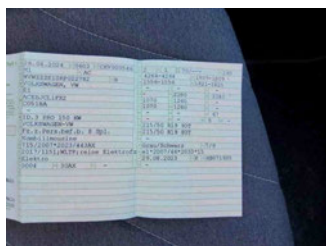


Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne rechts

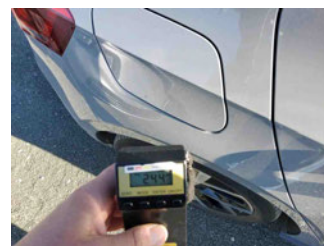

Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Lackstärke Kotflügel vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür vorne rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren




2 - Kotflügel vorne rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen


4 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung

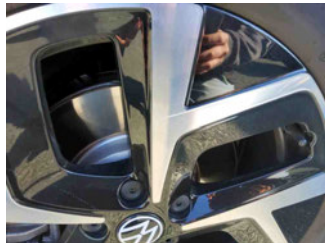

5 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



6 - Alufelge glanzgedreht hinten links - Kratzer - Optische Wertminderung

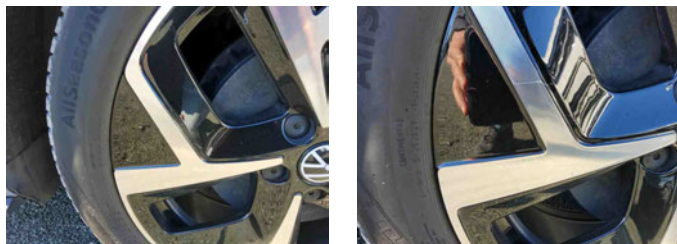

7 - Außenspiegel Gehäuse links - Kratzer - Smart Repair



8 - Seitenwand hinten rechts - Chemische Verunreinigung - Chemische Reinigung



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

