

046CC0170585



www.PS-Team.de



Certificate of Conformity

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):	CUPRA
0.2.	Type:	Variant:
	KL	CFDNFCX0
		FD7CFD7GC0014BIML1CB017A8I
0.2.1.	Commercial name:	CUPRA LEON SP
0.2.2.1.	Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values	
	Final Vehicle actual mass [kg]:	
	Final Vehicle technically permissible maximum laden mass [kg]:	
	Frontal area for final vehicle [cm ²]:	
	Rolling resistance [kg/t]:	
	Cross sectional area of air entrance of the front grille [cm ²]:	
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:	IP-MQB37WZ_B0_0597-VSS-1
0.2.3.2.	ATC family's identifier:	AT-6Q0_0V_0413_000-VSS-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:	09-VSS-716W_KL_DNFC_F07_B-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:	RL-DQ381_7F_19_001-WWW-1
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):	
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:	PR-AU_00108_00_000-WWW-1
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:	EV-CD_APW_D_AVAAXX-WWW-1
0.4.	Vehicle category:	M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:	SEAT, S.A.
	Autovia A-2, Km. 585, ES-08760 Martorell	
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:	
	On the right A-pillar, glued or bonded	
	Location of the vehicle identification number:	
	In the engine compartment, right	
0.9.	Name and address of the manufacturer's representative:	
0.10.	Vehicle identification number:	VSSZZZKL7PR046342
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:	2023-04-25

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*3167*25 granted on 2023-02-22 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2023-04-25

Martorell, 2023-04-25

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer's data



VSSZZZKL7PR046342

49. CO₂ emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values	CO ₂ emissions			Fuel consumption (/100 km)			Electric Consumption (Wh/km)
	Petrol/ Diesel (g/km)	Gas CNG/LPG (g/km)	Other (g/km)	Petrol/ Diesel (L)	Gas CNG/LPG (L)/(m ³)	Other (L)	
Low	259			11.4			
Medium	169			7.5			
High	145			6.4			
Extra High	164			7.2			
Combined	172			7.6			

2. Electric range of pure electric vehicles (if applicable):

Electric range [km]:

Electric range city [km]:

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

yes

3.1. General code of the eco-innovation(s):

e9 29 37

3.2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP savings (if applicable) [g/km]:

Petrol/Diesel: 1.91

Gas (CNG/LPG):

Others:

4. OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values (CO ₂ and fuel consumption sustaining, if not otherwise mentioned)	CO ₂ emissions			Fuel consumption: (/100 km)			Electric Consumption (Wh/km)
	Petrol/ Diesel (g/km)	Gas CNG/LPG (g/km)	Others (g/km)	Petrol/ Diesel (L)	Gas CNG / LPG (m ³)/(L)	Other (L)	
Low							
Medium							
High							
Extra High							
City							
Combined (sustaining)							
Combined (depleting)							
Weighted, combined							

5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Equivalent All Electric Range:

(EAER):

All Electric Range [km]:

(AER):

51. For special purpose vehicles: designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5:

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2+15 kg##NO

35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##225/40 R18 92Y XL#7,5JX18 E

T46:##235/35 R19 91Y XL#8,0JX19 ET49:##225/35 R19 88H XL M+S#8,0JX19 ET49:##225/

40 R18 92V XL M+S#7,5JX18 ET46:##

1.	Number of axles / wheels:	2 / 4	28.	Gearbox (type):	automatic
3.	Powered axles (number, position):	1, Axle 1		Gear	
	Interconnection of powered axles:		28.1.	Gearbox ratios:	
			28.1.2.	Final drive ratio:	
3.1.	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	non-automated	29.	Maximum speed [km/h]:	250
4.	Wheelbase[mm]:	2679	30.	Axle(s) track (1./2.) [mm]:	1554 / 1520
4.1.	Axle spacing [mm]:	2679	35.	Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO ₂ determination:	
5.	Length [mm]:	4657		Axle 1:	235/35 R19 91Y XL / 8,0JX19 ET49 / C / C1
6.	Width [mm]:	1799		Axle 2:	235/35 R19 91Y XL / 8,0JX19 ET49 / C / C1
7.	Height [mm]:	1437	36.	Trailer brake connections:	
13.	Mass in running order [kg]:	1546	38.	Code for bodywork:	ACAT
13.2.	Actual mass of the vehicle [kg]:	1603	40.	Colour of vehicle:	GREY
16.	Technically permissible maximum masses:		41.	Number and configuration of doors:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
16.1.	Technically permissible maximum laden mass [kg]:	2080	42.	Number of seating positions (including the driver):	5
16.2.	Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:	1080 / 1050	42.1.	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	---
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	3680	42.3.	Number of wheelchair user accessible position:	---
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:		46.	Sound level	
18.1.	Drawbar trailer [kg]:	---		Stationary [dB(A) at min ⁻¹]:	88.00 / 3750
18.3.	Centre-axle trailer [kg]:	1600		Drive-by [dB(A)]:	70.00
18.4.	Unbraked trailer [kg]:	750	47.	Exhaust emission level:	EURO 6 AP
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	80	47.1.	Parameters for emission testing of V _{ind} :	
20.	Manufacturer of the engine:	Audi AG	47.1.1.	Test mass [kg]:	1683
21.	Engine code as marked on the engine:	DNF	47.1.2.	Frontal area [m ²]:	---
22.	Working principle:	Positive ignition / 4 stroke	47.1.3.	Road load coefficients	47.1.3.0. f0 [N] 47.1.3.1. f1 [N/(km/h)] 47.1.3.2. f2: [N/(km/h) ²]
23.	Pure electric:	no			144.2 0.252 0.03358
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:		47.2.	Driving cycle:	
24.	Number and arrangement of cylinders:	4; in Line	47.2.1.	Driving cycle class:	3bs
25.	Engine capacity [cm ³]:	1984	47.2.2.	Downscaling factor (f _{acc}):	---
26.	Fuel:	petrol	47.2.3.	Capped speed:	no
26.1.	Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:	mono fuel vehicle	48.	Exhaust emissions:	715/2007*2018/1832AP
26.2.	Type of dual fuel engine:		1.2.	Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI) [mg/kWh]	
27.	Maximum power			Petrol / CO	THC NMHC NO _x THC + NO _x NH ₃ [ppm] Particulates Particles #
27.1.	Maximum net power [kW at min ⁻¹] (internal combustion engine):	221.00 / 5300		Diesel	356.3 35.7 32.5 21.5 0.5100 0.03E11
27.3.	Maximum net power [kW] (electric motor):	---		LPG/CNG	---
27.4.	Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	---		Other	---
			2.2.	Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]	
				Petrol / CO	THC NMHC CH ₄ NO _x NH ₃ Particulates Particles #
				Diesel	---
				LPG/CNG	---
				Other	---
			48.1.	Smoke corrected absorption coefficient [m ⁻¹]:	---
			48.2.	Declared maximum RDE values (if applicable): NO _x [mg/km] A. Particles (number) with exponent (#/km)	
				Complete RDE trip:	60.0 6.00 E11T
				Urban RDE trip:	60.0 6.00 E11

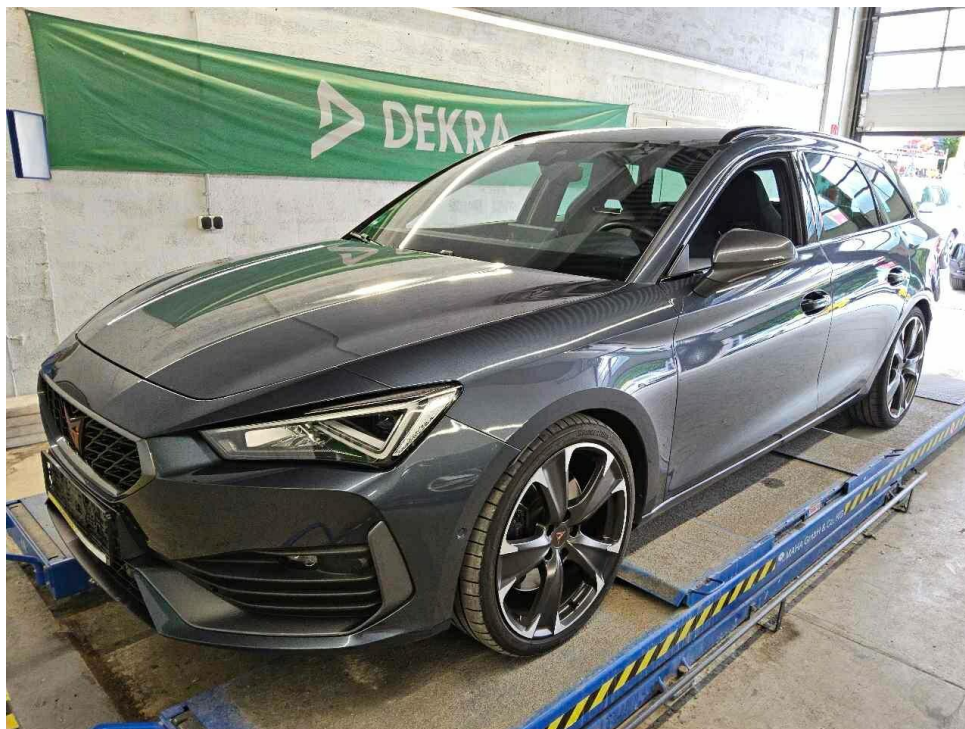


Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts

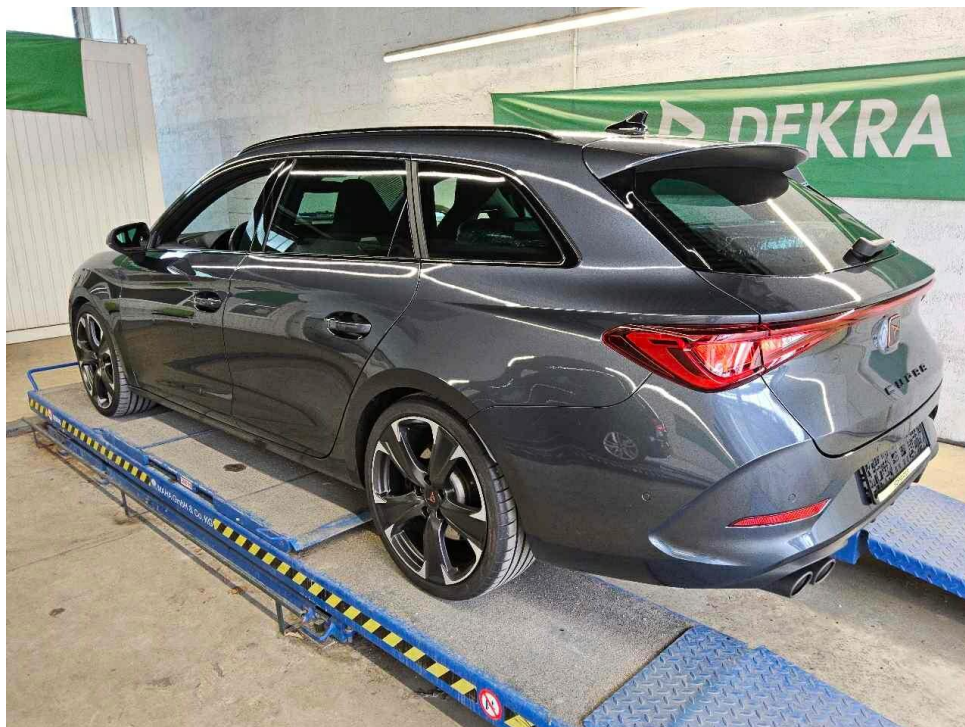


Bild 4 : Diagonal hinten links

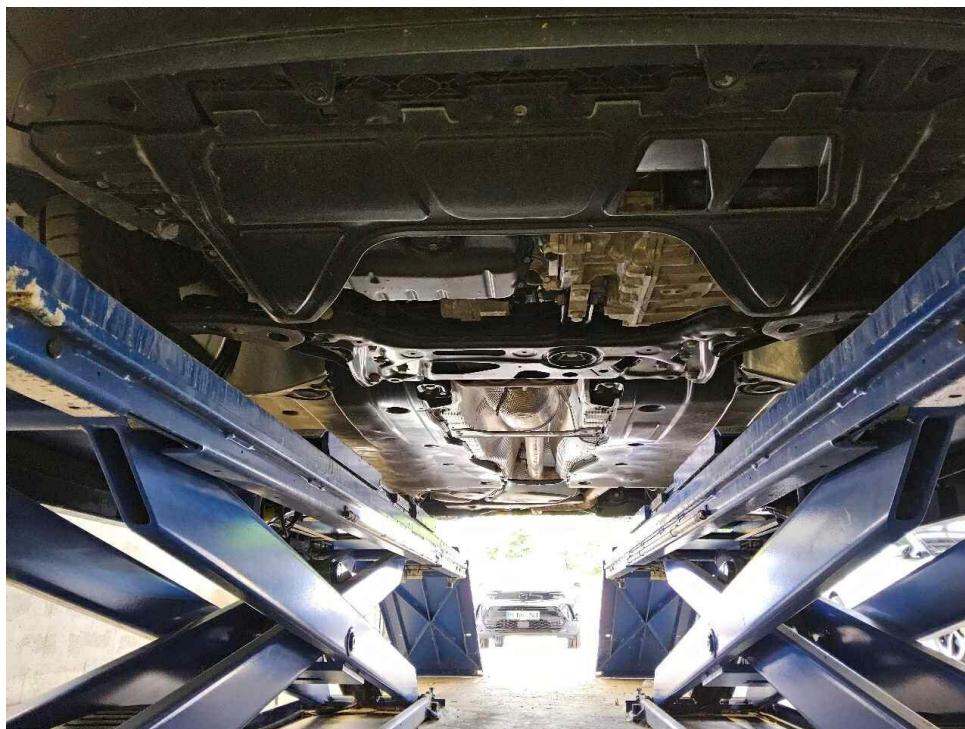


Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel

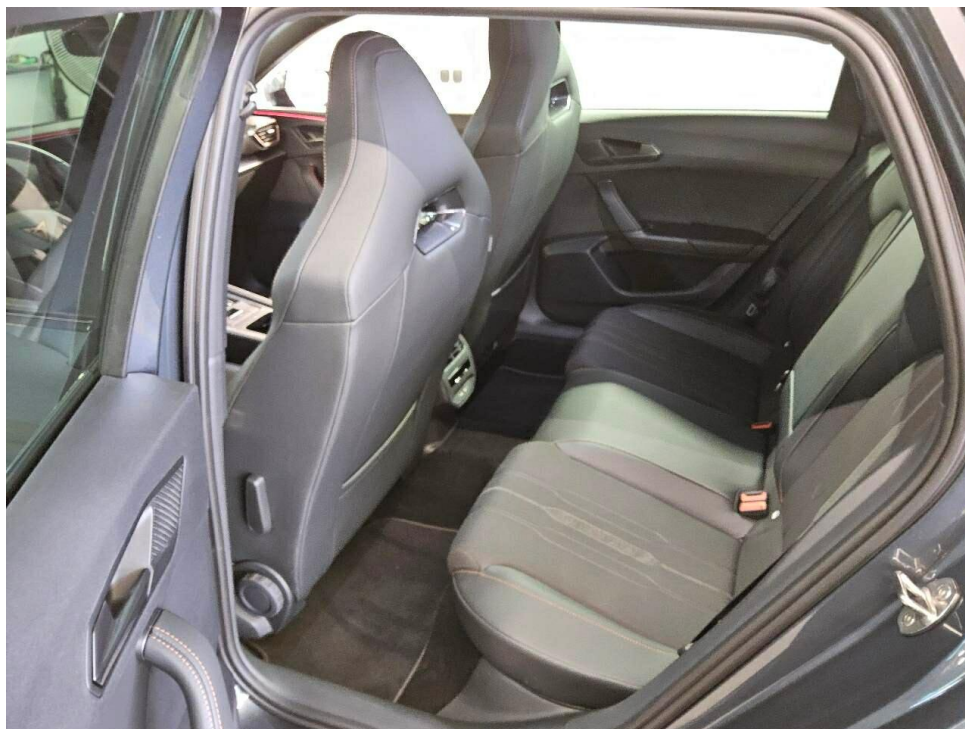


Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

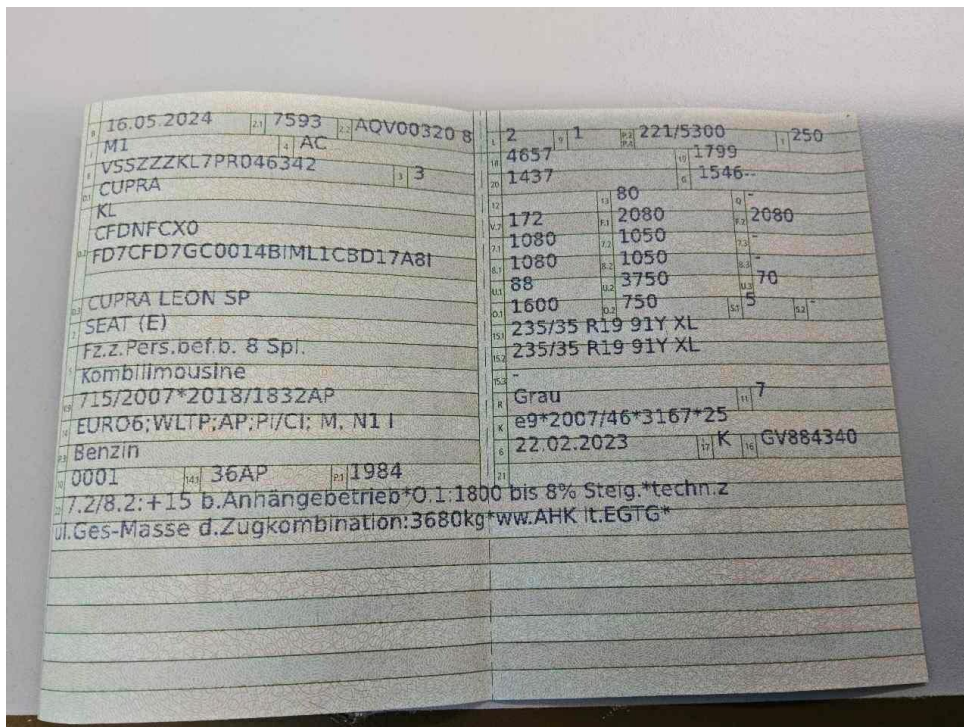


Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 14 : Wartungsnachweis

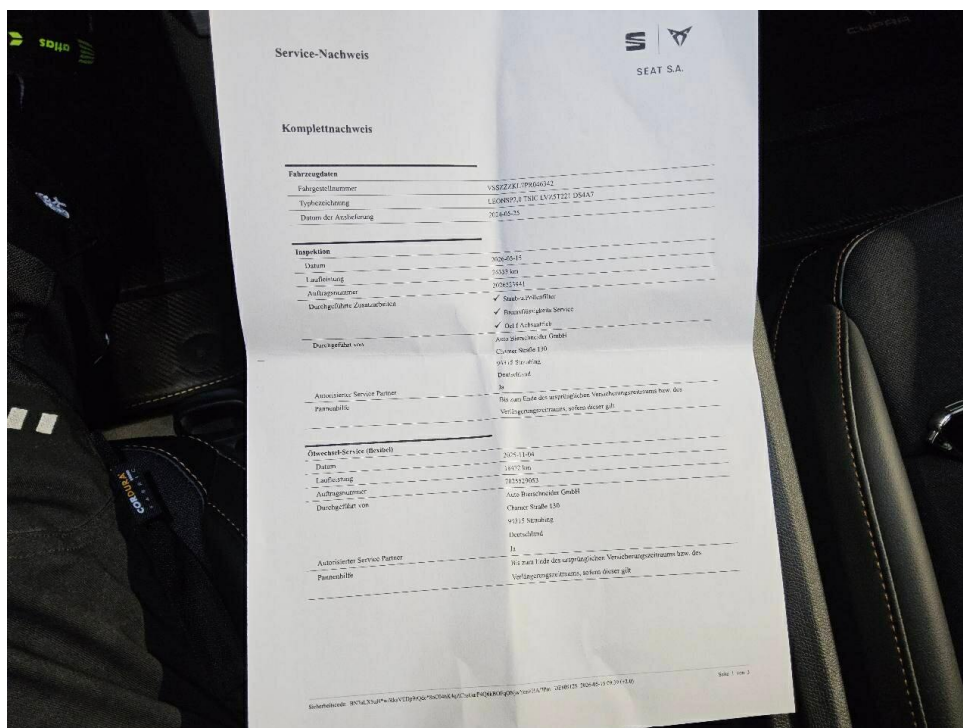


Bild 14 : Wartungsnachweis



Bild 15 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 16 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur

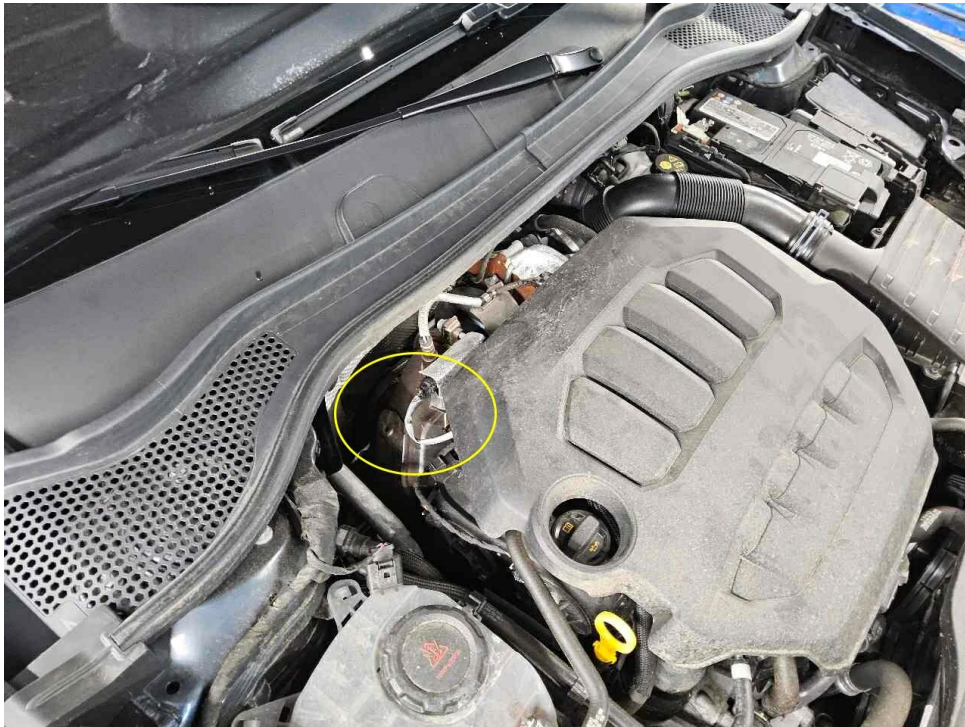


Bild 17 : Motorraum, Leitung eingerissen

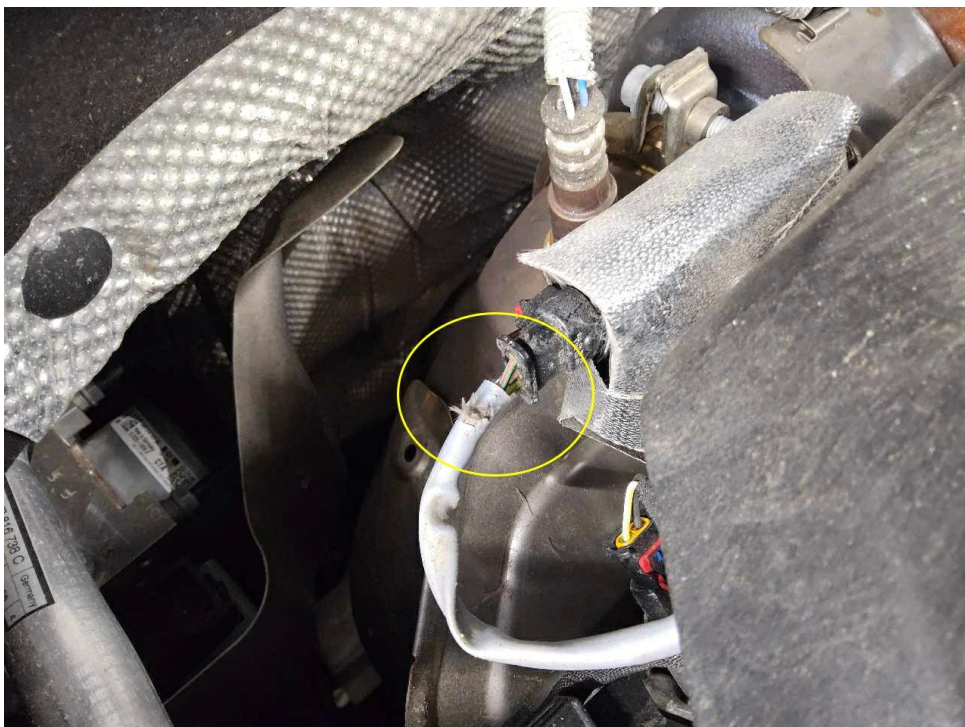


Bild 18 : Motorraum, Leitung eingerissen

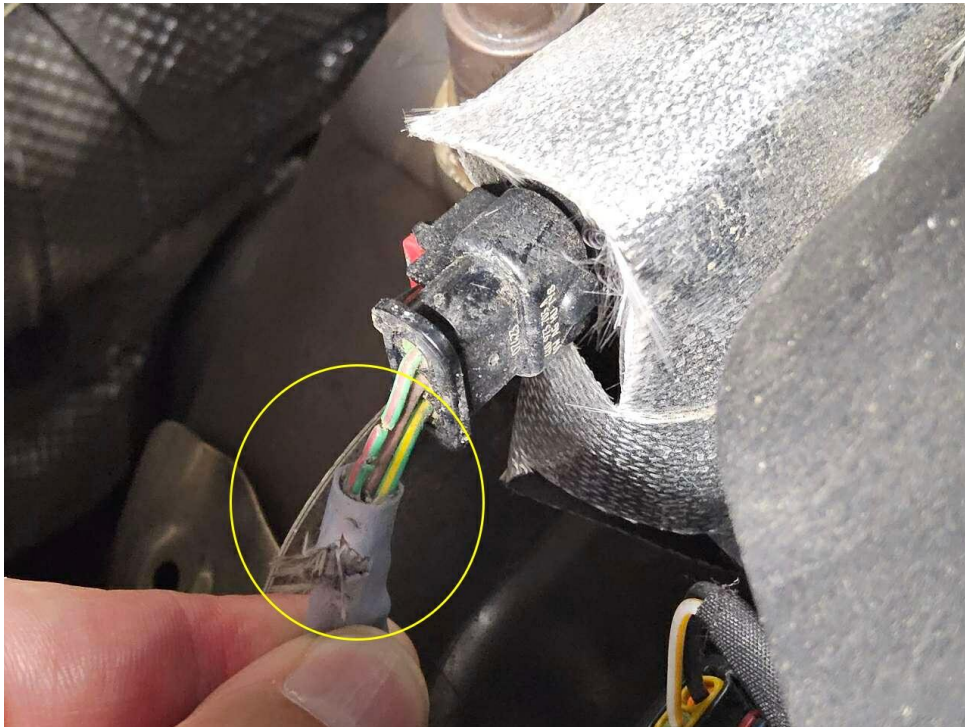


Bild 19 : Motorraum, Leitung eingerissen



Bild 20 : LM Felge vorne rechts glanzgedreht verschrammt



Bild 21 : LM Felge vorne rechts glanzgedreht verschrammt

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber: Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung: 16.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 167 µm bis 198 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
1 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	16.05.2024	Letzte Zulassung	16.05.2024
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	CUPRA
Marke	CUPRA	Typ / Verkaufsbez.	Leon Sportstourer 2.0 TSI
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKL7PR046342
HSN / TSN	7593 / AQV	Schlüssel-Nr.	10640160
Km-Stand abgelesen	26879	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	221	Hubraum (ccm)	1984
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Frontantrieb
	N1 I		
Getriebe / Gänge	DSG / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau / Metallic	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 35 R 19 91 Y	Bridgestone / Potenza S 005 (+) FSL	S /O	5 mm
rechts	235 / 35 R 19 91 Y	Bridgestone / Potenza S 005 (+) FSL	S /O	5 mm
2 links	235 / 35 R 19 91 Y	Bridgestone / Potenza S 005 (+) FSL	S /O	3 mm
rechts	235 / 35 R 19 91 Y	Bridgestone / Potenza S 005 (+) FSL	S /O	3 mm
Notrad				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 35 R 19 91 V	Atlas / PolarbearUhp2	W /O	6 mm
235 / 35 R 19 91 V	Atlas / PolarbearUhp2	W /O	6 mm
235 / 35 R 19 91 V	Atlas / PolarbearUhp2	W /O	6 mm
235 / 35 R 19 91 V	Atlas / PolarbearUhp2	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: nicht vorhanden (nur Reifen)

Serienausstattung


Serie: Ablagefach in den Türen, Airbag: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, Außenspiegelkappen lackiert in "Dark Aluminium", Bremsleuchte, dritte, CUPRA Bremssattel vorne in schwarz, CUPRA CONNECT, CUPRA Pedalerie und Fußablage in silber/schwarz, Dachhimmel in schwarz, Dachreling in Glossy Black, Differenzialsperre (VAQ) für Vorderachse, Drehzahlmesser, Drive Profile CUPRA, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fensterheber elektrisch, mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion, Gepäckraumbeleuchtung, Gepäckraumrollo, Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), Getriebe: 7 Gang DSG, Handschuhfach, beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, in der 2. Sitzreihe links und rechts, Keyless Go (Motor Start/Stop Knopf), Klimaanlage Climatronic mit 3-Zonen-Temperaturregelung, Kopfstützen, 2 vorne, Kopfstützen, 3 hinten, Lackierung: Uni, Leisten an den Seitenfenstern (außen) in Glossy Black, Lenkrad beheizbar, Lenkrad: CUPRA Sportmultifunktionslenkrad mit Schaltwippen, Leseleuchten vorne/hinten, Mittelarmlehne hinten mit Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorne, Müdigkeitserkennung, Navigationssystem, Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Paket: Dynamic, Paket: Licht-und-Sicht-Paket, Paket: Voll-LED-Paket, Radio: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: USB-C-Schnittstelle 2 vorne / 2 hinten (Ladefunktion), Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetallräder (4) 8J x 19" "Exclusive I Black/Silver", glanzgedreht, Räder: Reserverad als Notrad, Schlüsselloser Schließ- und Öffnungssystem, Kessy Advanced, Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt, Servotronic, Sicherheitsgurte - Dreipunkt-Automatik, vorne und hinten, Sitze: Beifahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Fernentriegelung zum Umklappen der Rücksitzbanklehne im Kofferraum, Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer- / Beifahrersitz, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Sitze: Sportschalensitze vorne in "Sharp Textil", Smart Ambient Light, Sonnenblende auf Fahrer und Beifahrerseite mit Make-up Spiegel und Beleuchtung, Spurhalteassistent, Start-Stop-System, Türeinstiegsleisten beleuchtet, vorne, Türverkleidung in Lederoptik, Ultraschall-Einparkhilfe, hinten, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Variabler Gepäckraumboden, Verzurrösen im Gepäckraum, Virtual Cockpit, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 15.05.2026 bei Kilometerstand 26.333
bis Wartung verbleiben: 10.800 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

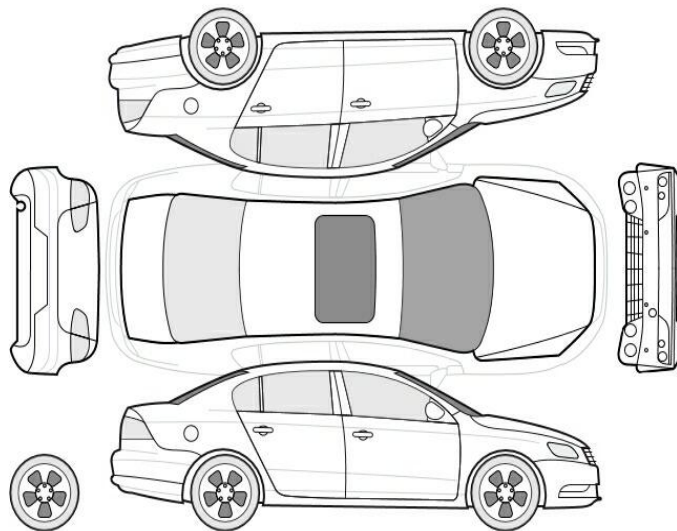

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Motorraum, Leitung eingerissen, erneuern (Bild 17, 18, 19)
2. LM Felge vorne rechts glanzgedreht verschrammt, erneuern (Bild 20, 21)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Türkante vorne links, kleiner Kratzer
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
(Bild 15, 16)

Fehlende Teile

1. Funkschlüssel fehlt, Schließanlage erneuern