



WWZZZCDZNW524895

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	142.519 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	4.200 km
Typ/Modell	Golf	HU (Bericht lag vor)	05/2027
Fahrgestellnummer	WWZZZCDZNW524895	Leistung / Hubraum	85 kW / 1.968 ccm
Erstzulassung	09.05.2022	Polster/Farbe	Stoff / Dunkelgrau-Unbekannt
Letzte Wartung		Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten rechts	Griff außen - Delle / Lackschaden - Smart Repair
2	Tür vorn links	Griff außen - Delle / Lackschaden - Smart Repair
3	Heckklappe/-tür	Dichtung - beschädigt - erneuern
4	Seitenwand rechts	Einstieg (Hinten rechts) - Delle / Lackschaden - Smart Repair
5	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - beschädigt - erneuern
6	Motorhaube	Motorhaube - Kratzer - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Verkleidung Ladekante - beschädigt - kein Abzug
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung (Rechts) - beschädigt - kein Abzug
3	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung (Links) - beschädigt - kein Abzug
4	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - beschädigt - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr. Ort

Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R16 91V	Goodyear	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	205/55 R16 91V	Goodyear	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Carlando
Hainhäuser-Weg 95
30855 Langenhagen

Besichtigungsdatum: 24.06.2026
Protokollnummer: 46237820
Erstellt durch: Markus Böttcher



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R16 91H	Dunlop	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	205/55 R16 91H	Dunlop	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	Golf	Laufleistung (abgelesen)	142.519 km
Fahrgestellnummer	WVWZZZCDZNW524895	Erstzulassung	09.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne

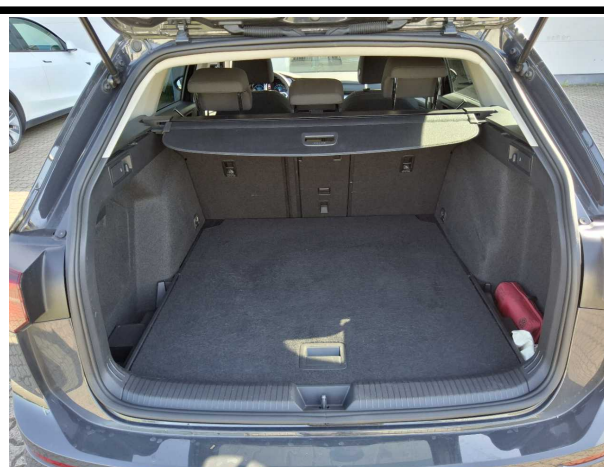


Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument

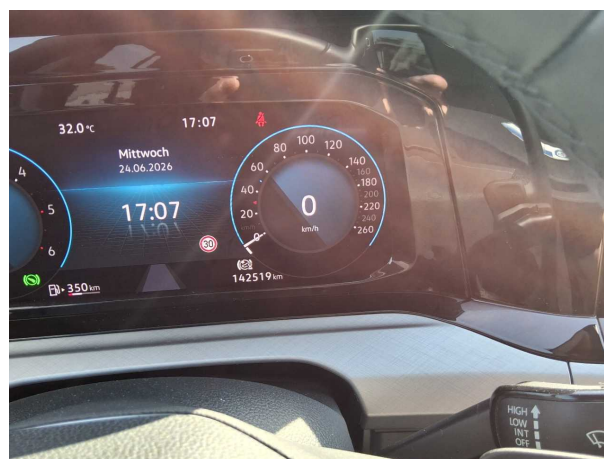


Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel

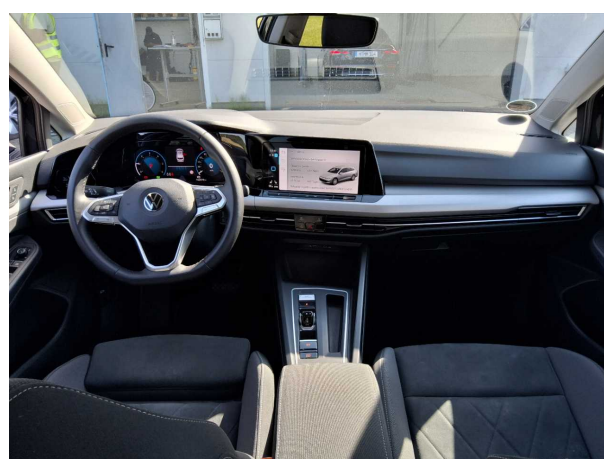


Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Carlando
Hainhäuser-Weg 95
30855 Langenhagen

Besichtigungsdatum: 24.06.2026
Protokollnummer: 46237820
Erstellt durch: Markus Böttcher

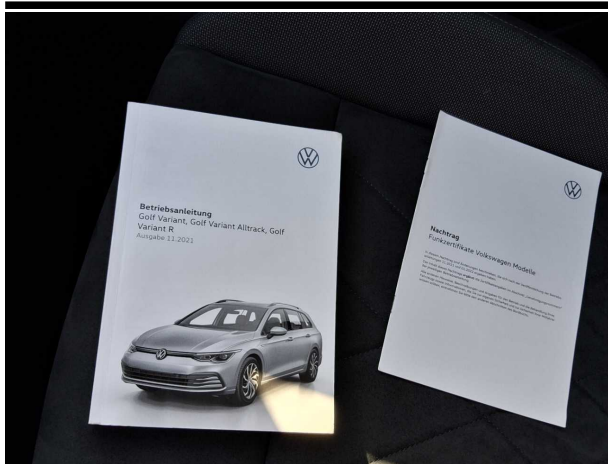


Abbildung 13: Dokumente

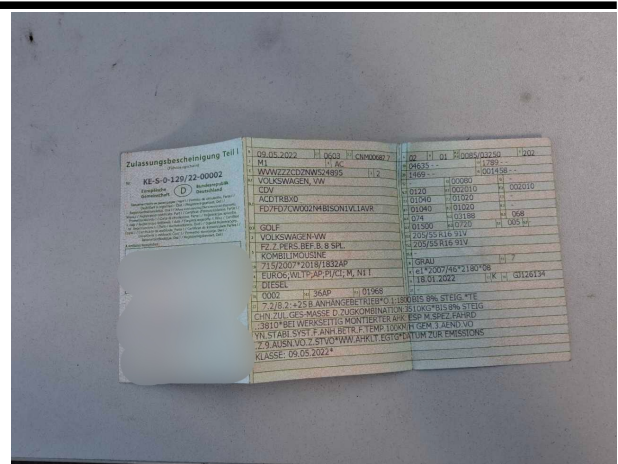


Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Zusatzbereifung

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür hinten rechts: Griff außen - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #1: Tür hinten rechts: Griff außen - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #1: Tür hinten rechts: Griff außen - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #1: Tür hinten rechts: Griff außen - Delle / Lackschaden - Smart Repair

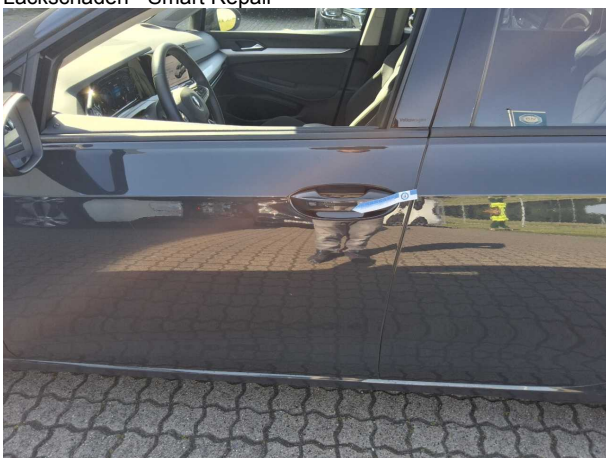

Beschädigung #2: Tür vorn links: Griff außen - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #2: Tür vorn links: Griff außen - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #2: Tür vorn links: Griff außen - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Dichtung - beschädigt - erneuern

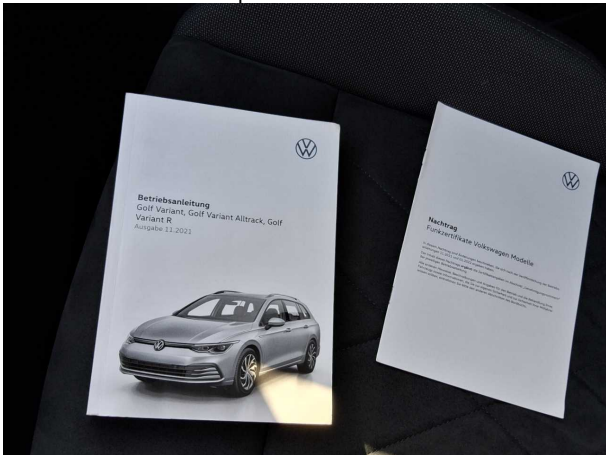


Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Dichtung - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Dichtung - beschädigt - erneuern

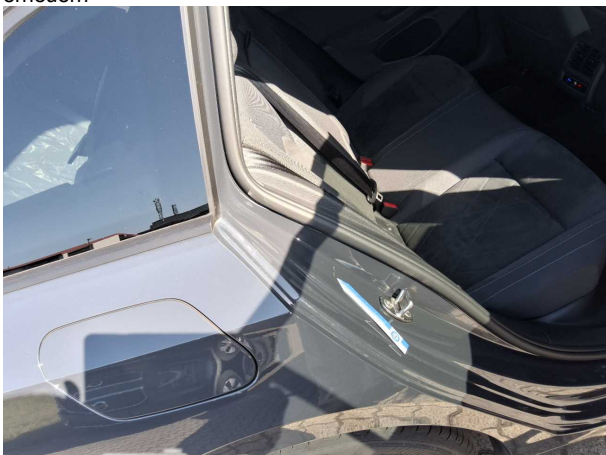


Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Einstieg (Hinten rechts) - Delle / Lackschaden - Smart Repair

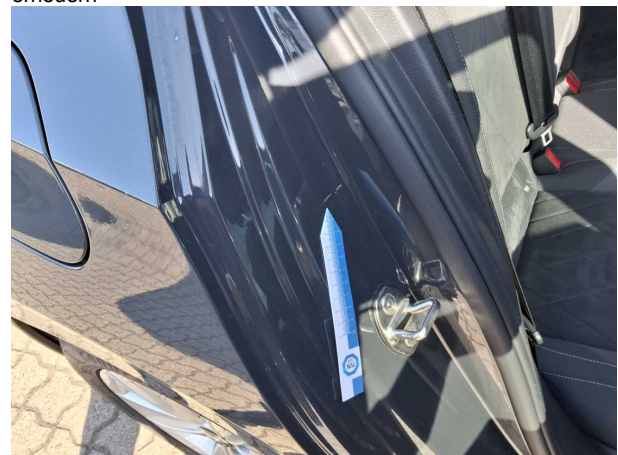

Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Einstieg (Hinten rechts) - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Einstieg (Hinten rechts) - Delle / Lackschaden - Smart Repair

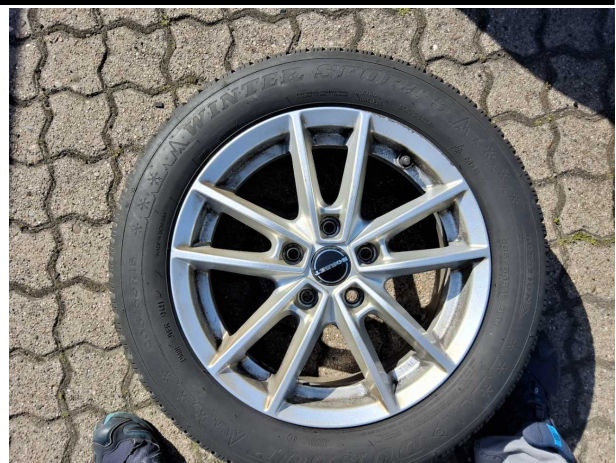

Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - beschädigt - erneuern




Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - beschädigt - erneuern




Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren




Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren

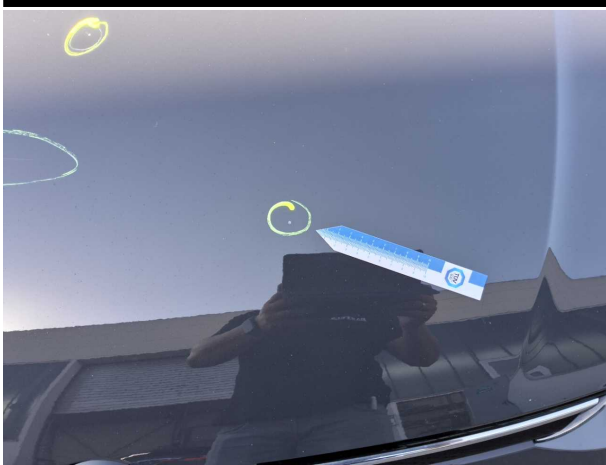


Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren

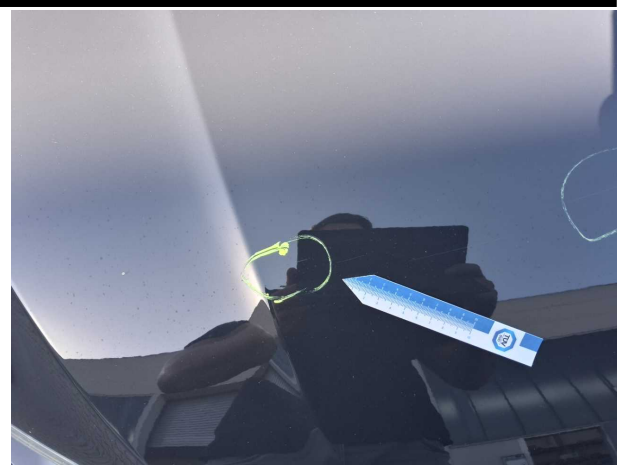

Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren

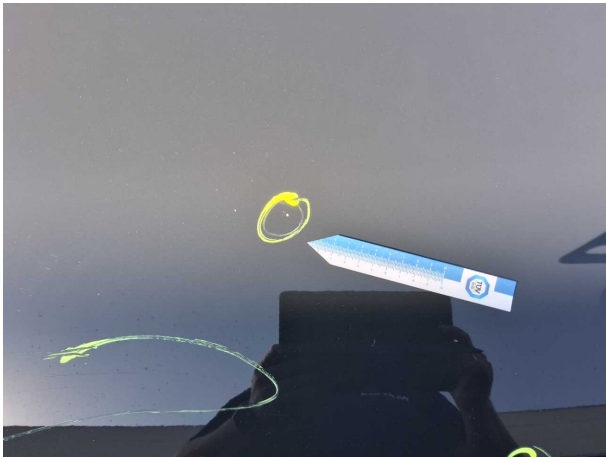

Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren

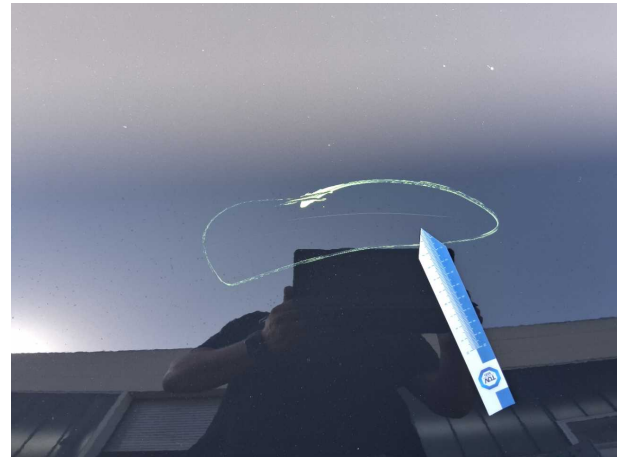

Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren

VOLKSWAGEN

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeug

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

Version:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrdistanzmatrix-Familie:

0.2.3.5. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart

der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-

Identifizierungsnummer:

0.9. Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten

des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstelldatum des Fahrzeuges:

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

e1*2007/46*2180*08, erteilt am 2022-01-18

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts

metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische

Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Wolfsburg 2022-04-12

ppa.

Wolfsburg

ppa.

2022-04-12

Wolfsburg

ppa.

2022-04-12

Wolfsburg

ppa.

2022-04-12

Wolfsburg

ppa.

2022-04-12

Wolfsburg

VOLKSWAGEN, VW

CDV

ACDTRBX0

FD7FD7CW002N4BIS0N1VL1AVR2AIO

GOLF

IP-MQB37WZ A2 1014-WWW-1

AT-500 OV_0300_000-WWW-1

13-VWx-715W CD DTRB FD7_0_A_1_1-000

RL-DQ200_7F_20_001-WWW-1

PR-VW_00252_00_000-WWW-1

M1

Volkswagen AG

Berliner Ring 2

DE-38440 Wolfsburg

An der linken od.rechten B-Säule, geklebt

Im Motorraum rechts

VWZZZCDZNNW524895

2022-04-12

2022-04-12

Wolfsburg

ppa.

Christiane Engel

Leiterin Qualitätssicherung

Interne Herstellerdaten

HSN:0603

00229

VWZZZCDZNNW524895

LCL7651872021 000646 00000000

DEU300 B 20890 R11 ZBT II wurde erstellt

LCL7651872021 000646 00000000

CNMO068770riginal

00000000

CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEZF-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ Diesel	sonstige	Benzin/ Diesel	sonstige
Innerorts	130	---	4.9	---
Außerorts	86	---	3.3	---
Kombiniert	102	---	3.9	---
Gewichtet, kombiniert	---	---	---	---

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEZF-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin/Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte

CO ₂ -Emissionen	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ Diesel	sonstige
Niedrig	166	---
Mittel	115	---
Hoch	101	---
Extra hoch	122	---
Kombiniert	120	---
Gewichtet, kombiniert	---	---

5.1. Reine Elektrofahrzeuge

(falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite innerorts [km]:

Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) [km]:

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung

Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

N0.30: A1 max 1549#N0.30: A2 max 1519#N0.16.2.: mit Anhänger Achse 2: +25 kg##
N0.35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##205/55 R16 91H#7, OJX16 ET48;##2
05/55 R16 91V#7, OJX16 ET48;##205/55 R16 94V XL#7, OJX16 ET48;##205/55 R16 91H#6, 5
JX16 ET46;##205/55 R16 91V#6, 5JX16 ET46;##205/55 R16 94V XL#6, 5JX16 ET46;##225/4
0 R18 92Y XL#7, 5JX18 ET51;##225/45 R17 91W#7, 5JX17 ET51;##205/55 R16 91H #+S#7, 0
JX16 ET48;##205/55 R16 91H M+S#6, 5JX16 ET46;##205/50 R17 93H XL M+S#6, 5JX17 ET46
;##225/40 R18 92V XL M+S#7, 5JX18 ET51;##

1. Anzahl der Achsen/Räder: 2 / 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 1, Achse 1
- 3.1. Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: nicht automatisiert
- Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert / teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:
4. Radstand [mm]: 2669
- 4.1. Achsabsatzstand [mm]: 2669
5. Länge [mm]: 4635
6. Breite [mm]: 1789
7. Höhe [mm]: 1469
13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1458
- 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1521
16. Technisch zulässige Höchstmassen:
- 16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 2010
- 16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1/2) [kg]: 1040 / 1020
- 16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 3510
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines Deichselanhängers [kg]: -----
- 18.1. Zentralachsanhängers [kg]: 1500
- 18.4. Ungeraden Anhängers [kg]: 720
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 80
20. Hersteller des Motors: Volkswagen AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DTR
22. Arbeitsweise: Selbstzündung / 4-Takt
23. Reiner Elektrobetrieb: nein
- 23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: -----
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4; in Reihe
25. Hubraum [cm³]: 1968
26. Kraftstoff: Diesel
- 26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexuelmotor / Zweitstoffmotor: Fzg. mit Einstoffbetrieb
- 26.2. Typ des Zweitstoffmotors: -----
27. Höchstleistung: 85.00 bei 3250
- 27.1. Höchstleistung [kW] bei min⁻¹ (Verbrennungsmotor): -----
- 27.3. Höchstleistung [kW] (Elektromotor): -----
- 27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

28. Getriebe (Typ): automatisch
- 28.1. Gang: -----
- 28.1.2. Übersetzungsverhältnisse: -----
- 28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes: -----
- 28.1.2. Gesamtübersetzung: -----
29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 202
30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1533 / 1503
35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:
- Achse 1: 205/55 R16 91V / 7,0UX16 ET48 / A / C1
- Achse 2: 205/55 R16 91V / 7,0UX16 ET48 / A / C1
36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----
38. Code des Aufbaus: AC
40. Farbe des Fahrzeugs: GRAU
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5 / li. 2, re. 2, h.i. 1
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5
- 42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): -----
- 42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---
46. Geräuschpegel: 74.00 bei 3188
- Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: 68.00
- Fahrgeräusch [dB(A)]: EURO 6 AP
47. Abgasnorm: -----
- 47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Wind: 1600
- 47.1.1. Prüfmasse [kg]: -----
- 47.1.2. Querschnittsfläche [m²]: -----
- 47.1.3. Straßenlastkoeffizienten
- | f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h) ²] | f_0 (47.1.3.0.) | f_1 (47.1.3.1.) | f_2 (47.1.3.2.) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 107.8 | 0.173 | 0.02997 |
- 47.2. Fahrzyklus: 3b
- 47.2.1. Fahrzyklusklasse: -----
- 47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fasc): nein
- 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: 715/2007*2018/1832AP
48. Abgasemissionen: WHSC (EURO VI) [mg/kWh]
- 1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WL TP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]
- | | CO | THC | NMHC | NO _x | THC+NO _x | NH ₃ [ppm] | Partikel | Partikel # |
|---------|-------|-------|-------|-----------------|---------------------|-----------------------|----------|------------|
| Benzin/ | 25.0 | ----- | ----- | 36.0 | 58.8 | ----- | 0.0600 | 0.04E11 |
| Diesel | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----E-- |
| Gas | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----E-- |
| andere | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----E-- |
- 2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]
- | | CO | THC | NMHC | CH ₄ | NO _x | NH ₃ [ppm] | Partikel | Partikel # |
|---------|-------|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------|------------|
| Benzin/ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----E-- |
| Diesel | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----E-- |
| Gas | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----E-- |
| andere | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----E-- |
- Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: 0.50
- Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [#(km)]
- Vollständige RDE-Fahrt: 80.0 6.00 E11
- Innerstädtische RDE-Fahrt: 80.0 6.00 E11

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	362540
Hersteller	VW
Model	Golf
Variante	Life 2.0 TDI
Listenpreis	33.256,31
VIN	WVWZZZCDZNW524895
Erstzulassungsdatum	9.5.2022
Kennzeichen	KE-DA 9342

Schadensfälle der int. Belegnummer: 362540

09.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024109133	13.03.2024	Kühlergrill Stoßfänger vorne	0,00

- Seite 1 von 1 -