

GKK Gutachten GmbH  
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement  
GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180  
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
www.gkk-gutachten.de  
Email: info@gkk-gutachten.de

## Verkaufsbericht



### Vorgang

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ihr Auftrag vom    | 14.07.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG |
| Besichtigungsort   | 36272 Niederaula, Industriestraße 11                                |
| Besichtigungsdatum | 24.07.2026                                                          |
| Referenznummern    | 0002054909                                                          |

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

|                                      |                           |                        |                  |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| Fahrzeugident.-Nr. VSSZZZKJZMR176737 |                           |                        |                  |
| Fahrzeugart                          | PKW - Schräghecklimousine | Farbton / Lackart      | Candy Weiß / Uni |
| Hersteller                           | Seat                      | Nächste HU             | keine Angabe     |
| Typ / Verkaufsbez.                   | Ibiza 1.0 Reference       | Laufleistung abgelesen | 94.219 km        |
| Erstzulassung                        | 08.07.2021                | Emissionsklasse        | keine Angabe     |
| Getriebe / Gänge                     | Manuell / 5               | Sitzplätze / Türen     | 5 / 5            |
| Achsen / angetrieben                 | 2 / 1                     | Anzahl Besitzer        | unbekannt        |
| Motorart                             | Reihenmotor / Benzin      | Hubraum / Nennleistung | 999 ccm / 70 KW  |
| Antriebsart                          | Frontantrieb              |                        |                  |

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

| Montierte Räder:          |              |                 |            |               |             |
|---------------------------|--------------|-----------------|------------|---------------|-------------|
| Position                  | Reifenart    | Felgenart       | Hersteller | Dimension     | Profiltiefe |
| vorn links                | Sommerreifen | Leichtmetallrad | Goodyear   | 185/65R15 88H | 6 mm        |
| vorn rechts               | Sommerreifen | Leichtmetallrad | Goodyear   | 185/65R15 88H | 6 mm        |
| hinten rechts             | Sommerreifen | Leichtmetallrad | Goodyear   | 185/65R15 88H | 5 mm        |
| hinten links              | Sommerreifen | Leichtmetallrad | Goodyear   | 185/65R15 88H | 5 mm        |
| Reservebereifung: TireFit |              |                 |            |               |             |

| Allgemeines / Zustand                 |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| ✓ Fahrzeug ist fahrbereit             | ✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt     |
| ✗ Fahrzeug ist zugelassen             | ✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2) |
| ✓ Batterie ist betriebsbereit         | ✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0) |
| ✗ Serviceheft vorhanden               | ✓ Rangierfahrt durchgeführt.           |
| ✗ Probefahrt durchgeführt.            | ✗ Ladekabel vorhanden                  |
| ✗ Anhängerkupplung vorhanden          | ✗ Bordwerkzeug vorhanden               |
| Keine Kundendienstnachweise vorhanden |                                        |

| Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten   |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ✓ Motor startet eigenständig           | ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig                       |
| ✓ Lichtanlage funktionsfähig           | ⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig                 |
| ✓ Fensterheber funktionsfähig          | ✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig |
| ✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen |                                                           |

| Fahrzeugzustand |          |
|-----------------|----------|
| ✗ verschmutzt   | ✗ nass   |
| ✗ Eis           | ✗ Schnee |

| Fahrzeugstandort                  |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| ✗ unzureichende Lichtverhältnisse | ✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien) |
| ✗ Dunkelheit                      | ✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich      |

Legende :    ✓ Ja       ✗ Nein       ⊖ Nicht prüfbar       ⊖ Nicht vorhanden

| Vorschaden                          | Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben | Feststellung |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Tür vorne rechts beschädigt         | Ja                                                 |              |
| Tür hinten rechts beschädigt        | Ja                                                 |              |
| Seitenwand hinten rechts beschädigt | Ja                                                 |              |

| Anmerkungen |
|-------------|
|             |

## Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

### Serienausstattung

|                                                                                         |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 3. Bremsleuchte                                                                         | Airbag Beifahrerseite abschaltbar                                   |
| Airbag Fahrer-/Beifahrerseite                                                           | Anti-Blockier-System (ABS)                                          |
| Antriebs-Schlupfregelung (ASR)                                                          | Außenspiegel schwarz                                                |
| Außentemperaturanzeige                                                                  | Bordcomputer                                                        |
| Bremsassistent                                                                          | Einschaltautomatik für Fahrlicht                                    |
| Elektr. Bremskraftverteilung                                                            | Elektron. Differentialsperre (EDS)                                  |
| Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)                                                    | Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)                                |
| Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)                                | Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake) |
| Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion | Fensterheber elektrisch vorn                                        |
| Gepäckraumabdeckung / Rollo                                                             | Geschwindigkeits-Begrenzeranlage                                    |
| Getriebe 5-Gang                                                                         | Heckscheibe heizbar                                                 |
| Heckscheibenwischer                                                                     | Isofix-Aufnahmen für Kindersitz                                     |
| Karosserie: 5-türig                                                                     | Kofferraumbeleuchtung                                               |
| Kopf-Airbag-System                                                                      | Kopfstützen hinten                                                  |
| Kopfstützen vorn                                                                        | Lenkrad mit Multifunktion                                           |
| Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar                                                    | Motor 1,0 Ltr. - 70 kW TSI                                          |
| Otto-Partikelfilter (OPF)                                                               | Reifen-Reparaturset                                                 |
| Reifenkontroll-Anzeige                                                                  | Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d                                |
| SEAT Media-System Touch Colour                                                          | Seitenairbag                                                        |
| Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)                                       | Start/Stop-Anlage                                                   |
| Steckdose (12V-Anschluß) vorn                                                           | Tagfahrlicht                                                        |
| Warnanlage für Sicherheitsgurt-System                                                   | Wegfahrsperre (elektronisch)                                        |
| Wärmeschutzverglasung                                                                   | Zentralverriegelung mit Fernbedienung                               |

### Sonderausstattung

|                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Klimaanlage                                   | LM-Felgen 5,5x15 (Enjoy 20/1)                     |
| Radioempfang digital (DAB+)                   | Reference-Plus-Paket                              |
| Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert | Einparkhilfe hinten                               |
| Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)      | Fensterheber elektrisch hinten                    |
| Sonderlackierung Weiß                         | Winter-Paket                                      |
| Außenspiegel elektr. anklappbar               | Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide |
| Sitzheizung vorn                              | Sitz vorn rechts höhenverstellbar                 |

### Wertbeeinflussende Faktoren

| <b>Front</b> (Angaben ohne MwSt.)                                                                                  | Reparaturkosten | MW        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Frontscheibe, verkratzt, ersetzen (Bild 18, Bild 19, Bild 20)                                                      | 751,94 €        | 751,94 €  |
| <b>Dach</b> (Angaben ohne MwSt.)                                                                                   | Reparaturkosten | MW        |
| Dach, beschädigt, kalt drücken (Bild 13, Bild 14)                                                                  | 100,00 €        | 100,00 €  |
| <b>Heck</b> (Angaben ohne MwSt.)                                                                                   | Reparaturkosten | MW        |
| Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 27, Bild 28)                                  | 1006,05 €       | 503,03 €  |
| Heckklappe, beschädigt, kalt drücken (Bild 29, Bild 30)                                                            | 80,00 €         | 80,00 €   |
| <b>Sonstiges</b> (Angaben ohne MwSt.)                                                                              | Reparaturkosten | MW        |
| HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen                                 | 132,77 €        | 132,77 €  |
| Inspektion groß Kleinwagen, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen                                          | 617,42 €        | 617,42 €  |
| Fahrzeug außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten (Bild 15, Bild 16, Bild 17)                              | 319,04 €        | 319,04 €  |
| Fahrzeug Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben (Bild 21, Bild 22, Bild 23, Bild 24, Bild 25, Bild 26) | 2784,63 €       | 2784,63 € |

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

### Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Reparaturkosten</b>      | <b>5.791,85 €</b> |
| <b>Minderwert</b>           | <b>5.288,83 €</b> |
| <b>Händlereinkaufspreis</b> | <b>1.400,00 €</b> |
| <b>Händlerverkaufspreis</b> | <b>2.125,00 €</b> |

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

### Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

### Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.  
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 30 Fotos.

Will, Luke Felix

Der Sachverständige, 27.07.2026

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

## Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

## Fotoanlage

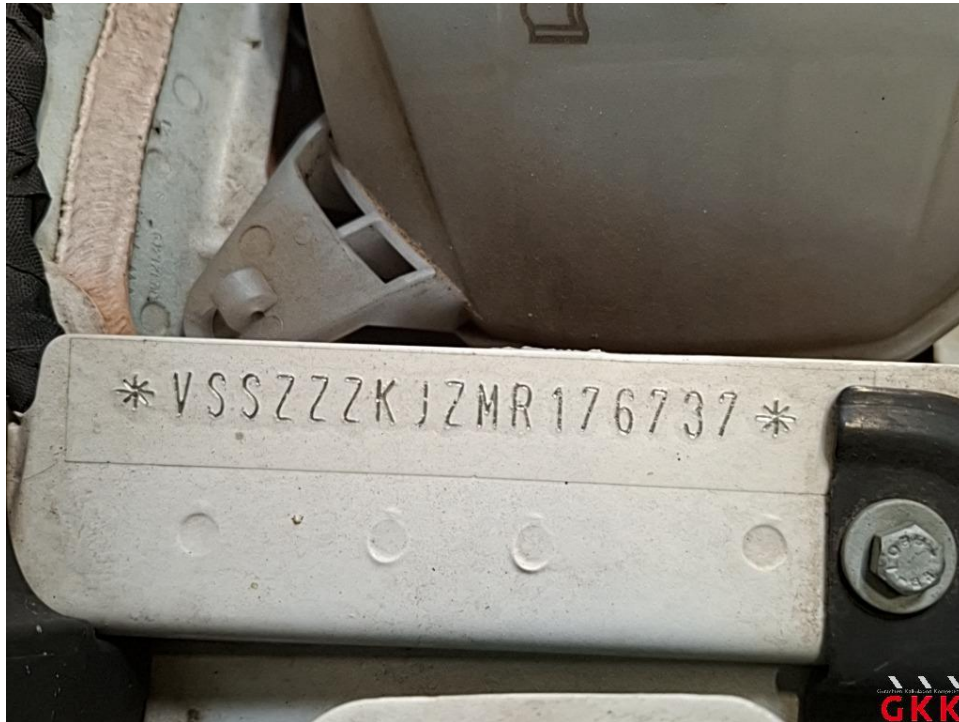


Bild 5



Bild 6

## Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

## Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

## Fotoanlage



Bild 11

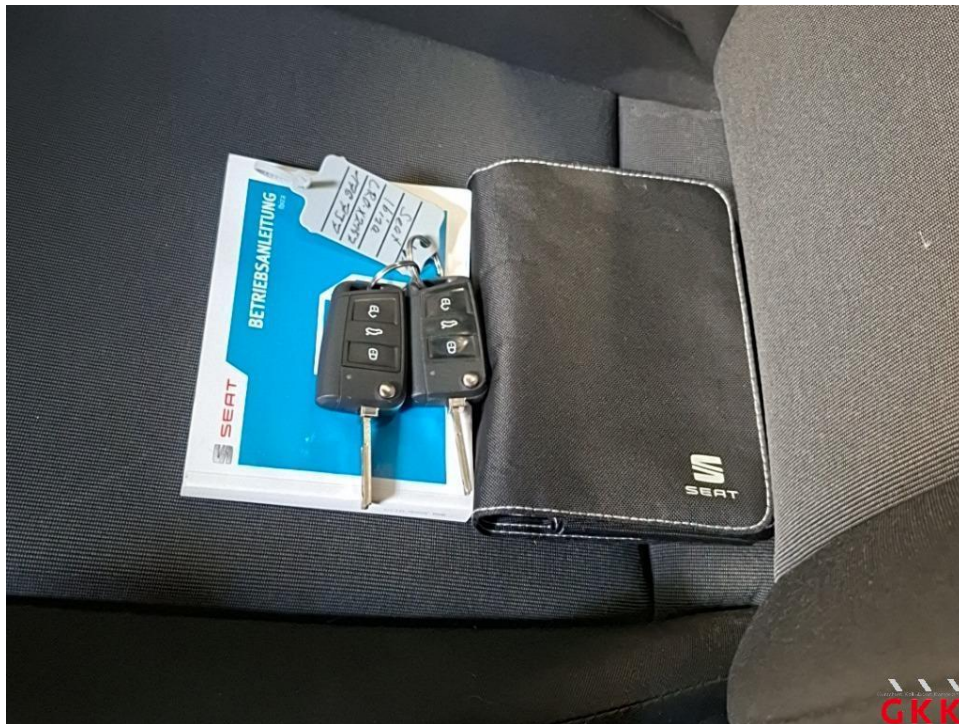


Bild 12

## Fotoanlage



Bild 13 Dach, beschädigt, kalt drücken



Bild 14 Dach, beschädigt, kalt drücken

## Fotoanlage



Bild 15 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten



Bild 16 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten

## Fotoanlage



Bild 17 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten



Bild 18 Frontscheibe, verkratzt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 19 Frontscheibe, verkratzt, ersetzen



Bild 20 Frontscheibe, verkratzt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 21 Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 22 Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

## Fotoanlage



Bild 23 Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 24 Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

## Fotoanlage



Bild 25 Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 26 Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

## Fotoanlage



Bild 27 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

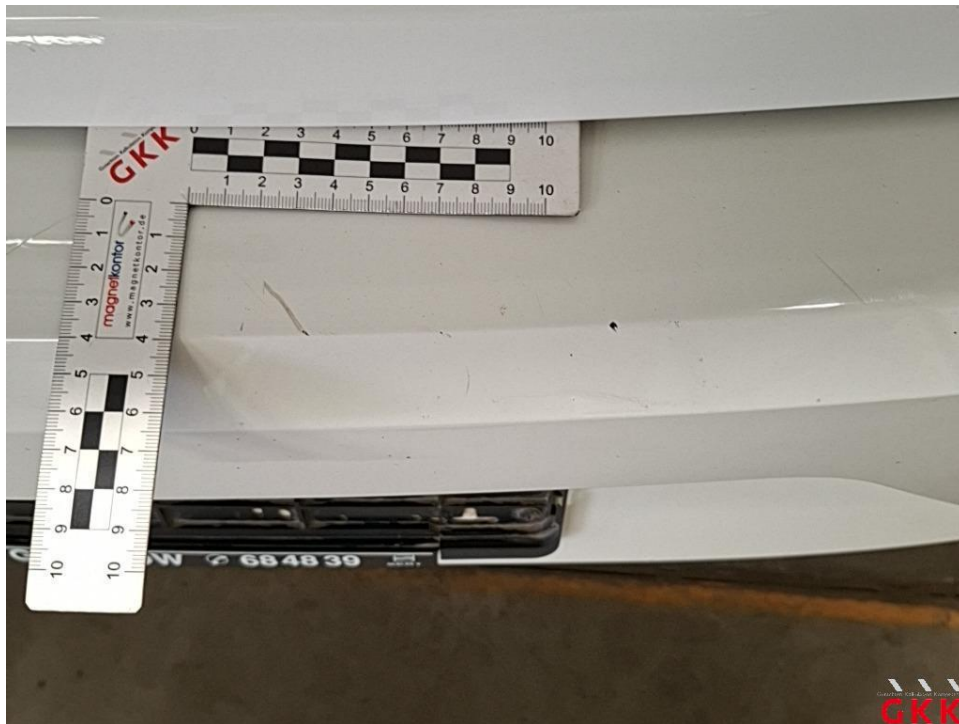


Bild 28 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

## Fotoanlage



Bild 29 Heckklappe, beschädigt, kalt drücken

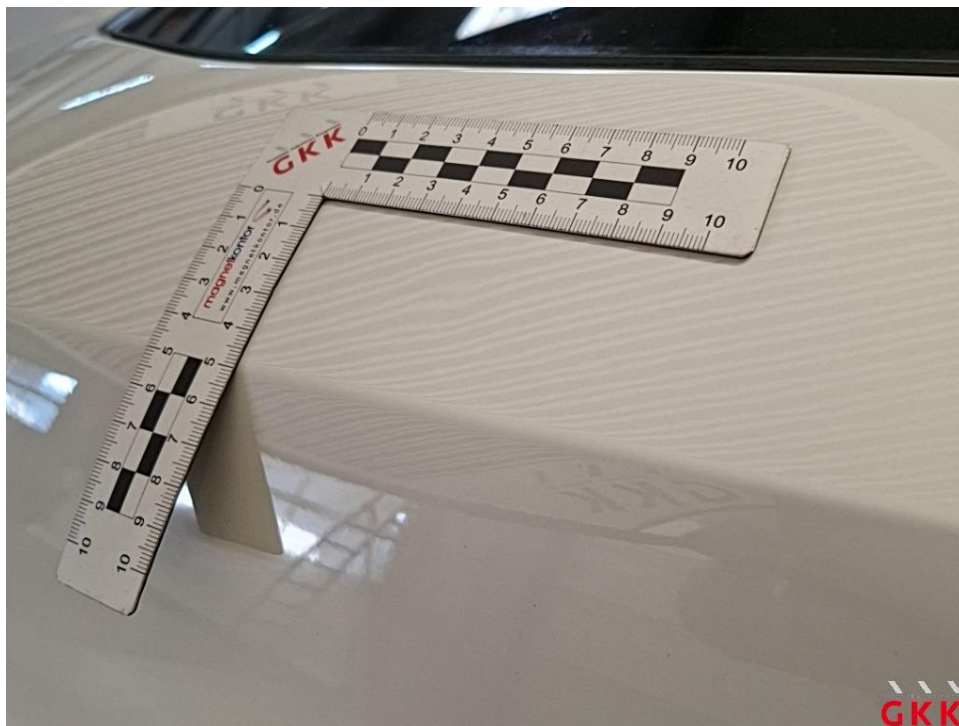


Bild 30 Heckklappe, beschädigt, kalt drücken