

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10302092
vom: 26.03.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002374361
Besichtigt am: 24.03.2026 15:39
Berichts-Nr: 10302092
FIN: VSSZZZ7NZNV501004



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

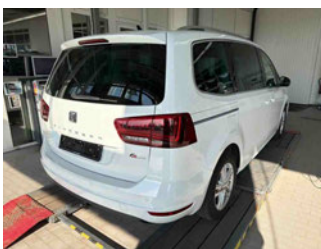

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10302092
vom: 26.03.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Van
Hersteller:	Seat
Modell:	Alhambra
HSN / TSN:	7593 / AFG
Erstzulassungsdatum:	09.11.2021
Laufleistung:	47.132 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Rein Weiss
Farbe Dach:	Rein Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	TITANSCHWARZ-FLASHR
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	10.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10302092
vom: 26.03.2026

» Fahrzeugausstattung

"FR-Line"-Paket ohne Seitenaufkleber	Einparkhilfe vorn und hinten
2 Leseleuchten vorn	Einstiegleisten für Aktionsausführungen
3 Einzelsitze (1.Sitzreihe)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.A	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
4-Zyl.-Benzinmotor 1,4 l/110 kW TSI, TSI Grundmotor: TL9/TL1/TK8/TW8/TL8, "TSI"	Extern, USB Typ-A, 1x USB Buchse und Ladebuchse(n)
6-Gang-Automatikgetriebe A6	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
8 Lautsprecher (passiv)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -710-
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abgaskonzept, EU6 AP	Fertigungsablauf Standard
Ablageschale am Dachhimmel	FR-Line
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS undBFS, mit BFS- Deaktivierung	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Frontantrieb
Akustik-Paket Standard	Frontscheibe,Dämmglas und Sichtfenster für Fahrgestellnummer
Anhängevorrichtung	Gasentladungs-Scheinwerfer mit Kurvenfahrlicht
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar	Gepäckraumabdeckung
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) elektronisch
Armaturentafel Standard	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Gurtkontrolle
Außenspiegel links, asphärisch	Höheneinstellung,manuell,für VordersitzeLehneneinstellung elektrisch für linken Vordersitz
Außenspiegel rechts, konvex	Innenleuchte im Fußraum
Außenspiegel, elektrisch anklappbar, elektrisch einstellbar,separat beheizbar	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Batterie 420A (70Ah)	Kältemittel R1234yf
Batterie/Generator Kapazität Standard	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Bauteile ohne besondere Oberfläche	Kennzeichenträger hinten (ECE)
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kindersicherung, elektrisch betätigt
Becherhalter	Klapptisch an Vordersitzlehnen
Betriebserlaubnis Nachtrag	Komfortausstattung XCELLENCE ab KW 36/18 STYLE ADVANCE ab KW 35/18
Betriebsspannung 12 V	Kopfstützen für Vordersitze (X-Verstellung)
Bordliteratur in Deutsch	Kraftstoffsystem Otto-Turbo
Chrom-Paket (Ausführung 2)	Kühlerschutzgitter mit Chromleiste
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei mit Fondraumbedienung	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Dachreling, blank	Ledersportmultifunktionslenkrad mit Tiptronic
Dämpfung hinten,Sportausführung	Lehnenentriegelung für rechten Vorder- sitz
Dämpfung vorn	Leichtmetallräder 7 1/2J x 18
Dekor-Einlagen	Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für linke Vordersitzlehne
Digitaler Radioempfang	Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)
Doppelton-Signalhorn	Linkslenker
Drehstromgenerator 140 A	Manuell betätigte Türen
Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ 250" -- Fahrzeugteile --	Mit Individualeinbau
	Mit Multifunktionskamera



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10302092
vom: 26.03.2026

Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Mit Verkehrszeichenerkennung	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Regensensor
Mittelarmlehne vorn	Scheinwerferreinigungsanlage
MPV	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Müdigkeitserkennung	Schriftzugsatz in Grundaufführung
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer mit Check Control	Schubladen unter den Vordersitzen
Navigationssystem MIB2 Standard PQ (EU/RdW)	SD-Karte (Europa gesamt)
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	-SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Nicht Heissland	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne "drive select"	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Ablagenpaket/box	Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Ohne Aufkleber und Embleme	Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Ohne C-Schienen	Sitzbezüge für Aktionsausführungen
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Ohne Differenzialsperre	Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule
Ohne Feuerlöscher	Sonnenschutzrollo
Ohne Fußmatten	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Sport-Komfortsitz vorn links
Ohne Haltegriff für Einstieg	Sport-Komfortsitz vorn rechts
Ohne Kennzeichenträger vorn	Sprachsteuerung
Ohne Kindersitz	Stabilisator hinten
Ohne Lichtassistent	Stabilisator vorn
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Standard-Klimazonen
Ohne Online Dienst	Staufach
Ohne Reserverad	Stoßfänger Standard
Ohne Sonder-Maßnahmen	Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell
Ohne Trennwand	Telefonvorbereitung für Handy
Ohne Überführungsausrüstung	Tilgergewicht Lenkrad, 26,5 Hz
Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck	Totwinkelassistent (BSD) plus Spurhalteassistent (Heading Control Assist)
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	Transportschutz (Ausf.1)
Ohne zusätzliche Bereifung	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Radio Navigationssystem	Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)	Typprüfand Deutschland
Raucherausführung,Ascher vorn und hinten	Wartungsintervallverlängerung
Rechtsverkehr	Wegfahrsperre elektronisch
Reifen 225/45 R18 95W xl (Polymerbeschichtung) mit geändertem Profil	Winterpaket: Sitzheizung vorn, Scheinwerfer-Reinigungsanlage, beheizbare Scheibenwaschdüsen
Reifendruckkontrolle	Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
Schalthebelknopf/-Griff in Leder	Zierleisten blank
Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt	Zuheizer
Scheibenbremsen vorn	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10302092
vom: 26.03.2026

Zus.Rückstrahler (Türbereich)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10302092
vom: 26.03.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Barum	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 96 H	6,0 mm
Barum	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 96 H	6,0 mm
Barum	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 96 H	5,0 mm
Barum	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 96 H	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10302092
vom: 26.03.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Bremsscheiben hinten	Verschlissen	Ersetzen
2	Türdichtung hinten links	Gerissen	Ersetzen
3	Türdichtung hinten rechts	Gerissen	Ersetzen
4	Reifen hinten rechts	Loch	Ersetzen
5	Stoßfänger vorne	Sprung	Smart Repair
6	Tür hinten links	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair
7	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
8	Innenraum	Geruch	Ozonbehandlung
9	Sitzbezug hinten rechts	Verschmutzt	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10302092
vom: 26.03.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10302092
vom: 26.03.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZ7NZNV501004

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10302092
vom: 26.03.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links

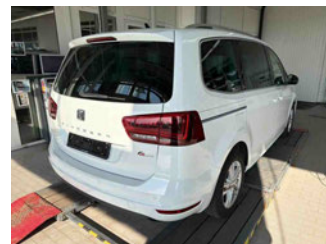

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

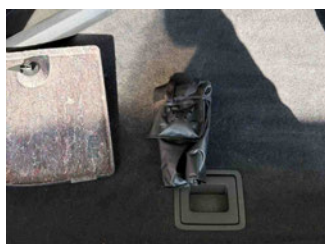

Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

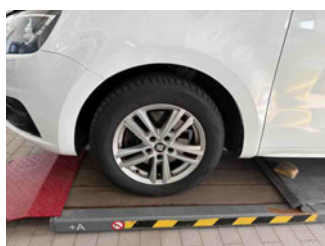

Räder - Rad montiert vorne links

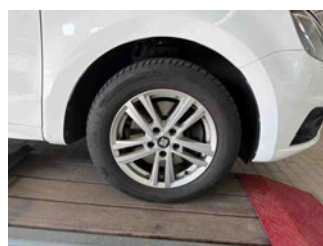

Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10302092
vom: 26.03.2026



Innenraum - Kofferraum

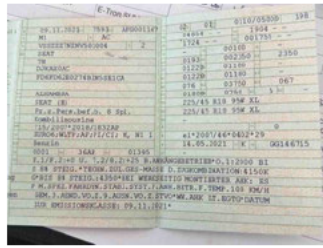

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Bremsscheiben hinten - Verschlissen - Ersetzen

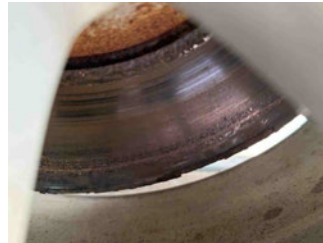



2 - Türdichtung hinten links - Gerissen - Ersetzen



3 - Türdichtung hinten rechts - Gerissen - Ersetzen



4 - Reifen hinten rechts - Loch - Ersetzen

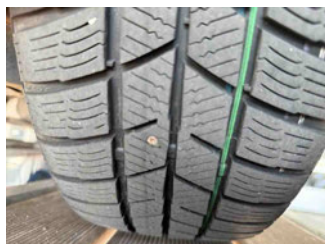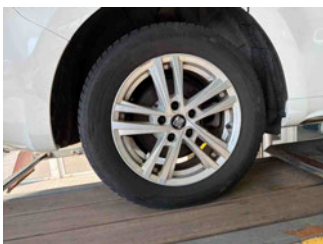



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10302092
vom: 26.03.2026


5 - Stoßfänger vorne - Sprung - Smart Repair



6 - Tür hinten links - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair



7 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair

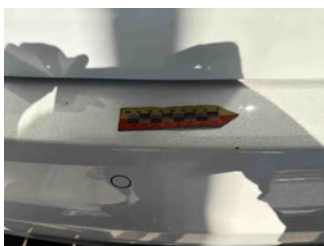

8 - Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung

9 - Sitzbezug hinten rechts - Verschmutzt - Reinigen

