

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002380829
Besichtigt am:	15.04.2026 10:19
Berichts-Nr:	10428397
FIN:	TMBJJ9NSXP8028660



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kodiaq
HSN / TSN:	8004 / ART
Erstzulassungsdatum:	11.04.2023
Laufleistung:	47.600 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Steel-Grau
Farbe Dach:	Steel-Grau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
"TRAVEL ASSIST High"(ACC, Verkehrszeich--Erkennung, Park+Lane Assist + adaptive Spurführung, DQ mit Emerg.Assist)	DAB - Digitaler Radioempfang
12 Volt-Steckdose(n)	Dachreling, blank
2 Leseleuchten vorn,2 hinten	Dachspoiler
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Dämpfung hinten,Basis 1
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und Schaltwippen DSG	Dämpfung vorn
3-Zonen Klimaanlage	Dekor-Einlagen
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.D	Doppelboden im Kofferraum
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/T D1/TI9/T1I/T3C	Doppelton-Signalhorn
7-Gang-Automatikgetriebe	Drehstromgenerator 180 A
8 Lautsprecher (passiv)	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abfallkorb	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abgaskonzept, EU6 AP	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung	-
Ablageschale am Dachhimmel	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Abwicklung Serie	Elektrische Luftzusatzheizung
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Allwetter, Abbiege und Autobahnlicht	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Angehobener Ladeboden hinten	Fahrerkniefairbag
Anh{ngerkupplung, abnehmbar mit Adapter	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55A-
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar	Family Paket
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel links, konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel mit Memoryfunktion automatisch abblendbar, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Feststellbremse
Außenspiegel rechts, konvex	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Frontantrieb
Batterie 420A (70Ah)	Frontscheibenheizung + Regensensor mit Light Assist
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk "Standard"
Berganfahrassistent	Fußmatten vorn und hinten, hinten mit Fußkeil
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumbodenbelag, Nadelvlies
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumleuchte
Bordwerkzeug	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Businesspaket Columbus	Gewichtsbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Chrom-Paket	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
	Hinterachsgewicht Ausführung 1
	Innenleuchte im Fußraum
	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf	Ohne "drive select"
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne 2. Batterie
Keine Aktionsausführung	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Kindersicherung, manuell	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Aufkleber und Embleme
Klapptisch an Vordersitzlehnen	Ohne Außen-Sound Maßnahmen
Klimakomfortscheibe	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Komfortsitze vorn	Ohne Durchladeeinrichtung
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne ECO-Funktion
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn und hinten	Ohne Feuerlöscher
Kopfstützen hinten mit zus. Funktion	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kopfstützen vorn	Ohne Head-Up Display
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kurzheck	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Schmutzfänger
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Spurwechselassistent
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leergewichtsbereich 1	Ohne Überführungsausrüstung
Leichtmetallräder 7J x 18 "ELBRUS"	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Linkslenker	Ohne Zusatz-/Standheizung
Matrix-Beam	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Adapter	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Pannenset
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)	Parklenkassistent
Mit Halter	Radschrauben Standard
Mit Multifunktionskamera	Radstand
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	REAR VIEW CAMERA MID
Mit Verkehrszeichenerkennung	Rechtsverkehr
Mittelarmlehne vorn	Regionscode " ECE " für Radio
Müdigkeitserkennung	Reifen 235/55 R18 100V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Navi Columbus + Web radio	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nebelschlussleuchte	Reifendruckkontrolle
Netztrennwand	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Nicht Heissland	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Nichtraucherausführung	Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar
Normal-Lackierung	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Notrufsystem eCall+	Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn	Zusätzliche Außengeräuschkämpfung
Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
Scheinwerferreinigungsanlage	
Schlafpaket II	
Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung	
Schriftzugsatz in Grundausführung	
Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag	
Seitenschutzleiste	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)	
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)	
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar	
Sitzbezüge - ECO Paket	
Sitzbezüge in Stoff	
Sitzeinstellung, elektrisch für beide Vordersitze mit Memory	
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar	
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet	
Sonnenschutzrollo für Seitenscheiben hinten	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sport-Ausstattung	
Sprachsteuerung	
Stabilisator hinten	
Stabilisator vorn	
Standard-Klimazonen	
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation	
Stoßfänger Standard	
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home Funktion manuell	
Tankdeckel	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Tür und Seitenverkleidung Leder	
Typprüfland Deutschland	
USB vorne + hinten	
Variante	
Virtual Cockpit	
Wartungsintervallverlängerung	
Waschwasser-Standanzeige	
Wegfahrsperrung elektronisch	
Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung	
Zierleisten blank	
Zus. Rückstrahler (Türbereich)	

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	4,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Hagelschaden	Kaltdrücken (Hagel)
2	Tür hinten rechts	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
3	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
4	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
5	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
7	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
8	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kühlergrill	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 3.000,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 3.000,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	151,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	154,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	170,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJJ9NSXP8028660

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos


 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

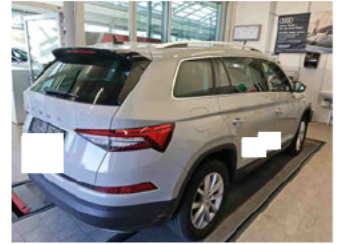 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

 Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung


Equipment - Bordwerkzeug





Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts


 Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer


 Räder - Rad montiert vorne
links

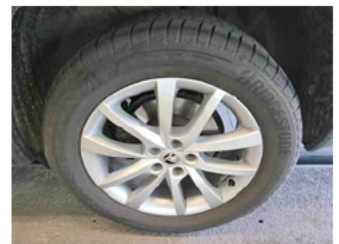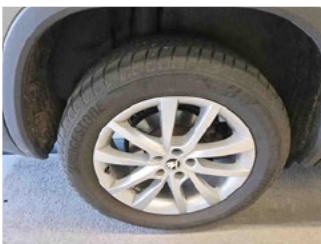 Räder - Rad montiert vorne
rechts

 Räder - Rad montiert hinten
links

 Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole

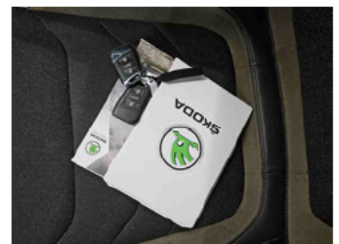

Fahrzeug - Motorraum offen


 Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Innenraum - Kofferraum

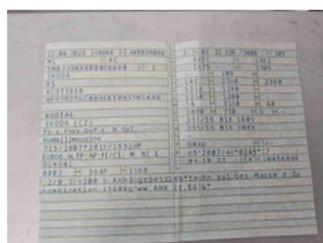

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Kotflügel vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio




» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dach - Hagelschaden - Kaltdrücken (Hagel)

Kommentar


Hageltypische Eindellungen am Dach und der Motorhaube

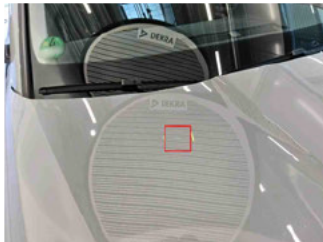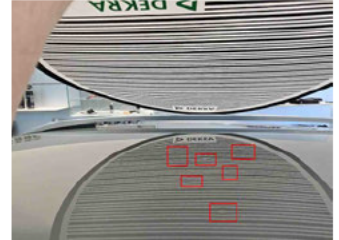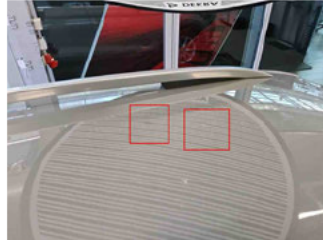

2 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren



3 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren (teilweise)

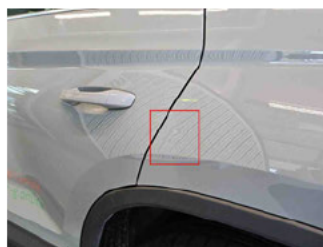


4 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen

5 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

6 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen

Kommentar

Werbefolie entfernen. Prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich.

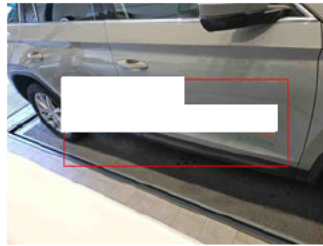

7 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



8 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Kühlergrill - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

