

48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte	
Komplette RDE-Fahrt:	NOx: 80.0 mg/km
Partikel (Anzahl):	6.0 *10 ¹¹ /km ⁻¹
Städtische RDE-Fahrt:	NOx: 80.0 mg/km
Partikel (Anzahl):	6.0 *10 ¹¹ /km ⁻¹

WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	181 g/km	6.9 l/100km	- Wh/km
Mittel	145 g/km	5.5 l/100km	- Wh/km
Hoch	134 g/km	5.1 l/100km	- Wh/km
Höchstwert	162 g/km	6.2 l/100km	- Wh/km
Kombiniert	152 g/km	5.8 l/100km	- Wh/km

Elektrische Reichweite	-	km
Elektrische Reichweite innerorts	-	km

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) e24 32 37

3.2.2 Einsparungen durch WLTP:	1.93	g/km
--------------------------------	------	------

WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts			- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
WLTP-Werte	Entladung		
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Kombiniert	- g/km	- l/100km	
Gewichtet, kombiniert	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (ECAC)
	- g/km	- l/100km	- Wh/km

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: ja/nein

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: ja/nein

Der Unterzeichner:
Bernhard Kuhn
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1 Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):BMW

0.2 Typ:G3X

Variante:15BZ

Version:IAV500LA

0.2.1 Handelsbezeichnung:X3 xDrive20d

0.2.3 Kennungen:

0.2.3.1 Interpolationsfamilie:IP-0000714-WBA-1

0.2.3.2 ATCT-Familie:AT-0000037-WBA-1

0.2.3.3 PEMS-Familie:24-WBA-DH29

0.2.3.4 Fahrwiderstandsfamilie:RL-0100564-WBA-1

0.2.3.5 Fahrwiderstandsmatrix-Familie:-

0.2.3.6 Familie mit periodischer Regenerierung:PR-0000022-WBA-1

0.2.3.7 Verdunstungsprüffamilie:-

0.4 Fahrzeugklasse:M1G

0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingienietet ww. geklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer

im Motorraum rechts

0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:WBA15BZ070N212866


0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:2023-02-23

mit dem in der am2022-07-01

erteilten Genehmigunge1*2007/46*1797*15

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München14.04.2023
(Ort)(Datum)


(Unterschrift)

Leiter Vertrieb
(Dienststellung)

Seite 1

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:2und Räder:4

3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):

2Achse 1/2Verteilergetriebe

3.1 Das Fahrzeug ist:nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand:2864 mm

5. Länge:4708 mm

6. Breite:1891 mm

7. Höhe:1676 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand:1915 kg

13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:1944 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:2500 kg

16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse:

Achse 1: 1200 kg

Achse 2: 1430 kg

16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4900 kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:

18.3 Zentralachsanhängers:2400 kg

18.4 Ungebremsten Anhängers:750 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:100 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller des Motors:Bayer. Mot. Werke AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:

1: B47D20B , 2: -

22. Arbeitsverfahren:Selbstzündung/4-Takt

23. Reiner Elektrobetrieb:Nein

23.1 Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:NOVC-HEV

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:4;in Reihe

25. Hubraum:1995 cm³

26. Kraftstoff: Hybr.Diesel/E26.1 Mono fuel

27. Höchstleistung

27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor): 140.00 kW bei:4000 min⁻¹

27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor):2.20 kW

27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):- kW

28 Getriebe (Typ):automatisch

28.1 Übersetzungsverhältnisse

1. Gang2. Gang3. Gang4. Gang5. Gang6. Gang7. Gang8. Gang

5.2503.3602.1721.7201.3161.0000.8220.640

28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes3.231

Seite 2

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes

1. Gang2. Gang3. Gang4. Gang5. Gang6. Gang7. Gang8. Gang

- - - - - - - -

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit:213 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite:

1. 1620 mm2. 1636 mm

35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:

1: 225/60 R18 104 W7,0Jx18/ET22A C1

2: 225/60 R18 104 W7,0Jx18/ET22A C1

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse:-

Aufbau

38. Code des Aufbaus:AC

40. Farbe des Fahrzeugs:WEISS

41. Anzahl und Anordnung der Türen:4;2 links, 2 rechts

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):5

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel:

Standgeräusch:72.10 dB(A)

bei Motordrehzahl:3000 min⁻¹

Fahrgeräusch:67.00 dB(A)

47. Abgasnorm:Euro 6 AP

47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}

47.1.1 Prüfmasse:2022 kg

47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0 f₀191.4 N

47.1.3.1 f₁-0.321 N/(km/h)

47.1.3.2 f₂0.04332 N/(km/h)²

47.2 Fahrzyklus

47.2.1 Fahrzyklusklasse:3b

47.2.2 Miniaturisierungsfaktor:0

47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit:nein

48. Abgasemissionen:

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:

715/2007*2018/1832AP

1.2 Prüfverfahren

Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO:165.0 mg/km

THC:mg/km

NMHC:mg/km

Seite 3



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts

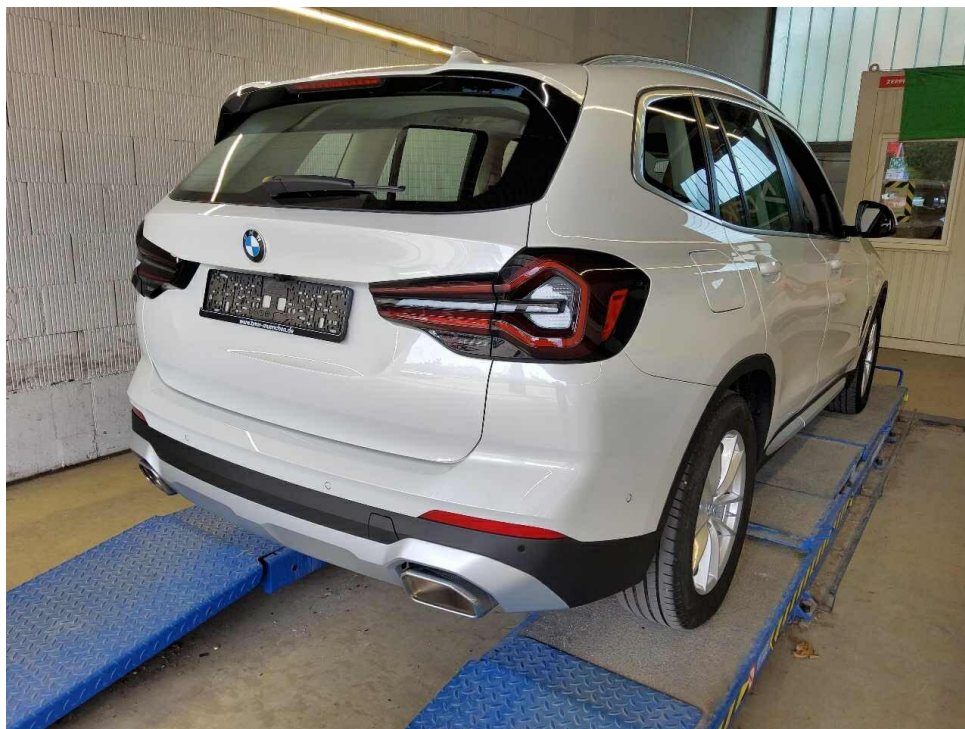


Bild 3 : Diagonal hinten rechts

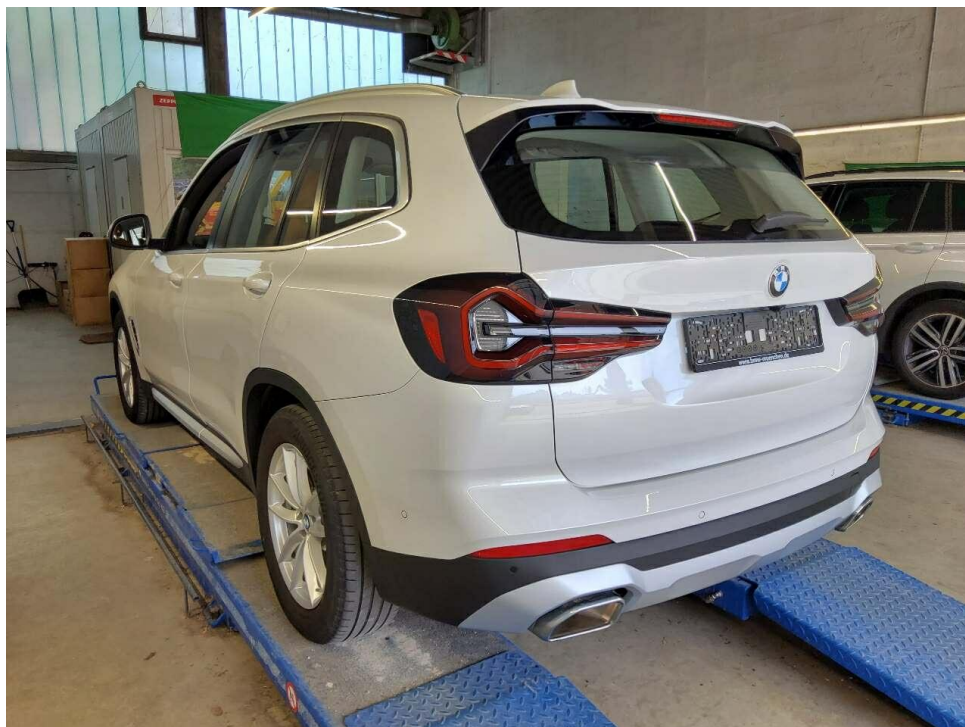


Bild 4 : Diagonal hinten links

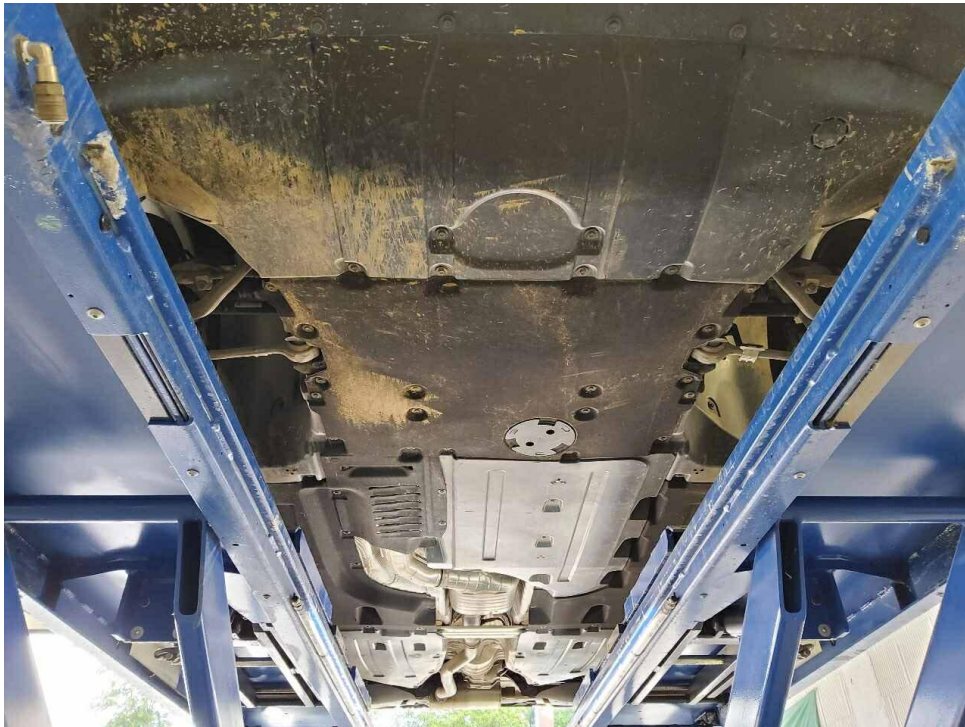


Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

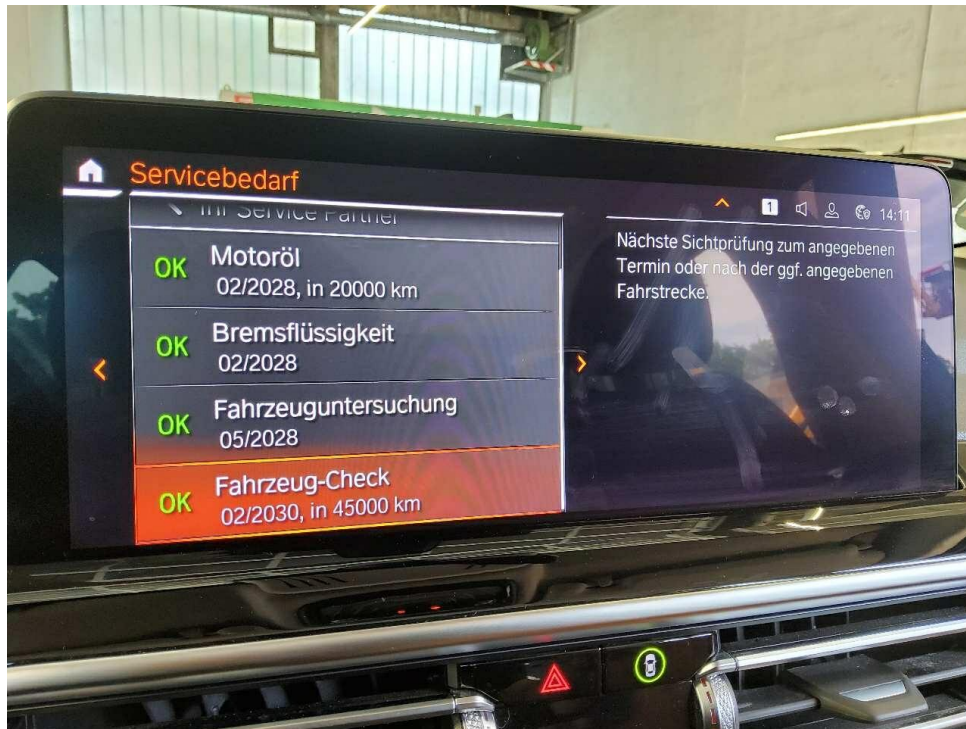


Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel

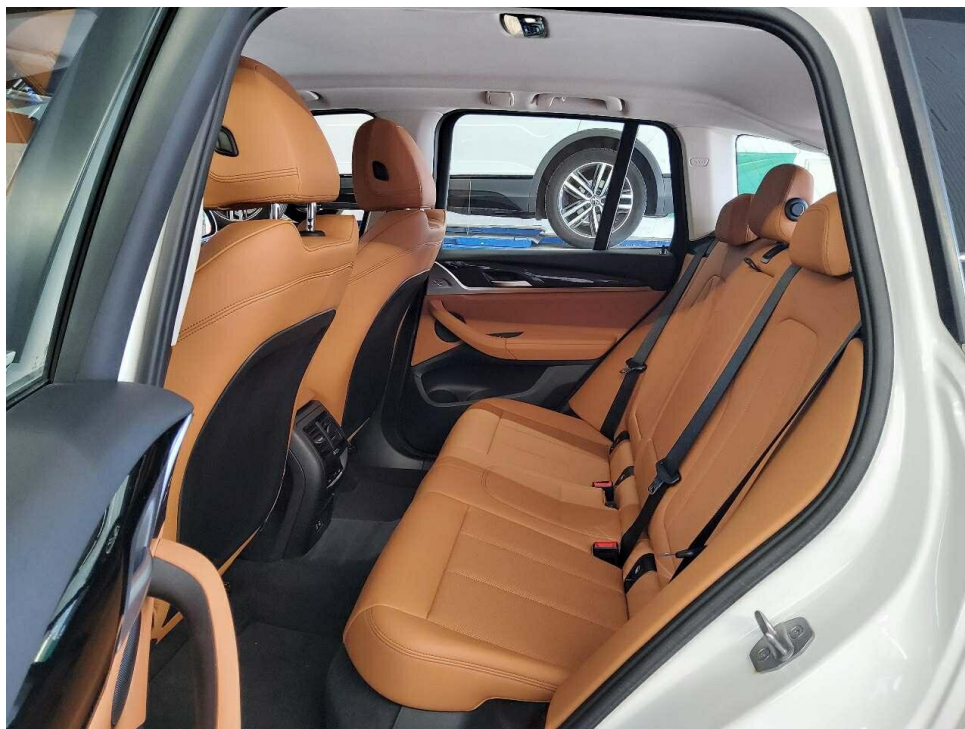


Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

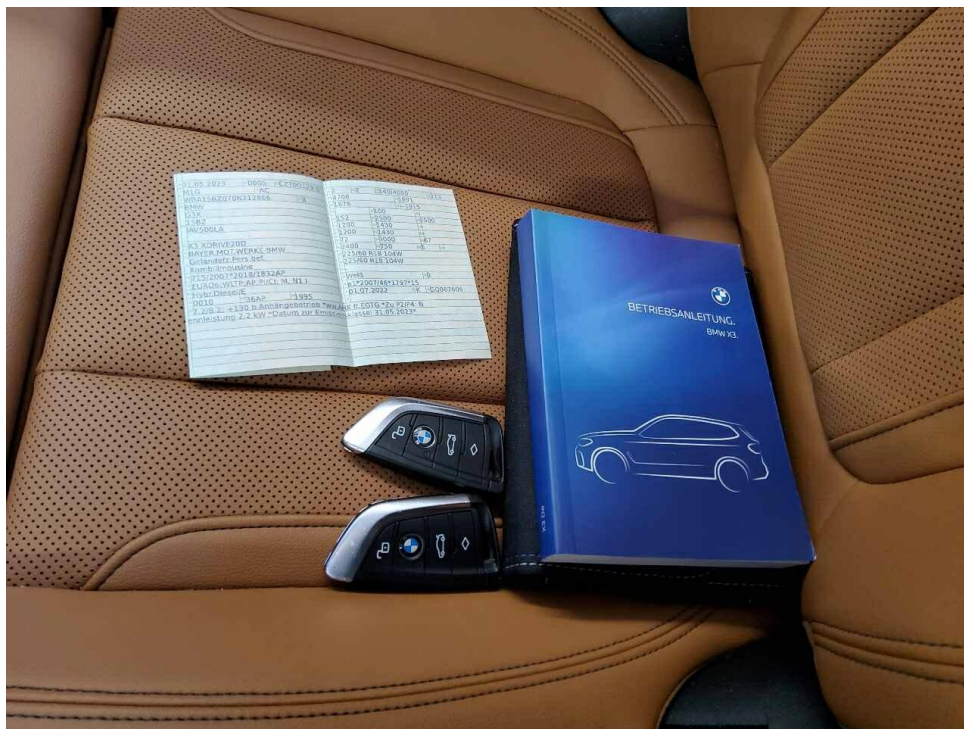


Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

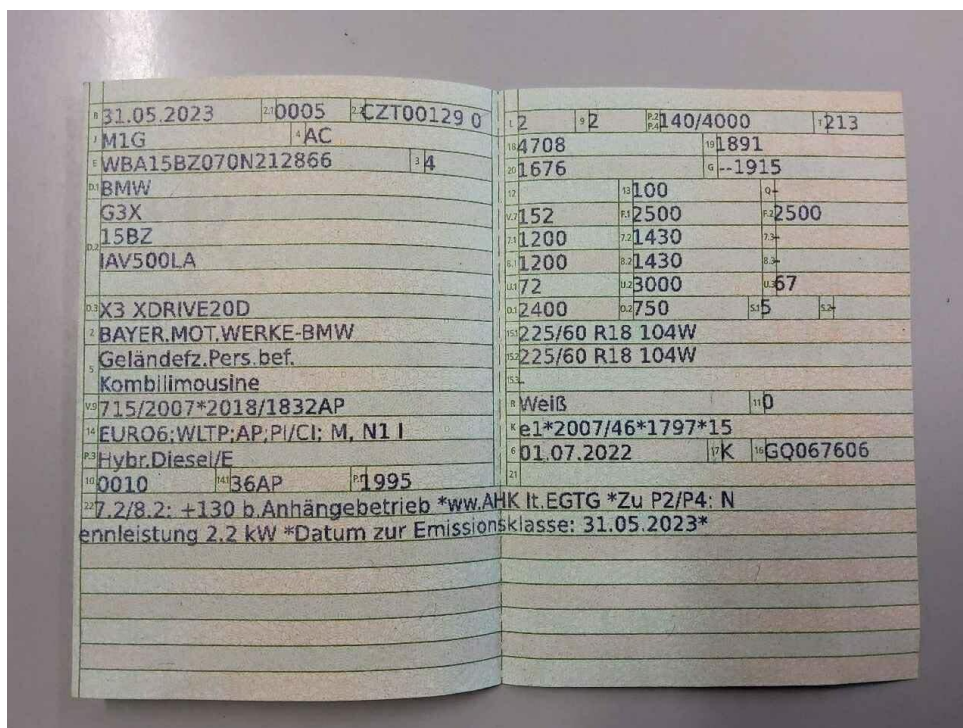


Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz

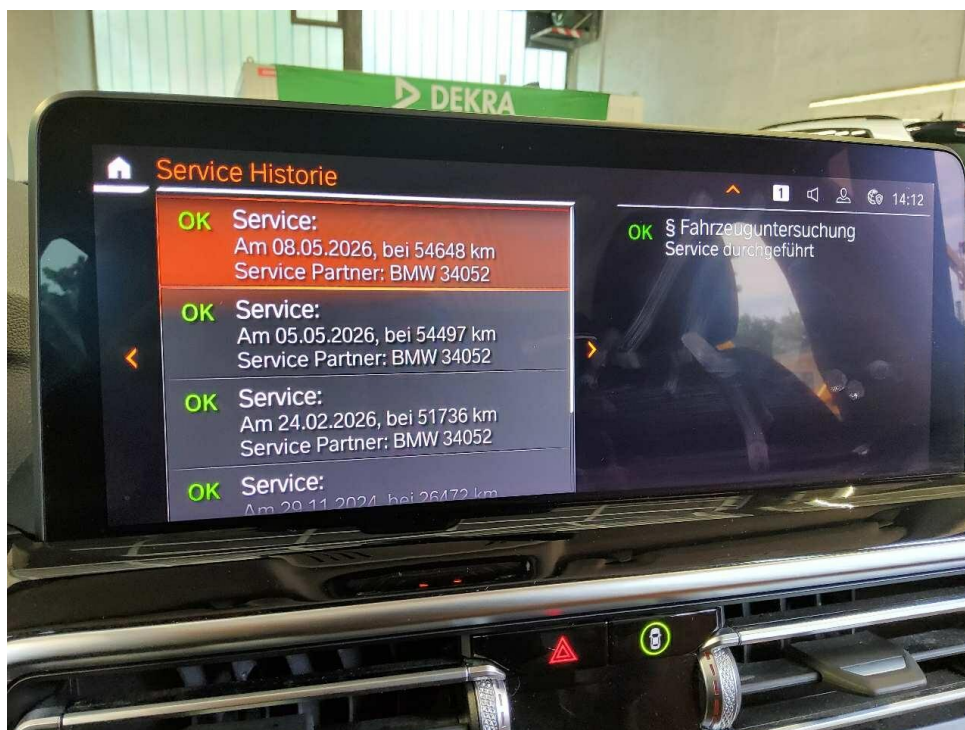


Bild 14 : Wartungsnachweis



Bild 15 : Bericht Hauptuntersuchung

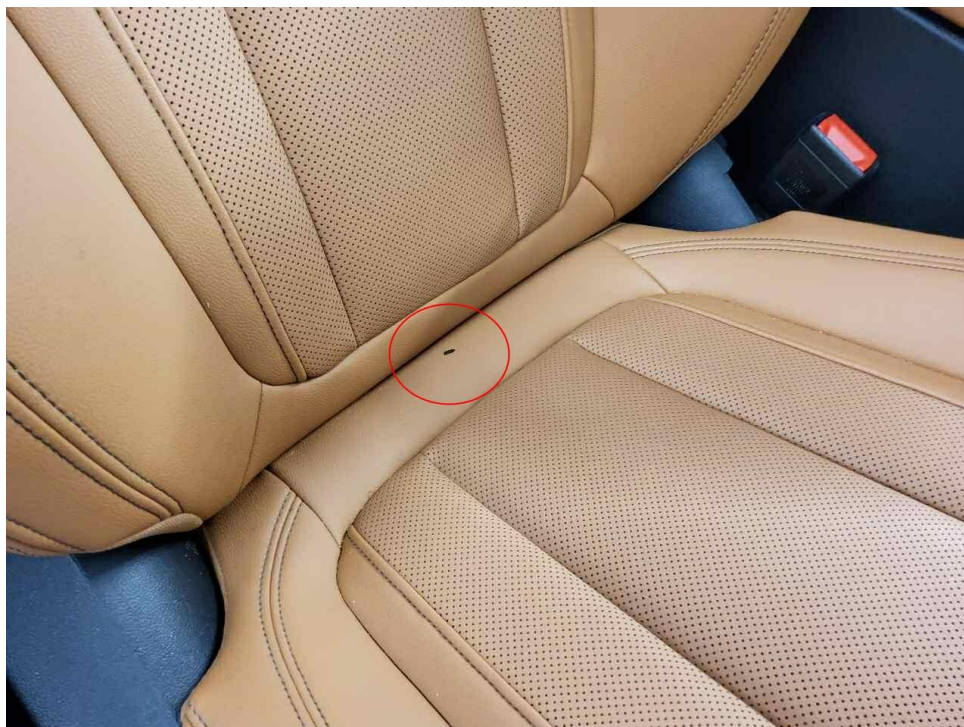


Bild 16 : Sitzbezug vorne rechts, beschädigt



Bild 17 : Sitzbezug vorne rechts, beschädigt



Bild 18 : Seitenteil hinten links, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

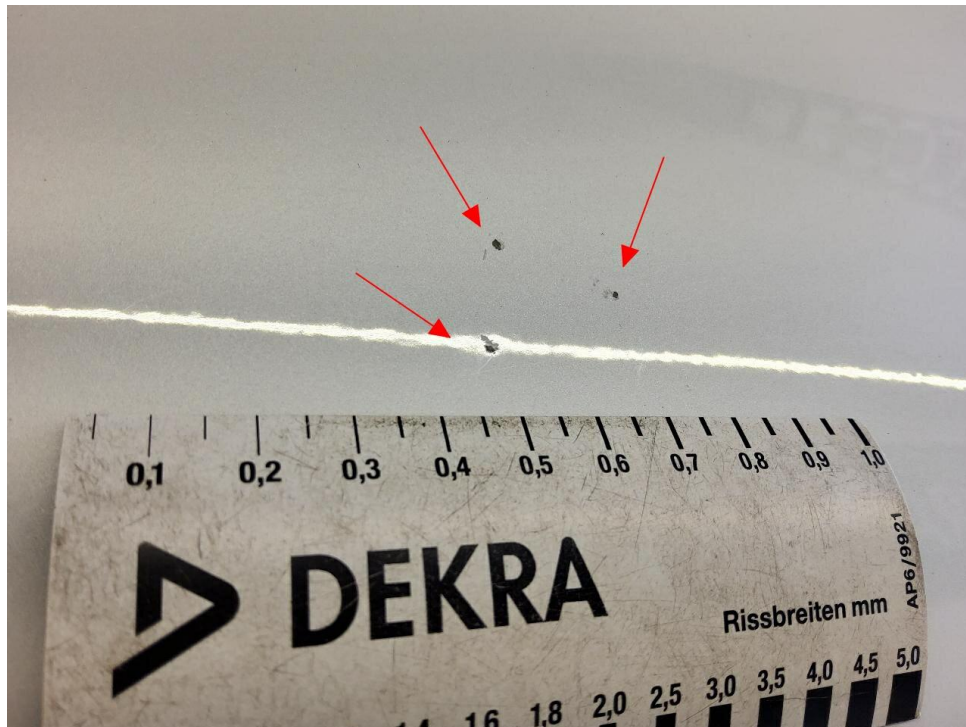


Bild 19 : Seitenteil hinten links, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

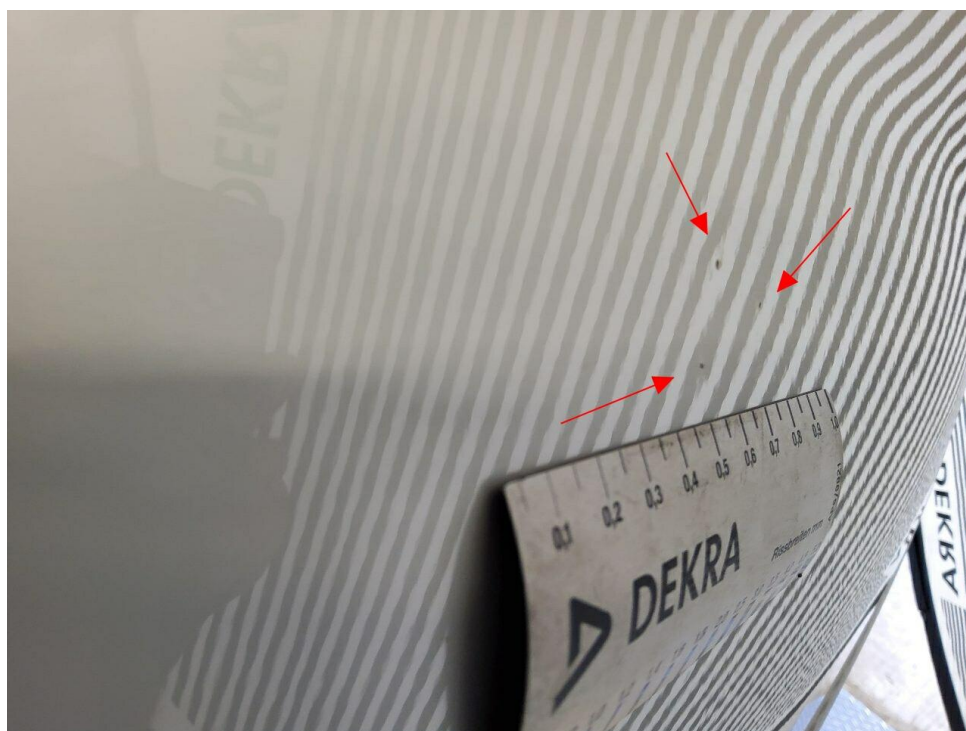


Bild 20 : Seitenteil hinten links, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

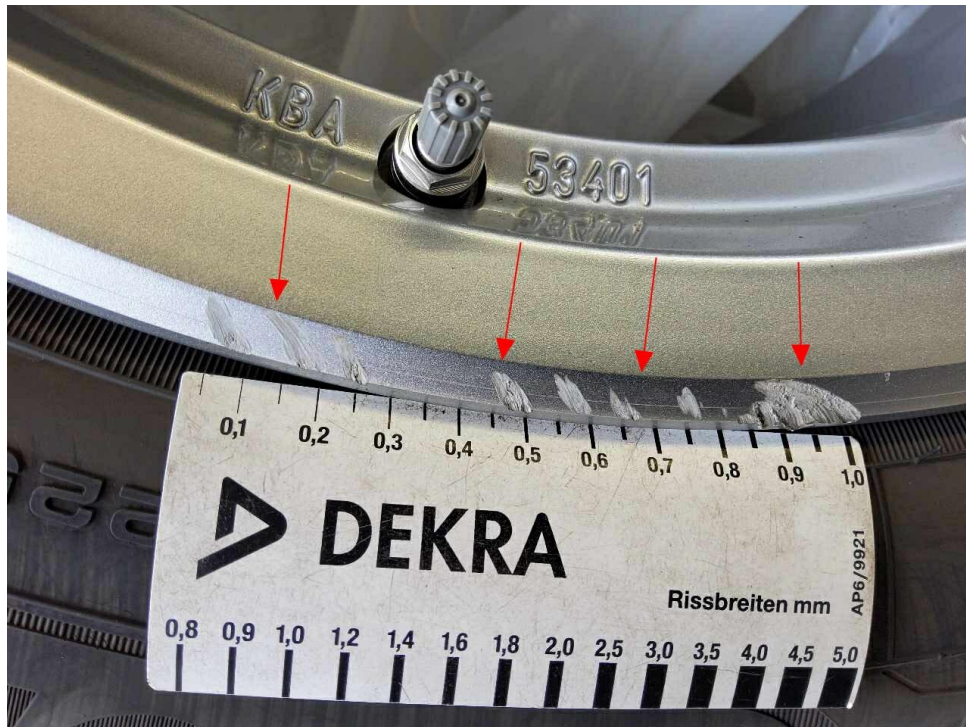


Bild 21 : LM-Felge vorne rechts (Winter), verschrammt



Bild 22 : Hagelschaden
Dachrahmen rechts



Bild 23 : Hagelschaden
Heckklappe



Bild 24 : Hagelschaden
Heckklappe



Bild 25 : Hagelschaden
Tür hinten links

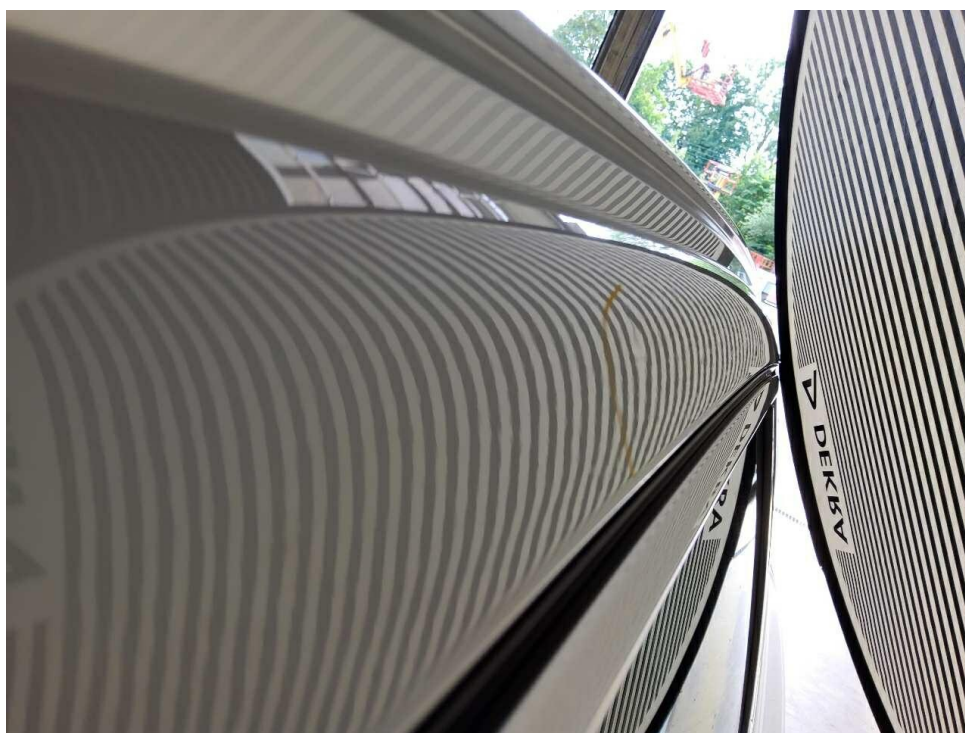


Bild 26 : Hagelschaden
Dachrahmen links



Bild 27 : Hagelschaden
Dach



Bild 28 : Hagelschaden
Dach



Bild 29 : Hagelschaden
Dach



Bild 30 : Hagelschaden
Dach



Bild 31 : Hagelschaden
Dach



Bild 32 : Hagelschaden
Dach

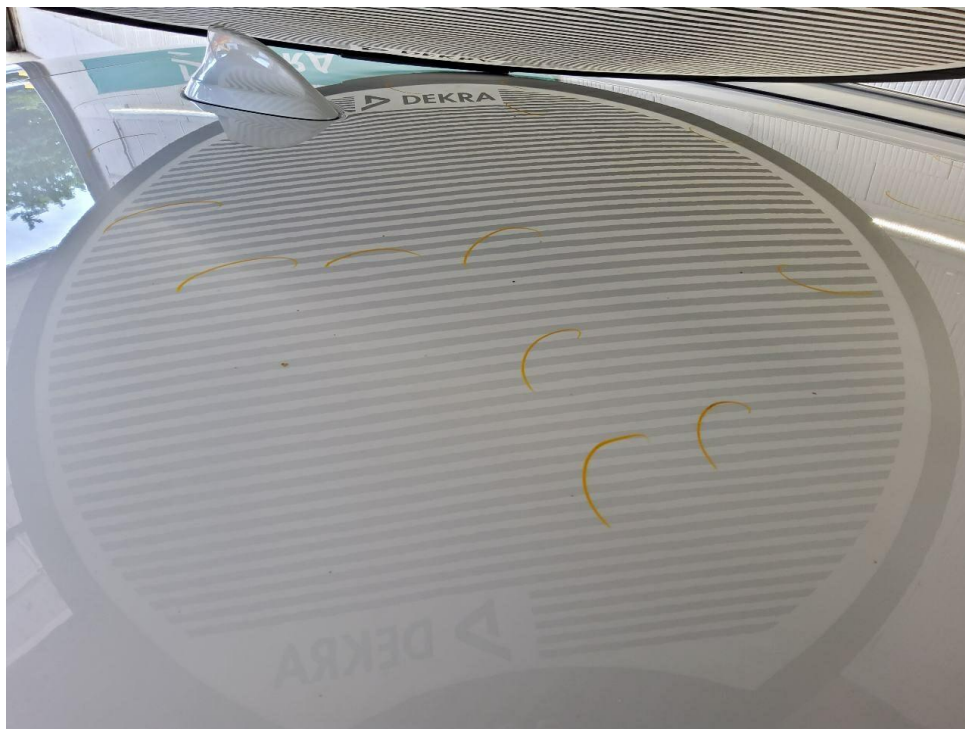


Bild 33 : Hagelschaden
Dach

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	409137
Hersteller	BMW
Model	X3
Variante	DE - SUV5 xDrive20d Mild-Hybrid EU6d, (Facelift) 2021 - 2024 20 d MHEV
Listenpreis	51.042,01
VIN	WBA15BZ070N212866
Erstzulassungsdatum	1.5.2023
Kennzeichen	M SP278

Schadensfälle der int. Belegnummer: 409137

24.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025111303	31.07.2025	Windschutzscheibe gerissen	1.070,28
2026110429	25.06.2026	Polster	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
30.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 92 µm bis 129 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	31.05.2023	Letzte Zulassung	31.05.2023
Hersteller	BMW	Marke	BMW
Typ / Verkaufsbez.	X3 xDrive20d Aut.	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA15BZ070N212866	HSN / TSN	0005 / CZT
Schlüssel-Nr.	10137466	Km-Stand abgelesen	56718
Nächste HU §29 StVZO	05 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	140
Hubraum (ccm)	1995	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Allrad	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Mineralweiss (A96) / Metallic
Polster / Farbe	Kunstleder / Braun		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 60 R 18 104 W	Bridgestone / Alenza 001 *	S / O	5 mm
rechts	225 / 60 R 18 104 W	Bridgestone / Alenza 001 *	S / O	5 mm
2 links	225 / 60 R 18 104 W	Bridgestone / Alenza 001 *	S / O	4 mm
rechts	225 / 60 R 18 104 W	Bridgestone / Alenza 001 *	S / O	4 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 60 R 18 104 H	Goodyear / Ultra Grip Performance + SUV	W / O	8 mm
225 / 60 R 18 104 H	Goodyear / Ultra Grip Performance + SUV	W / O	8 mm
225 / 60 R 18 104 H	Goodyear / Ultra Grip Performance + SUV	W / O	7 mm
225 / 60 R 18 104 H	Goodyear / Ultra Grip Performance + SUV	W / O	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Knieairbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbag für 1. und 2. Sitzreihe, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Allradantrieb xDrive, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten, Armauflagen vorne und hinten, Aufmerksamkeitsassistent, Automatische Heckklappenbetätigung, Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar, Bordcomputer, Brake Energy Regeneration, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Traction Control (DTC), Fahrerlebnisschalter, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Frontscheibenwaschdüsen beheizt, Fußmatten in Velours, Gepäckraumtrennnetz, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Getriebe: 8-Gang-Automatic Getriebe Steptronic, Getränkehalter, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Intelligenter Notruf inkl. TeleServices und BMW Unfallhilfe, Interieurleisten Schwarz hochglänzend mit Akzentleiste Perlglanz Chrom, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen, Kopfstützen (5), vorn und hinten, Kraftstofftank, größer, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, Lenksäulenverstellung, Mittelarmlehne im Fond, Navigationssystem: BMW Live Cockpit Plus, Paket: Connected Package Professional, Paket: Innen- und Außenspiegelpaket, Paket: Nichtraucher, Parkbremse, elektromechanisch, Parking Assistant, Passiver Fußgängerschutz, Polsterung: Sensatec perforiert, Radiozubehör: DAB-Tuner, Radiozubehör: Lautsprechersystem Stereo, Radiozubehör: USB-Anschluss, Regensensor mit automatischer Fahrlichtsteuerung, Rekuperationssystem, Räder: 18" Leichtmetallräder V-Speiche 618, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Scheibenwaschdüsen beheizt, Servotronic, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar und 40:20:40 teilbar, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Speed Limiter, Start-/Stop-Knopf, Steckdose (12 V), Stoßfänger-System mit auswechselbaren Verformungselementen, Telefon: WLAN Hotspot, Verzurrösen im Gepäckraum, Vorbereitung Fahrerassistenz I, Warndreieck, Wegfahrsperre Elektronisch, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, rundum grün eingefärbt, Zentralverriegelung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
3AC	Anhängerkupplung
5AS	Driving Assistant
5AC	Fernlichtassistent
	Lackierung: Metallic
320	Modellschriftzug-Entfall
6U3	Navigationsystem: BMW Live Cockpit Professional
676	Radiozubehör: HiFi Lautsprechersystem

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 08.05.2026 bei Kilometerstand 54.648
bis Wartung verbleiben:	20.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

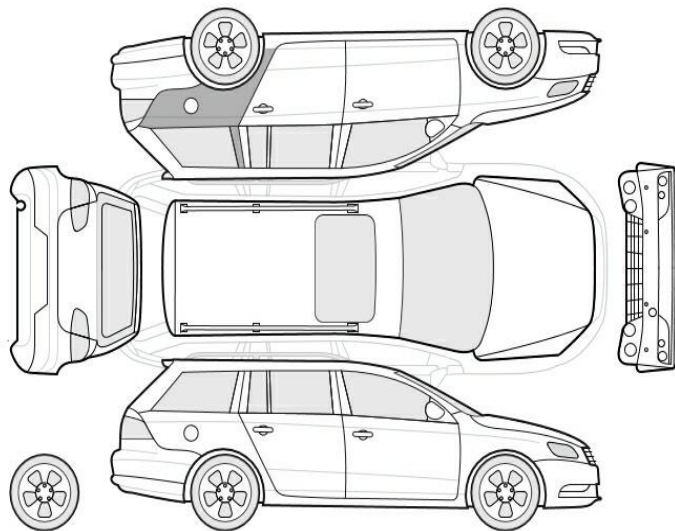

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Sitzbezug vorne rechts, beschädigt, smart repair (Bild 16, 17)
2. Winterradsatz laut Hauptuntersuchung nicht kompatibel, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
3. LM-Felge vorne rechts (Winter), verschrammt, smart repair (Bild 21)
4. Hagelschaden, (Bild 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33)
5. Seitenteil hinten links, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 18, 19, 20)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag,
Motorhaube, Lackierung, Steinschlag,
Stoßfänger vorne, Lackierung, Steinschlag,
zerkratzt,
Stoßfänger hinten, Lackierung, zerkratzt,